

INFORME REFERENT A LA NECESSITAT D'ACTUACIONS VIA EMERGÈNCIA DE REPARACIÓ D'UN POU A LA CRUÏLLA DEL CARRER GUADALQUIVIR AMB CARRER MIÑO

Antecedents

El dia 20 d'octubre de 2022 l'empresa ECOEQUIP, arran de la neteja d'uns embornals ubicats al c/Guadalquivir, van avisar al personal tècnic de la Unitat de Clavegueram, del Servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana, que hi ha un pou totalment descalçat. Tot seguit es van aturar les tasques de neteja per evitar més filtracions i el perill conseqüent d'esfondrament.

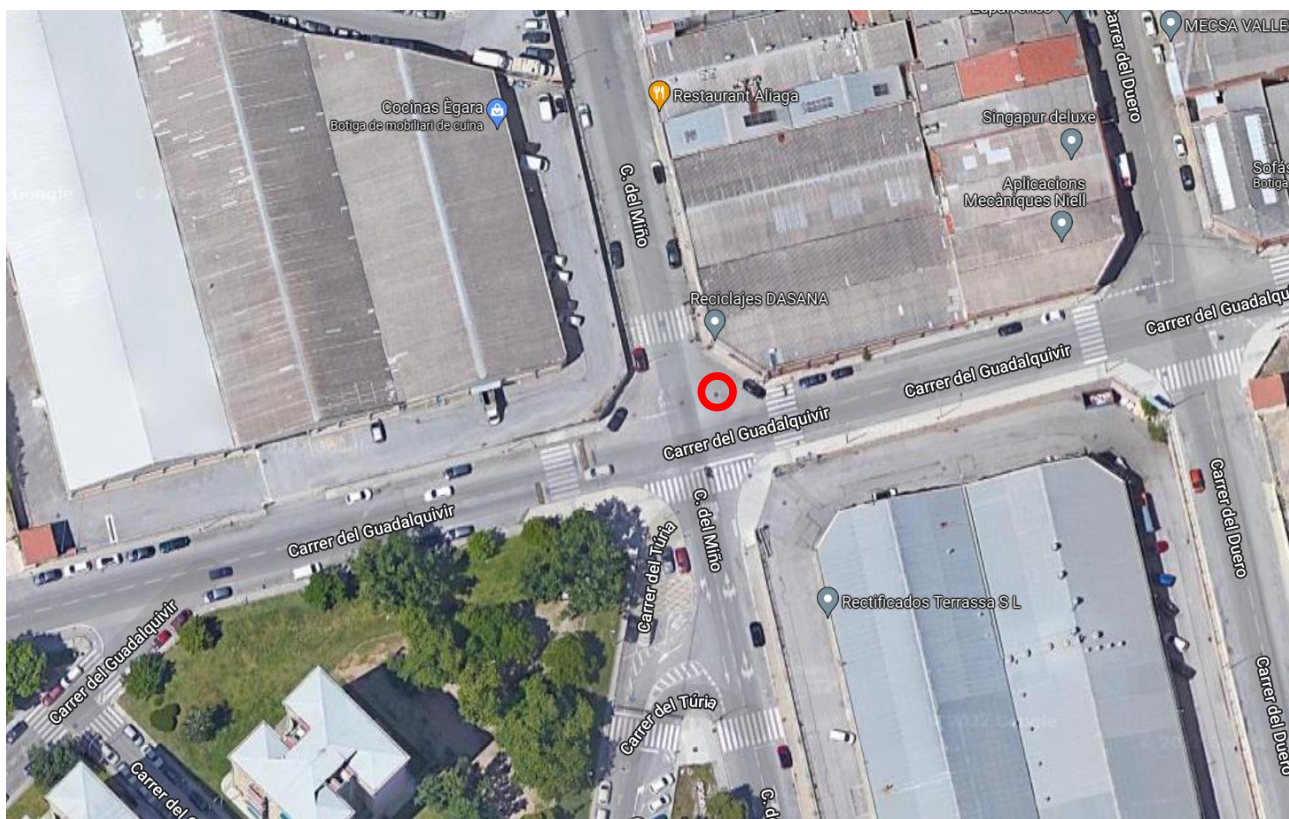


Foto 01. Ubicació del pou descalçat

El dia 21 d'octubre de 2022, els tècnics municipals inspeccionen el pou i, efectivament, aquest es troba totalment descalçat, trobant-se el cos del pou derruït. Totes les connexions dels embornals que connectaven amb el pou han quedat totalment descalçades i en cas de pluja, l'aigua recollida per aquests es filtra pel terreny. A més, el col·lector que discorre pel carrer Guadalquivir (DN500) també es troba parcialment desconnectat del pou i part de les aigües residuals que discorren per ell es filtren pel terreny. En el mateix punt hi ha un col·lector de DN400 que prové del carrer Miño sentit nord i que connecta al mateix pou.

Totes aquestes filtracions han format una cavitat d'unes dimensions de 4 m x 4 m i una profunditat d'uns 3 m. S'avisava a la Secció de Manteniment i Obra Pública perquè tanquin immediatament la zona d'afectació atès que hi ha un risc imminent d'esfondrament de la calçada i el pas constant de camions agreuja la problemàtica.

S'adjunta annex fotogràfic.

Davant d'aquests fets el Servei d'Arquitectura, Espais Verds i Biodiversitat Urbana conclou que es tracta d'una greu incidència que, per un costat, està provocant un abocament a medi en continu de les aigües residuals que passen pel col·lector, i per altre costat, hi ha un greu perill d'esfondrament de la calçada, i per tant proposa la declaració d'emergència de les actuacions imprescindibles per mitigar l'esdeveniment.

La no reposició i sanejament imminent del pou pot posar en perill la qualitat dels recursos hídrics i repercutir en la població. També pot provocar l'alteració de l'estat del medi receptor i interferir en el servei d'abastament d'aigua a poblacions, així com ser un perill imminent d'esfondrament de tota la zona on s'ha format la cavitat.

Aplicació pressupostària

El cost dels treballs i serveis necessaris per la realització de les tasques seran a càrrec de l'aplicació pressupostària 1433.16001.61900 codi 21006.

L'autorització d'aquesta despesa es tramitarà, donat el seu caràcter d'emergència, en paral·lel a la tramitació del present informe, i a l'inici dels treballs.

Quant a la forma de pagament de les actuacions executades a l'empara d'aquesta emergència, s'efectuarà mitjançant la tramitació dels corresponents expedients d'aprovació de les certificacions d'obres emeses pel/s contractista/es (ACOB), i/o de validació i reconeixement de factures derivades de situacions d'emergència (VRFA), pels quals es validaran les certificacions d'obres i la resta d'actuacions executades per portar a terme les intervencions d'emergència pertinents, i s'autoritzaran i es reconeixeran les obligacions de pagament de les factures derivades d'aquestes.

Conclusions

La situació actual d'aquest pou i zona afectada per les filtracions (cavitat), suposa un risc imminent d'esfondrament de la calçada i contaminació del subsol.

El pou es troba totalment descalçat, i les connexions a aquest es troben abocant tant aigües de pluja que recullen els embornals, com les aigües residuals que recorren pels col·lectors del carrer Guadalquivir com Miño. La no reposició imminent del pou i reconexió dels embornals i col·lectors pot posar en perill la qualitat dels recursos hídrics i un risc imminent d'esfondrament de la calçada.

Els serveis tècnics municipals, un cop avaluada la situació, determinen que les intervencions a realitzar per fer front als danys descrits són, en primera instància, demolir i retirar l'actual pou derruït, sanejar el terreny del voltant, refer el pou i les connexions dels embornals i col·lectors a aquest.

La magnitud de les actuacions a realitzar supera les possibilitats dels recursos efectius municipals, per aquest motiu es fa necessària la contractació per via d'emergència d'obres i serveis per portar a terme les intervencions pertinents. Les actuacions indicades anteriorment seran les estrictament necessàries per evitar la situació de greu perill (esfondrament i contaminació). El termini d'inici de l'execució d'aquestes actuacions no serà superior a un mes.

Vist-i-plau,

Trini Fornieles i Contreras
Directora del Servei d'Arquitectura, Espai
Públic i Biodiversitat Urbana

Rosa Sanz Sánchez
Directora de l'Àrea de Serveis Territorials i
Seguretat

ANNEX FOTOGRÀFIC



Foto 1. Situació del pou



Foto 2. Connexió embornat deconnectat del pou



Foto 3. Cos del pou derruït i cavitat



Foto 4. Cavitat generada pels diferents efluentes



Foto 5. Situació de les tanques



Foto 6. Detall del tancat al voltant del pou