



AJUNTAMENT DE COLL DE NARGÓ

Plaça de l'Ajuntament núm.: 1

25.793 – Coll de Nargó

INFORME TÈCNIC I MEMÒRIA VALORADA:
EPISODI DE VENTADES A COLL DE NARGÓ
AFECTACIONS SOBRE EDIFICIS I INSTAL·LACIONS
MUNICIPALS

-TERME MUNICIPAL DE COLL DE NARGÓ-

TÈCNIC AUTOR:

DATA:

JOAN MARQUET I LACAYA – ARQUITECTE

ABRIL 2026 (REF IT-MV 2602) - V2_m

ÍNDEX:

I – MEMÒRIA	3
1.- TÍTOL DEL DOCUMENT	4
2.- ENCÀRREC	4
3.- ANTECEDENTS	4
4.- AFECTACIONS EDIFICI MUSEU DINOSFERA:	5
5.- AFECTACIONS EDIFICI CEIP SANT CLIMENT	8
7.- SOLUCIÓ ADOPTADA	13
8.- DESGLÒS DE PRESSUPOSTOS DE LES DIFERENTS ACTUACIONS, AGRUPADES PER EDIFICIS	13
II – ANNEXES	14
PRESSUPOST – INFORME (DINOSFERA-ESCOLA)	14
PRESSUPOST FUSTERIA - (DINOSFERA)	14
PRESSUPOST PÈRGOLA "PALILLERA" - (OMBRACLE ESCOLA)	14
PRESSUPOST TANCA - (ESCOLA)	14
PRESSUPOST AACC - (ESCOLA)	14
PRESSUPOST MATERIAL XARXA CAMP DE FUTBOL – (CAMP DE FUTBOL)	14
PRESSUPOST DESMUNTATGE/MUNTATGE MATERIAL XARXA CAMP DE FUTBOL – (CAMP DE FUTBOL)	14
PRESSUPOST – INFORME (DINOSFERA-ESCOLA)	15
PRESSUPOST FUSTERIA - (DINOSFERA)	16
PRESSUPOST PÈRGOLA "PALILLERA" - (OMBRACLE ESCOLA)	17
PRESSUPOST TANCA - (ESCOLA)	18
PRESSUPOST AACC - (ESCOLA)	19
PRESSUPOST MATERIAL XARXA CAMP DE FUTBOL – PRODIUR (CAMP DE FUTBOL)	20
PRESSUPOST DESMUNTATGE/MUNTATGE MATERIAL XARXA CAMP DE FUTBOL – (CAMP DE FUTBOL)	21

I – MEMÒRIA

1.- TÍTOL DEL DOCUMENT

Informe Tècnic i Memòria Valorada: EPISODI DE VENTADES A COLL DE NARGÓ I AFECTACIONS SOBRE EDIFICIS I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS

2.- ENCÀRREC

L'encàrrec el fa l'Ajuntament de Coll de Nargó, amb domicili a la Plaça de l'Ajuntament núm.: 1 de Coll de Nargó. CP: 25.793.

El redactor del document és l'Arquitecte Assessor Municipal de Coll de Nargó, sr Joan Marquet Lacaya.

3.- ANTECEDENTS

En data 2026.03.31, al nucli de Coll de Nargó, es va produir un episodi de fortes ventades, fora del que és usual a la zona, amb vents de fins a 104 km/h que van produir afectacions en diversos edificis i instal·lacions municipals.

Concretament:

1.- Edifici Museu DINOSFERA:

1.1.- Afectació sobre la instal·lació solar fotovoltaica emplaçada a la coberta de l'edifici

1.2.- Afectació sobre el pany vidriat de l'entrada de l'edifici

2.- Edifici CEIP SANT CLIMENT:

2.1.- Afectació sobre la tanca perimetral del recinte del pati de l'escola

2.2.- Afectació sobre pèrgoles i zones d'ombra del pati de l'escola

2.3.- Afectació sobre la instal·lació solar fotovoltaica emplaçada a la coberta de l'edifici

2.4.- Afectació sobre la màquina d'una unitat exterior de bomba de calor.

3.- Tancament CAMP DE FUTBOL:


3.1.- Afectació sobre la tanca sud-oest



4.- AFECTACIONS EDIFICI MUSEU DINOSFERA:

4.1.- Afectació sobre la instal·lació solar fotovoltaica emplaçada a la coberta de l'edifici

Les fortes ventades van provocar que tots els panells de la coberta situada més a l'ests es despenguessin de la seva fixació i "voléssin" sobre la via pública provocant altres desperfectes tal com es descriurà a continuació. També es van desprendre i "volar" els suports de formigó (Solarbloc) normalitzats per a aquest tipus d'instal·lació. Segons l'informe de l'empresa instal·ladora caldrà diposar 9 nous panells i suports ateses les afectacions dels existents.

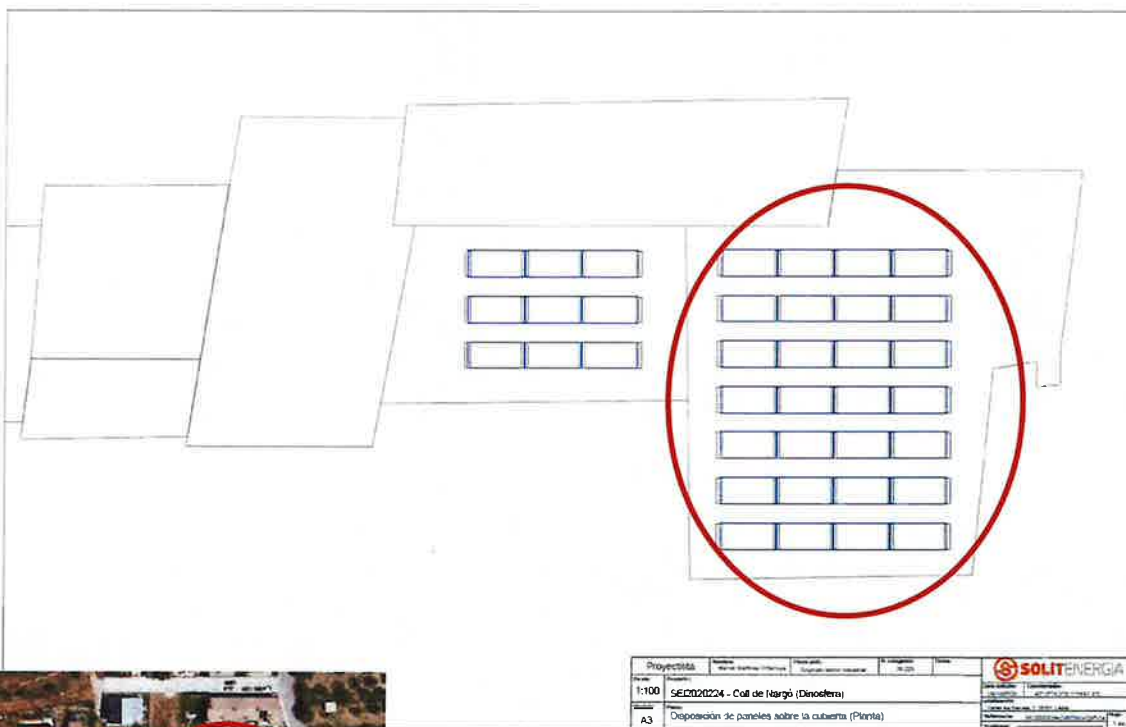

Plànol del Projecte de la Instal·lació solar



Ortofoto de la Instal·lació solar





4.2.- Afectació sobre el pany vidriat de l'entrada de l'edifici

Algun dels panells que es va desprendre de la coberta de l'edifici Dinosfera va impactar sobre el vidre de la façana de l'accés provocant-ne el seu trencament.

Caldrà procedir a la substitució d'aquest pany de vidre així com de la fusteria que el sustenta per tal de poder acollir el nou vidre.



5.- AFECTACIONS EDIFICI CEIP SANT CLIMENT

5.1.- Afectació sobre la tanca perimetral del recinte del pati de l'escola

Algun dels panells que es va desprendre de la coberta de l'edifici Dinosfera va impactar sobre la cantonada nord-oest del tancament perimetral del pati de l'escola CEIP Sant climent provocant el desperfecte sobre la tanca. Cal substituir un pany d'aproximadament 7 mòduls i vuit suports.



5.2.- Afectació sobre pèrgoles i zones d'ombra del pati de l'escola


L'episodi de fortes ventades va provocar el doblegament de l'estructura malmetent els punts de les unions superiors i inferiors i fent inviable la seva reparació atenent el cost que suposa (segons indica l'industrial subministrador) en relació a la disposició d'un element nou.



A la part sud del pati hi ha disposada una altra zona d'ombra que va patir afectació. Es tracta d'una pèrgola amb lona més senzilla que es proposa substituir per una zona d'ombra de les mateixes característiques que l'existent a la zona dels jocs infantils del pati.

5.3.- Afectació sobre la instal·lació solar fotovoltaica emplaçada a la coberta de l'edifici escola

Els 6 primers panells de la primera filera (sud) de la instal·lació es van desprendre i van caure sobre el pati de l'escola sense provocar alta afectació que sobre la pròpia instal·lació.

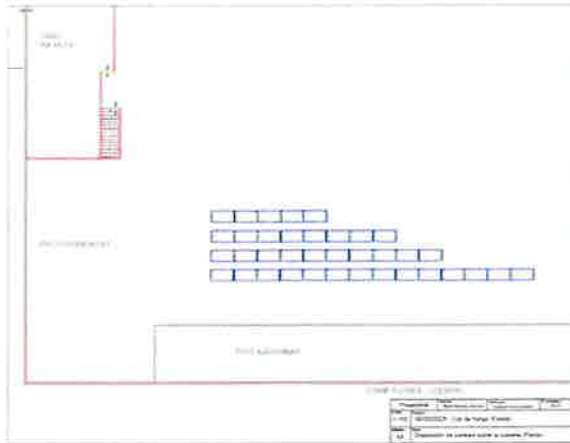

2.4.- Afectació sobre la màquina d'una unitat exterior de bomba de calor.

Les fortes ventades van provocar el bolcament d'una de les Unitats Exteriors de Bomba de Calor de l'escola situada a la part nord del lluernari situat més a l'est de l'escola.

Cal procedir a la seva reparació i millora en la subjecció.



6.- AFECTACIONS CAMP DE FUTBOL:

6.1.- Afectació sobre la tanca sud-oest

Les fortes ventades van doblegar els suports de tot el pany oest del tancament "parapilotes" i lona de retenció del camp de futbol de Coll de Nargó.

Cal procedir a la seva reparació i substitució dels suports, tensors i lona un cop s'ha comprovat que la zona del "plec" dels suports es situa per damunt de la zona de les "baines" i es podran desmuntar i muntar els suports sense afectació a la fonamentació i anclatge d'aquests. L'empresa que les va instal·lar ha fet la prova per tal de verificar aquest fet.



7.- SOLUCIÓ ADOPTADA

En les diferents actuacions als tres edificis municipals cal procedir a la reparació i/o reposició dels elements malmesos per la ventada al seu estat original.

Per aquest motiu s'ha procedit a sol·licitar els pressupostos concrets de les diferents reparacions i/o reposicions de material a les diferents empreses que en el seu moment van dur a terme la implantació d'aquests elements malmesos. S'adjunten els pressupostos desglossats a l'apartat II-ANNEXES.

8.- DESGLÓS DE PRESSUPOSTOS DE LES DIFERENTS ACTUACIONS, AGRUPADES PER EDIFICIS

Seguidament s'indiquen els diferents pressupostos, desglossats per actuacions i agrupats per edificis.

Cal tenir en compte, a l'efecte de la posterior contractació de les diferents actuacions, que, en el cas que no es puguin contractar per separat, i calgui fer una agrupació total o per edificis, caldrà incrementar l'import d'ela Base Imposable d'aquests pressupostos, abans d'IVA, incorporant el 13% de Despeses Generals i el 6% de Benefici Industrial.

RESUM PRESSUPOSTOS

		PRESSUPOST		
		BASE IMP	21% IVA	TOTAL
DINOSFERA	TOTAL ACTUACIÓ	14.464,77	3.037,60	17.502,37
	PLAQUES SOLARS (NOVES) RE-ASSEGURAR EXISTENTS	4.890,00	1.026,90	5.916,90
	VIDRE ENTRADA	9.574,77	2.010,70	11.585,47
ESCOLA	TOTAL ACTUACIÓ	17.607,08	3.697,49	21.304,57
	PLAQUES SOLARS (NOVES) RE-ASSEGURAR EXISTENTS	4.410,00	926,10	5.336,10
	PÈRGOLA 1	4.197,00	881,37	5.078,37
	PÈRGOLA 2 = PERGOLA 1 (SORRAL)	4.197,00	881,37	5.078,37
	TANCA PERIMETRAL	2.550,00	535,50	3.085,50
	MÀQUINA EXTERIOR AACC	2.253,08	473,15	2.726,23
CAMP DE FUTBOL	TOTAL ACTUACIÓ	11.961,84	2.511,99	14.473,83
	NOU MATERIAL (SUPORTS / TRAVESSERS / XARXA)	5.294,00	1.111,74	6.405,74
	TREBALLS DE REPOSICIÓ NOU MATERIAL PARAPILOTES	6.667,84	1.400,25	8.068,09

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL ACTUACIONS 1-2-3-4:	44.033,69 €
---	--------------------

13% DG:	5.724,38 €
---------	------------

6% B.I.:	2.642,02 €
----------	------------

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE ACTUACIONS 1-2-3-4:	52.400,09 €
--	--------------------

21% I.V.A.:	11.004,02 €
-------------	-------------

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE (IVA INCLÒS):	63.404,11 €
--	--------------------

II – ANNEXES

PRESSUPOST – INFORME (DINOSFERA-ESCOLA)

PRESSUPOST FUSTERIA - (DINOSFERA)

PRESSUPOST PÈRGOLA "PALILLERA" - DISSENY LA SEU (OMBRACLE ESCOLA)

PRESSUPOST TANCA - (ESCOLA)

PRESSUPOST AACC - (ESCOLA)

PRESSUPOST MATERIAL XARXA CAMP DE FUTBOL – (CAMP DE FUTBOL)

PRESSUPOST DESMUNTATGE/MUNTATGE MATERIAL XARXA CAMP DE FUTBOL –
(CAMP DE FUTBOL)

PRESSUPOST – INFORME

(DINOSFERA-ESCOLA)

PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL PRESUPUESTO:

REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y PUESTA EN MARCHA INSTALACIÓN AFECTADA POR TEMPORAL

Descripción	Cantidad	Precio	Importe
INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA			
Módulo Fotovoltaico Monocristalino Jinko Solar 410 Wp	15	105,00 €	1.575,00 €
Estructura prefabricada de hormigón Ennovabloc	15	55,00 €	825,00 €
Cableado y conexiones CC	2	350,00 €	700,00 €
Reconversión de la estructura est-oest	2	1.150,00 €	2.300,00 €
Mano de obra recolocación este-oeste y puesta en marcha	2	1.950,00 €	3.900,00 €

Total base	9.300,00 €
-------------------	------------

21% IVA	1.953,00 €
---------	------------

TOTAL	11.253,00 €
--------------	--------------------

MEMÒRIA DE LA VALORACIÓ DELS DANYS CAUSATS PER UN TEMPORAL EXTRORDINARIA A UN SISTEMA D'AUTOCONSUM FOTOVOLTAIC

UBICACIÓ: COLL DE NARGÓ
DATA: ABRIL 2026

I ANTECEDENTS

La instal·lació fotovoltaica executada per Solenver al municipi de Coll de Nargó es va dissenyar, subministrar i instal·lar d'acord amb la normativa vigent i les especificacions tècniques aplicables en el moment de la seva execució. Així mateix, la instal·lació ha estat degudament legalitzada i ha disposat en tot moment del corresponent programa de manteniment preventiu i correctiu, realitzat conforme a les recomanacions del fabricant i a les bones pràctiques del sector.

Durant el període d'explotació, la instal·lació ha funcionat amb normalitat, sense incidències rellevants, mantenint les condicions de seguretat, estabilitat estructural i rendiment esperades.

En data recent, s'ha produït un episodi meteorològic excepcional caracteritzat per vents de gran intensitat, que ha afectat de manera generalitzada el municipi de Coll de Nargó, provocant danys significatius en diferents elements del mobiliari urbà i infraestructures de la zona.

Com a conseqüència directa d'aquest fenomen extraordinari i aliè a les condicions normals de disseny i operació, la instal·lació fotovoltaica ha patit danys materials rellevants. Aquests danys s'han produït malgrat el correcte estat previ de la instal·lació i el compliment de totes les condicions tècniques i de manteniment exigibles, essent atribuïbles a una causa de força major derivada de les condicions meteorològiques extremes esdevingudes.

Remarcar que en el municipi, i en particular a escassos metres d'aquesta, hi ha altres instal·lacions de característiques idèntiques, ubicades en zones no tant exposades al vent, i que no han sofert cap tipus de problema.

2 OBJECTE

L'objecte d'aquest estudi és l'avaluació econòmica de la reparació dels danys provocats a la instal·lació solar fotovoltaica del temporal extraordinari.

3 INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA

3.1 DESCRIPCIÓ INSTAL·LACIÓ

La instal·lació d'autoconsum fotovoltaic s'encarrega de transformar l'energia procedent de la radiació solar en energia elèctrica, mitjançant els següents components elèctrics:

- **Estructura de suport.** L'estructura es tipus Ennovabloc, estructura prefabricada de formigó que garanteix estabilitat amb el seu propi pes, sense necessitat d'ancorar-la a l'estructura de l'edifici. L'especificació s'adjunta a l'annex.
- **Mòduls fotovoltaics.** Els panells instal·lats són Jinko, amb les especificacions segons projecte de legalització, que s'adjunta a l'annex.
- **Cablejats i elements de protecció en CC (corrent continu).** El cablejat de corrent continu de l'exterior ha resultat compromès per l'episodi, es detecta desperfectes amb algun cablejat.
- **Inversor i sistema de monitorització.** La part elèctrica interior no a sofert cap tipus de dany i està en perfecte estat.
- **Cablejats i elements de protecció en CA (corrent alterna).** El cablejat interior i les proteccions no han sofert cap tipus de dany.


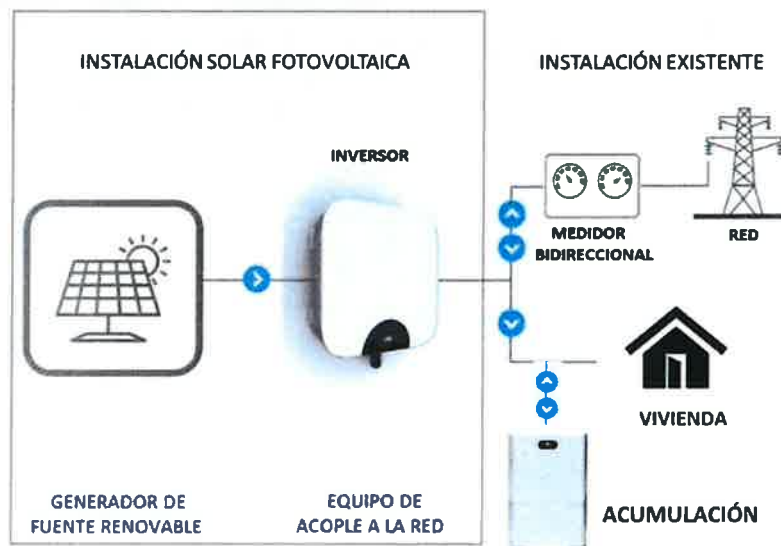



Figura 1. Esquema de la instal·lació fotovoltaica d'autoconsum.

4 FOTOGRAFIES DE L'ESTAT ACTUAL

A continuació, es mostra una imatge de satèl·lit (google maps) i imatges posteriors a l'episodi extrem. De les tres ubicacions (escola, terrat 1 i terrat 2 de la Dinosfera) han experimentat problemes el terrat 2 de la dinosfera, així com la primera fila (la que està més al sud) del terrat de l'escola. Ambdues afectacions són per estar més afectades pels vents, i no tenir proteccions dels propis edificis.



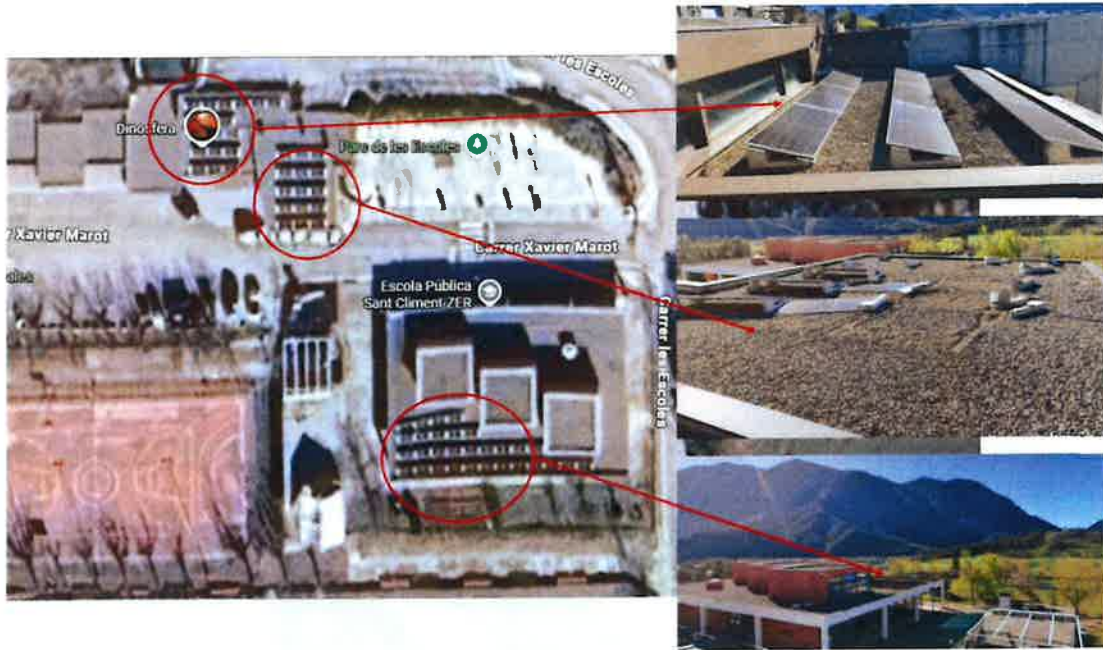

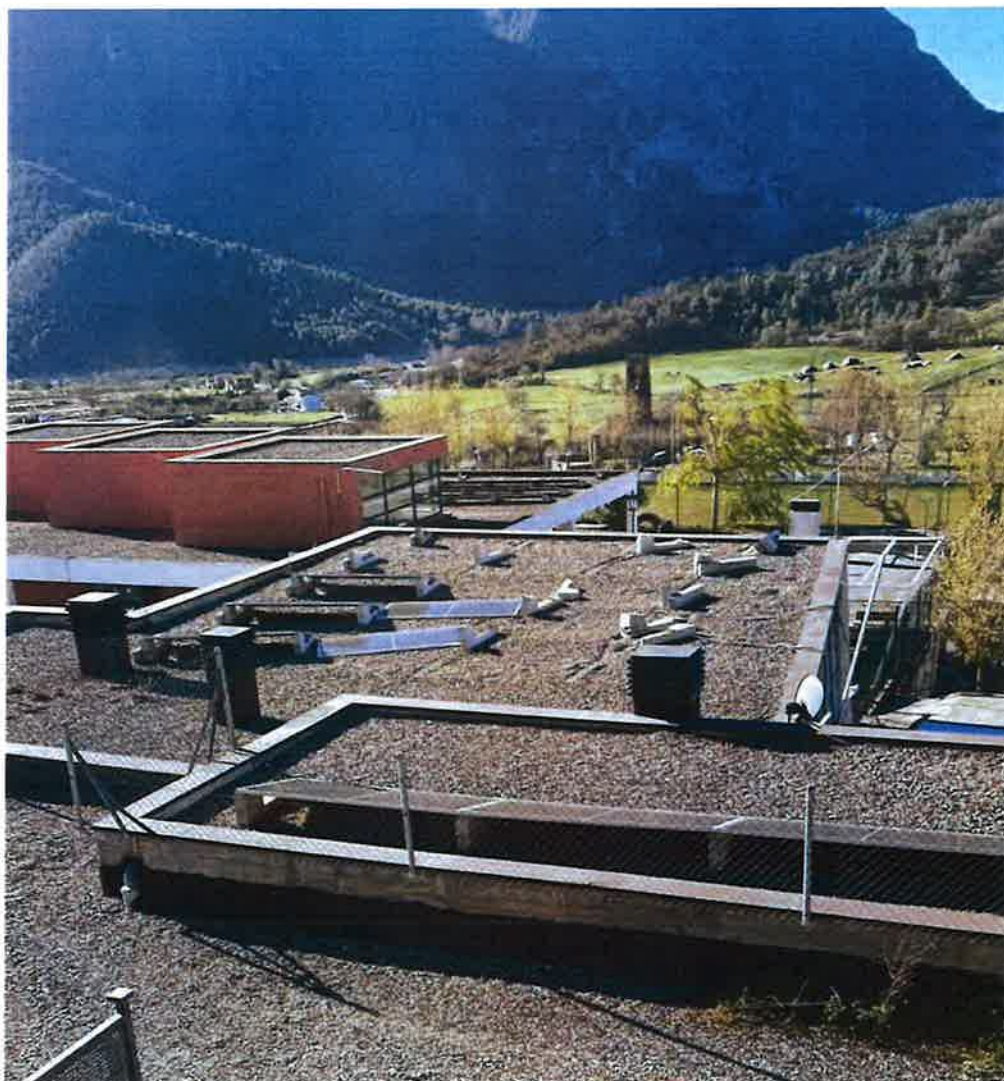





5 DANYS CAUSATS

L'episodi ha causat danys als 9 panells fotovoltaics i a la seva estructura de la Dinosfera i a 6 panells fotovoltaics i la seva estructura de l'escola. També ha causat danys al cablejat elèctric de corrent continua. Es proposa la següent solució:

- Instal·lació de 15 panells amb estructura
- Recablejat de la instal·lació de corrent continua d'ambdós instal·lacions
- Reconfiguració de la disposició dels panells fent una integració est-oest per minimitzar l'impacte del vent.

Descripción	Cantidad	Precio	Importe
INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA			
Módulo Fotovoltaico Monocristalino Jinko Solar 410 Wp	15	105,00 €	1.575,00 €
Estructura prefabricada de hormigón Ennovabloc	15	55,00 €	825,00 €
Cableado y conexiones CC	2	350,00 €	700,00 €
Reconversión de la estructura est-oest	2	1.150,00 €	2.300,00 €
Mano de obra recolocación este-oeste y puesta en marcha	2	1.950,00 €	3.900,00 €

Total base		9.300,00 €
21% IVA		1.953,00 €
TOTAL		11.253,00 €

PRESSUPOST FUSTERIA -

(DINOSFERA)

Concepte	Unitats	Preu	SUBTOTAL
Museu Dinosfera/ Recompte			9.574,77€
Vidriera alumini amb Rotura de Pont Tèrmic, Sèrie AR78+ de Thermia, lacat Ral 8019 texturat, de dos cossos fixos. De mides 4510x3060	1	1.514,17€	1.514,17€
Folrats exteriors	1	132,60€	132,60€
Vidre de càmera de seguretat, laminat 6+6/16 varilla negra /laminat 6+6 Planistar One, amb cantells polits industrial. De mides 2197x2945	2	2.591,00€	5.182,00€
Materials varis de collar i sellar	1	34,00€	34,00€
Col·locació Inclou la retirada del vidre gran existent, i la despesa del camió ploma amb ventoses, per la extracció i col·locació de les peces noves	1	2.712,00€	2.712,00€
		BASE IMPONIBLE	9.574,77€
		IVA 21%	2.010,71€
		TOTAL	11.585,48€

PRESSUPOST PÈRGOLA "PALILLERA" -

(OMBRACLE ESCOLA)

DESCRIPCIÓ	QUANT.	PREU	NET	IMPT.
Pal·leria 90 *96 amb doble teuladet , lona shell de 6000 * 5000 amb dos porteries i travessers	1,00	4 197,00	4 197,00	21,0%

Impost	Base imposable	Percentatge	Import	Total: 5 078,37 €
IVA 21%	4 197,00 €	21,00%	881,37 €	

PRESSUPOST TANCA - (ESCOLA)

<i>Ítem</i>		<i>Cantidad</i>	<i>Precio</i>	<i>Importe</i>
REF	Escola			
VALLADO	Treballs de reparació i substitució de 7 mòduls i 8 pals de tanca model STIL, de 2 metres d'alçada, i reparació de porta.	1,00	2.550,00	2.550,00
PERF	El cliente garantiza que no pasa ningún tubo ni otro servicio en la zona donde realizar las perforaciones. Es responsabilidad de la propiedad/cliente conocer la localización exacta de los servicios que pudiesen verse afectados por la realización de las perforaciones y trabajos a realizar. En caso de rotura o avería ADO no se responsabiliza de los desperfectos ocasionados ni de avisar a los servicios para su posterior reparación por no disponer de dicha información. En caso de que pasen tubos o servicios la propiedad/cliente deberá indicar el lugar exacto señalizando debidamente por donde pasan los servicios para evitar roturas o averías. Valorado para obra de fácil acceso, con posibilidad de entrar el material a pie de obra y hacer acopio del material en ella. No considerados medios auxiliares de elevación ni descarga. Ejecutado en trabajos diurnos de lunes a viernes. Los precios ofertados serán válidos desde el comienzo hasta finalizar la obra en periodo ininterrumpido y se facturará por los metros realizados. Si por causas ajenas a nuestra empresa hemos de parar la obra o dejar tramos sin montar, se realizará una nueva valoración de los trabajos pendientes para su posterior aceptación.	1,00	0,00	0,00

Base imponible 2.550,00
Cuota IVA 535,50

Importe total oferta 3.085,50

PRESSUPOST AACC -

(ESCOLA)

ESCOLA COLL DE NARGÓ: REPARACIÓ
MÀQUINES AIRE CONDICIONAT DESPRÉS DE
LES VENTADES DEL 29-30 DE MARÇ

Organyà, a 13 d'abril de 2026

Pressupost número: 260592

AJUNTAMENT DE COLL DE NARGO
ESCOLA COLL DE NARGÓ: REPARACIÓ MÀQUINES AIRE CONDICIONAT
DESPRÉS DE LES VENTADES DEL 29-30 DE MARÇ

Número de bloc	UM	Descripció del bloc	Quantitat	Preu	Import
Capítol	01	AVARIA			
01.1	1	REVISAR DANYS EN MÀQUINES, TORNAR A POSAR AL LLOC I AVALUAR REPARACIONS: EN UNA HI HA EL TUB FRIGORÍFIC TRENCAT I EN L'ALTRE MOLT MALMÉS. S'HAN BLEGAT ELS SOPORTS.	1,00	134,40	134,40
01.2	1	REPARACIÓ DE MÀQUINA D'AIRE CONDICIONAT, TALLAR TUB, SOLDAR, AILLAR AMB AILLANT ANTI RAIG UV, FER BUIT. INCLOU FER PROVA D'ESTANQUEITAT AMB NITROGEN SEC A 40BAR DURANT 30 MIN. FER EL BUIT A LA INSTAL·LACIÓ, COMPROVACIÓ DE DESAIGÜES, POSADA EN MARXA I GARANTIA DE 2 ANYS EN TOT EL SISTEMA.	2,00	838,82	1.677,64
01.3	1	REFER SOPORT PER LES DOS MÀQUINES, ANCLAR A LA PARET I DEIXAR ASSEGURAT.	1,00	441,04	441,04
Total capítol					2.253,08
Total pressupost:					2.253,08

Pressupost número: 260592**AJUNTAMENT DE COLL DE NARGO**
ESCOLA COLL DE NARGÓ: REPARACIÓ MÀQUINES AIRE CONDICIONAT
DESPRÉS DE LES VENTADES DEL 29-30 DE MARÇ**RESUM VALORAT DEL PRESSUPOST.****DESGLÒS PER CAPÍTOLS / SUBCAPÍTOLS****IMPORT****CAPÍTOL 01 AVARIA****2.253,08****Total pressupost:**
(IVA no inclòs)**2.253,08**

Pressupost número: 260592**AJUNTAMENT DE COLL DE NARGO**
ESCOLA COLL DE NARGÓ: REPARACIÓ MÀQUINES AIRE CONDICIONAT
DESPRÉS DE LES VENTADES DEL 29-30 DE MARÇ

Conceptes	Import
TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL	2.253,08
	Suma:
21,00 % d'I.V.A.	473,15
TOTAL EXECUCIÓ PER CONTRACTA (Euros):	2.726,23

L'import de l'execució per contracta puja a la quantitat de:
DOS MIL SET-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS.

PRESSUPOST MATERIAL XARXA CAMP DE FUTBOL –

(CAMP DE FUTBOL)

Referència	Descripció	Quantitat	Preu	% Dte.	Import
00016	PARAPILOTES FUTBOL AMB XARXA DE PROTECCIÓ Mides: - 1 tram de xarxa de 49,50m amplada x 7m alçada DESCRIPCIÓ: - Parapilotes amb Xarxa de Protecció d'Alta Qualitat. MATERIALS: - Compost per a 10 pals d'Acer Galvanitzat en Calent de 90mm de diàmetre i 7m d'altura. - Inclou 7 unitats de travessers superiors de reforç. - Cada un dels pals porta una base per a formigonar previament el terra, mitjançant daus de formigó (no inclosos) i posteriorment introduir-hi els pals finals. - Tant la part superior com inferior del parapilotes estarán acabades amb cable d'acer galvanitzat i tensors per tensar la xarxa, i així donar una bona imatge estètica de tot el conjunt, la part superior anirà acabada amb mosquetons. XARXA PARAPILOTES POLIPROPILÈ - Xarxa parapilotes de protecció, color blanc o negre (color a escollir), 3mm d'espesor amb corda perimetral	1			

Referència	Descripció	Quantitat	Preu	% Dte.	Import
	reforçada cosida a màquina, forat de 100x100mm.				
09330	PALS + BASES + TRAVESSERS	1	4.247,50	20,00	3.398,00
01106	TRANSPORT	1	550,00		550,00
08711	XARXA PARAPILOTES + MATERIAL INSTAL·LACIO	1	1.620,00	20,00	1.296,00
	- Xarxa de 49,50m llargada x 7m alçada				
	- Material varis: cable, tensors, mosquetons...				
01106	TRANSPORT	1	50,00		50,00

Subtotal 5.294,00

Descompte		Base Imponible	Import IVA	Import R.E.	Total Pressupost
1.173,50	%	5.294,00	1.111,74		6.405,74 €

**PRESSUPOST DESMUNTATGE/MUNTATGE MATERIAL XARXA CAMP DE FUTBOL –
(CAMP DE FUTBOL)**

PRESSUPOST I MEDICIONS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
INSTAL·LACIÓ ELEMENTS VALLAT CAMP DE FUTBOL DE COLL DE NARGÓ									

CAPITOL 01 INSTAL·LACIÓ ELEMENTS VALLAT CAMP DE FUTBOL DE COLL DE NARGÓ

01.01 PA Instal·lació elements vallat camp de futbol de coll de nargó

Preu per instal·lació de bases, pals i xarxes noves en el camp de futbol de Coll de Nargó. No inclou subministre de bases , pals i xarxes.

			1,00	6.667,84	6.667,84
TOTAL CAPITOL 01 INSTAL·LACIÓ ELEMENTS VALLAT CAMP DE FUTBOL DE COLL DE NARGÓ.....					6.667,84
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ.....					6.667,84
21,00 % I.V.A.....					1.400,25
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTA					8.068,09