



AJUNTAMENT D'ALELLA

TÍTOL:

REPARACIONS PUNTUALS DE VORERES, AL TERME MUNICIPAL D'ALELLA 2024

TERME MUNICIPAL:

ALELLA

COMARCA:

MARESME

MEMÒRIA VALORADA

PROMOTOR:


AJUNTAMENT
D'ALELLA

DATA REDACCIÓ:

AGOST 2024

PRESSUPOST (IVA INCLÒS)

61.818,69 €

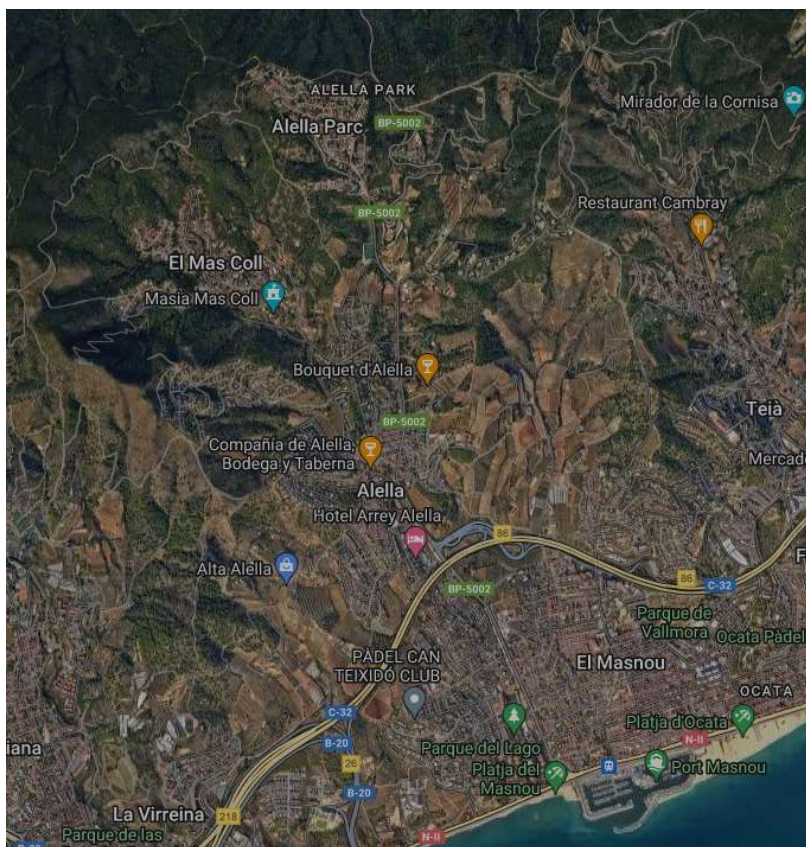



ÍNDEX

MEMÒRIA

- 1. ANTECEDENTS I OBJECTE**
- 2. ORDRE DE REDACCIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA**
- 3. DADES DEL PROMOTOR**
- 4. MEMÒRIA DESCRIPTIVA**
 - 4.1 SITUACIÓ ACTUAL I EMPLAÇAMENT
 - 4.2 DESCRIPCIÓ ESTAT ACTUAL
 - 4.3 SOLUCIÓ PROPOSADA
- 5. TERMINI D'EXECUCIÓ**
- 6. PRESSUPOST**
- 7. CONCLUSIÓ**

ANNEXOS

ANNEX NÚM.1: RELACIÓ DE PUNTS A REPARAR

ANNEX NÚM.2: INFORME DE DEFICIÈNCIES A LES VORERES AL BARRI DE LA
SARRETA. PLÀNOL

ANNEX NÚM.3: PRESSUPOST



1. ANTECEDENTS I OBJECTE

L'objecte d'aquesta memòria valorada és l'arranjament de la via pública a diferents punts del municipi d'Alella. El pas del temps i altres casuístiques han provocat diferents patologies que dificulten el lliure moviment dels vianants per les voreres.

Les reparacions venen motivades per millorar l'accessibilitat a punts estratègics del municipi.

2. ORDRE DE REDACCIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA

El present document es redacta per a informar dels condicionants tècnics i del cost de les obres d'execució i implantació.

3. DADES DEL PROMOTOR

El promotor del present projecte és l'Ajuntament d'Alella, situat a Alella (08328), a la Plaça de l'Ajuntament número 1.

4. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

4.1 Situació i emplaçament

L'àrea objecte d'actuació està repartida per tot el terme municipal, s'han prioritzat les zones més deteriorades o bé les zones que formen part d'itineraris accessibles. S'adjunten als annexos les corresponents ubicacions.

4.2 Descripció estat actual

Les actuacions descrites en aquesta memòria valorada s'agrupen en diferents blocs diferents.

El primer bloc, referent a l'arbrat, pretén retirar l'arbrat i deixar una base prou sòlida per la pavimentació amb panots.

El segon bloc, referent als escocells, pretén eliminar el rastre de l'escocell en desús i deixar una base prou sòlida per la pavimentació amb panots.

El tercer bloc, referent a les voreres, pretén sanejar les voreres en mal estat del municipi i la pavimentació amb panots.



4.3 Descripció de la solució proposada

4.3.1 Arbrat

Aquesta actuació té la intenció de resoldre d'una manera definitiva tots aquests casos, on han quedat troncs d'arbre tallats.

Exemple tipus:



Execució:

El procediment és treure la soca de l'arbre amb la major quantitat d'arrels sense malmetre l'entorn. En els casos on sigui inviable extreure la soca sense causar danys importants es deixaran les arrels dintre el sòl, es procedirà fent un buit suficientment profund de 50 cm per poder fer la base de formigó i el paviment de panot.

4.3.2 Escocells

Amb el pas del temps han quedat molts escocells sense arbre, també s'observen molts escocells formigonats. Per a una unificació de la vorera amb una única pavimentació s'actuarà amb la implantació de panots en aquests buits discontinus. Caldrà fer nova la base de formigó.

Exemple tipus:





Execució:

Al igual que en el cas de l'arbrat, la retirada de tots els antics escocells s'ha de realitzar sense l'afectació del seu entorn immediat, en el cas que s'observin perills de danys a les zones properes es consultarà a la direcció facultativa abans de realitzar qualsevol operació.

La demolició de les zones formigonades es realitzarà amb medis mecànics, preferiblement amb martell pneumàtic.

Es contempla l'aprofitament de les peces prefabricades de formigó o metàl·liques que conformen els escocells. En la mesura que sigui possible s'extrauran senceres per emmagatzemar-los i posteriorment reubicar-los en altres emplaçaments.

Un cop retirats tots els elements es procedirà a deixar una base prou compactada per la posterior execució de l'aplicació del paviment amb panot.

4.3.3 Voreres


Diversos trams del municipi han patit danys a les voreres, aquesta actuació pretén identificar aquestes zones per la seva posterior reparació. Les patologies principals són: Peces que es desenganxen de la base, però que es mantenen en el seu lloc. Peces que es desenganxen de la base, però aixecades provocant discontinuïtats perilloses (dilatacions diferencials). Peces trencades, enfonsades (acció de càrrega puntual forta, vehicles pesats en guals).

Exemple tipus:



Execució:

Per l'arranjament de les voreres o bé per la implantació de panots on abans hi havia escocells.

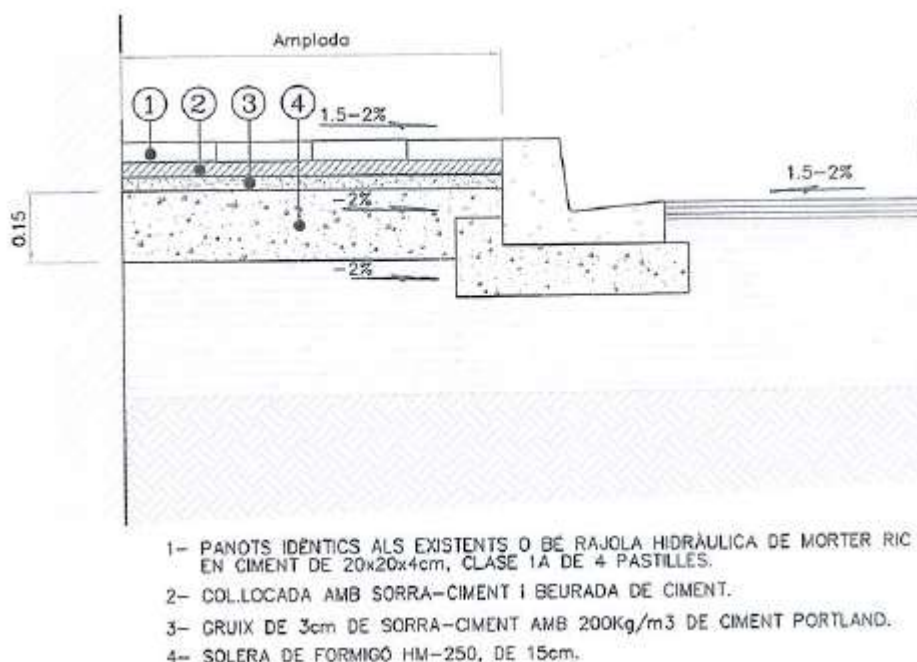

En voreres amb pas freqüent de vehicles es reposarà amb panots de 8 cm de gruix sobre una base de característiques adequades a aquesta circumstància.

5. TERMINI D'EXECUCIÓ

Es preveu de **4 mesos** de termini per a l'execució material de les obres objecte d'aquesta memòria valorada, amb un total de 4 operaris.

6. PRESSUPOST

Pressupost per a coneixement de l'administració

El Pressupost d'Execució Material amb les Despeses Generals i el Benefici Industrial resulta de CINQUANTA-UN MIL VUITANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS (51.089,83 €).

Incrementant el valor anterior amb el percentatge corresponents a l'I.V.A. (21 %), s'obté un Pressupost d'Execució per Contracta de SEIXANTA-UN MIL VUIT-CENTS DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS (61.818,69 €).



7. CONCLUSIÓ

Amb tot allò exposat en la present memòria i la resta de documents que la constitueixen, es consideren suficientment justificades i definides les obres contingudes en aquest estudi, per a què es pugui procedir a la seva execució.


Alella,
Enginyer



AJUNTAMENT D'ALELLA

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08328 ALELLA
Tel. 93 555 23 39 – 93 555 28 54 – Fax 93 540 03 28
E-mail: ajalella@alella.cat
www.alella.cat

ANNEX NÚM.1: RELACIÓ DE PUNTS A REPARAR

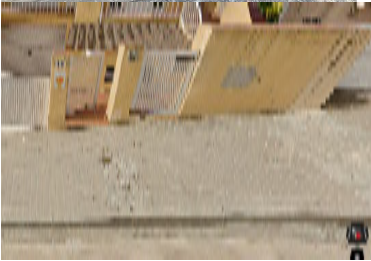Nucli Eixample	Carrer i número Doctor Faus, 3	Descripció Incidència 2086/2023	M2 60	Fotografia1	Fotografia2	Fotografia3
Can Sors	Mallorca / Pau estaper	Incidència 1484/2023	40			
Eixample	Rambla Fontcalda, 10-12	E2022010429	3			
Mas Coll	Selva, 35	Incidència 2346/2023	2			
Eixample	C/Cervantes amb Sta Gemma	Incidència 1905/2023	30			
Nova Alella	C/Tèlia	Incidència 2454/2023	10			

Nucli	Carrer i número	Descripció
Can Comulada	C/Avet	E2018-10813
Aella Parc	C/Prat de Riba, 11	Incidència 1858/2024

M2 Fotografia1

10

6



Fotografia2

Fotografia3

Alella de Mar	C/Africa/C/Maresme	Incidència2834/2023
---------------	--------------------	---------------------



2

Can Comulada	C/Ós, 8	Incidència2034/2023
--------------	---------	---------------------



3

Eixample	Rambla Fontcalda /parc dels ametllers	Incidència1891/2023
----------	---------------------------------------	---------------------



3

Alella de Mar	C/Escultor Llimona	Incidència1780/2023
---------------	--------------------	---------------------

3 GUALS PARTICULARS

Nucli	Carrer i número	Descripció
Eixample	Pça Antoni Pujades (veterinari)	Incidència1562/2023

M2 Fotografia1



Fotografia2

Fotografia3

Can Sors	C/Pau Estaper/Mallorca	Incidència1484/2023
----------	------------------------	---------------------

2



Can Comulada	Av Mil·lenari 87	Incidència 1275/2023
--------------	------------------	----------------------

10



Mas Coll	C/ Vallespir	Incidència 1256/2023
----------	--------------	----------------------

2



6

Nucli	Carrer i número	Descripció	M2	Fotografia1	Fotografia2	Fotografia3
El Bosquet	El Bosquet	Incidència 1239/2023				
Can Comulada	Av Mil·lenari 11	Incidència 1059/2023 I 96/2023	1			
Centre urbà	Marquesina Can Duran	Incidència 920/2023	6			
Canonge	C/Camèlies, 6	Incidència 654/2023	1			
Centre urbà	Rbla A. Guimerà	Incidència 2775/2023	3	3 foto		

Nucli	Carrer i número	Descripció
Alella de Mar	C/ Montagut, 3	Incidència 2698/2023
Eixample	Rbla Fontcalda	Incidència 2638/2023
Alella de Mar	C/Vinya-Forn d'en Masquet	Incidència 2429/2023
Alella de Mar	Rambla Fontcalda /Buenos Aires	Incidència 2423/2023
Eixample	Sta Gemma/Parc ametllers	Incidència 1999/2023 I 93/2023

M2 Fotografia1



3



3



3




4




2

Fotografia2

Fotografia3

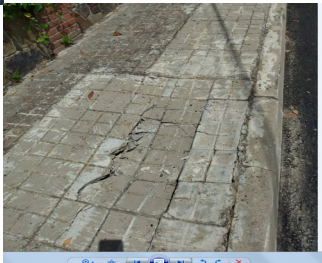Nucli	Carrer i número	Descripció	M2	Fotografia1	Fotografia2	Fotografia3
Mas Coll	C/Mar Blau, 8	Incidència 1769/2023				
Alella Parc	C/Pau Casals, 9	Incidència 1704/2023	2			
Alella de Mar	C/Catalunya davant nou parc activitat física.	Incidència 1648/2023	2			
Eixample	Riera Principal, accés aparcament	Incidència 1535/2023	3			

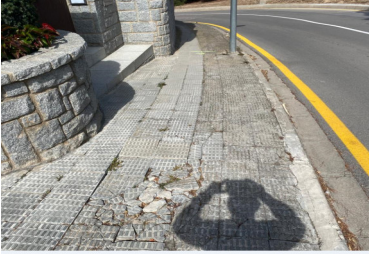Nucli	Carrer i número	Descripció	M2	Fotografia1	Fotografia2	Fotografia3
Mas Coll	C/La Selva, 20	Incidència 1279/2023 i 83/2023				
Alella de Mar	C/La Serreta, 8	Incidència 1006/2023	5			
Alella de Mar	C/Ponent, 11	Incidència 893/2023	5 no			
Mas Coll	C/Pallars, 9	Incidència 812/2023	8			
Can Sors	C/Masnou, 37	Incidència 795/2023	6			
			5			

Nucli	Carrer i número	Descripció	M2	Fotografia1	Fotografia2	Fotografia3
Alella de Mar	C/Baladres 1-3	Incidència 473/2023				
Alella de Mar	C/La Vinya, 17	Incidència376/2023	3		no van fer bé la vorera(obra)	
Alella de Mar	C/Xiroi, 3	Incidència369/2023	2			
Alella de Mar	La Serreta entrada	Incidència359/2023	1			

Nucli	Carrer i número	Descripció	M2	Fotografia1	Fotografia2	Fotografia3
Alella de Mar	C/Girona, 13	Incidència343/2023				
Centre urbà	C/Avellaners, 4	Incidència342/2023	6			
Centre urbà	Cal Rull Riera coma fosca	Incidència 277/2023	10 no			
Nova Alella	C/Taiano, 5	Incidència 212/2023	4			
Alella Parc	C/Pau picasso 10/8	Incidència 90/2023	7			
			5			

Nucli	Carrer i número	Descripció	M2	Fotografia1	Fotografia2	Fotografia3
Can Sors	C/ Penedes 10	Incidència 1198/2024				
Mas Coll	La Selva 40	Incidència 559/2024	2			
Nova Alella	Londres 9	Incidència 1251/2024	2			
Eixample	Vorera skate	Incidència 1261/2024	10			

3

Nucli	Carrer i número	Descripció
Alella de Mar	Costa Brava 13	Incidència 1227/2024

Vallbona	Bernat Tallaferro 6	Incidència 1351/2024
----------	---------------------	----------------------

Centre urbà	Coma Fosca entre la Companyia i Can Leonart	Incidència 1351/2024
Eixample	Av.Rosers/Núria	Incidència 1664/2024

Alella Parc	C/Prat de laRiba amb Salvador Dali	Incidència 1859/2024
-------------	------------------------------------	----------------------

M2	Fotografia1	Fotografia2	Fotografia3
5			
15			
50	No foto		
15			
3			

Nucli	Carrer i número	Descripció	M2	Fotografia1	Fotografia2	Fotografia3
Alella Parc	C/Prat de la Riba 11	Incidència 1858/2024	6			
Nova Alella	C/Taiano 4 i 8	Incidència 1990/2024	4			
Eixample	C/Pau Vila 1	Incidència 2003/2024	3			
Centre urbà	C/Eduard Serra i Guell 25	Incidència 2007/2024	2			
Centre urbà	C/Avellaners varis	Incidència 2017/2024	6			

Nucli	Carrer i número	Descripció	M2	Fotografia1	Fotografia2	Fotografia3
Mas Coll	C/Empordà 19	Incidència 918/2024				
Can Sors	C/Rosaleda 41	Incidència 1928/2024	3			
Alella de mar	Av Alella 18	Incidència 1918/2024	3 foto			
Alella de mar	C/Baladres 6	Incidència 1911/2024	6 foto			
Eixample	Riera ppal 44	Incidència 2046/2024	3			
Centre urbà	C/Balmes Santa Eulalia	Incidència 2014/2024	3			
Alella de Mar	Av Alella 16	Incidència 1342/2024	3			
			2			

Nucli

Can Comulada

Carrer i número

Av Mil·lenari 3

Descripció

Incidència 2211/2024

M2 Fotografia1

10

Fotografia2**Fotografia3**



AJUNTAMENT D'ALELLA

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08328 ALELLA
Tel. 93 555 23 39 – 93 555 28 54 – Fax 93 540 03 28
E-mail: ajalella@alella.cat
www.alella.cat

**ANNEX NÚM.2: INFORME DE DEFICIÈNCIES A LES VORERES AL BARRI DE LA
SARRETA. PLÀNOL**



AJUNTAMENT D'ALELLA

INFORME DE DEFICIÈNCIES A LES VORERES, al barri de la SERRETA

Inventari patologies i fotografies

Abril 2024
Ajuntament d'Alella



1

EXEMPLE Escocells petits

Retirar les dues filades dels panots laterals i la filada de panots frontal. En cap cas reduir l'amplada lliure de pas existent entre l'escocell i els tancaments de parcel·la.

125 Unitats
11 panots per unitat.



2

Panots aixecats creant discontinuïtats a la vorera

Substituir filada de panots, 2 filades.

14 panots
1 m2



3

Panots aixecats creant discontinuïtats a la vorera

Substituir filada de panots, 2 filades.

14 panots
1 m2



4

EXEMPLE Escocells petits en contacte amb gual

Retirar només una de les filades laterals, i la filada de panots frontal. En cap cas reduir l'amplada lliure de pas existent entre l'escocell i els tancaments de parcel·la.



5




Panots trencats creant discontinuïtats a la vorera

Substituir peces trencades de panot

6 panots

1 m2

6

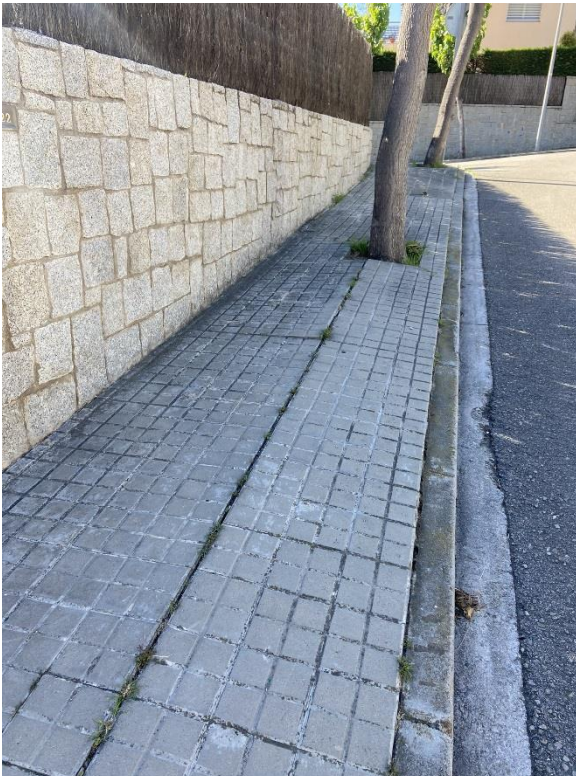

Panots aixecats creant discontinuïtats a la vorera

4 metres de vorera abombada,
Substituir dues filades de panots

40 panots

2 m2



7

Peça vorada trencada

Substituir vorada

1 vorada



8

Panots enfonsats creant discontinuïtats a la vorera


Substituir panots

9 panots

1 m2



9

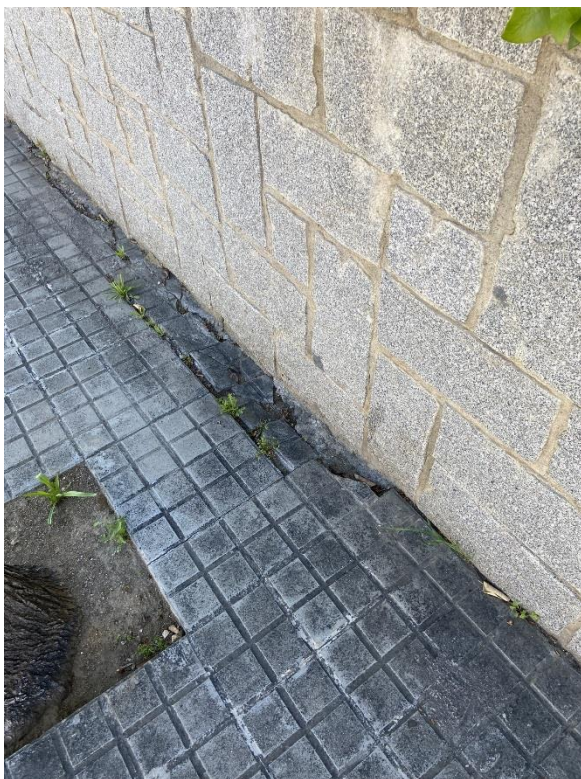

Panots enfonsats i trencats creant discontinuïtats a la vorera

Substituir ultima filada de panots.

8 panots
1m2

10



Panots trencats creant discontinuïtats a la vorera

Substituir primera filada de panots

25 panots
2 m2



11

Gual no accessible, discontinuïtat amb la vorada

Substituir primera filada de panots adaptant el pendent a la vorada i a la segona filada.

15 panots
1m2



12

Registre d'instal·lacions creant discontinuïtats a la vorera

Adaptar tapa de registre a la cota actual de la vorera



13

Gual no accessible, discontinuïtat amb la vorada

Substituir primera filada de panots adaptant el pendent a la vorada i a la segona filada.

15 panots
1m2



14

EXEMPLE ben executat d'obra realitzada per arranjar el problema de salt de cota entre la vorera i la vorada

Repetir actuació en incidència 15, 16, 17...



15

Salt de cota entre la vorera i la vorada.

Substituir primeres tres filades de panots, exemple (num. 14) adaptant el pendent a la cota actual de la vorada.

45 panots
5m²



16

Salt de cota entre la vorera i la vorada.

Substituir primeres tres filades de panots, exemple (num. 14) adaptant el pendent a la cota actual de la vorada.

45 panots
5m²



17

Salt de cota important entre la vorera i la vorada.

Substituir primeres tres filades de panots, exemple (num. 14) adaptant el pendent a la cota actual de la vorada.

45 panots
5m²



18

Gual no accessible, discontinuïtat amb la vorada

Substituir primera filada de panots adaptant el pendent a la vorada i a la segona filada.

15 panots
1m²



19

Panots aixecats i trencats creant discontinuïtats a la vorera

Substituir peces de panots aixecades

12 panots
1m2



20

Salt de cota important entre la vorera i la vorada.

Substituir primeres tres filades de panots, exemple (num. 14) adaptant el pendent a la cota actual de la vorada.

15 panots
2m2



21

Panots trencats i sense subjecció creant discontinuïtats a la vorera

Substituir panots

15 panots
2m²



22

Soca d'arbre

Retirar soca, tapar l'escocell i donar continuïtat a la vorera amb panots.

9 panots
1m²



23

Gual no accessible, discontinuïtat amb la vorada

Substituir primera filada de panots adaptant el pendent a la vorada i a la segona filada.

15 panots
1m2



24

Panots aixecats creant discontinuïtats a la vorera

Substituir peces de panots aixecades

15 panots
2 m2



25

Gual no accessible, discontinuïtat amb la vorada

ERROR_ incidència repetida num 18.

Substituir primera filada de panots adaptant el pendent a la vorada i a la segona filada.



26

Salt de cota entre la vorera i la vorada.

Substituir primeres tres filades de panots, exemple (num. 14) adaptant el pendent a la cota actual de la vorada.

45 panots
5m2



27

Gual no accessible, discontinuïtat amb la vorada

Substituir primera filada de panots adaptant el pendent a la vorada i a la segona filada.

15 panots
1m2



28

Panots sense subjecció creant discontinuïtats a la vorera

Retirar peces de panots sense subjecció



29



Panots aixecats i sense subjecció creant discontinuïtats a la vorera

Substituir peces trencades i sense subjecció

15 panots
2m2

30



Panots enfonsats creant discontinuïtats a la vorera

Substituir peces de panots trencades

4 panots
1 m2



31



Panots aixecats creant discontinuïtats a la vorera

Substituir peces aixecades i sense subjecció

15 panots
1m²

32



Salt de cota entre la vorera i la vorada.

Substituir primeres tres filades de panots, exemple (num. 14) adaptant el pendent a la cota actual de la vorada.

45 panots
5m²



33




Gual no accessible, discontinuïtat amb la vorada

Substituir primera filada de panots adaptant el pendent a la vorada i a la segona filada.

15 panots
1m2

34

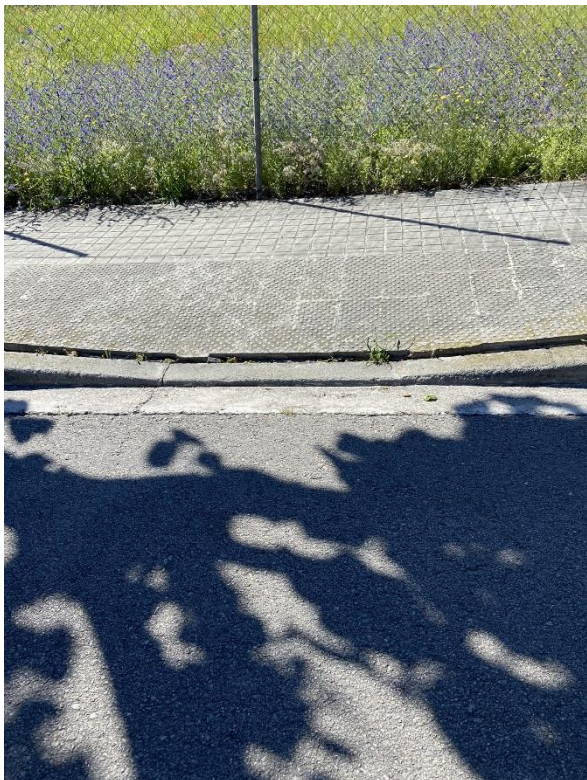

Gual no accessible, discontinuïtat amb la vorada

Substituir primera filada de panots adaptant el pendent a la vorada i a la segona filada.

15 panots
1m2



35

Gual no accessible, discontinuïtat amb la vorada

Substituir primera filada de panots adaptant el pendent a la vorada i a la segona filada.

15 panots
1m2




36

Gual no accessible, discontinuïtat amb la vorada

Substituir primera filada de panots adaptant el pendent a la vorada i a la segona filada.

15 panots
1m2

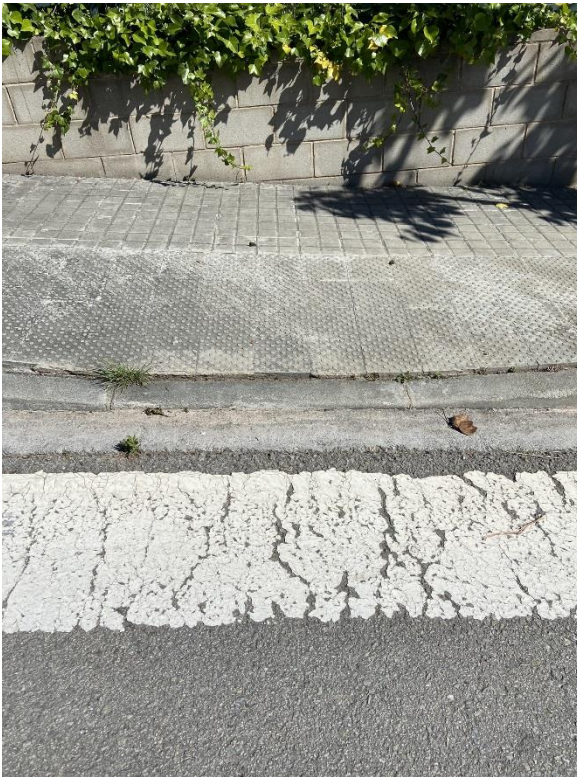

37

Gual no accessible, discontinuïtat amb la vorada

Substituir primera filada de panots adaptant el pendent a la vorada i a la segona filada.

15 panots
1m2



38

Panots sense subjecció creant discontinuïtats a la vorera


Retirar peces de panots sense subjecció



39

Panots sense subjecció creant discontinuïtats a la vorera

Retirar peces de panots sense subjecció

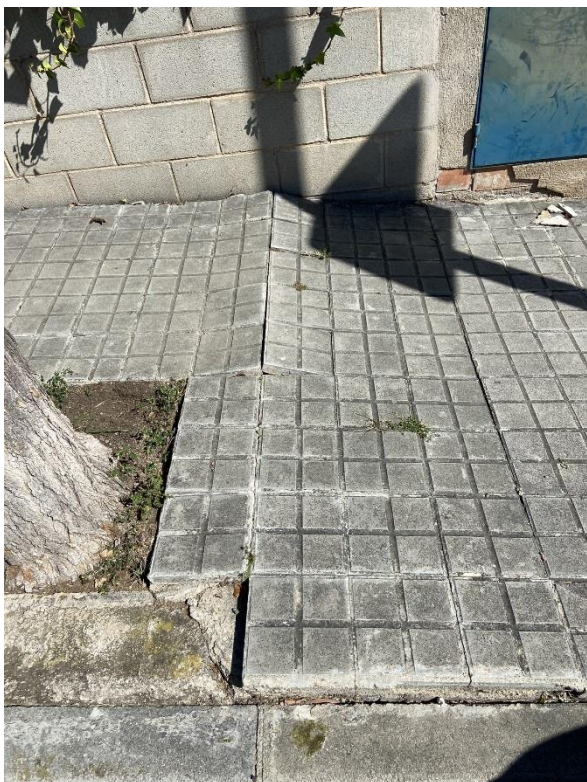

40

Panots aixecats creant discontinuïtats a la vorera

Substituir peces de panot aixecades

15 panots
2 m2



41



Panots sense subjecció creant discontinuïtats a la vorera

Retirar peces de panots sense subjecció

42



Gual no accessible, discontinuïtat amb la vorada

Substituir primera filada de panots adaptant el pendent a la vorada i a la segona filada.

15 panots
1m2



43

Peces de panots trencats

Substituir panots en mal estat

6 panots
1m2



44

Gual no accessible, discontinuïtat amb la vorada

Substituir primera filada de panots adaptant el pendent a la vorada i a la segona filada.

15 panots
1m2



45



Panots sense subjecció creant discontinuïtats a la vorera

Retirar peces de panots sense subjecció

46



Panots sense subjecció creant discontinuïtats a la vorera

Retirar peces de panots sense subjecció



47

Panots sense subjecció creant discontinuïtats a la vorera

Retirar peces de panots sense subjecció



48

Panots enfonsats creant discontinuïtats a la vorera

Substituir peces de panots enfonsades

9 panots
1 m2



49

Registre d'instal·lacions creant discontinuïtats a la vorera

Adaptar tapa de registre a la cota actual de la vorera



50

Gual no accessible, discontinuïtat amb la vorada

Substituir primera filada de panots adaptant el pendent a la vorada i a la segona filada.

15 panots
1m2



AJUNTAMENT D'ALELLA

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08328 ALELLA
Tel. 93 555 23 39 – 93 555 28 54 – Fax 93 540 03 28
E-mail: ajalella@alella.cat
www.alella.cat

ANNEX NÚM.3: PRESSUPOST



PRESSUPOST

REPARACION PUNTUALS VORERES

CODI	UT	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PVP/UT	IMPORT
CAPITOL 1: REPARACIO INCIDENCIES ANNEX 1					
		REPARACIO DE VORERES AMB LES FEINES SEGÜENTS			
	M ²	*Demolició del panot existent, inclosa la seva base. *Excavació de la caixa de paviment fins a 17cm per sota de cota d'acabat *Càrrega, transports i gestió dels residus generats. *Compactació del sòl de la caixa de paviment. *Base de formigó de 10cm d'espessor *Capa de morter de 3cm. *Peces de panot gris de 4 pastilles de 20x20x4cm de gruix, inclòs peces especials (altres models existents, ratllades per a invidents, rajola vermella, llamborda granítica, llambordí prefabricat, etc..) *Beurada de ciment per rejuntar les peces de panot. Inclou part proporcional de reparació o substitució de vorades, rigoles i escocells, així com la recol·locació de tapes a la nova cota i la retirada d'herbes i rejuntat de tota la vorera de punta a punta on pertany la reparació, inclòs la vorera de l'altra banda. Inclou part proporcional per a la seguretat vial, senyalització horitzontal i vertical provisional, semaforització provisional, senyalistes, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicacions de la Direcció d'Obra i de l'Ajuntament.			
01.01	M ²	Incidència 2086/2023. DR FAUS,3	60	73,99	4439,40
01.02	M ²	Incidència 1484/2023 Mallorca / Pau estaper	40	73,99	2959,60
01.03	M ²	E2022010429 /Rambla Fontcalda, 10-12	3	73,99	221,97
01.04	M ²	Incidència 2346/2023 / Selva, 35	2	73,99	147,98
01.05	M ²	Incidència 1905/2023 C/Cervantes amb Sta Gemma	30	73,99	2219,70
01.06	M ²	Incidència 2454/2023 C/Tèlia	10	73,99	739,90
01.07	M ²	E2018-10813 C/ Avet	10	73,99	739,90
01.08	M ²	Incidència1858/2024 C/Prat de la Riba, 11	6	73,99	443,94
01.09	M ²	Incidència2834/2023 C/Africa-Maresme	2	73,99	147,98
01.10	M ²	Incidència2034/2023 C/ Ós ,8	3	73,99	221,97
01.11	M ²	Incidència1891/2023 Rbla Fontcalda/Parc dels ametllers	3	73,99	221,97
01.12	M ²	Incidència1780/2023 C/Escultor Llimona	3	73,99	221,97
01.13	M ²	Incidència1562/2023 Plça Antoni Pujades (Veterinari)	2	73,99	147,98
01.14	M ²	Incidència1484/2023 C/Pau Estapé-Mallorca	10	73,99	739,90
01.15	M ²	Incidència 1275/2023 AV Mil·lenari 87	2	73,99	147,98
01.16	M ²	Incidència 1256/2023 /Vallespir	6	73,99	443,94
01.17	M ²	Incidència 1239/2023 Institut	1	73,99	73,99
01.18	M ²	Incidència 1059/2023 I 96/2023 AV Mil·lenari, 11	6	73,99	443,94
01.19	M ²	Incidència 920/2023 Marquesina Can Duran	2	73,99	147,98
01.20	M ²	Incidència 654/2023 C/ Camelies 6	3	73,99	221,97
01.21	M ²	Incidència 2775/2023 Rbla Angel Guimerà	3	73,99	221,97



PRESSUPOST

REPARACION PUNTUALS VORERES

CODI	UT	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PVP/UT	IMPORT
01.22	M ²	Incidència 2698/2023 C/Montagut 3	3	73,99	221,97
01.23	M ²	Incidència 2638/2023 Rbla Fontcalda	3	73,99	221,97
01.24	M ²	Incidència 2429/2023 C/Vinya-Forn d'en Masquet	3	73,99	221,97
01.25	M ²	Incidència 2423/2023 R.Fontcalda-Buenos Aires	4	73,99	295,96
01.26	M ²	Incidència 1999/2023 I 93/2023 Sta Gemma-Parc Ametllers	2	73,99	147,98
01.27	M ²	Incidència 1769/2023 Mar Blau 8	2	73,99	147,98
01.28	M ²	Incidència 1704/2023 Pau Casals 9	2	73,99	147,98
01.29	M ²	Incidència 1648/2023 Catalunya davant parc adults	3	73,99	221,97
01.30	M ²	Incidència 1535/2023 Riera Principal, acces aparcament	8	73,99	591,92
01.31	M ²	Incidència 1279/2023 i 83/2023 La Selva 20	5	73,99	369,95
01.32	M ²	Incidència 1006/2023 LA Serreta 8	5	73,99	369,95
01.33	M ²	Incidència 893/2023 Ponent 11	8	73,99	591,92
01.34	M ²	Incidència 812/2023 Pallars 9	6	73,99	443,94
01.35	M ²	Incidència 795/2023 Masnou 37	5	73,99	369,95
01.36	M ²	Incidència 473/2023 Baladres 1-3	3	73,99	221,97
01.37	M ²	Incidència376/2023 LA Vinya n17	2	73,99	147,98
01.38	M ²	Incidència369/2023 Xiroi 3	3	73,99	221,97
01.39	M ²	Incidència359/2023 La Sarreta entrada	2	73,99	147,98
01.40	M ²	Incidència343/2023 Girona 13	6	73,99	443,94
01.41	M ²	Incidència342/2023 Avellaners 4	10	73,99	739,90
01.42	M ²	Incidència 277/2023 Cal Rull Riera Coma Fosca	4	73,99	295,96
01.43	M ²	Incidència 212/2023 Taiano 5	7	73,99	517,93
01.45	M ²	Incidència 90/2023 Pau Picasso 10-8	5	73,99	369,95
01.46	M ²	Incidència 1198/2024 Penedes 10	2	73,99	147,98
01.47	M ²	Incidència 559/2024 La Selva 40	2	73,99	147,98
01.48	M ²	Incidència 1251/2024 Londres 9	10	73,99	739,90
01.49	M ²	Incidència 1261/2024 Vorera skate	3	73,99	221,97
01.50	M ²	Incidència 1227/2024 Costa Brava 13	5	73,99	369,95
01.51	M ²	Incidència 1351/2024 Bernat Tallaferró 6	15	73,99	1109,85
01.52	M ²	Incidència 1351/2024 Coma Fosca entre Cia i Can Lleonart	50	73,99	3699,50
01.53	M ²	Incidència 1664/2024 Av Rosers-Nuria	15	73,99	1109,85
01.54	M ²	Incidència 1859/2024 Prat de la Riba-Dali	3	73,99	221,97
01.55	M ²	Incidència 1858/2024 Prat de la Riba 11	6	73,99	443,94
01.56	M ²	Incidència 1990/2024 Taiano 4 i 8	4	73,99	295,96
01.57	M ²	Incidència 2003/2024 Pau Vila 1	3	73,99	221,97
01.58	M ²	Incidència 2007/2024 eduard Serra i Guell 25	2	73,99	147,98
01.59	M ²	Incidència 2017/2024 Avellaners varis	6	73,99	443,94
01.60	M ²	Incidència 918/2024 Empordà 19	3	73,99	221,97
01.61	M ²	Incidència 1928/2024 Rosaleda 41	3	73,99	221,97
01.62	M ²	Incidència 1918/2024Av Alella 18	6	73,99	443,94
01.63	M ²	Incidència 1911/2024 Baladres 6	3	73,99	221,97
01.64	M ²	Incidència 2046/2024 Riera ppal 44	3	73,99	221,97
01.65	M ²	Incidència 2114/2024 Balmes/Sta Eulalia	3	73,99	221,97
01.66	M ²	Incidència 1342/2024 Av Alella 16	2	73,99	147,98
01.67	M ²	Incidència 2211/2024 Av Mil·lenari 3	10	73,99	739,90

**PRESSUPOST****REPARACION PUNTUALS VORERES**

CODI	UT	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PVP/UT	IMPORT
CAPITOL 2: REPARACIO INCIDENCIES ANNEX 2					
02.01	M ²	Incidència segons informe voreres Serreta	70	73,99	5179,30
CAPITOL 3: ALTRES					
03.01	PA	Partida alçada d'abonament íntegre per la seguretat i salut de les obres	1	1000,00	1000,00
03.02	PA	Partida alçada a justificar per a imprevistos d'obra i/o desvament de serveis	1	2000,00	2200,00
		PEM			42.932,63
		DESPESES GENERALS 13%			5.581,24
		BENEFICI INDUSTRIAL 6%			2.575,96
		SUBTOTAL			51.089,83
		IVA 21%			10.728,86
		PEC: PRESSUPOST			61.818,69