



**Transports Metropolitans  
de Barcelona**

**INFRAESTRUCTURES  
UNITAT DE MANTENIMENT INFRAESTRUCTURA  
D'ESTACIONS I TÚNEL**

**P**<sub>LEC</sub> **P**<sub>RESCRIPCIONS</sub> **T**<sub>ÈCNIQUES</sub>

**MANTENIMENT OBRA L1-L2-L3**

ref: 25-001-PPT  
EXP. 16040378B

MARÇ 2025

|                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  <b>Transports Metropolitans de Barcelona</b> | <b>PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER AL MANTENIMENT D'OBRA D'ESTACIONS DE L1-L2-L3 DE FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA S.A.</b> | Dades: 24-gen.-25 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

## 1. OBJECTE DEL PLEC

L'objectiu d'aquesta plec és definir les condicions del servei de manteniment d'obra de les estacions i dependències de les línies L1, L2 i L3 explotades per **Ferrocarril Metropolità de Barcelona**<sup>1</sup> que hauran de complir les empreses amb les quals s'estableixi la relació contractual i pel període de temps especificat.

## 2. OBJECTE DEL SERVEI MANTENIMENT

TMB, nom comú de les empreses **Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A.** i **Transports de Barcelona, S.A.**, és la principal empresa de gestió del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Aquesta posició de lideratge es basa en l'estricta compliment dels seus objectius i en la resposta a les necessitats dels seus clients.

L'objectiu del servei de manteniment d'obra objecte d'aquest plec és garantir els nivells de fiabilitat, disponibilitat, imatge i seguretat de les estacions i dependències per aconseguir objectius de negoci i compromís amb la ciutadania.

El manteniment objecte del contracte es realitzarà en instal·lacions ferroviàries. S'haurà de tenir en compte les circumstàncies inherents a aquestes instal·lacions, com poden ser la interacció amb el passatge, les complicacions per treballs prop de zones de via, la possibilitat de produir talls del servei en hores de servei, els treballs en proximitat de catenària o els treballs en zona de via amb pas de transports auxiliars.

## 3. ABAST DEL SERVEI DE MANTENIMENT

L'abast del servei de manteniment són tots aquells treballs relacionats amb el manteniment d'obra, filtracions d'aigua i desguassos i embornals, de les estacions (accessos, passadissos, vestíbuls, andanes/sotandanes, dependències, etc...) de les línies L1, L2 i L3 de METRO, incloent-hi dependències a túnel i/o fora de l'àmbit de l'estació, com poden ser cambres de ventilació o sotcentrals (Paral·lel, Torres i Bages, Hospital de Bellvitge, ...). Les estacions i àmbits incloses en aquest plec es relacionen a l'ANNEX 1. Com a norma general estaran incloses totes les estacions i dependències de L1, L2 i L3 que estiguin penjades de l'arbre 'XARXA METRO' d'ubicacions tècniques de SAP

S'exclouen edificis de cotxeres i oficines. Com a referència NO es mantindran els elements penjats de l'arbre d'Edificis de SAP. La relació d'edificis, cotxeres i oficines exclosos en aquest plec es relacionen a l'ANNEX 1.

Aquest contracte inclou:

- Manteniment preventiu.
- Manteniment correctiu.
- Manteniment legal o normatiu.
- Materials necessaris per al manteniment.
- Gestió del manteniment.
- Investigació de filtracions.

Les futures prolongacions i/o ampliacions de línies existents en aquest plec també estaran incloses. En aquest cas, l'import del contracte s'ampliarà proporcionalment en el preu mitjà per estació.

En qualsevol cas per modificar l'abast del contracte, METRO ho haurà de notificar a l'adjudicatari en tres mesos d'antelació.

---

<sup>1</sup> A partir d'ara Metro

|                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  <b>Transports Metropolitans de Barcelona</b> | <b>PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER AL MANTENIMENT D'OBRA D'ESTACIONS DE L1-L2-L3 DE FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA S.A.</b> | Dades: 24-gen.-25 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

### 3.1. Normativa aplicable

Com a normes estàndard de referència es poden considerar la *Llei d'Ordenació de l'Edificació* (LOE), el *Codi Tècnic de l'Edificació* (CTE) i la *Inspecció Tècnica d'Edificis* (ITE).

També seran d'aplicació tota la normativa aplicable de PRL a nivell estatal i autonòmic i les informacions sobre riscos, els procediments interns i les consignes d'actuació en cas d'emergències específiques de Metro, les quals es troben detallades a una plataforma documental informàtica (en aquests moments Achilles).

En aquesta documentació es detallen els riscos genèrics de l'entorn de les instal·lacions de FMB en les quals es desenvolupen les activitats contractades, així com les normes bàsiques d'actuació en diferents circumstàncies.

Davant qualsevol discrepància en l'ús i l'aplicació d'aquestes normes, les dues parts poden sol·licitar l'arbitratge tècnic. Aquest arbitratge l'ha de dur a terme un enginyer de l'edificació nomenat pel *Col·legi Oficial d'Aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers de la Edificació de Barcelona* (CAATEEB).

### 3.2. Manteniment preventiu

Aquest contracte inclou la realització per part de l'Adjudicatari de totes aquelles operacions de manteniment preventiu, entenent-se com a tal, el manteniment realitzat en espais de temps predeterminats segons un criteri per tal d'eliminar o disminuir la probabilitat d'avaría o degradació de la funcionalitat.

Els preventius previstos seran:

- REVISIÓ VISUAL ESTACIONS – Un sol cop al llarg del contracte. Es preveu al llarg del primer semestre del contracte
- REVISIÓ SOTA ANDANES – Un sol cop al llarg del contracte.
- REPARTIMENT DE SAL ESTACIONS EN PREVISIÓ DE GELADES – Preventiu anual
- NETEJA D'EMBORNALS D'ACCESSOS D'ESTACIÓ – Un sol cop al llarg del contracte. Es preveu al llarg del primer semestre del contracte
- NETEJA D'EMBORNALS/DESGUASSOS CONFLICTIUS – Preventiu quadrimestral
- CONTROL HIDROCARBURS (servei de PHS) – Preventiu quadrimestral

A l'ANNEX 2 es detallen aquests preventius.

*L'Adjudicatari haurà de dur a terme nous treballs de manteniment preventiu quan, per raons de fiabilitat, condició, seguretat, imatge o disposicions legals o normatives així ho requereixin.*

S'inclou en aquest apartat totes les feines associades d'altres especialitats però necessàries per poder dur a terme l'objecte específic del contracte.

**Es realitzarà informe dels preventius efectuats**, detallant l'estat de la revisió així com els possibles correctius a efectuar per poder elaborar, en el cas que sigui necessari, una sol·licitud amb un pla de reparació de les incidències detectades.

### 3.3. Manteniment correctiu

Aquests plec defineix com a manteniment correctiu, d'acord a la norma EN50126, com el manteniment realitzat després del reconeixement d'una fallada i dirigit a posar la instal·lació per recuperar la funció requerida.

A l'ANNEX 3 hi ha una llista d'incidències generades, amb subjecció a aquest contracte, al llarg de l'any 2024. Aquest llistat és només com a referència per permetre saber la quantitat aproximada i tipologia d'incidències que es poden generar durant el contracte.

En aquest contracte s'inclouen les operacions necessàries per a la resolució d'incidències derivades de:

- Ús i/o desgast.
- Mal ús i/o abús.
- Causes meteorològiques i/o mediambientals.
- Vandalisme.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  <b>Transports Metropolitans de Barcelona</b> | <b>PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER AL MANTENIMIENT D'OBRA D'ESTACIONS DE L1-L2-L3 DE FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA S.A.</b> | Dades: 24-gen.-25 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

- Adaptacions dels elements a mantenir identificats per qualsevol departament de METRO i, molt especialment, pel seu Comitè de Seguretat i Salut i pel departament de PRL.
- Correcció de problemes funcionals derivats del disseny, fabricació o instal·lació, sigui obra nova, remodelació o estació existent.

S'inclou, amb la finalitat de la restauració del servei, imatge i les característiques originals, l'ajust i/o substitució de materials, elements o consumibles requerits per recuperar l'estat original.

S'inclou en aquest apartat totes les obres associades d'altres especialitats però necessàries per poder dur a terme la tasca concreta del contracte<sup>2</sup>. També s'inclouen els permisos i els procediments necessaris per a la realització d'aquestes obres<sup>3</sup>

### 3.3.1. Comunicació d'incidències

Com a norma general, la comunicació d'incidències es farà mitjançant el sistema informàtic de gestió de manteniment utilitzat per Metro. L'adjudicatari disposarà de terminal informàtic amb connexió al sistema de gestió de manteniment per al control de les incidències de correctiu.

En casos d'incidències greus i/o amb afectació al passatge o servei la comunicació serà via telefònica per part del Centre de Control de Metro (CCM), de l'oficina tècnica MIET, així com pels tècnics de guàrdia.

### 3.3.2. Assistència a incidències

La cobertura d'aquest servei és de 24 hores els 365 dies a l'any.

En el cas d'avís per part de CCM, tècnics de guàrdia i/o oficina tècnica MIET, el temps màxim d'assistència al punt d'incidència per part de la brigada serà d' 1 hora com a màxim.

Per a aquesta cobertura és necessària per part de l'adjudicatari:

- Contribució d'un tècnic de guàrdia en tot moment amb cobertura de telefonia mòbil.
- Aportació d'una brigada de manteniment amb un mínim de 4 persones en cas d'incidents a la Xarxa de Metro.

### 3.4. Manteniment legal o normatiu

En aquest capítol s'inclouen tots els tràmits i permisos administratius i/o oficials, presents i futurs, així com els costos derivats, per a la realització de les obres, amb independència de la seva naturalesa, assignats en el present plec.

Aquest apartat també Inclou les operacions i els continguts que s'han de dur a terme en les instal·lacions cobertes d'aquest plec, que per normativa obligui l'administració competent en el present o en el futur. Serà d'aplicació la normativa vigent per a aquest tipus d'instal·lacions.

El manteniment legal o regulador tindrà el mateix caràcter que el preventiu i l'adjudicatari haurà de presentar la relació de normativa vigent i el pla de manteniment corresponent.

### 3.5. Materials necessaris per al manteniment

S'inclouran, independentment de la naturalesa del manteniment, tots els materials, eines, mitjans i fungibles necessaris per a la correcta execució i resolució de l'obra.

<sup>2</sup> Per exemple, moure una lluminària, interruptor, endoll, antenes, etc per reparar una filtració.

<sup>3</sup> Per exemple, sol·licitud de permisos d'obra a via pública o zona d'influència de Tram.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  <b>Transports Metropolitans de Barcelona</b> | <b>PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER AL MANTENIMIENT D'OBRA D'ESTACIONS DE L1-L2-L3 DE FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA S.A.</b> | Dades: 24-gen.-25 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

### 3.6. Gestió del manteniment

El servei de manteniment desenvolupat en aquest plec inclou les següents activitats:

- Gestió del manteniment.
- Inspeccions.

#### 3.6.1. Gestió de manteniment:

Les activitats de gestió del manteniment cobertes per aquesta especificació són:

- Manteniment preventiu segons les necessitats de metro
- Manteniment correctiu necessari d'acord a les necessitats generades.
- Gestió i comunicació mitjançant SAP. L'adjudicatari haurà de consultar a l'inici de cada torn de treball el llistat d'incidències pendents de resoldre.
- Vigilància de la infraestructura objecte d'aquest plec i comunicació a Metro per la pèrdua de funcionalitat, disponibilitat, imatge o seguretat i les possibles propostes de mitigació.
- Reunió mensual de coordinació amb el responsable de manteniment de l'adjudicatari i el tècnic coordinador del contracte assignat per METRO.
- Gestió documental segons punt 6.5 per a la correcta realització del manteniment.

#### 3.6.2. Inspeccions

Metro realitzarà les inspeccions que cregui oportunes per garantir el correcte estat de conservació i funcionament de les infraestructures cobertes en aquest plec. Estarà inclòs en l'import d'aquest contracte la presència durant aquestes inspeccions del responsable de l'adjudicatari així com els recursos necessaris per a la seva realització.

Aquestes inspeccions poden ser internes com a auditories o verificacions tècniques contractades a tercers. A instàncies de Metro i sense cap cost. La persona responsable de l'adjudicatari haurà d'estar present.

Si en aquestes inspeccions es detecten deficiències o defectes, s'hauran de corregir sense cost.

### 3.7. Investigació origen filtracions

La investigació de l'origen de qualsevol filtració serà objecte d'aquest contracte. Aquesta investigació abastarà tot l'àmbit d'estacions i espais segons ANNEX 1, així com tota la longitud del túnel de les línies cobertes per aquest contracte.

### 3.8. Exclusions

Quedaran exclosos de l'àmbit d'aquest contracte:

- tots els treballs de manteniment correctiu on la suma de mà d'obra i materials superi els 4.000€.
  - Es realitzaran els treballs necessaris per resoldre, ni que sigui en part, la resolució de la incidència, fins al màxim del cost inclòs al contracte
- Quan els treballs siguin necessaris per a la resolució definitiva d'incidències repetitives, sempre que sobre aquesta incidència repetitiva si hagi actuat diverses vegades i el cost d'aquestes actuacions superi els 4.000€
- Per al càlcul d'aquest import s'ha previst un màxim de 5 jornals d'una parella (preus segons conveni de la Construcció (2024) més l'import de 1.500€ de material. Aquests imports són una estimació. En el cas de preveure superar aquest import es presentarà un informe on es detallin que els costos de resolució de la incidència superen els 4.000€

|                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  <b>Transports Metropolitans de Barcelona</b> | <b>PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER AL MANTENIMENT D'OBRA D'ESTACIONS DE L1-L2-L3 DE FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA S.A.</b> | Dades: 24-gen.-25 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

El tècnic coordinador del contracte validarà l'informe amb el seu criteri tècnic. FMB tindrà la facultat d'acceptar o no acceptar la proposta del contractista d'exclusió de les feines

Per a la resolució d'incidències i treballs que excedeixin aquest límit, METRO sol·licitarà els treballs externament. METRO no està obligat a resoldre aquestes incidències amb l'adjudicatari d'aquest contracte.

#### **4. DESCRIPCIÓ DE LES ESTACIONS I ELEMENTS A MANTENIR**

##### **4.1. Llista d'estacions**

Les estacions subjectes a aquest plec estan contingudes en l'ANNEX 1. En el mateix ANNEX es detallen les delimitacions amb altres línies i les parts a mantenir.

##### **4.2. Elements a mantenir**

Els elements que s'han de mantenir en aquest plec seran els inclosos als grups (GP) de MIET següents:

E50 – Obres en general (treballs de ram de paleta)

E53 – Filtracions i canalitzacions

E61 – Embornals i desguassos

Estaran inclosos els elements que es trobin a qualsevol espai de l'estació.

##### **4.2.1. Forjats / Paviments**

Manteniment i reparació puntual de tot tipus de forjat, incloent-hi reparacions estructurals.

Tot tipus de paviment i tapes de registre, tant si són d'obra, metàl·lics o de vidre, incloent-hi peces de vora andana diferenciades, bandes antilliscants de carborúndum, paviments de goma, terres tècnics i/o qualsevol altre material.

##### **4.2.2. Parets / Aplacats**

Manteniment i reparació de tot tipus de parets, siguin estructurals o no, estiguin o no aplacades, arrebossades, enguixades o pintades, incloent-hi reparacions estructurals puntuals

Pel que fa als aplacats, poden ser tan d'obra com de resines, com a exemple, aplacats tipus trespa, pedra artificial i/o natural, rajola ...

Estan inclosos els murs d'obra exteriors de pous de ventilació, tant d'estació com de túnel, elevats per sobre vorera, així com els murs interiors dels ascensors quan aquests siguin d'obra.

Estan incloses les cantoneres de protecció d'aplacats, ja sigui de plàstic com metàl·liques

*Els aplacats metàl·lics tipus Vitrex queden exclosos d'aquest plec.*

##### **4.2.3. Sostres / Fals sostres**

Manteniment i reparació puntual de tot tipus de sostre, així com tot tipus de fals sostre, ja siguin arrebossats, pintats, i lamines de guix o fibres.

*Els sostres de xapa metàl·lica queden exclosos d'aquest plec.*

##### **4.2.4. Escales d'obra**

Tot tipus d'escales d'obra i/o metàl·liques i els seus acabats, incloent-hi les bandes de carborúndum i/o material antilliscant dels graons.

*Les escales totalment metàl·liques, com poden ser les escales de gat de baixada a zona de via, estan excloses d'aquest plec.*

*Les baranes i passamans d'escales i rampes queden exclosos d'aquest plec, no així les possibles ajudes de ram de paleta a la secció de Taller Mecànic on la col·laboració sigui necessària per a la col·locació d'aquestes baranes i/o passamans.*

|                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  <b>Transports Metropolitans de Barcelona</b> | <b>PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER AL MANTENIMIENT D'OBRA D'ESTACIONS DE L1-L2-L3 DE FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA S.A.</b> | Dades: 24-gen.-25 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

Quan les baranes i passamans d'escaleres i rampes tinguin moviment com a conseqüència del mal estat del material d'obra, es faran les reparacions necessàries perquè la barana torni a quedar subjectada correctament.

Està inclosa en aquest contracte la part d'obra de les baranes perimetrals dels accessos, no així les parts metàl·liques o vidres d'aquestes.

#### 4.2.5. Filtracions i canalitzacions

Tots els elements que tinguin per finalitat la recollida i desguàs d'aigua de pluja i filtracions, tant materials d'obra com metàl·lics, incloent-hi safates d'acer inoxidable o metàl·liques, i lamines de recollida d'aigües, així com tapes de registre de conducció de filtracions.

També s'inclou la investigació de les filtracions que afecten a l'àmbit d'estacions i túnel de les línies objecte del plec.

#### 4.2.6. Embornals i desguassos

Tots els embornals d'accessos i itineraris que tinguin per finalitat el desguàs d'aigües de pluja o filtracions, tant interiors com exteriors.

- Com a embornal entenem tot el sistema de recollida d'aigües pluvials, tant la reixa de recollida i el seu marc perimetral, com la cubeta, la qual pot ser d'obra, prefabricada o metàl·lica. En el cas de que algun dels elements de l'embornal es trobi malmès i no pugui ser mantingut, aquests es substituirà per un d'iguals característiques.
- Està inclòs al contracte el desembós d'aquests embornals quan l'aigua es quedi acumulada al seu interior. El desembós anirà a càrrec de l'adjudicatari. Serà necessari disposar de màquina d'aigua a pressió per a efectuar el desembós. En casos concrets es podrà sol·licitar la col·laboració del contracte de Neteges Tècniques que disposa MIET, i sempre sota la coordinació i aprovació del tècnic responsable del contracte de MIET.

Tots els desguassos i elements que tinguin per finalitat el desguàs d'aigües residuals de qualsevol dependència.

El manteniment dels desguassos d'escaleres mecàniques i ascensors, així com els desguassos dels aparells d'aire condicionat entre aquest i el desguàs general, *estan excloses d'aquest plec*. Si que estarà inclòs quan un embós vingui provocat per la xarxa de desguàs de l'estació.

Si que estan inclosos els treballs de formació de nous desguassos d'escaleres mecàniques i ascensors quan aquests no disposin d'ells o hi hagi una incidència d'embós permanent

#### 4.2.7. Sanitaris

Tots els elements sanitaris, així com abocadors de cambres de neteja i piques de menjadors, així com els seus desguassos (segons apartat 4.2.6).

*Queden excloses les instal·lacions d'alimentació d'aigua d'aquests aparells.*

*Queden exclosos els accessoris dels sanitaris (miralls, tovalloles, porta-rotlles).*

Està inclosa la col·locació d'armaris de farmaciola o similars subministrada per Metro.

#### 4.2.8. Pintura en general

Pintura estètica de parets, sostres i elements de l'estació vandalitzats, incloent-hi aplacats i falsos sostres.

Pintura estètica de parets, sostres i elements de l'estació afectats per filtracions o incidències incloses al contracte.

Pintura estètica de portes vandalitzades, tant de fusta com metàl·liques.

Pintura de vorera d'andana malmesa per filtració o ús.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  <b>Transports Metropolitans de Barcelona</b> | <b>PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER AL MANTENIMIENT D'OBRA D'ESTACIONS DE L1-L2-L3 DE FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA S.A.</b> | Dades: 24-gen.-25 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

#### 4.2.9. Altres elements de l'estació.

Està inclòs en aquest contracte el manteniment dels elements de l'estació com poden ser:

(Llista no exhaustiva)

- Bancs d'andana, tant si són d'obra com metàl·lics, fusta o qualsevol altre material.
  - En el cas de bancs que no puguin ser reparats, es comunicarà al tècnic coordinador del contracte, perquè METRO ho pugui sol·licitar externament.
- Elements de vora d'andana tipus reflectant i/o banda podotàtil de qualsevol material així com goma de cautxú fungible. Reparació i/o substitució per nou material
- Reixes de ventilació interior no metàl·liques, ja siguin de plàstic com d'obra.
  - En el cas de reixes metàl·liques malmeses que no puguin ser mantingudes per personal intern de MIET, es pot sol·licitar, per part del tècnic coordinador del contracte, la substitució per reixes de formigó, plàstic o resines. Aquesta substitució estarà inclosa dins del contracte
  - *No estan incloses dins del plec el manteniment de les reixes de ventilació exterior de pous de ventilació de la xarxa de metro*
- Portes de dependències d'estació (metàl·liques, fusta, alumini o qualsevol altre material)
  - *El seu manteniment (exceptuant el pintat per vandalització) el realitzarà personal intern de Metro i no està inclòs dins del contracte.*
  - En el cas de portes malmeses que no puguin ser mantingudes per personal intern MIET, es pot sol·licitar, per part del tècnic coordinador del contracte, la substitució de la porta per una d'iguals característiques. Aquesta substitució estarà inclosa dins del contracte

4.2.10. S'inclouen en aquest contracte les ajudes de ram de paleta necessàries per a la secció de Taller Mecànic i/o algun altre departament que ho sol·liciti, com pot ser l'ancoratge a obra de reixes de ventilació internes, línia de peatge, ancoratge de baranes i passamans. Aquests ajuts seran sota la coordinació del tècnic coordinador del contracte de MIET o Oficina Tècnica MIET.

#### 4.3. Elements NO inclosos en el manteniment

S'exclouen del contracte tots els elements que no estiguin al punt 4.2

Es podrà sol·licitar, per part de Metro, el manteniment d'elements no inclosos al punt 4.2. En aquests cas, l'adjudicatari realitzarà una valoració, per a la seva aprovació per part del responsable del contracte de Metro, per sol·licitar l'ampliació de l'import del contracte.

### 5. **PERSONAL I MITJANS NECESSARIS**

#### 5.1. Personal

El personal de manteniment de l'adjudicatari que desenvolupi el treball sota aquest contracte, tindrà la formació tècnica adequada per al desenvolupament del seu acompliment. Qualsevol formació tècnica necessària serà a càrrec del contractista.

L'adjudicatari impartirà al seu personal la formació necessària en matèria de prevenció de riscos laborals pròpia dels treballs contemplats en aquest plec i d'altres que es poguessin desenvolupar-se a METRO

L'adjudicatari haurà de proporcionar els mitjans addicionals que consideri necessaris per al correcte desenvolupament del servei sol·licitat.

Tot el personal ha de tenir una formació específica en treballs en alçada i titulació per a la gestió de plataformes elevadores. Lliurament de declaració responsable conforme el personal disposarà de la formació en el temps sol·licitat (per complir amb aquest requisit s'estableix un període de carència de 5 setmanes comptat des de la signatura del contracte)

|                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  <b>Transports Metropolitans de Barcelona</b> | <b>PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER AL MANTENIMIENT D'OBRA D'ESTACIONS DE L1-L2-L3 DE FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA S.A.</b> | Dades: 24-gen.-25 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

L'Encarregat General serà l'Interlocutor de l'adjudicatari davant de METRO, amb un grau superior, preferentment de branques tècniques o especialitat en construcció, amb dedicació exclusiva i amb més de 5 anys d'experiència demostrable en manteniment o construcció. Es podrà sol·licitar certificat amb referències.

La dedicació podrà no ser exclusiva sempre que delegui funcions determinades en altres responsables d'igual o similar categoria, tenint en compte que el còmput d'hores sumi les hores de dedicació exclusiva.

Entre les seves responsabilitats estarà la interlocució amb METRO, la gestió del manteniment, la certificació dels treballs i la màxima responsabilitat a nivell de seguretat i prevenció de riscos laborals. També serà responsable de les decisions i/o activitats que realitzi la persona en la qual pugui delegar les seves funcions.

Es preveu una plantilla mínima necessària per portar a terme el manteniment objecte del contracte de 10 operaris. S'haurà de cobrir una disponibilitat de 24h al dia, els 365 dies de l'any.

Al llarg del contracte no podrà quedar cap torn de treball sense cobrir. Estaran distribuïts en els 3 torns de treball segons necessitats del servei. Es tindrà en compte, per a la distribució del personal, que la resolució de la major part d'incidències s'ha de resoldre fora d'horari de servei (horari de nit).

La plantilla s'haurà de dimensionar per atendre correctament les incidències i tenint en compte els paràmetres de temps de resposta i resolució que es marquen al PPT, fins i tot preveient els possibles casos excepcionals, com podria ser la previsió de grans pluges a l'àrea metropolitana, podent demanar per part de Metro, per causa justificada, la presència de fins a 4 operaris de manera simultània

## 5.2. Uniformitat

El personal de manteniment de l'adjudicatari haurà d'anar degudament uniformat. El nom o logotip del contractista haurà de ser visible de manera notable i suficient per a la seva identificació.

La uniformitat ha de complir amb els criteris de seguretat i visibilitat i haurà de tenir l'aprovació de METRO, que podrà determinar l'ús de determinats elements identificadors com poden ser petos, inscripcions, etc.

El personal haurà de portar un carnet d'identificació personal de l'empresa adjudicatari en un lloc visible i en format aprovat per METRO.

## 5.3. Dret a la vaga

L'empresa contractada tindrà l'obligació de comunicar a METRO, amb un mínim de 10 dies, situacions importants en què el seu personal estigui afectat.

En aquestes situacions s'han de mantenir els serveis necessaris per assegurar el servei d'acord amb la legislació vigent. En cas de vaga, es mantindrà el servei de manteniment adequat.

La consideració del METRO durant els dies de vaga que afecti el adjudicatari quedarà suspesa i s'acordarà els nivells de servei a ingressar i la remuneració corresponent.

## 6. PARÀMETRES DEL SERVEI

Per poder portar a terme un anàlisi i avaluació del manteniment dut a terme, s'estableixen els següents indicadors del servei:

### 6.1. Grau de compliment del manteniment preventiu

L'adjudicatari haurà de garantir i acreditar la realització del manteniment preventiu programat dins de l'espai de temps definit i tenint en compte els inicis establerts a l'ANNEX 2.

Metro es reserva el dret a sol·licitar informes o documentació gràfica per tal de acreditar la realització del preventiu.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  <b>Transports Metropolitans de Barcelona</b> | <b>PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER AL MANTENIMENT D'OBRA D'ESTACIONS DE L1-L2-L3 DE FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA S.A.</b> | Dades: 24-gen.-25 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

Els temps previstos per a la realització dels preventius seran:

- Revisió visual de les estacions incloses al Plec
  - Es preveu una durada de 6 mesos.
- Revisió sota andanes de les estacions incloses al Plec
  - Es preveu una durada de 6 mesos
- Repartiment de sal a les estacions incloses al Plec en previsió de gelades
  - Es preveu una durada de 2 setmanes segons planificació Of. Tec. MIET
- Neteja d'embornals dels accessos d'estació
  - Es preveu una durada de 3 mesos i estarà subjecte a recursos de l'empresa de Neteges Tècniques contractada per Metro
- Neteja d'embornals conflictius
  - Es preveu una durada d'1 setmana segons planificació.
- Control d'hidrocarburs
  - Dependrà de la planificació de l'oficina tècnica MIET

#### 6.2. Temps de resposta i resolució al manteniment correctiu

El temps de resposta al manteniment correctiu és el transcorregut entre la comunicació de la necessitat fins que l'adjudicatari es presenta al lloc de la incidència.

El temps de resolució al manteniment correctiu és el transcorregut entre la comunicació de la necessitat fins que l'adjudicatari confirma la resolució de la mateixa segons els objectius d'aquest plec.

Per al càlcul dels paràmetres de servei es tindrà en compte la mitjana mensual dels temps de resolució de les incidències tancades al llarg del mes, englobant les tres línies en conjunt, però diferenciant els grups detallats a continuació. El càlcul es farà a partir de les dates d'obertura i tancament dels avisos a SAP.

#### **Es defineixen els temps màxims de resposta i resolució:**

- Les incidències, independentment de la seva naturalesa, afectin el servei i/o suposen un risc per a les persones i/o instal·lacions (aquestes incidències estaran comunicades en la seva majoria mitjançant trucada telefònica: **1 hora de temps de resposta i 2h de temps resolució**).
- Reparació i/o reposició de graons trencats en escales de pedra que no suposin un risc per a les persones: **2 dies naturals de temps de resolució** (resolució provisional o definitiva).
- Incidències de treball d'obra en general (E50): **5 dies naturals de temps de resolució**.
- Incidències de filtracions, humitats o derivades de fuites d'aigua (E53): **8 dies naturals de temps de resolució**.
  - Aquests és el temps màxim perquè la filtració estigui correctament canalitzada. En el cas de filtracions amb afectació al passatge, per evitar molèsties es farà una canalització provisional amb la màxima urgència possible
  - En el cas de fuites de Clavegueram, Aigües o Parcs i Jardins, la filtració s'haurà de canalitzar el més aviat possible per evitar molèsties al passatge. En aquest moment l'avís de SAP s'haurà de tancar. Posteriorment s'haurà de fer la investigació i les diligències oportunes perquè es repari aquesta fuga per part de la companyia de serveis.
  - No estaran inclosos en aquests temps de resolució les incidències d'investigació i seguiment de la filtració. Es farà un control d'aquestes incidències a les reunions mensuals per part del tècnic coordinador de la MIET.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  <b>Transports Metropolitans de Barcelona</b> | <b>PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER AL MANTENIMIENT D'OBRA D'ESTACIONS DE L1-L2-L3 DE FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA S.A.</b> | Dades: 24-gen.-25 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

- Incidències d'embornals i desguassos (E61) – **3 dies naturals de temps de resolució.**

Les incidències del tipus E8 (incidències detectades en inspeccions d'estacions per tècnics de la MIET) tenen la mateixa rellevància que les incidències E2 creades per CCM o les E5 creades per Oficina Tècnica de MIET, i per tant, els mateixos temps de resolució establerts per a aquestes incidències.

L'adjudicatari haurà de complir amb la totalitat de la programació consensuada.

El no compliment dels temps de resolució establerts en qualsevol dels grups comportarà penalitzacions.

#### **Penalitzacions establertes:**

Les penalitzacions s'aplicaran si es supera el paràmetre de qualsevol dels grups planificadors de manteniment detallats anteriorment.

Les penalitzacions seran independents per cada grup, podent-se aplicar més d'una penalització en el mateix mes.

- Inferior o igual al 10% per sobre del temps màxim de resolució – Acceptació com a OK
- Entre el 10% i el 20% per sobre del temps màxim de resolució – Acceptació amb avís. En el cas de repetició d'aquest criteri durant 2 mesos consecutius es suposarà, en aquest segon mes, un temps màxim d'un 20% superior al temps màxim de resolució.
- >20% per sobre del temps màxim de resolució – NO acceptació. Penalització del 2% sobre el total de la facturació mensual
- >30% per sobre del temps màxim de resolució – NO acceptació. Penalització del 5% sobre el total de la facturació mensual

### **6.3. Nombre d'incidències pendents**

Per tal de controlar el nombre d'incidències no resoltes, establim com a paràmetre de mesura del servei el nombre d'incidències no resoltes, englobant les tres línies en conjunt, després del període de temps de resolució, tenint en compte els temps establerts al punt 6.2. El càlcul es farà a partir de les dates d'obertura i tancament dels avisos a SAP.

L'adjudicatari haurà de justificar a les reunions mensuals de seguiment, el motiu de les incidències no resoltes dins del temps màxim de resolució establert al punt 6.2.

#### **S'estableixen els següents paràmetres:**

- Es realitzarà el tancament de dades l'últim dia de cada mes, tenint en compte el temps necessari per a la resolució de les incidències segons el temps de resolució establerts al punt 6.2.

- Les incidències pendents s'estudiaran englobant les tres línies en conjunt.

- El no compliment en la suma total d'incidències pendents que estiguin per sobre del temps de resolució màxim de cada grup planificador comportarà penalitzacions.

#### **Penalitzacions establertes:**

- Inferior o igual al 10% de les incidències generades al mes d'estudi – Acceptació OK
- Entre el 10% i el 20% de les incidències generades al mes d'estudi – Acceptació amb avís. En el cas de repetició d'aquest criteri durant 2 mesos consecutius es suposarà un número d'incidències pendents superior al 20% i s'establirà la penalització corresponent.
- >20% de les incidències generades al mes d'estudi – NO acceptació. Penalització del 2% sobre el total de la facturació mensual
- >30% de les incidències generades al mes d'estudi – NO acceptació. . Penalització del 5% sobre el total de la facturació mensual

|                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  <b>Transports Metropolitans de Barcelona</b> | <b>PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER AL MANTENIMENT D'OBRA D'ESTACIONS DE L1-L2-L3 DE FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA S.A.</b> | Dades: 24-gen.-25 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

#### 6.4. Control de qualitat de manteniment (QL)

L'objecte d'aquest paràmetre és el control de la qualitat de la gestió del manteniment objecte d'aquest contracte i que l'adjudicatari realitzarà, així com la persistència o reiteració de defectes o acabats incorrectes mitjançant inspeccions conjuntes, periòdiques o aleatòries, a les instal·lacions i dependències. També seran objecte de control de qualitat els defectes comunicats des de COL (Centre operatiu de Línia)

Qualsevol defecte que hagi aparegut en aquestes inspeccions s'haurà de corregir en el termini d'**1 mes**.

El paràmetre es calcularà com el percentatge d'inspeccions on s'han detectat anomalies respecte a les inspeccions totals realitzades.

#### 6.5. Gestió documental

L'adjudicatari haurà de presentar la documentació detallada a continuació abans del dia 15 de cada mes com a gestió del manteniment objecte d'aquest contracte. Aquesta documentació s'estudiarà a les reunions mensuals de seguiment.

- Un cop realitzada la revisió anual d'estacions, realització d'informe on es detalli l'estat d'aquestes estacions per poder elaborar, en el cas que sigui necessari, un sol·licitud amb un pla de reparació de les incidències detectades
- Un cop realitzada la revisió sota andanes, lliurament de les fitxes pertinents complimentades.
- Un cop realitzada la neteja d'embornals d'accés, lliurament de l'excel d'inventari complimentat amb les possibles incidències i/o canvis de la fitxa
- Un cop realitzat el preventiu de neteja d'embornals conflictius, lliurament d'informe amb l'estat dels embornals i possibles deficiències detectades
- Realització d'informe mensual amb el resum de l'activitat de manteniment, especificant els treballs realitzats, temps de permanència, temps de resolució, plantilla actual i materials utilitzats.
- Comunicacions d'avaries sistemàtiques o incidències en el desenvolupament de l'activitat normal.
- Informes tècnics d'actuacions realitzades o actuacions proposades sol·licitats per part de Metro a les reunions de seguiment mensuals.
- Informes amb possibles propostes de resolució d'incidències sistemàtiques o que afectin al desenvolupament de l'activitat normal, així com per la pèrdua de funcionalitat, disponibilitat, imatge o seguretat de la infraestructura subjecta a aquest plec.
- Estudis tècnics, quan sigui necessari, a instàncies del tècnic coordinador del contracte per part de Metro.

El contingut i el format de cadascun dels documents utilitzats<sup>4</sup> en la gestió del manteniment derivat del present plec, haurà de ser desenvolupat per l'adjudicatari i presentat a METRO per a la seva aprovació en el primer mes de vigència d'aquest contracte. Un cop aprovats, seran vigents per a la durada del contracte. Qualsevol variació haurà de tenir l'aprovació de METRO.

<sup>4</sup> Ja sigui en format paper o electrònic.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  <b>Transports Metropolitans de Barcelona</b> | <b>PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER AL MANTENIMENT D'OBRA D'ESTACIONS DE L1-L2-L3 DE FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA S.A.</b> | Dades: 24-gen.-25 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

## **7. DELIMITACIÓ D'ESP AIS I COMPETÈNCIES**

L'objectiu d'aquest capítol és establir els límits entre els diferents sistemes presents a les estacions objecte d'aquest plec per a la realització dels treballs de manteniment.

### **7.1. Estacions d'enllaç**

Les fronteres de manteniment en totes les estacions on hi hagi passadissos d'enllaç estan fixades per l'origen de la font d'alimentació de les cambres de baixa tensió. En alguns casos anirà fixat per la situació de les portes de tancament dels passadissos. A l'ANNEX 1 es detalla la llista d'estacions incloses al contracte així com les estacions enllaç entre línies on hi hagi possible delimitació d'espais i competències. S'inclouen plànols de les estacions amb delimitació d'espais.

### **7.2. Túnel i maniobra cues**

Els trams de túnel (a comptar des del final de les andanes) on hi hagi afectació directa de l'estació (per estar dins de l'àmbit de vestíbuls, accessos, itineraris) estaran inclosos en aquest plec pel que fa a incidències objecte del plec.

Els trams de túnel de les cues de maniobra de cada extrem de la línia o estació s'inclouen en aquest plec pel que fa a incidències objecte del plec.

## **8. COMUNICACIÓ ENTRE LES PARTS**

L'adjudicatari comunicarà a METRO la llista vàlida d'interlocutors. Aquesta llista inclourà els seus telèfons fixos i mòbils, així com, si n'hi ha, la seva adreça de correu electrònic.

Per la seva banda, METRO proporcionarà a l'adjudicatari la llista vàlida d'interlocutors. Aquesta llista inclourà els telèfons fixos i mòbils, així com l'adreça de correu electrònic.

A petició de METRO, l'adjudicatari facilitarà la localització del seu personal en servei a les instal·lacions de la xarxa de METRO.

### **8.1. Sistema informàtic de gestió de manteniment**

A petició de METRO, l'adjudicatari haurà d'utilitzar el sistema informàtic de gestió de manteniment establert per METRO i segons els protocols i permisos d'accés que es defineixen en el moment.

Amb aquesta finalitat, METRO portarà a terme una formació específica d'aquesta eina al personal de l'adjudicatari i en la filosofia de fer formació de formadors per, amb posterioritat, l'adjudicatari pugui formar directament al seu personal.

### **8.2. Treball d'inici i comunicació final**

L'ADJUDICATARI estarà obligat a comunicar l'inici i al final dels treballs al **CENTRE DE CONTROL DE METRO (CCM)** o persona designada en el seu defecte i en temps real pel procediment actual a METRO en qualsevol moment.

### **8.3. Comunicar situacions de risc**

Si l'adjudicatari detecta qualsevol situació de possible risc o deficiència en els equips, instal·lacions, dependències, equips de treball i equips de protecció, col·lectius o individuals, i que, en el seu parer, representa, per raons raonables, un risc d'accident, haurà de comunicar-ho immediatament a METRO perquè aquest prengui les mesures necessàries per a la seva solució.

### **8.4. Comunicar accidents del personal**

Es comunicaran de manera immediata, tant al tècnic coordinador del contracte per part de Metro com al Coordinador de Seguretat i Salut, qualsevol accident sofert per al personal objecte del contracte en el desenvolupament de les tasques establertes al propi contracte

|                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  <b>Transports Metropolitans de Barcelona</b> | <b>PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER AL MANTENIMENT D'OBRA D'ESTACIONS DE L1-L2-L3 DE FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA S.A.</b> | Dades: 24-gen.-25 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

#### 8.5. Seguiment de manteniment

S'estableixen dos nivells diferents de seguiment de manteniment:

- Els responsables de l'adjudicatari i Metro, es reuniran i/o comunicaran, per coordinar i avaluar el treball que s'està duent a terme, així com les incidències que hagin dut a terme.
- Mensualment es realitzarà una reunió de seguiment on s'estudiaran entre d'altres:
  - Documentació sol·licitada al punt 6.5 de 'Gestió documental'
  - L'informe mensual amb l'avaluació dels paràmetres de mesurament del servei contractat.
  - Manteniment preventiu realitzat i previst.
  - Preparació de futures actuacions.
  - Comentar la resolució de les incidències rellevants
- Desenvolupament de l'activitat.

### 9. ACCÉS A LES INSTAL·LACIONS

El personal de l'adjudicatari tindrà el nivell de formació i les homologacions necessàries per a l'accés, sol o acompanyat, a les instal·lacions on hagi de dur a terme la seva activitat.

METRO proporcionarà accés a les seves instal·lacions al personal de l'adjudicatari assignat als treballs coberts per aquesta plec. Per aquest motiu, METRO donarà una autorització nominal a cada treballador de l'adjudicatari. El personal l'haurà de presentar, cada vegada que sigui requerit per un empleat del METRO. Aquesta autorització no servirà com a títol de transport a la xarxa de METRO.

METRO lliurarà a l'ADJUDICATARI la "claus de transport" necessàries per poder accedir i viatjar per la xarxa per realitzar els treballs objectes del plec. Sols serviran per a aquesta finalitat.

El tècnic o tècnics de l'adjudicatari serà responsable en tot moment de les actuacions de manteniment dutes a terme i de la correcta senyalització i protecció de les àrees de treball segons la normativa interna de METRO.

Totes aquelles obres que, per la seva naturalesa, requereixin autorització fora de l'abast i competència de METRO, s'han de dur a terme segons els requisits de l'organisme requeridor i l'adjudicatari estarà obligat a gestionar, al seu cost, tots els permisos, llicències i honoraris aplicables.

Està estrictament prohibit l'accés a sotcentrals i cambres d'alta tensió, així com cambres tècniques amb clau específica (cambres seccionadors, cambres enclavament, ...) sense l'autorització expressa de METRO.

#### 9.1 Hores de treball

Els treballs es podran realitzar al llarg de tota la jornada, tenint en compte que, amb independència de la seva naturalesa, no podran afectar el desenvolupament del servei i/o causar molèsties al passatge.

Quan hi hagi afectació al servei i/o causar molèsties al passatge, es treballarà en horari que no hi hagi servei. Com a informació els horaris seran:

- **De diumenge a dijous a la franja horària de la 00:00h. fins 05:00h.**
- **Divendres a la franja horària de la 02:00h a 05:00h.**
- **Dissabte no hi ha possibilitat de treball nocturn per haver-hi servei non-stop**

METRO no és responsable de l'escurçament d'aquest període per raons d'explotació, esdeveniments ciutadans, prolongacions de tensió per a proves, transport de trens, avaries, etc.

Aquest calendari pot estar subjecte a canvis al llarg de la durada d'aquest contracte.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  <b>Transports Metropolitans de Barcelona</b> | <b>PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER AL MANTENIMIENT D'OBRA D'ESTACIONS DE L1-L2-L3 DE FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA S.A.</b> | Dades: 24-gen.-25 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

En tots els casos, METRO procurarà advertir amb la suficient antelació a l'adjudicatari qualsevol variació de l'horari de treball normal.

Tenint en compte els horaris habituals de Metro, la jornada setmanal habitual del personal serà de diumenge nit a dijous nit per poder cobrir millor el correctiu a les línies en horari nocturn, tot i que s'haurà de complir servei de 24h. al dia els 365 dies de l'any.

## 9.2 Normes de treball.

L'adjudicatari està obligat a complir i fer complir a tots els seus treballadors totes les normatives desenvolupades per Metro per al treball a les seves instal·lacions i derivades de la reunió de coordinació d'activitats empresarials (CAE) prèvies a l'inici de les activitats cobertes per aquesta plec<sup>5</sup>.

METRO es reserva el dret a modificar i/o ampliar aquestes normatives al llarg de la vigència del contracte i l'adjudicatari estarà obligat a complir-les sense cap tipus de compensació.

## 10. LOCALS

METRO podrà cedir a l'adjudicatari àrees de treball<sup>6</sup> o dependències que facilitin la realització del servei de manteniment pel temps i en les condicions que es cregui oportunes, en la mesura del seu ús, tal com es descriu en aquest apartat. Les àrees de treball o dependències cedides a l'adjudicatari a l'àmbit de METRO s'utilitzaran exclusivament per al treball derivats d'aquest plec i no podran ser utilitzats per terceres persones.

L'adjudicatari estarà obligat a dur a terme, al seu càrrec, els treballs necessaris de condicionament, senyalització, comunicació<sup>7</sup>, manteniment, neteja, retirada de materials i vigilància d'aquestes àrees o dependències al llarg del període de temps que faci ús d'ells. També s'inclou la seva adequada restauració a la conclusió del seu ús.

L'adjudicatari estarà obligat a mantenir aquestes dependències netes i ben conservades, complint amb les normes de seguretat i salut vigents, així com les normes o procediments que resultin d'aplicació a METRO. En cas d'incompliment, METRO es reserva el dret de vigilància i actuació per corregir la deficiència. Les despeses serien a compte de l'adjudicatari.

METRO podrà recuperar, en qualsevol moment, per necessitats del servei i/o operació, la plena disponibilitat d'aquestes zones o locals assignats a l'adjudicatari. Aquest no tindrà dret a cap compensació per les millores efectuades en aquests béns, quedant incorporats als mateixos.

A la conclusió del contracte, es retornarà a METRO les zones o dependències assignades a l'adjudicatari sense cap compensació.

## 11. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

L'adjudicatari assumeix exclusivament el caràcter d'empresari respecte al personal que realitza els serveis comentats en aquest contracte, sense que hi hagi cap connexió legal d'aquests treballadors amb METRO.

En conseqüència, l'adjudicatari es compromet a complir de manera precisa i fidelment amb totes les obligacions laborals derivades de la seva condició empresarial, com, per exemple, la inclusió de la seva empresa i els treballadors en el règim general de la Seguridad Social, tenir actualitzat el llibre de registre del personal, la filiació i la cotització a la Seguridad Social, observar amb la deguda diligència les mesures de prevenció, seguretat i higiene en el treball previst per la legislació vigent o que siguin establertes pel futur i, en general, per respectar i complir escrupolosament totes i cadascuna de les obligacions imposades per les lleis laborals en vigor.

<sup>5</sup> Vegeu el capítol 12 Prevenció de riscos laborals

<sup>6</sup> En el cas de que l'adjudicatari ubique cabines de treball en aquests espais cedits, totes les despeses derivades del seu ús i explotació seran a compte de l'adjudicatari.

<sup>7</sup> Inclouent-hi sistemes de telefonia i connexió a Internet.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  <b>Transports Metropolitans de Barcelona</b> | <b>PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER AL MANTENIMIENT D'OBRA D'ESTACIONS DE L1-L2-L3 DE FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA S.A.</b> | Dades: 24-gen.-25 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

METRO disposarà de la figura de Coordinador de Seguretat i Salut, el qual serà l'encarregat de comprovar tota la documentació que l'adjudicatari tingui a la plataforma d'intercanvi documental i de sol·licitar tota la documentació que consideri necessària a mes a mes, així com per realitzar la vigilància en fase d'execució perquè els treballs es realitzin sota les mesures de seguretat adients.

L'adjudicatari presentarà, abans de la Coordinació d'Activitats Empresariales el Pla de Seguretat i Salut corresponent, el qual haurà d'aprovar el coordinador de SS abans de l'inici dels treballs.

METRO lliurarà a l'adjudicatari, abans de l'inici de l'activitat i en el marc de les la COORDINACIÓ DE LES ACTIVITATS EMPRESARIALES (C.A.E.), la normativa específica per a l'execució dels treballs a la xarxa de METRO. L'adjudicatari garantirà la difusió i compliment d'aquestes normes per part de tots els seus treballadors que treballin a les instal·lacions del METRO.

L'adjudicatari haurà de tenir l'avaluació dels riscos laborals de l'exercici de les diferents tasques a les que es refereix aquest contracte segons la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. Totes les eines i màquines utilitzades en la realització d'aquestes tasques hauran de complir aquesta normativa o la que estigui vigent en cada moment.

L'adjudicatari complirà amb les obligacions previstes en la Llei de prevenció de riscos laborals, omplint i signant el document contingut en el "DOCUMENT per VIGILAR el compliment de les obligacions previstes en LA LEY DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS".

Tot l'intercanvi de documentació esmentada anteriorment es realitzarà mitjançant plataforma documental informàtica disponible en cada moment (actualment Achilles). Aquesta documentació estarà disponible en tot moment a la plataforma informàtica i podrà ser consultada per les persones designades per METRO.

#### 11.1. Seguiment i control per part de l'adjudicatari

Pel present plec l'adjudicatari es compromet a:

- Vigilar que el seu personal, o en cas que s'autoritzi a subcontractar algun servei objecte del plec, el de les empreses subcontractades i autònoms, depenent de si mateix o subcontractades, compleixin la legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, així com els procediments de METRO aplicables, així com l'adopció efectiva de mesures preventives, que s'hagin acordat.
- Si ho considera necessari, acordarà noves mesures preventives a aplicar, havent de comunicar la seva adopció a METRO. Si es creu oportú no executar cap de les ja establertes, ho haurà de comunicar prèviament a METRO, que podrà aprovar o denegar la proposta.
- En el cas que sigui necessari realitzar modificacions en l'execució dels treballs no especificades en l'avaluació de riscos inicialment presentada, haurà de comunicar a l'agent en l'àrea de coordinació d'activitats assignat per METRO les esmenes i mesures preventives corresponents, que s'hauran de dur a terme mitjançant l'elaboració d'un ANNEX a l'esmentada avaluació, que sotmetrà a la seva anàlisi i aprovació, si escau.
- El contractista mantindrà al dia la llista de treballadors, tant de la seva pròpia empresa com de les empreses subcontractades i autònoms, així com tota la documentació necessària.

METRO podrà realitzar el seguiment del compliment de la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals i de les mesures preventives establertes per al compliment del contracte. METRO podrà assignar aquest inspecció a un agent extern.

|                                                                                  |                                                                                                                                            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <p>PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER AL MANTENIMENT<br/>D'OBRA D'ESTACIONS DE L1-L2-L3 DE FERROCARRIL<br/>METROPOLITÀ DE BARCELONA S.A.</p> | <p>Dades: 24-gen.-25</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

## **12. PROTECCIÓ MEDIAMBIENTAL**

L'adjudicatari és l'encarregat de dur a terme les tasques de manteniment descrites en el contracte, evitant qualsevol impacte en el medi ambient.

Aquest acord inclou el tractament de tots els residus derivats de l'activitat d'aquest contracte, d'acord amb la legislació vigent, incloent-hi equips reparables, bateries, olis i greixos, etc.

L'adjudicatari assumirà les funcions de productor del residu generat per l'activitat contractada.

No es podran deixar residus de cap tipus a les dependències o espais de la xarxa de Metro.

En tractar-se d'un contracte de tasques de manteniment que pot generar residus de la construcció en petites quantitats fruit de reparacions puntuals, no es pot estimar ni el tipus ni la quantitat generada ni els punts de generació per lo que no es considera necessari afegir l'estudi de residus de la construcció i demolició.

Qualsevol residu generat d'aquest tipus, es gestionarà per part de l'adjudicatari seguint la normativa d'aplicació.

|                                                                                   |                                                                                                                                            |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  | <b>PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER AL MANTENIMENT<br/>D'OBRA D'ESTACIONS DE L1-L2-L3 DE FERROCARRIL<br/>METROPOLITÀ DE BARCELONA S.A.</b> | Data: 21-gen-25 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

## ANNEX 1

ESTAN INCLOSES DINS DEL CONTRACTE, EN LES COMPETÈNCIES QUE CORRESPON, TOTES LES DEPENDÈNCIES DE L'ESTACIÓ (CAMBRES TÈCNIQUES, OFICINES, SOTCENTRALS,...).

TAMBÉ ESTARAN INCLOSES DINS DEL CONTRACTE DEPENDÈNCIES A TÚNEL I/O FORA DE L'ÀMBIT DE L'ESTACIÓ, COM PODEN SER CAMBRES DE VENTILACIÓ DE TÚNEL, LA SOTCENTRAL DE PARAL·LEL, LA DE TORRAS I BAGES O LA D'HOSPITAL DE BELLVITGE

Com a norma general estaran incloses totes les estacions i dependències de L1-L2 i L3 que estiguin penjades de l'arbre 'XARXA METRO' d'ubicacions tècniques de SAP.

A continuació es detallen les estacions incloses al contracte.

| L1                         |                                                                                                                                              | Andanes |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 111- HOSPITAL DE BELLVITGE | Final línia, inclosa cua de maniobra i sotcentral.<br>No inclòs Taller de Vies                                                               | 2       |
| 112- BELLVITGE             | Sense particularitats                                                                                                                        | 2       |
| 113- AVINGUDA CARRILET     | Enllaç amb FGC (delimitació vestíbul)                                                                                                        | 2       |
| 114- RAMBLA JUST OLIVERAS  | Sense particularitats                                                                                                                        | 2       |
| 115- CAN SERRA             | Sense particularitats                                                                                                                        | 2       |
| 116- FLORIDA               | Sense particularitats                                                                                                                        | 2       |
| 117- TORRASSA              | Sense particularitats                                                                                                                        | 2       |
| 118- SANTA EULÀLIA         | Inclosa coberta estació (vestíbul i andanes) segons plànols                                                                                  | 2       |
| 119- MERCAT NOU            | Sense particularitats                                                                                                                        | 1       |
| 120- PLAÇA DE SANTS        | Enllaç amb L5 (delimitació meitat enllaç)                                                                                                    | 2       |
| 121- HOSTAFRANCS           | Sense particularitats                                                                                                                        | 2       |
| 122- ESPANYA               | Enllaç amb L3 (delimitació meitat enllaç)                                                                                                    | 2       |
| 123- ROCAFORT              | Sense particularitats.                                                                                                                       | 2       |
| 124- URGELL                | Sense particularitats.                                                                                                                       | 2       |
| 125- UNIVERSITAT           | Enllaç amb L2 (delimitació meitat enllaç)                                                                                                    | 2       |
| 126- CATALUNYA             | Enllaç amb L3 (delimitació meitat enllaç)<br>Vestíbul + accessos – Manteniment Renfe<br>Dependències Operació i Direcció Metro – Mant. Metro | 2       |
| 127- URQUINAONA            | Enllaç amb L4 (delimitació meitat enllaç)                                                                                                    | 2       |
| 128- ARC DE TRIOMF         | Enllaç amb RENFE (delimitació vestíbul)                                                                                                      | 2       |
| 129- MARINA                | Sense particularitats.                                                                                                                       | 2       |
| 130- GLÒRIES               | Sense particularitats.                                                                                                                       | 3       |
| 131- CLOT                  | Enllaç amb L2 (delimitació meitat enllaç)<br>Enllaç amb RENFE (delimitació vestíbul)                                                         | 3       |
| 132- NAVAS                 | Sense particularitats                                                                                                                        | 3       |
| 133- LA SAGRERA            | Enllaç amb L5 y L9 (delimitació vestíbul)                                                                                                    | 1       |
| 134- FABRA I PUIG          | Sense particularitats                                                                                                                        | 3       |
| 135- SANT ANDREU           | Sense particularitats                                                                                                                        | 3       |
| 136- TORRAS I BAGES        | Incloent-hi dependències sotcentral a túnel                                                                                                  | 2       |
| 137- TRINITAT VELLA        | Sense particularitats                                                                                                                        | 2       |
| 138- BARÓ DE VIVER         | Sense particularitats                                                                                                                        | 2       |
| 139- SANTA COLOMA          | Sense particularitats                                                                                                                        | 2       |
| 140- FONDO                 | Final línia, inclosa cua de maniobra. Enllaç amb L9                                                                                          | 2       |



| L2                         |                                                                                                                                                                                                         | Andanes |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 210- PARAL·LEL             | Final línia. Enllaç amb L3<br>Tota l'estació pertany a L3 a excepció d'andanes L2, pujades d'andana via 2 (de L2) a vestíbul i dependències sobre pati de vies de L2. Incloent-hi cua de maniobra de L2 | 2       |
| 211- SANT ANTONI           | Sense particularitats                                                                                                                                                                                   | 1       |
| 212- UNIVERSITAT           | Enllaç amb L1                                                                                                                                                                                           | 2       |
| 213- PASSEIG DE GRÀCIA     | Enllaç amb L4                                                                                                                                                                                           | 2       |
| 214- TETUAN                | Sense particularitats                                                                                                                                                                                   | 2       |
| 215- MONUMENTAL            | Sense particularitats                                                                                                                                                                                   | 2       |
| 216- SAGRADA FAMÍLIA       | Enllaç amb L5 (delimitació vestíbul)                                                                                                                                                                    | 2       |
| 217- ENCANTS               | Sense particularitats                                                                                                                                                                                   | 2       |
| 218- CLOT                  | Enllaç amb L1 (delimitació meitat enllaç)                                                                                                                                                               | 2       |
| 219- BAC DE RODA           | Sense particularitats                                                                                                                                                                                   | 2       |
| 220- SANT MARTÍ            | Sense particularitats                                                                                                                                                                                   | 2       |
| 221- LA PAU                | Enllaç amb L4 (delimitació vestíbul)                                                                                                                                                                    | 2       |
| 222- VERNEDA               | Sense particularitats                                                                                                                                                                                   | 2       |
| 223- ARTIGUES- SANT ADRIÀ  | Sense particularitats                                                                                                                                                                                   | 2       |
| 224- SANT ROC              | Sense particularitats                                                                                                                                                                                   | 2       |
| 225- GORG                  | Enllaç amb L9 (delimitació vestíbul)                                                                                                                                                                    | 2       |
| 226- PEP VENTURA           | Sense particularitats                                                                                                                                                                                   | 2       |
| 227- BADALONA POMPEU FABRA | Final línia, inclosa cua de maniobra                                                                                                                                                                    | 1       |

|                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  <b>Transports Metropolitans de Barcelona</b> | <b>PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER AL MANTENIMIENT D'OBRA D'ESTACIONS DE L1-L2-L3 DE FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA S.A.</b> | Data: 21-gen-25 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|


| L3                      |                                                                                                                                                                                                                                   | Andanes |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 314- ZONA UNIVERSITÀRIA | Final línia, inclosa cua de maniobra i enllaç amb L9.                                                                                                                                                                             | 2       |
| 315- PALAU REIAL        | Sense particularitats                                                                                                                                                                                                             | 2       |
| 316- MARIA CRISTINA     | Sense particularitats                                                                                                                                                                                                             | 2       |
| 317- LES CORTS          | Sense particularitats                                                                                                                                                                                                             | 2       |
| 318- PLAÇA DEL CENTRE   | Sense particularitats                                                                                                                                                                                                             | 2       |
| 319- SANTS ESTACIÓ      | Enllaç amb L5 (delimitació passadís)                                                                                                                                                                                              | 2       |
| 320- TARRAGONA          | Zona dependències de formació a nivell vestíbul                                                                                                                                                                                   | 2       |
| 321- ESPANYA            | Enllaç amb L1 (delimitació passadís)                                                                                                                                                                                              | 2       |
| 322- POBLE SEC          | Sense particularitats                                                                                                                                                                                                             | 2       |
| 323- PARAL·LEL          | Enllaç amb L2 i funicular.<br>Tota l'estació és de L3 incloent-hi passadís i estació superior i inferior funicular i sotcentral (es troba fora de l'àmbit de l'estació). S'exclouen les parts incloses a Paral·lel L2 i telefèric | 2       |
| 324- DRASSANES          | Sense particularitats                                                                                                                                                                                                             | 2       |
| 325- LICEU              | Sense particularitats                                                                                                                                                                                                             | 2       |
| 326- CATALUNYA          | Enllaç amb L1 (delimitació passadís)                                                                                                                                                                                              | 2       |
| 327- PASSEIG DE GRÀCIA  | Enllaç amb L4 (delimitació passadís)                                                                                                                                                                                              | 2       |
| 328- DIAGONAL           | Enllaç amb L5 (delimitació passadís)                                                                                                                                                                                              | 2       |
| 329- FONTANA            | Sense particularitats.                                                                                                                                                                                                            | 2       |
| 330- LESSEPS            | Futur enllaç amb L9                                                                                                                                                                                                               | 2       |
| 331- VALLCARCA          | Sense particularitats                                                                                                                                                                                                             | 2       |
| 332- PENITENTS          | Sense particularitats                                                                                                                                                                                                             | 2       |
| 333- VALL D'HEBRON      | Enllaç amb L5. Delimitació passadís connexió                                                                                                                                                                                      | 2       |
| 334- MONTBAU            | Sense particularitats                                                                                                                                                                                                             | 2       |
| 335- MUNDET             | Sense particularitats                                                                                                                                                                                                             | 1       |
| 336- VALLDAURA          | Sense particularitats                                                                                                                                                                                                             | 1       |
| 337- CANYELLES          | Sense particularitats                                                                                                                                                                                                             | 1       |
| 338- ROQUETES           | Sense particularitats                                                                                                                                                                                                             | 1       |
| 339- TRINITAT NOVA      | Final línia, inclosa cua de maniobra. Enllaç amb L4                                                                                                                                                                               | 1       |

|                                                                                   |                                                                                                                                            |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  | <b>PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER AL MANTENIMENT<br/>D'OBRA D'ESTACIONS DE L1-L2-L3 DE FERROCARRIL<br/>METROPOLITÀ DE BARCELONA S.A.</b> | Data: 21-gen-25 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

S'exclouen estacions i dependències de línia 4, 5, 9 i 11

S'exclouen edificis de cotxeres i oficines. Com a referència NO es mantindran els elements penjats de l'arbre d'Edificis de SAP.

| ESTACIONS, EDIFICIS I COTXERES EXCLOSES DEL PLEC |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| ESTACIONS I DEPENDÈNCIES DE LÍNIA 4              | Exclòs |
| ESTACIONS I DEPENDÈNCIES DE LÍNIA 5              | Exclòs |
| ESTACIONS I DEPENDÈNCIES DE LÍNIA 9              | Exclòs |
| ESTACIONS I DEPENDÈNCIES DE LÍNIA 11             | Exclòs |
| CZ - Edif. CAN ZAM                               | Exclòs |
| GE - Edif. SANT GENÍS                            | Exclòs |
| GU - Edificis/Dependències Guadalupe             | Exclòs |
| HB - Edif. HOSPITAL BELLVITGE                    | Exclòs |
| HO - CON - HORTA                                 | Exclòs |
| MI - Edif. Miramar                               | Exclòs |
| MN - Edif. MERCAT NOU                            | Exclòs |
| RO - Edif. ROQUETES                              | Exclòs |
| SE - Edif. SANTA EULÀLIA                         | Exclòs |
| SG - Edif. SAGRERA                               | Exclòs |
| TC - Edif. TALLERS CENTRALS                      | Exclòs |
| TR - CON - TRIANGLE                              | Exclòs |
| VI - Edif. VILAPICINA                            | Exclòs |
| ZL - Edifici ZAL                                 | Exclòs |
| CB- CAN BOIXERES                                 | Exclòs |
| TB - TRAMVIA BLAU                                | Exclòs |

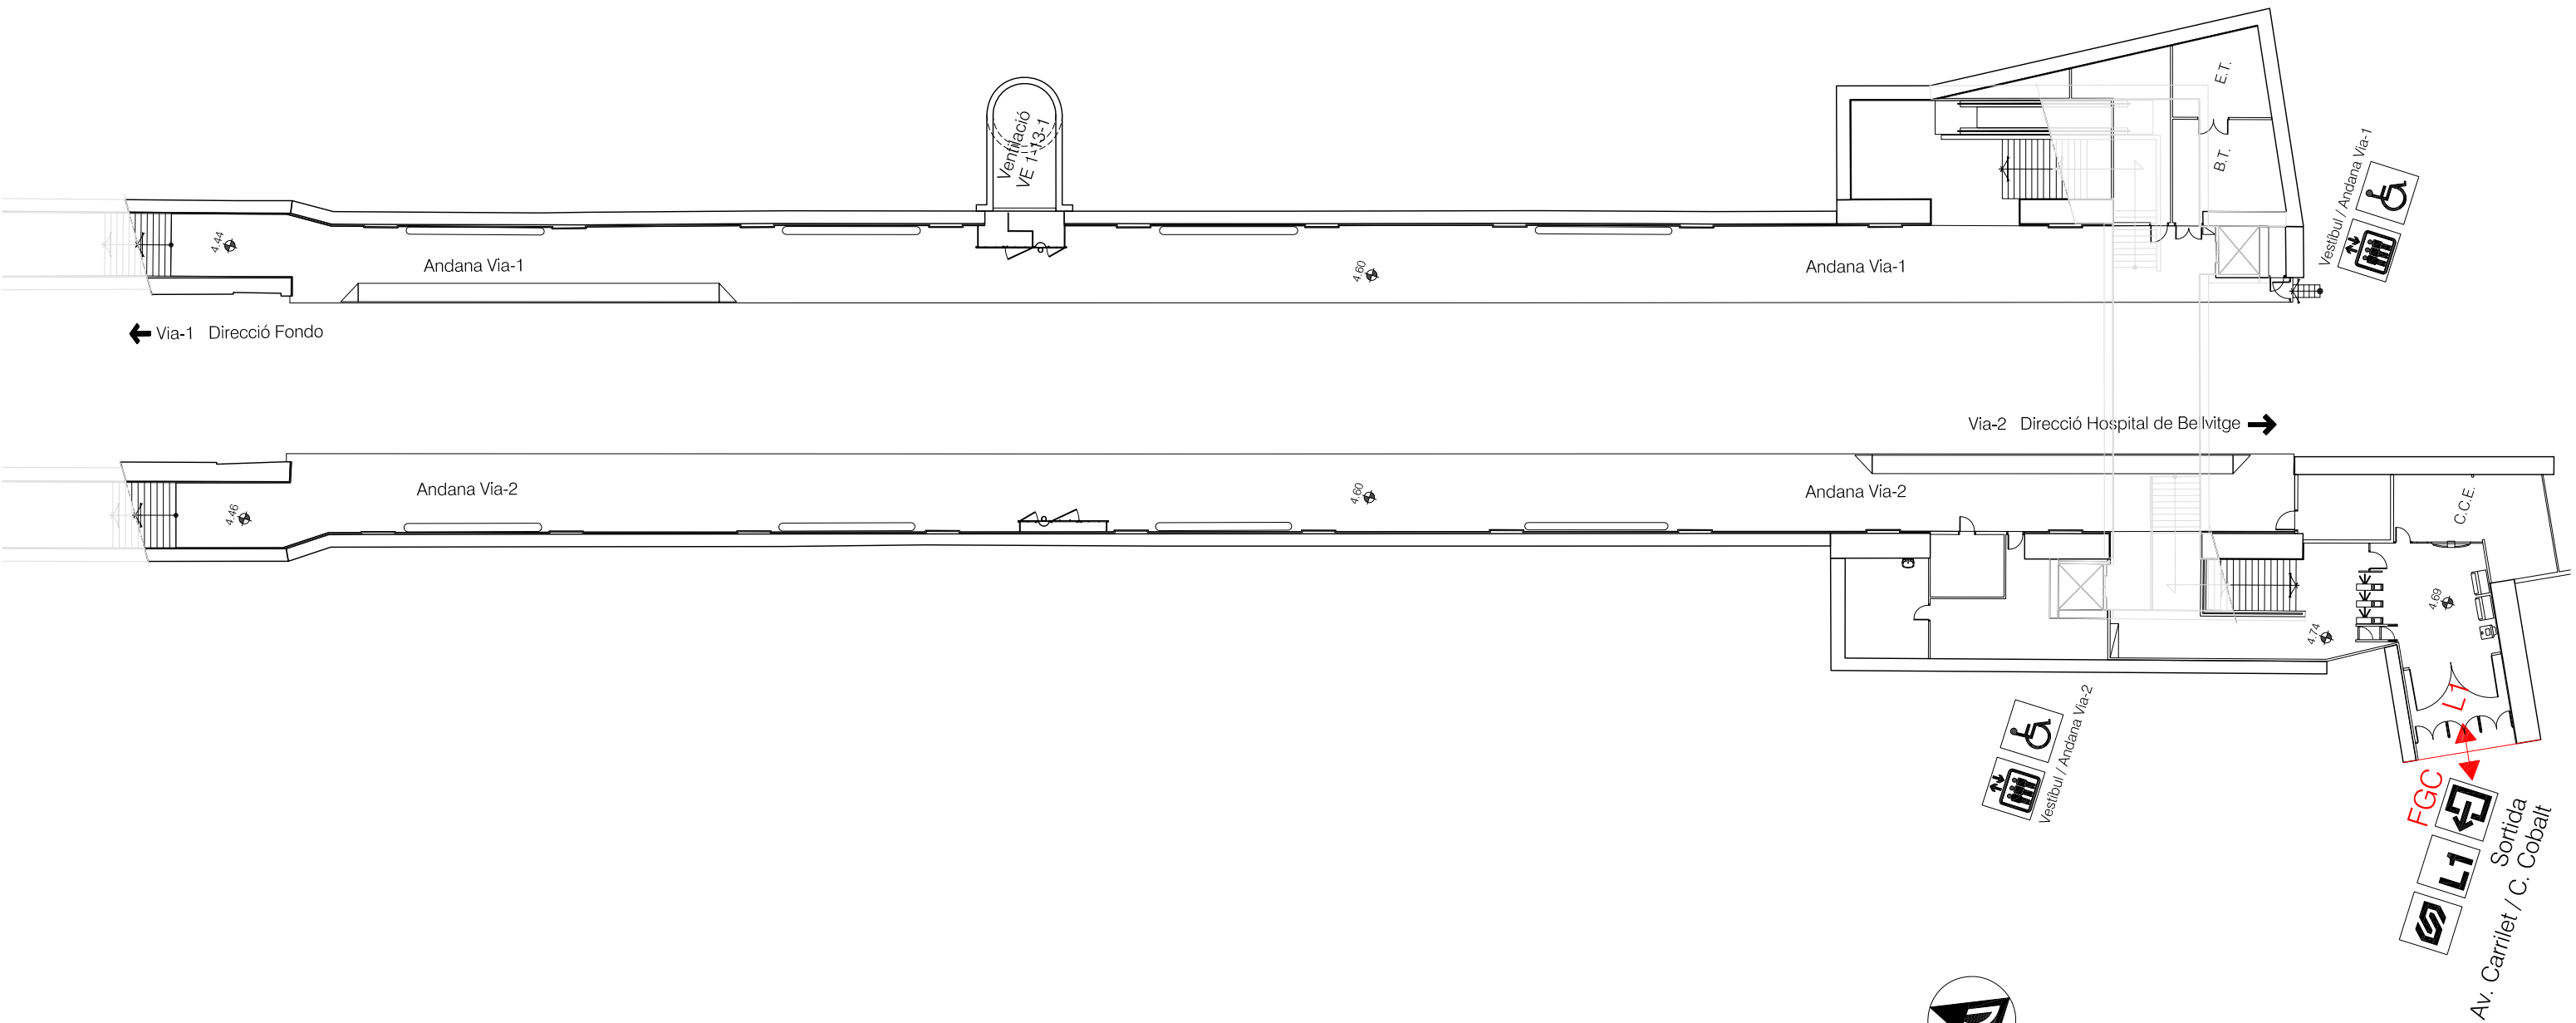


0 6m 12m

ESCALA GRÀFICA

|                                                                                                                |         |         |           |  |          |   |          |             |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|--|----------|---|----------|-------------|--------------------------|
| <br>Metro<br>de Barcelona | Dibuix. | Maig'08 | Consultop |  | Modific. | h | 17.07.14 | C.LOPEZ     | NORMALITZACIÓ CAPES      |
|                                                                                                                |         |         |           |  |          | g | 09.08.10 | J.LOMBARDIA | INTEGRACIÓ               |
|                                                                                                                | Compr.  |         |           |  |          | f | 20.04.10 | J.LOMBARDIA | ID's ESTRUCTURA i ESCALA |
|                                                                                                                | Vist    |         |           |  | Observ.  |   |          |             |                          |

|                                           |                                                                                     |                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ESCALA<br>(de l'original)<br><br>A3 1:300 | LÍNIA 1<br>ESTACIÓ AV. CARRILET<br>ANDANES I VESTÍBUL COSTAT AV. CARRILET<br>PLANTA | 94.688            |
|                                           |                                                                                     | Stueix:<br>Stuït: |



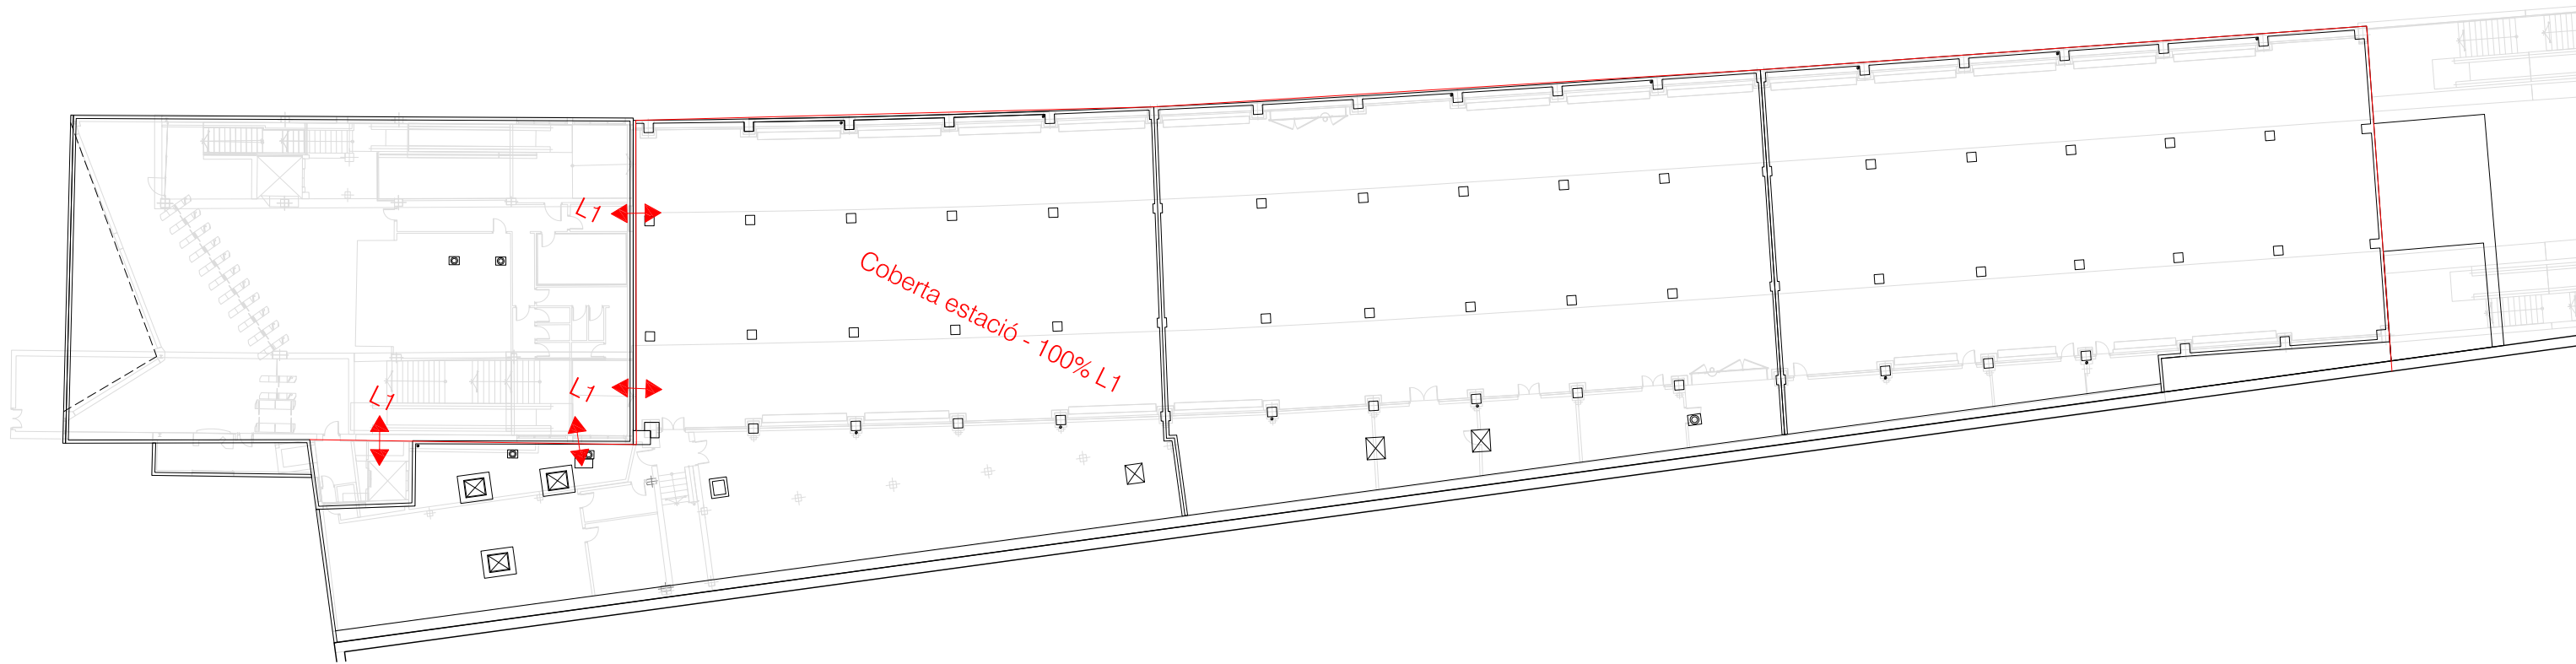


|                                                                                                                       |                                                    |          |           |  |          |                                                                                       |          |             |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|-----------|--|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------------------------------------------------|
| <br><b>Metro</b><br>de Barcelona | Dibuix.                                            | Maig '08 | Consultor |  | Modific. | b                                                                                     | 20.01.10 | J.LOMBARDIA | ESQUEMA SITUACIÓ                                   |
|                                                                                                                       | Compr.                                             |          |           |  |          | a                                                                                     | 17.07.09 | N.PIÑOL     | Comprovar i normalitzar segons llibre blanc v3.9.3 |
|                                                                                                                       | Vist                                               |          |           |  | Observ.  |  |          |             |                                                    |
|                                                                                                                       |                                                    |          |           |  |          |                                                                                       |          |             |                                                    |
| ESCALA<br>(de l'original)<br><br>A3 1:350                                                                             | LÍNIA 1<br>ESTACIÓ SANTA EULÀLIA<br>PLANTA COBERTA |          |           |  |          |                                                                                       |          |             | 94.659                                             |
|                                                                                                                       |                                                    |          |           |  |          |                                                                                       |          |             | Stueix:<br>Stuït:                                  |




|                                                                                                                       |         |          |           |          |         |                                                                                       |          |                                    |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|-------------|
| <br><b>Metro</b><br>de Barcelona | Dibuix. | Maig '08 | Consultop | Modific. | h       | 25.06.2013                                                                            | N.ºPIÑOL | NOUS NIVells I TALL DE LES ESCALES |             |
|                                                                                                                       | Compr.  |          |           |          |         | g                                                                                     | 11.08.10 | J.LOMBARDIA                        | INTEGRACIÓ  |
|                                                                                                                       |         |          |           |          |         |                                                                                       | f        | 09.04.10                           | J.LOMBARDIA |
|                                                                                                                       | Vist    |          |           |          | Observ. |  |          |                                    |             |
|                                                                                                                       |         |          |           |          |         |                                                                                       |          |                                    |             |

|                                           |                                                                         |                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ESCALA<br>(de l'original)<br><br>A3 1:400 | LÍNIA 1<br>ESTACIÓ SANTA EULÀLIA<br>NIVELL VESTÍBUL PRINCIPAL<br>PLANTA | 94.661            |
|                                           |                                                                         | Stueix:<br>Stuít: |

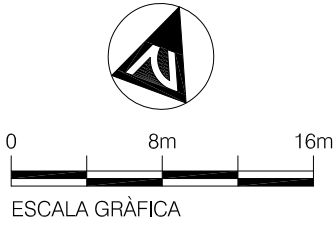

|                                                                                                                       |                                                            |          |             |  |                         |               |                   |             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|-------------|--|-------------------------|---------------|-------------------|-------------|------------|
| <br><b>Metro</b><br>de Barcelona | Dibuix.                                                    | 11.06.10 | J.LOMBARDIA |  | Modific.<br><br>Observ. | c             |                   |             |            |
|                                                                                                                       | Compr.                                                     | "        | S. DELGADO  |  |                         | b             | 14.03.2011        | J.LOMBARDIA | REVISIÓ    |
|                                                                                                                       |                                                            |          |             |  |                         | a             | 12.08.10          | J.LOMBARDIA | INTEGRACIÓ |
|                                                                                                                       | Vist                                                       | "        | I.PATÓN     |  |                         | <div>L1</div> |                   |             |            |
| ESCALA<br>(de l'original)<br><br>A3 1:400                                                                             | LÍNIA 1<br>ESTACIÓ MERCAT NOU<br>NIVELL VESTÍBUL<br>PLANTA |          |             |  |                         |               |                   | 79.272      |            |
|                                                                                                                       |                                                            |          |             |  |                         |               | Stueix:<br>Stuít: |             |            |






|                                                                                                                       |         |          |           |  |          |   |          |             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|--|----------|---|----------|-------------|------------------|
| <br><b>Metro</b><br>de Barcelona | Dibuix. | 02.06.08 | CONSULTOP |  | Modific. | d | 16.04.15 | J.LOMBARDIA | NORMALITZACIÓ    |
|                                                                                                                       | Compr.  |          |           |  |          | c | 12.08.10 | J.LOMBARDIA | INTEGRACIÓ       |
|                                                                                                                       |         |          |           |  |          | b | 20.01.10 | J.LOMBARDIA | ESQUEMA SITUACIÓ |
|                                                                                                                       | Vist    |          |           |  | Observ.  |   |          |             |                  |

L1

|                           |                                                                                                                             |                                                              |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ESCALA<br>(de l'original) | LÍNIA 1<br>ESTACIÓ PLAÇA DE SANTS<br>VESTIBUL COSTAT ESPANYA, SUBVESTÍBUL I<br>PASSADÍS DE CORRESPONDÈNCIA AMB L5<br>PLANTA | <div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">95.000</div> |
| A3 1:200<br>A3 1:400      |                                                                                                                             | Stueix:<br>Stuit:                                            |




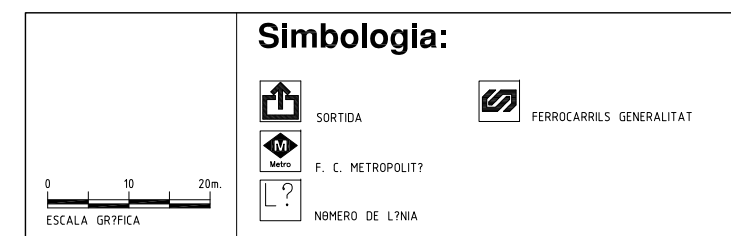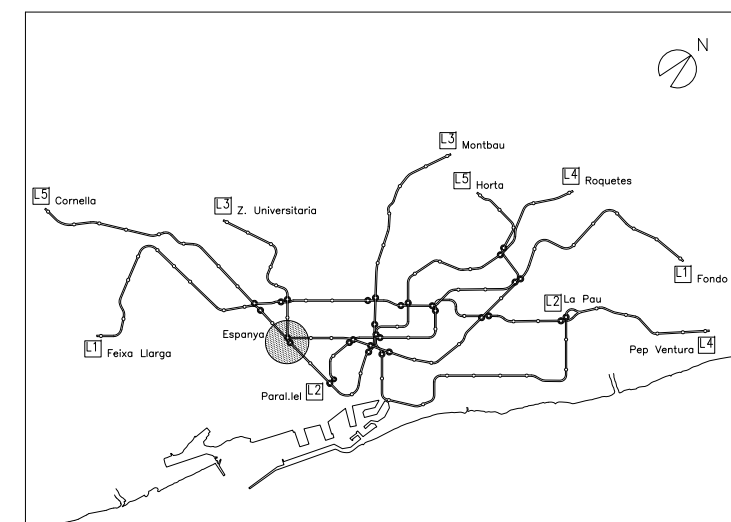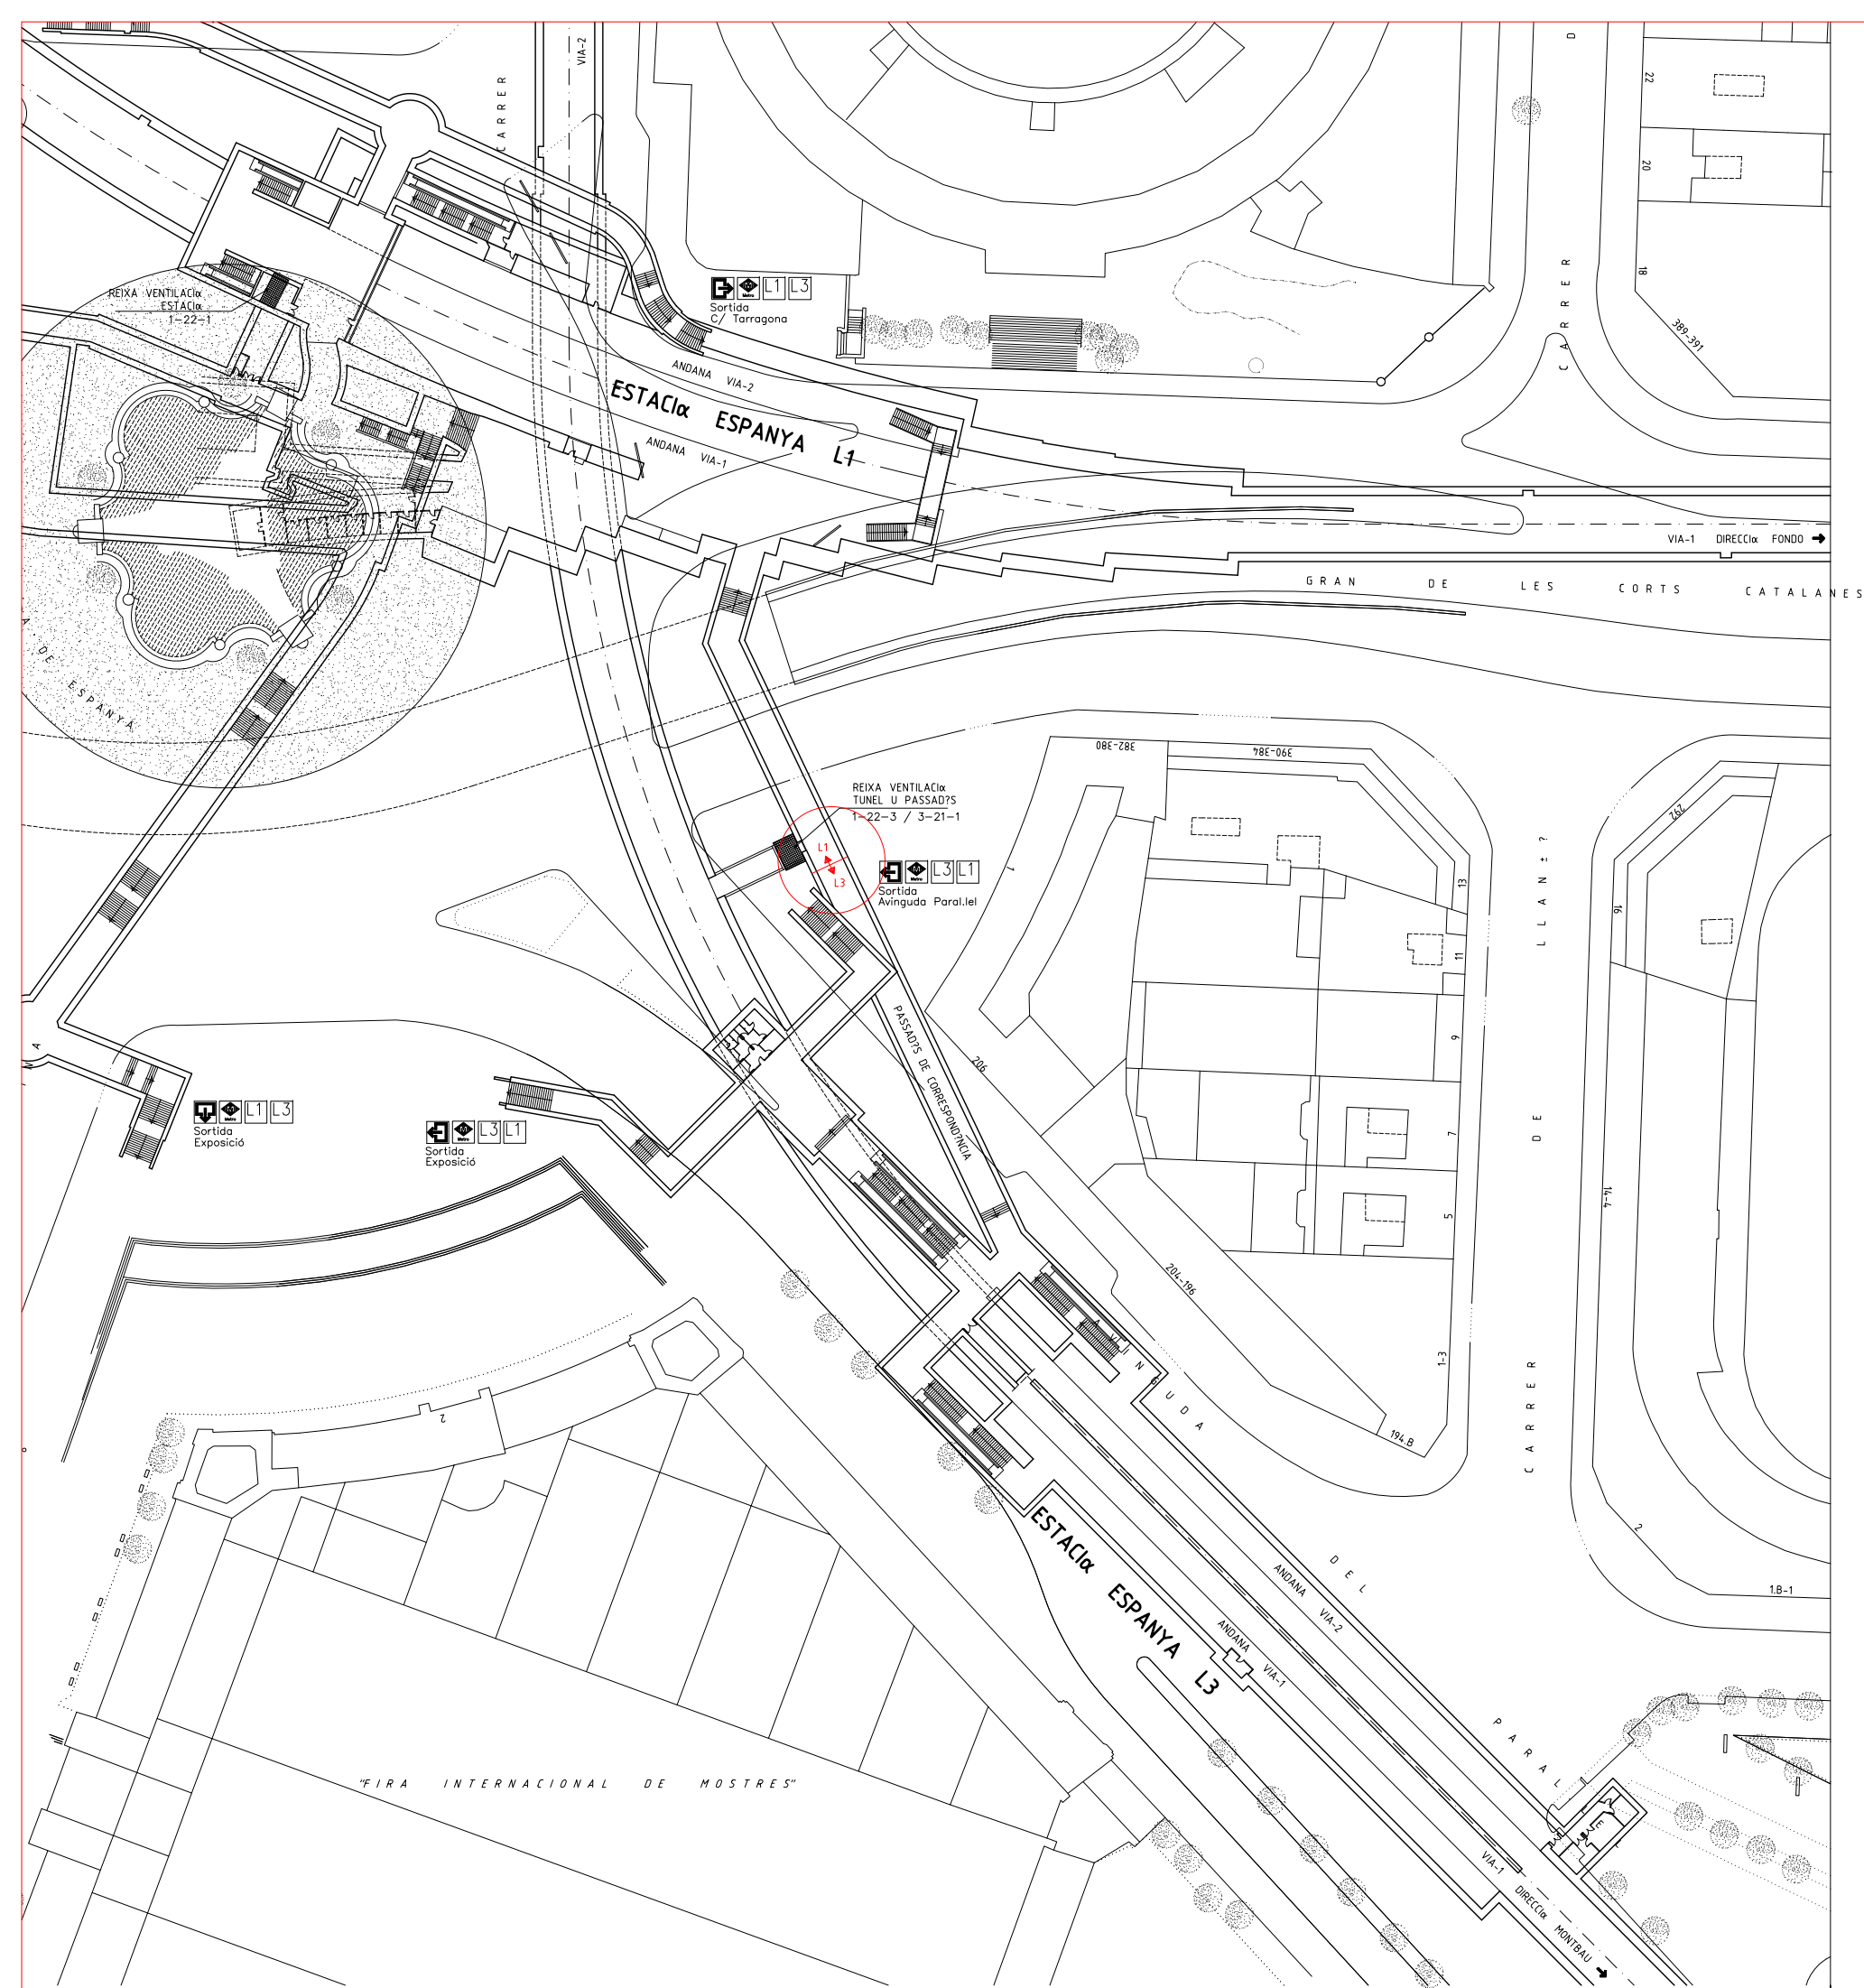

|          |   |           |             |                           |         |  |
|----------|---|-----------|-------------|---------------------------|---------|--|
| Modific: | a | 24-1-1997 | J. LOMBARDI | INOU VEGETAL, AutoCod     | Observ: |  |
|          | b | 15-1-1990 | F. DENIZ    | ACTUALITZAR NOM D'ESTACIÓ |         |  |
|          | a | 17-5-1977 | F. DENIZ    | POSAT AL DIA              |         |  |

|           |            |              |  |                                                                                                                              |
|-----------|------------|--------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dibuixat  | 24-01-1997 | J. LOMBARDIA |  |  F.C. Metropolit? de<br>Barcelona, S.A. |
| Comprovat | "          | E. GUERRERO  |  |                                                                                                                              |
|           | "          | C. DEULOFEU  |  |                                                                                                                              |
| Visat     | "          | J. FORNS     |  |                                                                                                                              |

|                                     |                                                                                                          |                                                                     |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>ESCALA</b><br>(de l'original)    | <b>LINEES 1 i 3</b><br><b>ESTACIó ESPANYA</b><br><b>CORRESPONDENCIA ENTRE ESTACIONS</b><br><b>PLANTA</b> | <b>12.116</b><br>NBM. PLOT:2445<br>SUBSTITUEIX AL<br>SUBSTITUT? PEL |
| <b>A1 1:500</b><br><b>A3 1:1000</b> |                                                                                                          |                                                                     |






|                                                                                                                       |                                                                                        |           |              |         |          |          |                                                                                                                                                                             |                              |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <br><b>Metro</b><br>de Barcelona | Dibuix.                                                                                | 12-8-1996 | J.LOMBARDIA  |         | Modific. | f        | 29.08.13                                                                                                                                                                    | S.DELGADO                    | CAMBRA SECCIONADORS              |
|                                                                                                                       | Compr.                                                                                 | "         | DE LA FUENTE |         |          | e        | 16.08.10                                                                                                                                                                    | J.LOMBARDIA                  | INTEGRACIÓ                       |
|                                                                                                                       |                                                                                        | "         | C.DEULOFEU   |         | d        | 04.05.10 | J.LOMBARDIA                                                                                                                                                                 | REVISIÓ i NORMALITZACIÓ FASE |                                  |
|                                                                                                                       |                                                                                        | Vist      | "            | J.FORNS |          | Observ.  |   |                              |                                  |
| ESCALA<br>(de l'original)<br><br>A3 1:400                                                                             | LÍNIES 1 i 2<br>ESTACIÓ UNIVERSITAT<br>NIVELL INTERMEDI L2 i ANDANA VIA 1 L1<br>PLANTA |           |              |         |          |          |                                                                                                                                                                             |                              | 38.194<br><br>Stueix:<br>Stuift: |








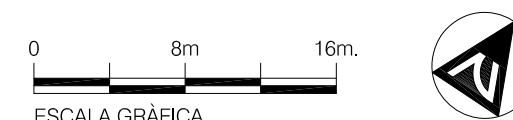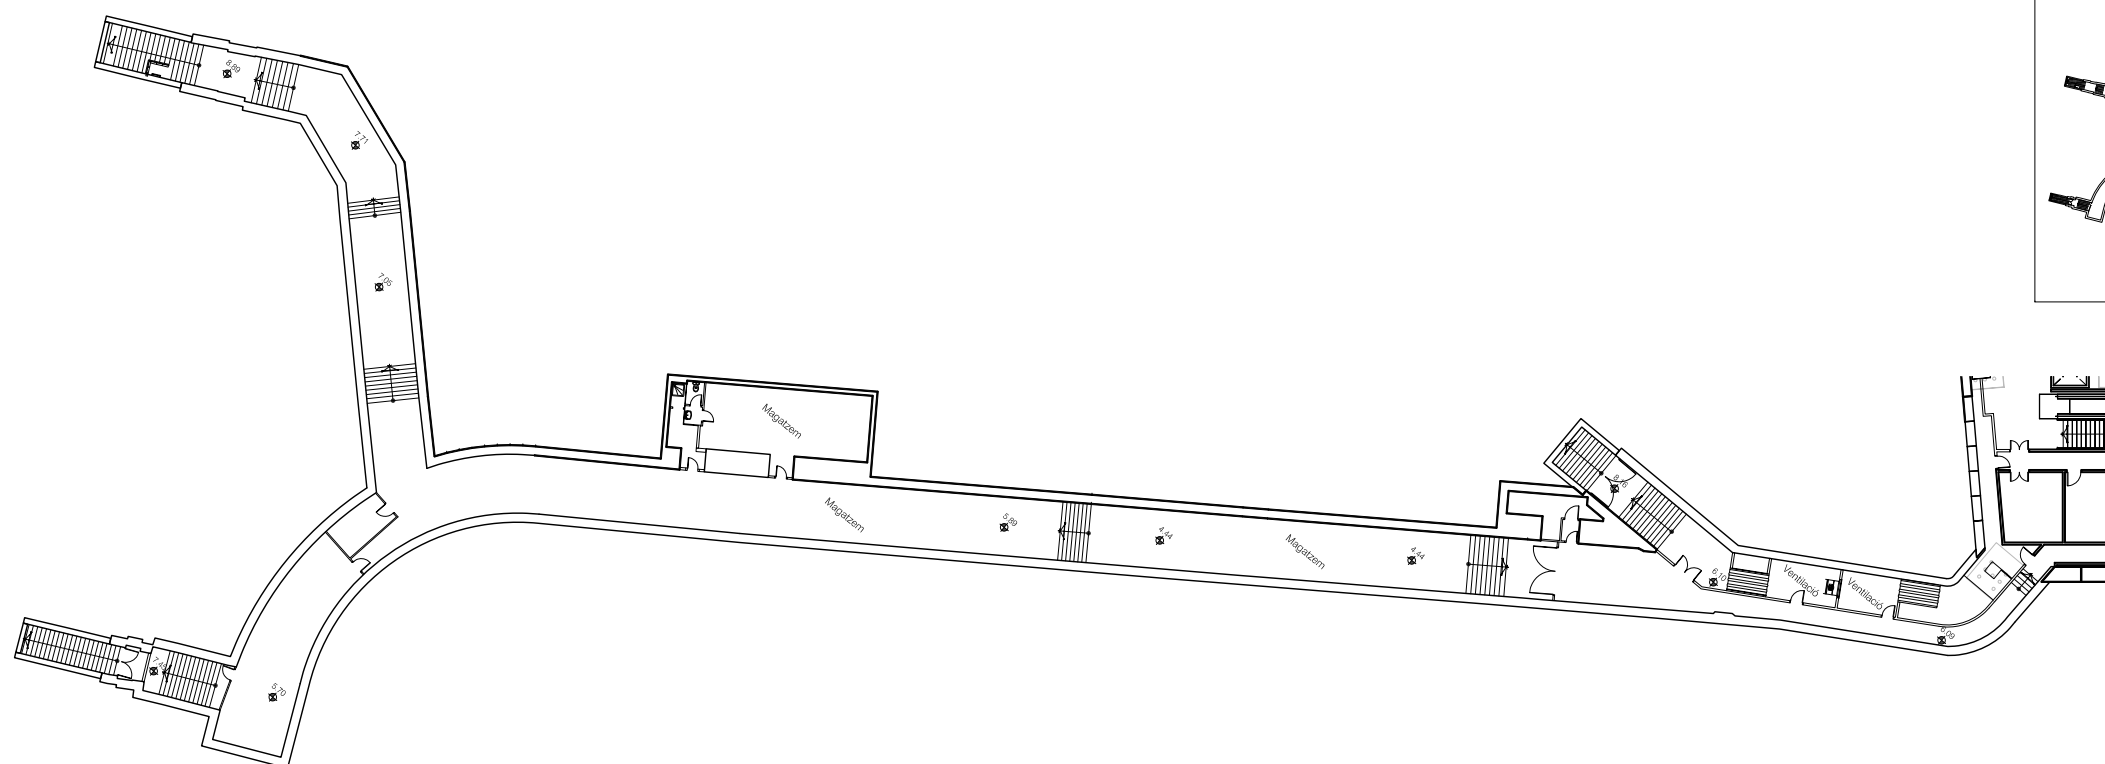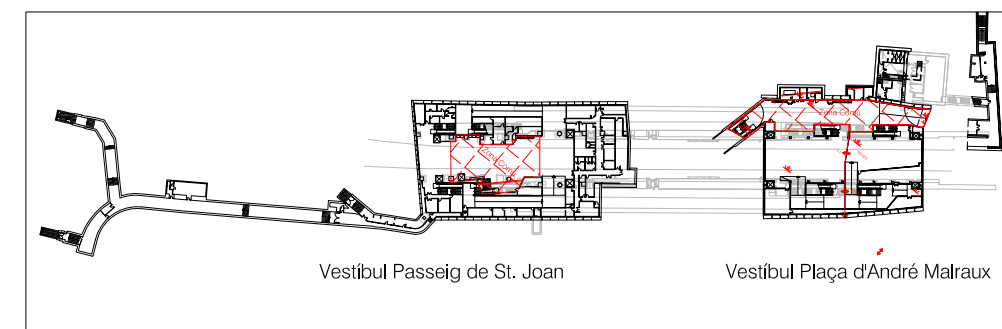

|                                                                                                                       |         |                                                                |              |                         |             |                                                                                       |         |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|
| <br><b>Metro</b><br>de Barcelona | Dibuix. | ABRIL.00                                                       | TOYSER, S.A. | Modific.<br><br>Observ. | h           | 17.10.2014                                                                            | C.LÓPEZ | SALEMERGÈNCIA MANTENIMENT  |
|                                                                                                                       | Compr.  | "                                                              | DE LA FUENTE |                         | g           | 03.06.13                                                                              | C.LÓPEZ | ACTUALITZACIÓ SOTS-CENTRAL |
|                                                                                                                       |         |                                                                |              |                         | f           | 18.01.2013                                                                            | C.LÓPEZ | ACTUALITZACIÓ NOU VESTIBUL |
|                                                                                                                       |         | Vist                                                           | "            |                         | C. DEULOFEU |  |         |                            |
| ESCALA<br>(de l'original)                                                                                             |         | LÍNIA 1<br>ESTACIÓ ARC DE TRIOMF<br>NIVELL VESTÍBULS<br>PLANTA |              |                         |             |                                                                                       |         | 48.371                     |
| 1:500                                                                                                                 |         |                                                                |              |                         |             |                                                                                       |         | Stueix:<br>Stuït:          |

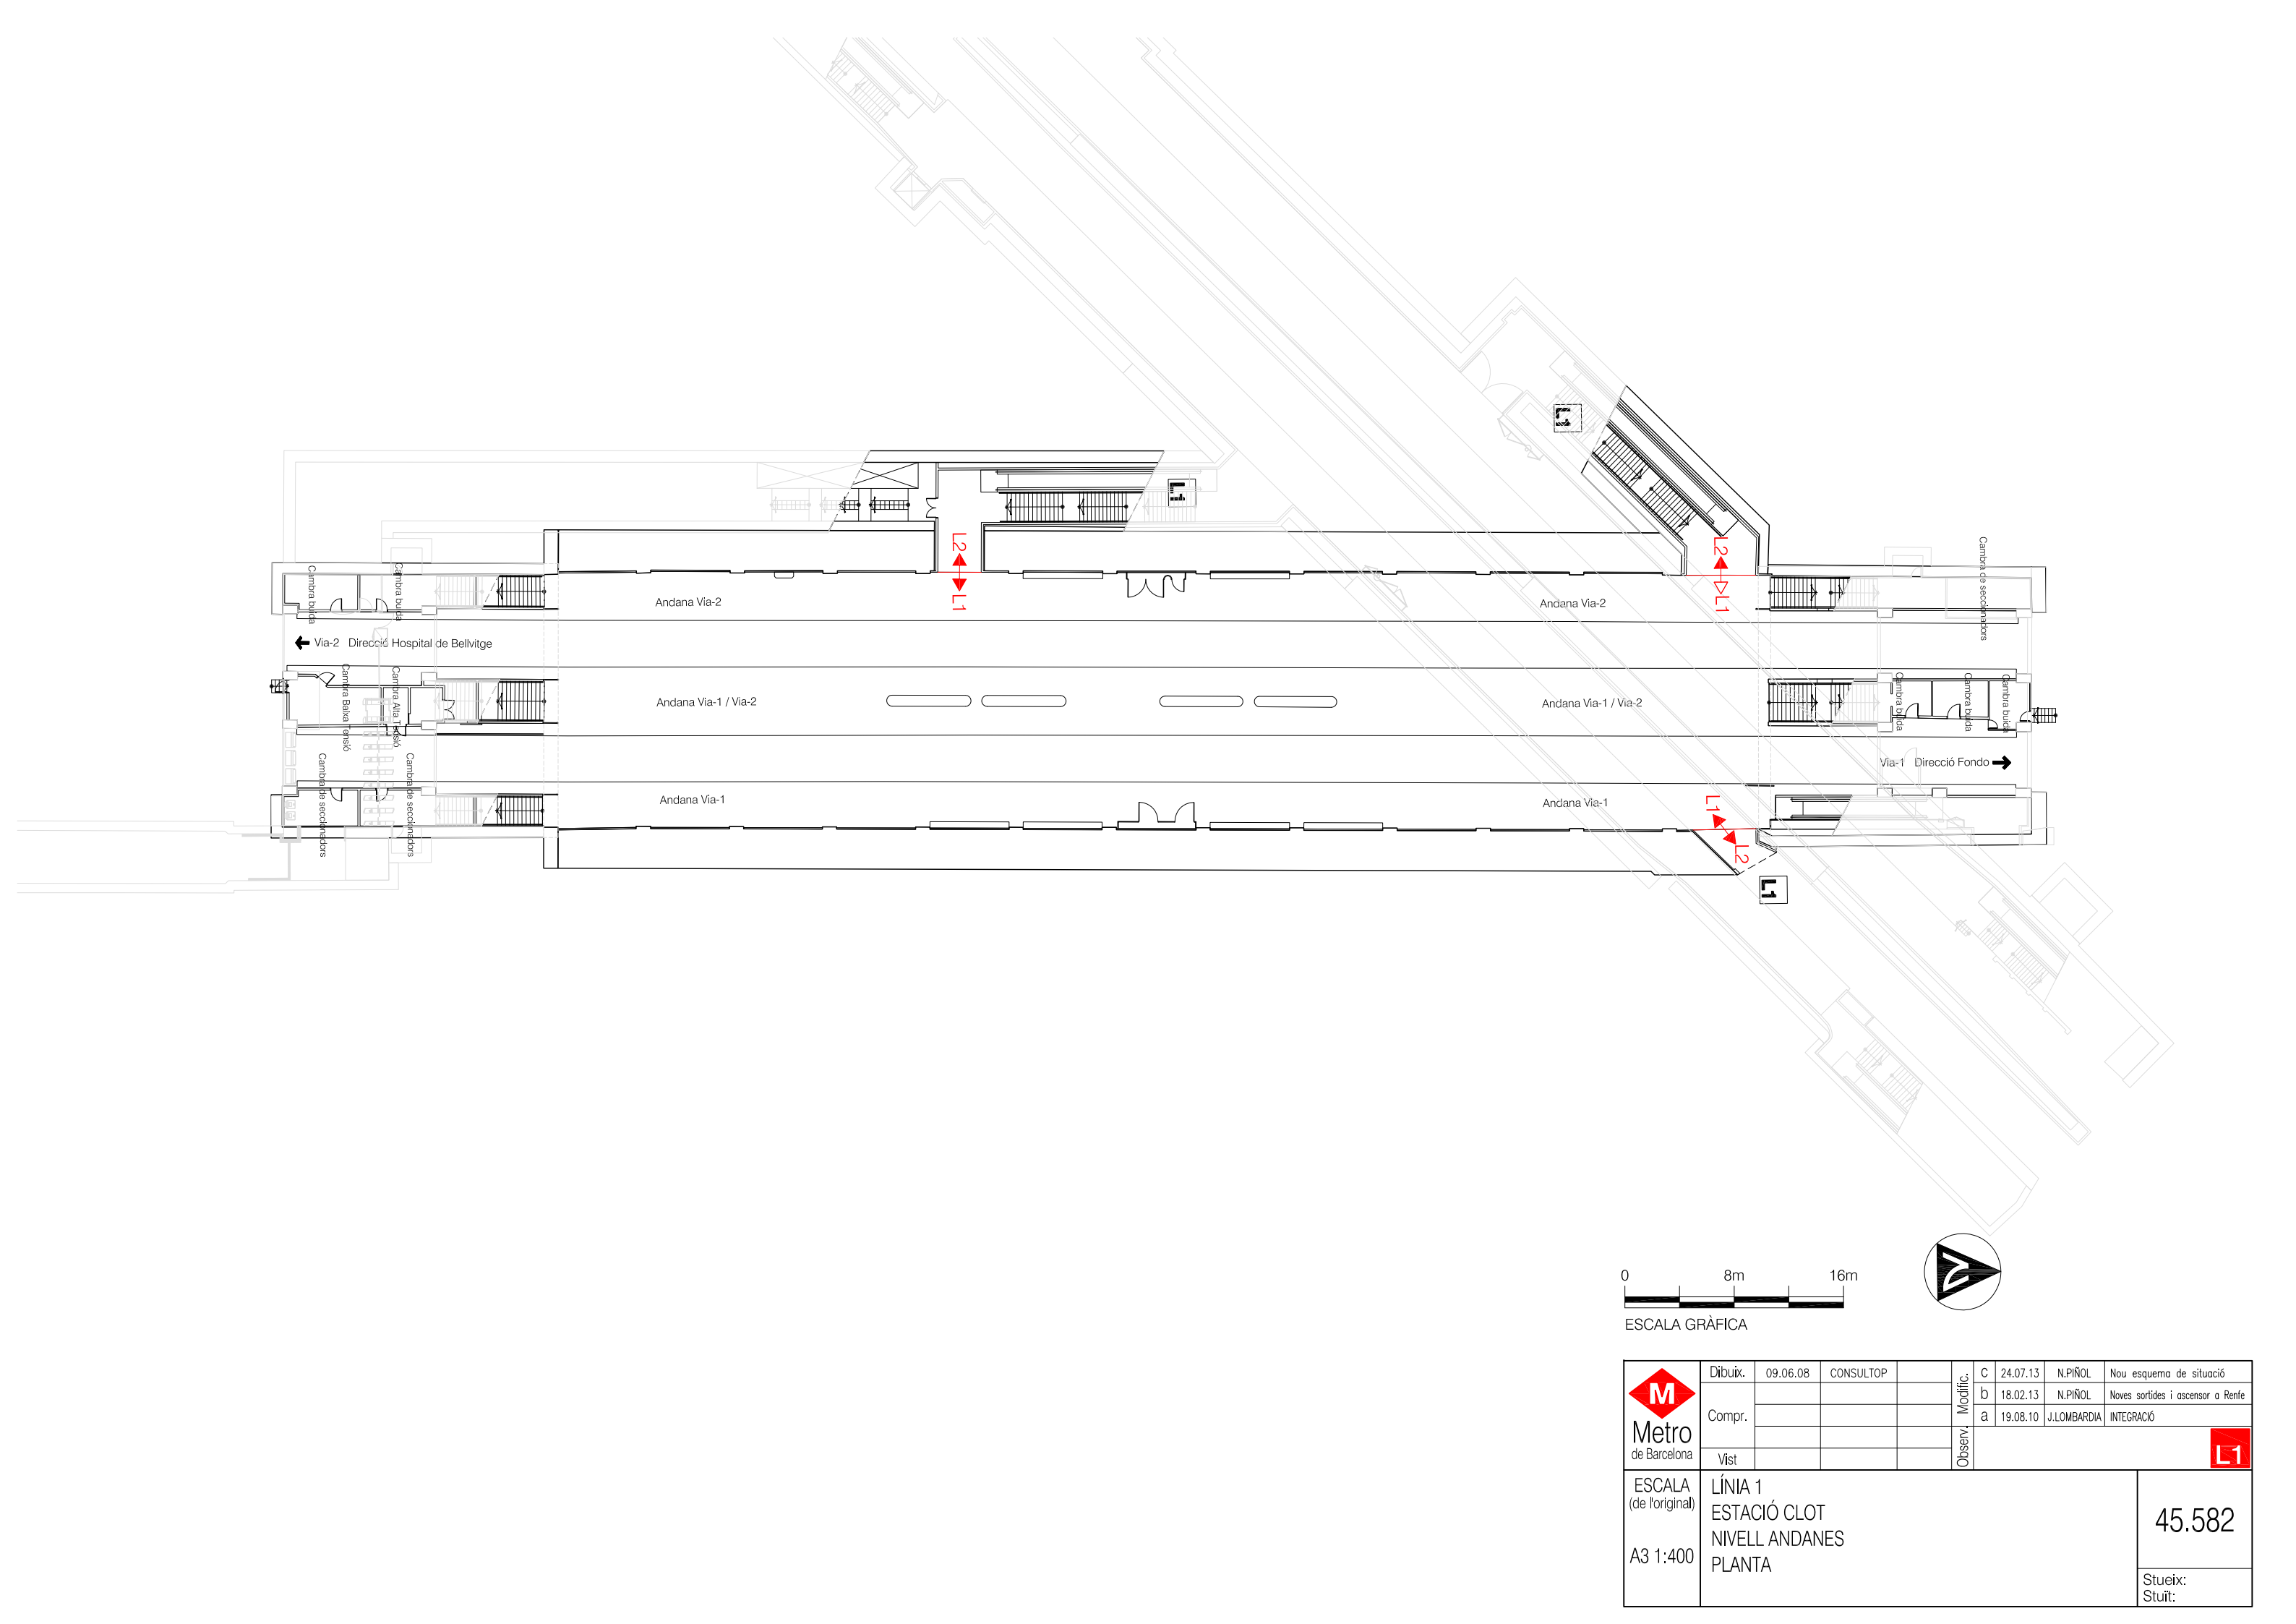

|                                                      |         |          |           |  |         |    |          |             |                                   |
|------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|--|---------|----|----------|-------------|-----------------------------------|
| <div><div>M</div><div>Metro de Barcelona</div></div> | Dibuix. | 09.06.08 | CONSULTOP |  | Observ. | C  | 24.07.13 | N.PIÑOL     | Nou esquema de situació           |
|                                                      | Compr.  |          |           |  |         | b  | 18.02.13 | N.PIÑOL     | Noves sortides i ascensor a Renfe |
|                                                      |         |          |           |  |         | a  | 19.08.10 | J.LOMBARDIA | INTEGRACIÓ                        |
|                                                      |         | Vist     |           |  |         | L1 |          |             |                                   |


ESCALA (de l'original)

A3 1:400

LÍNIA 1  
ESTACIÓ CLOT  
NIVELL ANDANES  
PLANTA

45.582

Stueix:  
Stuït:

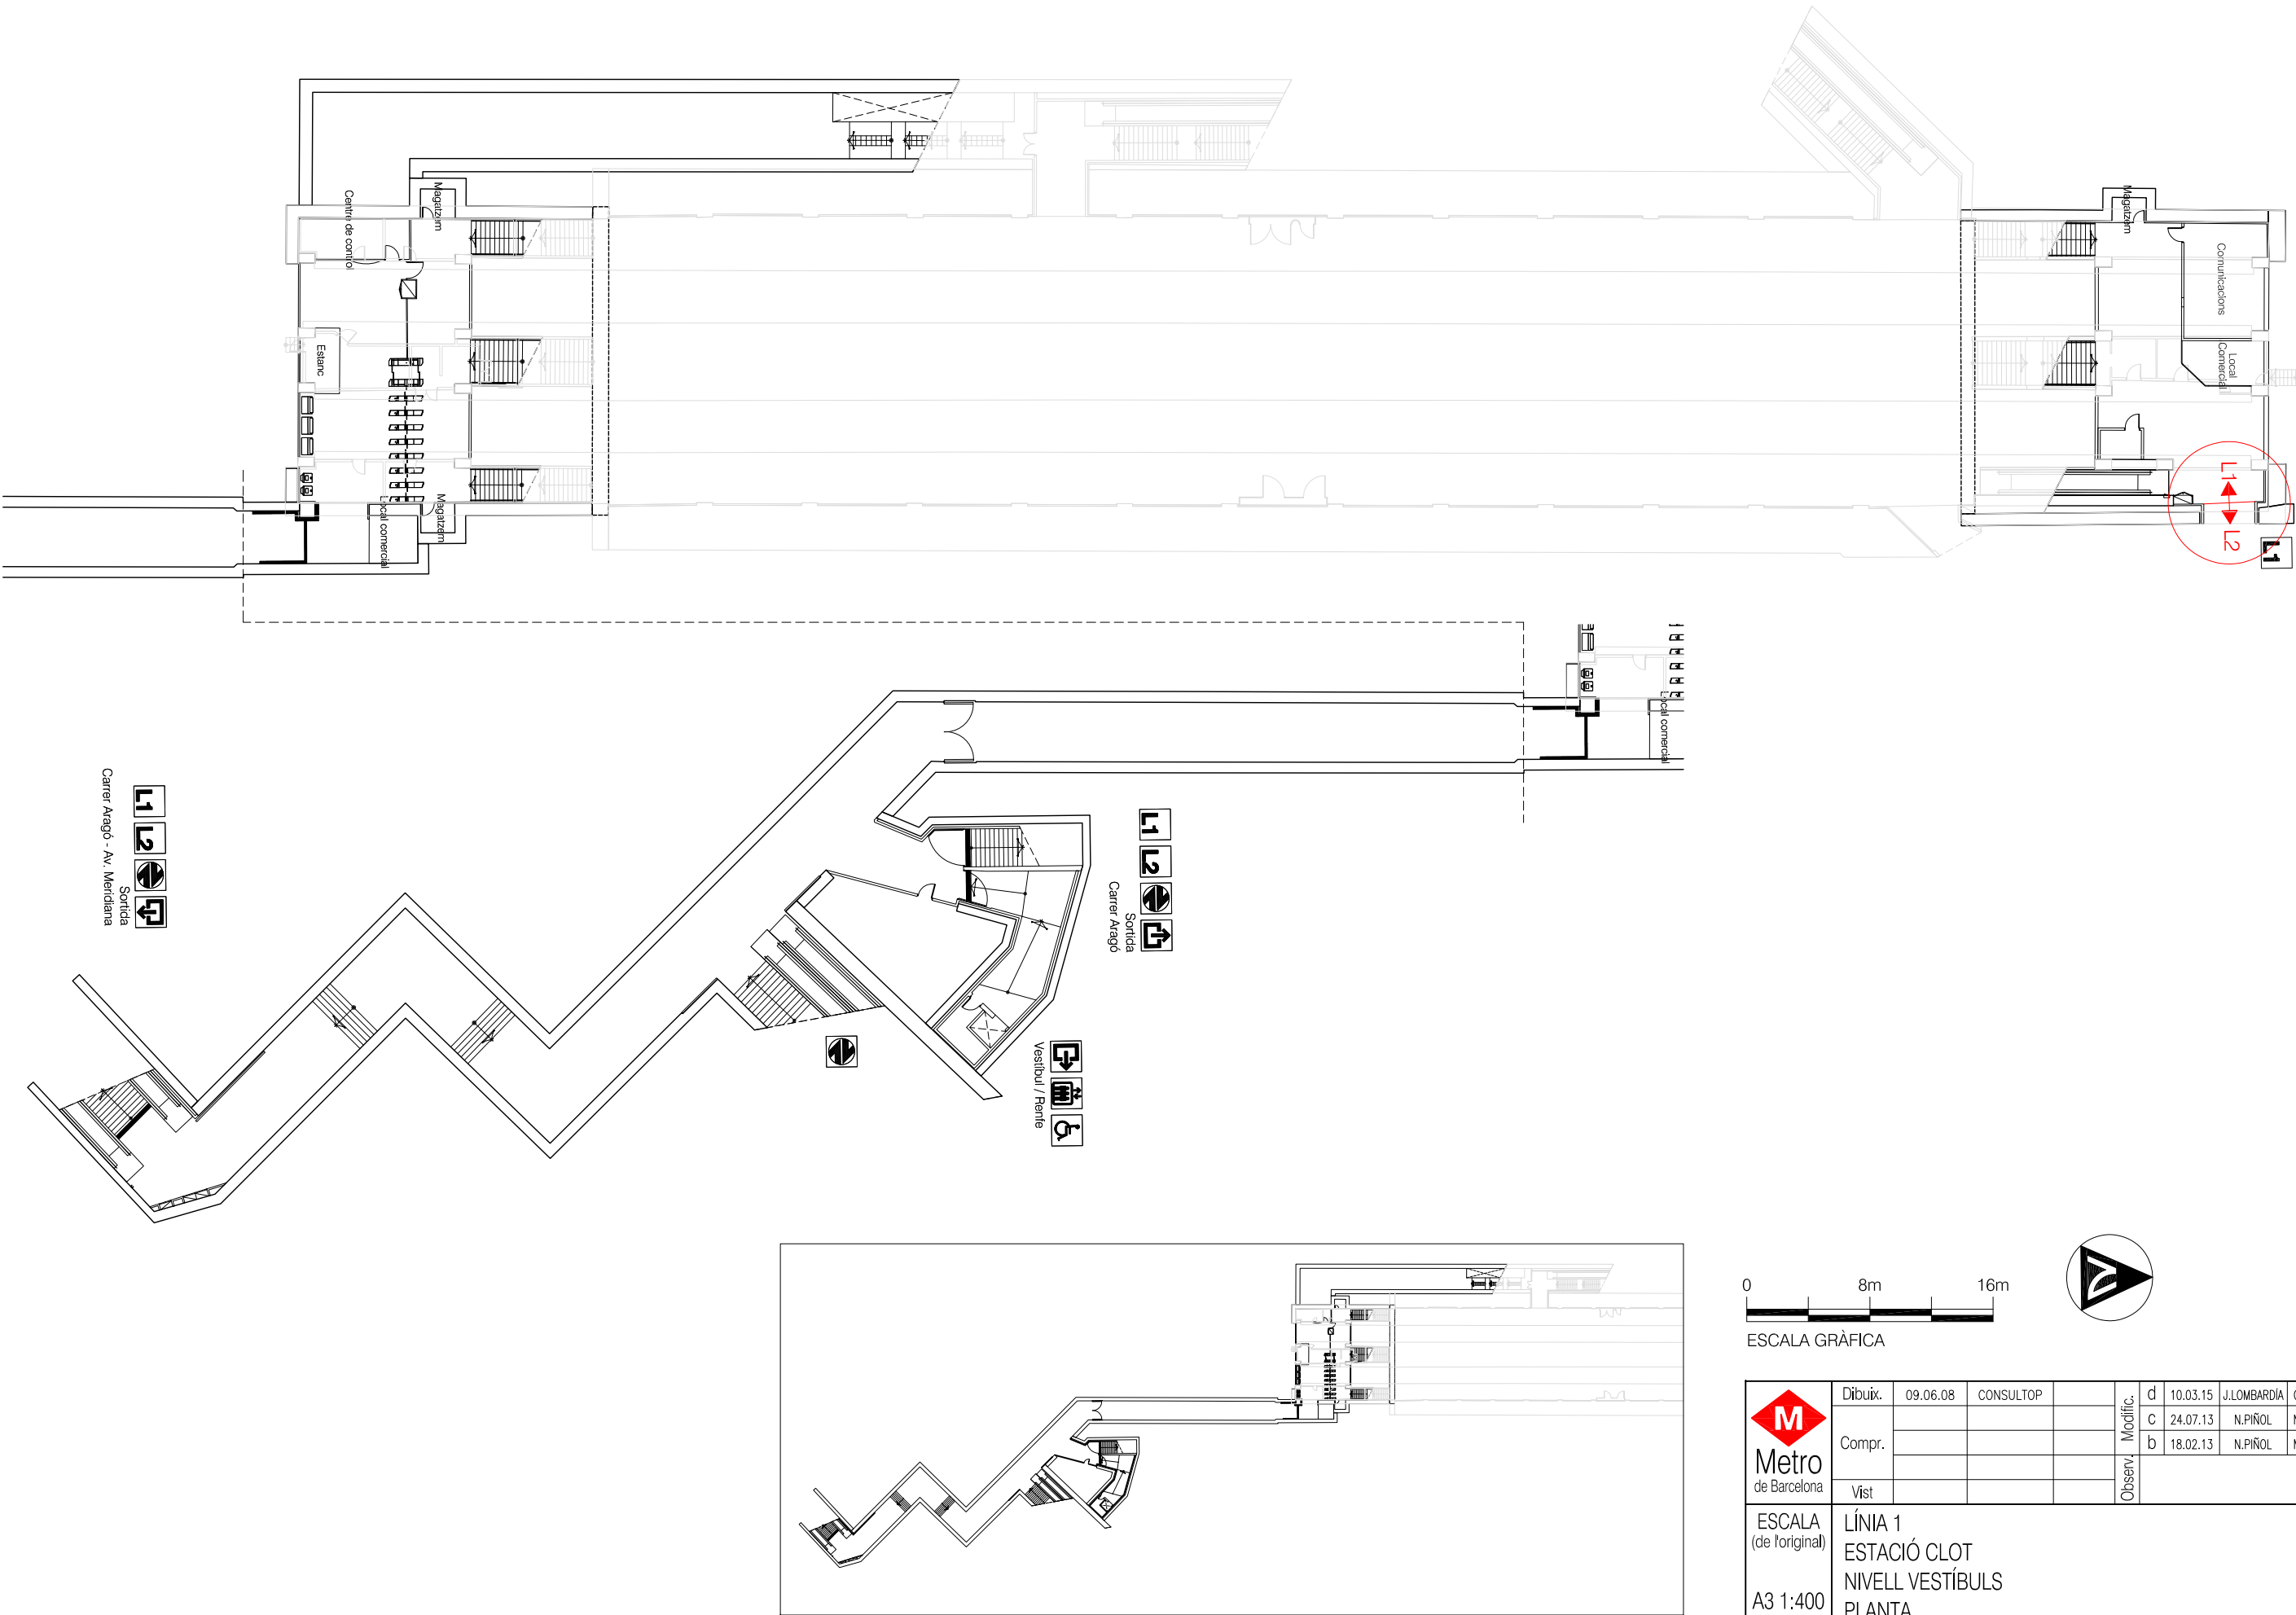

|                               |         |          |           |  |         |   |          |             |                                   |
|-------------------------------|---------|----------|-----------|--|---------|---|----------|-------------|-----------------------------------|
| <div>Metro de Barcelona</div> | Dibuix. | 09.06.08 | CONSULTOP |  | Observ. | d | 10.03.15 | J.LOMBARDIA | CAMBRA COMUNICACIONS              |
|                               | Compr.  |          |           |  |         | c | 24.07.13 | N.PIÑOL     | Nou esquema de situació           |
|                               |         |          |           |  |         | b | 18.02.13 | N.PIÑOL     | Noves sortides i ascensor a Renfe |
|                               |         | Vist     |           |  |         |   |          |             |                                   |

ESCALA (de l'original)

A3 1:400

LÍNIA 1  
ESTACIÓ CLOT  
NIVELL VESTÍBULS  
PLANTA

45.581

Stueix:  
Stuït:








|                                                                                                                       |                                                            |           |           |  |                     |   |                                                                                                                                                                             |             |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|---------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|
| <br><b>Metro</b><br>de Barcelona | Dibuix.                                                    | MAIG.2008 | CONSULTOP |  | Observ.<br>Modific. | d | 26.09.11                                                                                                                                                                    | ALTIPLÀ     | REVISIÓ L9                      |
|                                                                                                                       | Compr.                                                     |           |           |  |                     | c | 23.08.10                                                                                                                                                                    | J.LOMBARDIA | INTEGRACIÓ                      |
|                                                                                                                       |                                                            |           |           |  |                     | b | 29.03.10                                                                                                                                                                    | J.LOMBARDIA | ID'S ESTRUCTURES                |
|                                                                                                                       | Vist                                                       |           |           |  |                     |   |   |             |                                 |
| ESCALA<br>(de l'original)<br><br>1:400                                                                                | LINIES 1 i 9<br>ESTACIÓ FONDO<br>NIVELL VESTÍBUL<br>PLANTA |           |           |  |                     |   |                                                                                                                                                                             |             | 94.675<br><br>Stueix:<br>Stuït: |





|                                                                                                                |                                                                 |          |           |  |                         |   |            |                                                                                                                                                                                           |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|-----------|--|-------------------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <br>Metro<br>de Barcelona | Dibuix.                                                         | 01.07.08 | CONSULTOP |  | Modific.<br><br>Observ. | f | 13.03.13   | C.LÓPEZ                                                                                                                                                                                   | MODIFICACIÓ AMPLADA PORTES |
|                                                                                                                | Compr.                                                          |          |           |  |                         | e | 31.05.2011 | J.LOMBARDIA                                                                                                                                                                               | REFORMA DEPENDÈNCIES       |
|                                                                                                                |                                                                 |          |           |  |                         | d | 24.08.10   | J.LOMBARDIA                                                                                                                                                                               | INTEGRACIÓ                 |
|                                                                                                                |                                                                 | Visi     |           |  |                         |   |            |                                                                                                                                                                                           |                            |
| ESCALA<br>(de l'original)<br><br>1:400                                                                         | LÍNIES 2 i 3<br>ESTACIÓ PARAL·LEL<br>NIVELL VESTÍBULS<br>PLANTA |          |           |  |                         |   |            |  <br><br>34.992 |                            |
|                                                                                                                |                                                                 |          |           |  |                         |   |            | Stueix:<br>Stuït:                                                                                                                                                                         |                            |

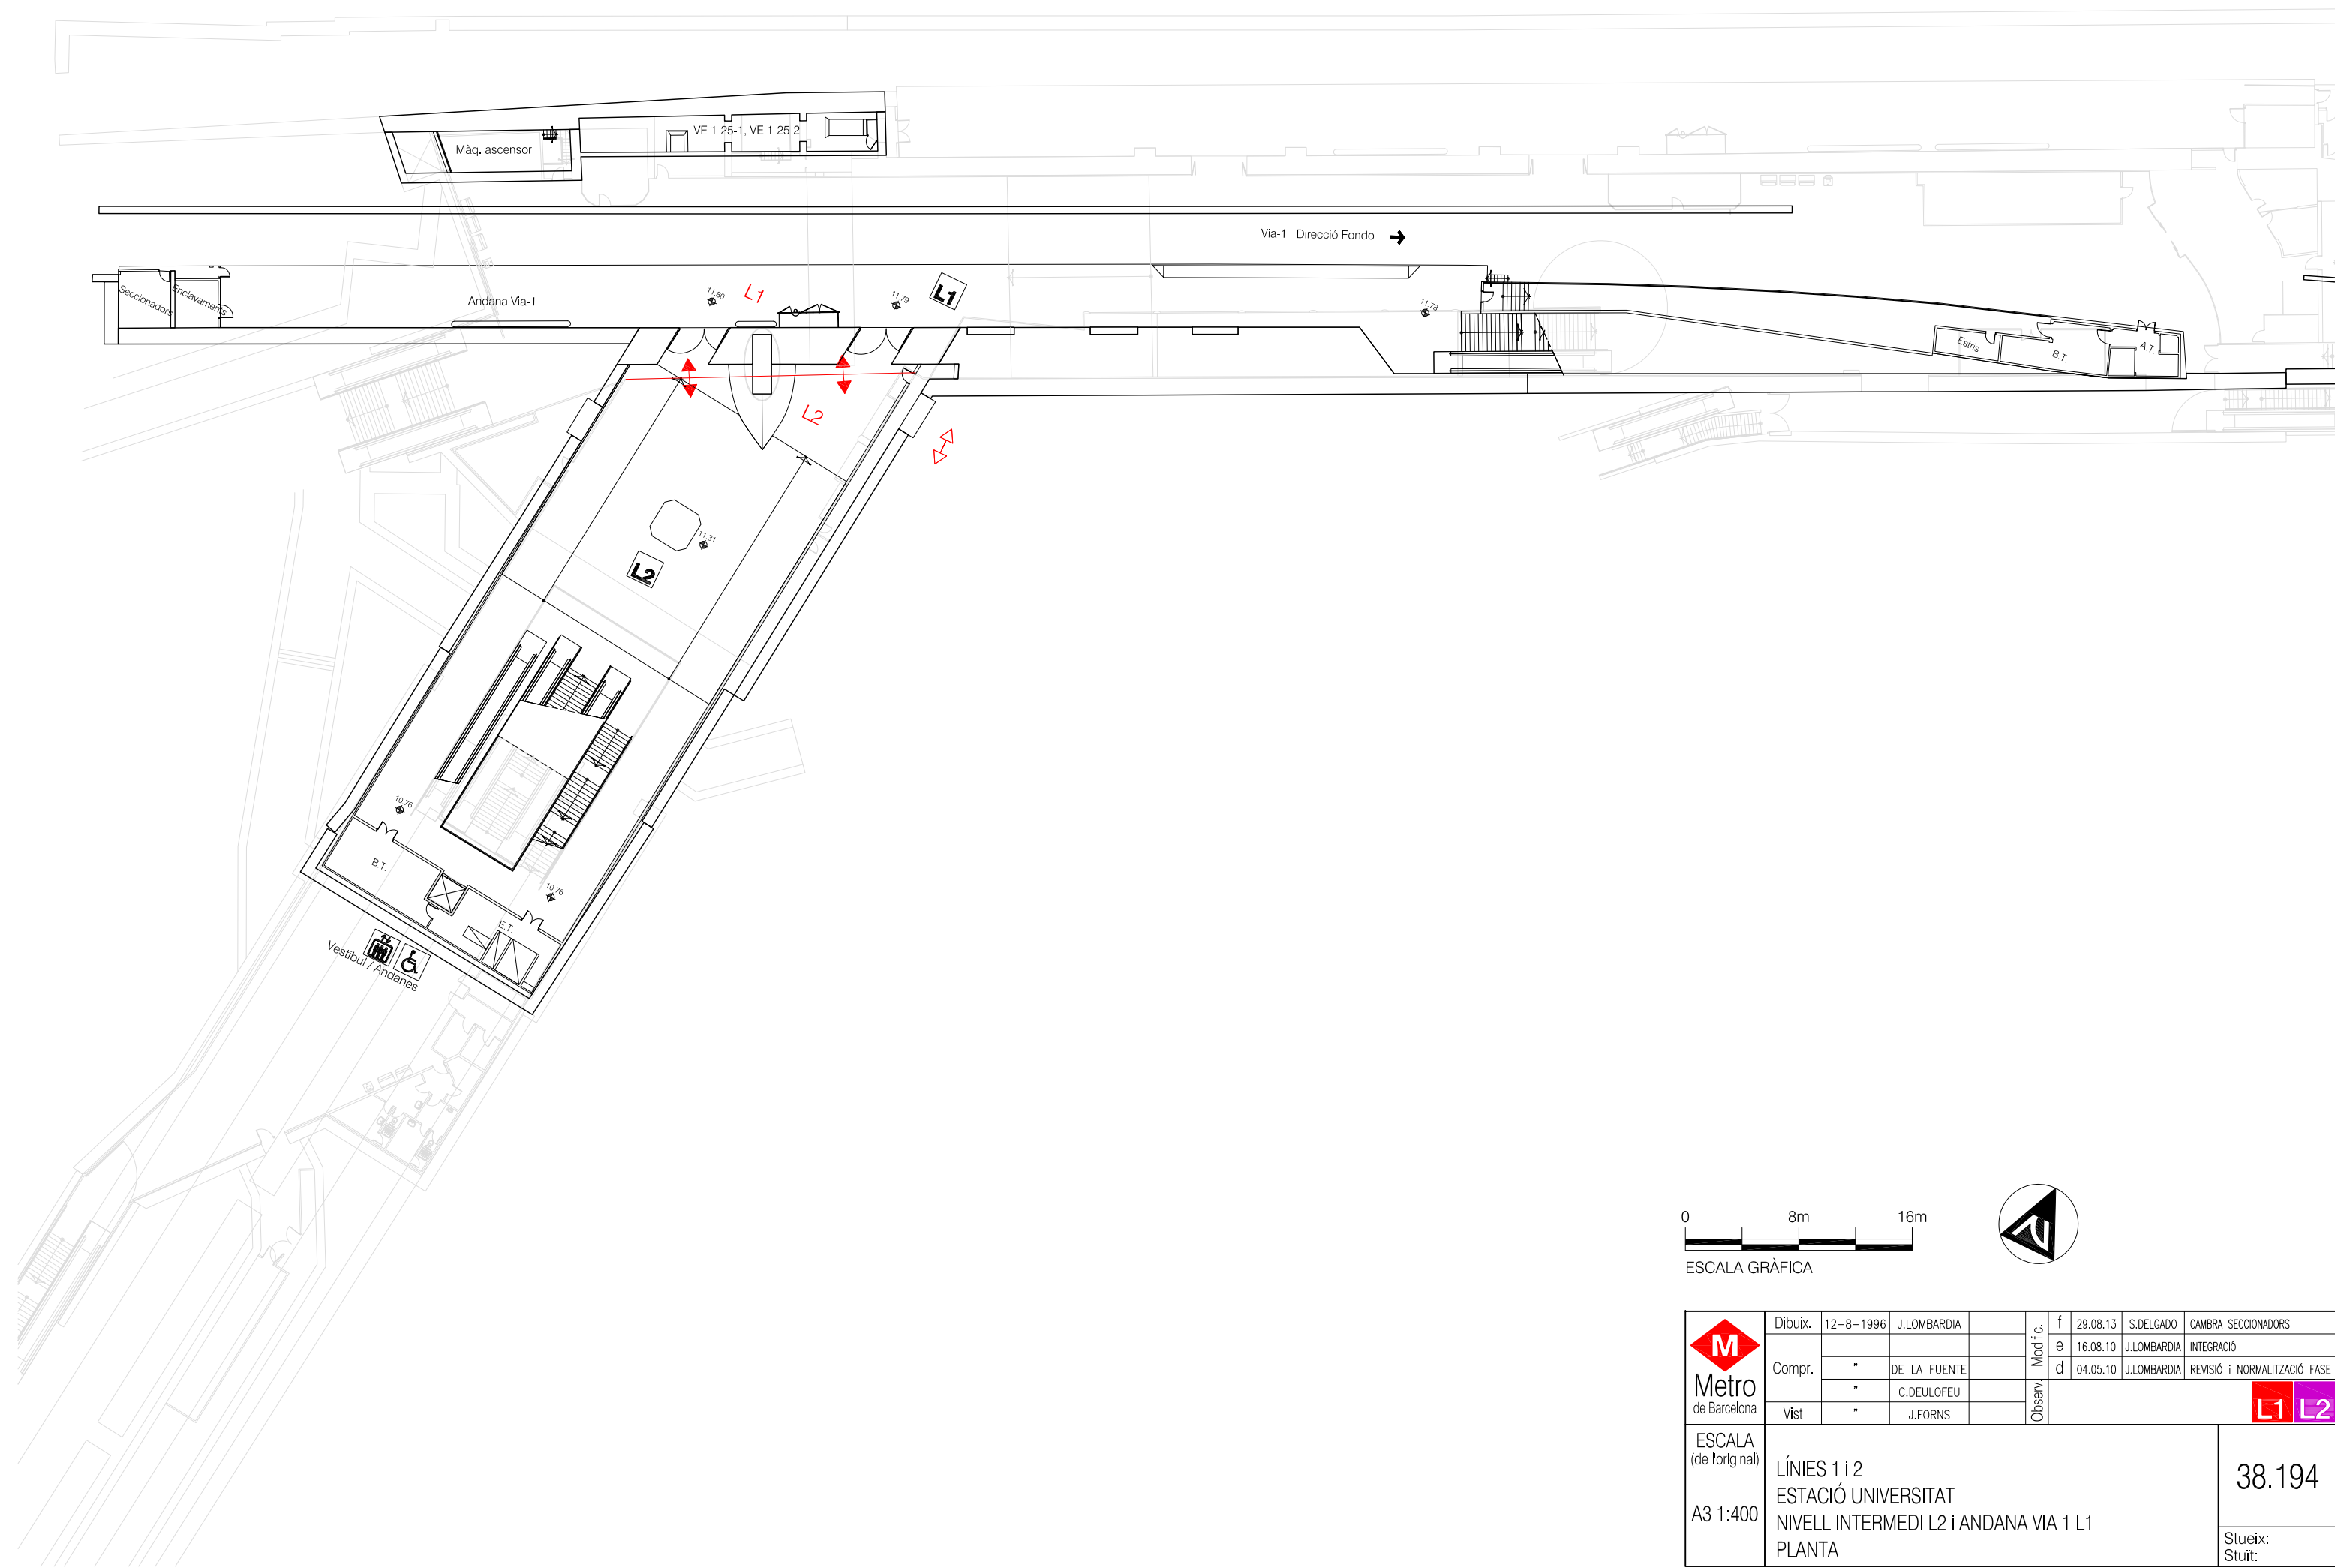


08m16m

ESCALA GRÀFICA

|                           |                                                                                        |           |              |  |          |   |          |             |                              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--|----------|---|----------|-------------|------------------------------|
|                           | Dibuix.                                                                                | 12-8-1996 | J.LOMBARDIA  |  | Modific. | f | 29.08.13 | S.DELGADO   | CAMBRA SECCIONADORS          |
|                           | Compr.                                                                                 | "         | DE LA FUENTE |  |          | e | 16.08.10 | J.LOMBARDIA | INTEGRACIÓ                   |
|                           |                                                                                        | "         | C.DEULOFEU   |  | Observ.  | d | 04.05.10 | J.LOMBARDIA | REVISIÓ i NORMALITZACIÓ FASE |
|                           | Vist                                                                                   | "         | J.FORNS      |  |          |   |          |             | <div>L1L2</div>              |
| ESCALA<br>(de l'original) | LÍNIES 1 i 2<br>ESTACIÓ UNIVERSITAT<br>NIVELL INTERMEDI L2 i ANDANA VIA 1 L1<br>PLANTA |           |              |  |          |   |          |             | 38.194                       |
| A3 1:400                  |                                                                                        |           |              |  |          |   |          |             | Stueix:<br>Stuït:            |



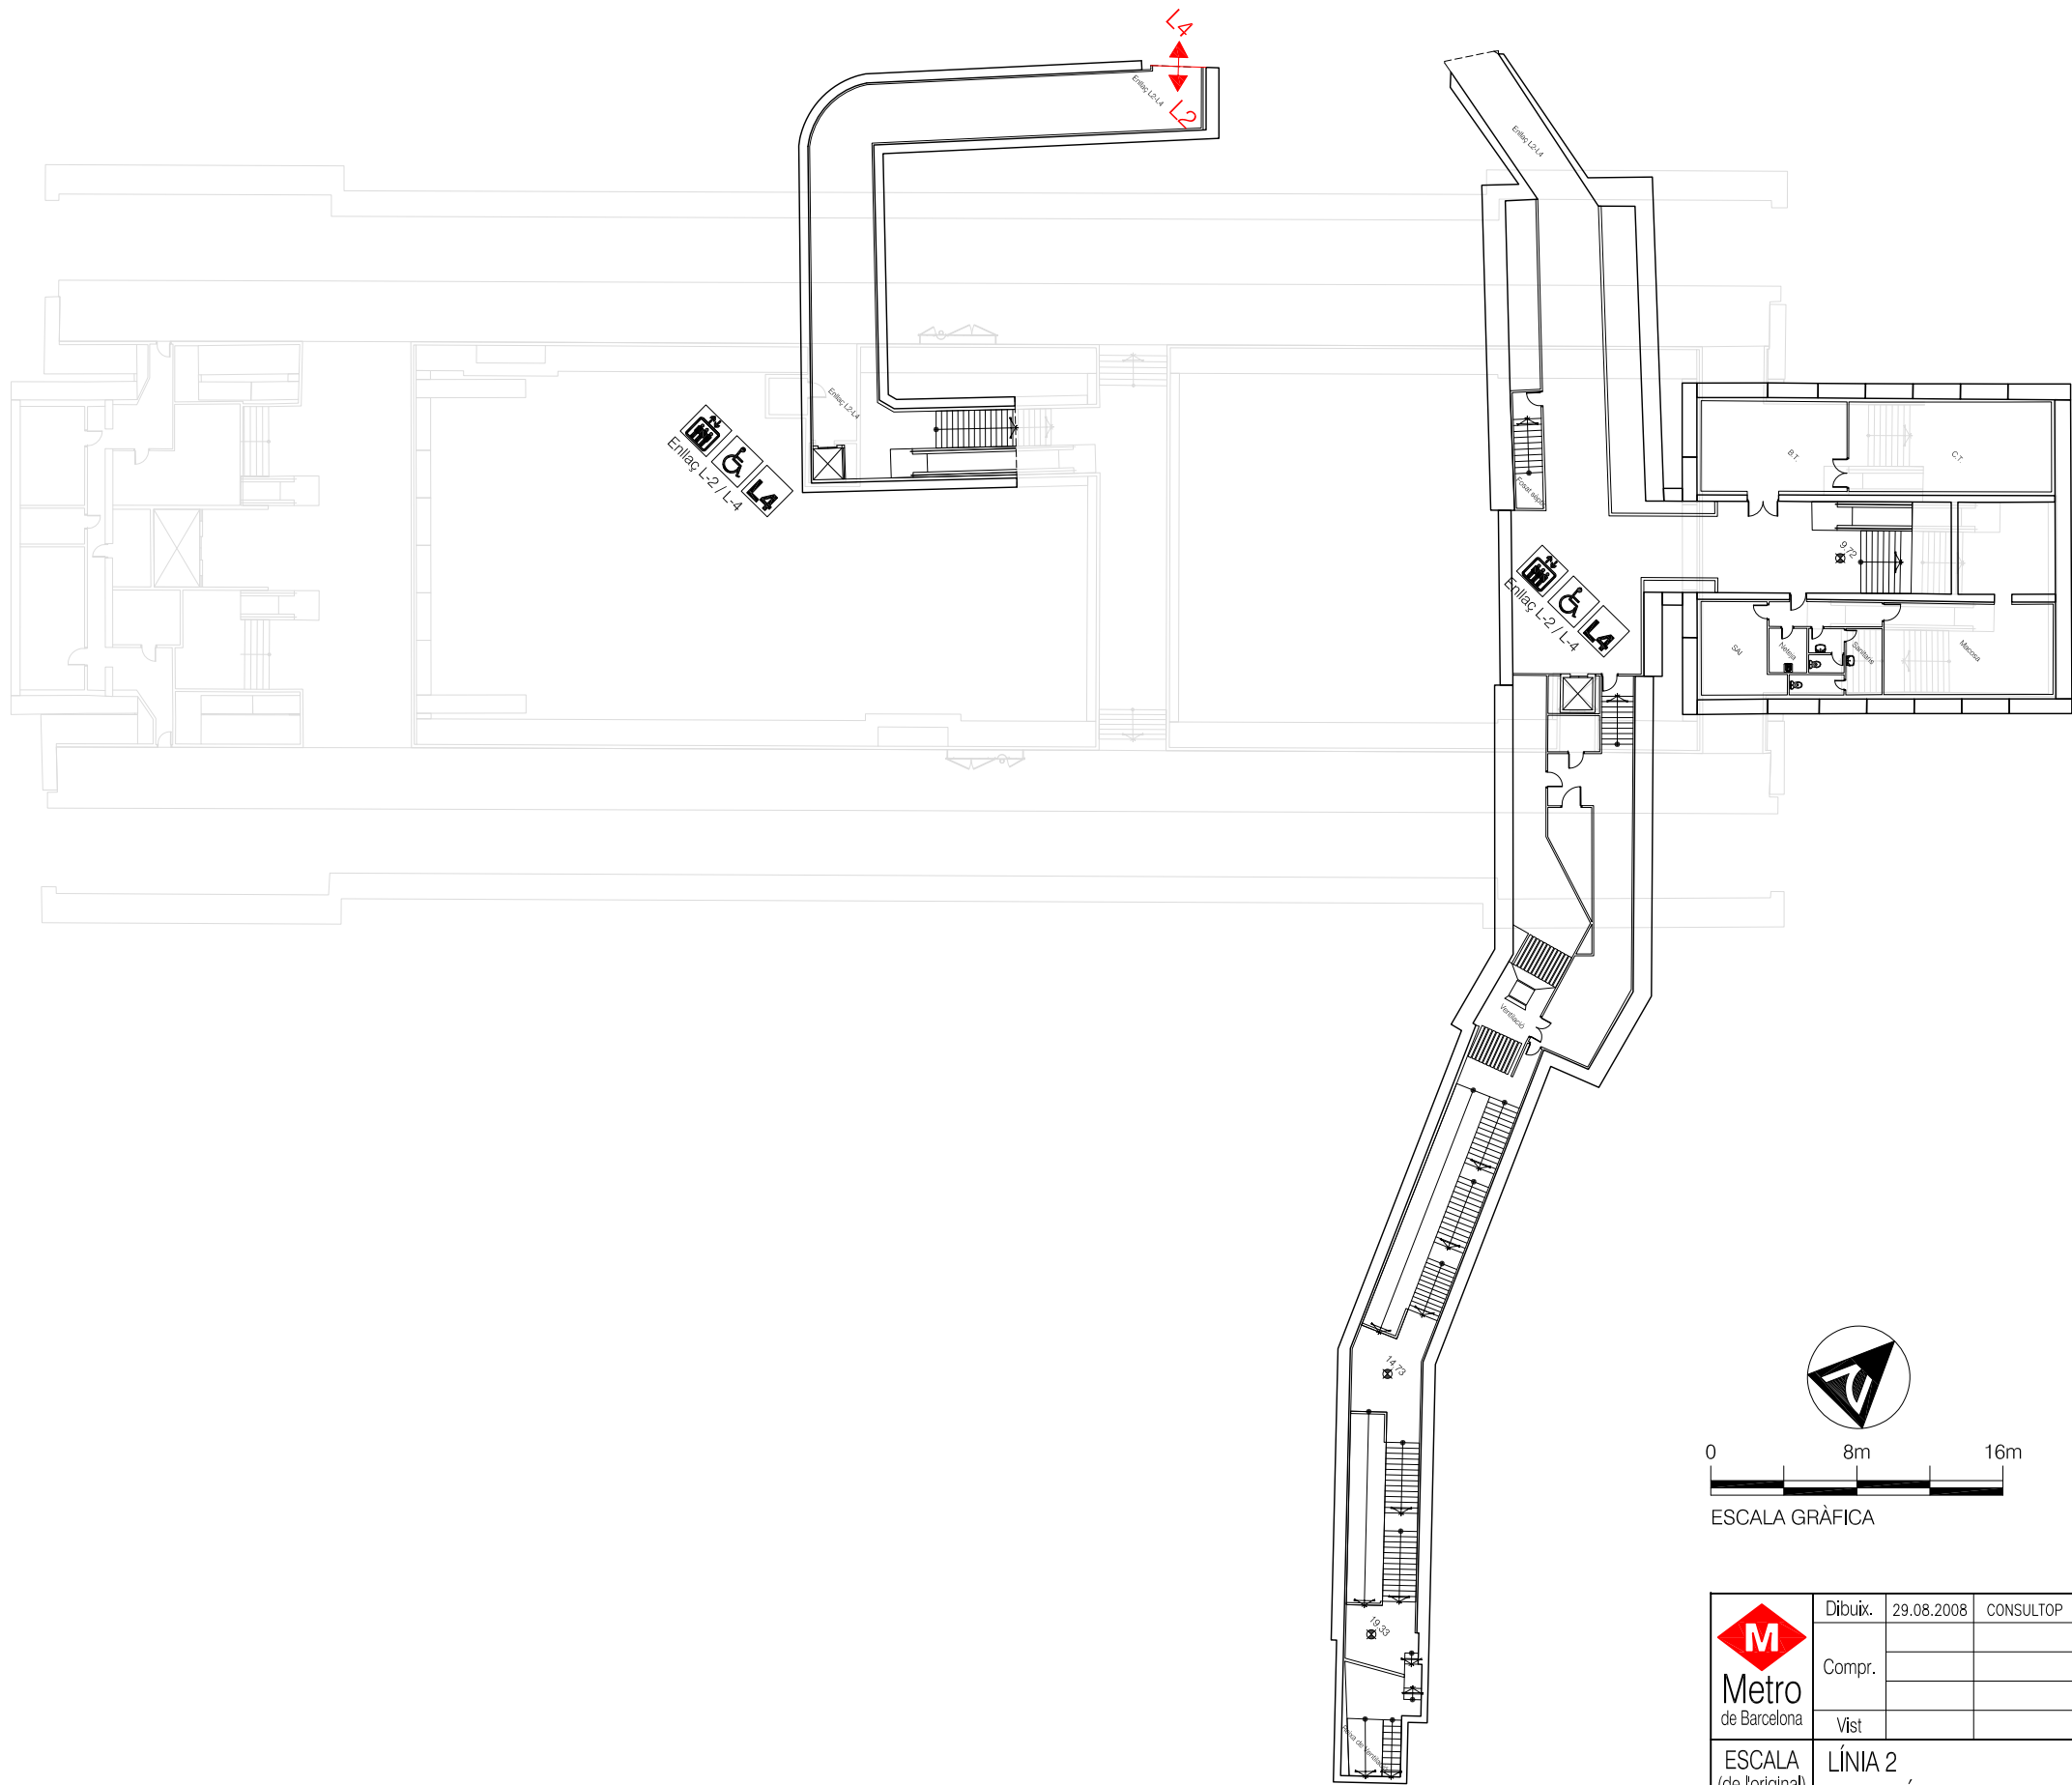

|                                                      |         |            |           |  |          |   |          |             |                    |
|------------------------------------------------------|---------|------------|-----------|--|----------|---|----------|-------------|--------------------|
| <div><div>M</div><div>Metro de Barcelona</div></div> | Dibuix. | 29.08.2008 | CONSULTOP |  | Modific. | e | 12.06.15 | N.PIÑOL     | ENLLAÇ L4          |
|                                                      | Compr.  |            |           |  | Observ.  | d | 25.08.10 | J.LOMBARDIA | INTEGRACIÓ         |
|                                                      |         |            |           |  |          | c | 19.01.10 | J.LOMBARDIA | INCORPORAR ANDANES |
|                                                      | Vist    |            |           |  | L2       |   |          |             |                    |

|                        |                                                                        |                   |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ESCALA (de l'original) | LÍNIA 2<br>ESTACIÓ PASSEIG DE GRÀCIA<br>NIVELL ENLLAÇ AMB L4<br>PLANTA | 41.098            |
| A3 1:400               |                                                                        | Stueix:<br>Stuït: |




|                                                                                                                       |         |          |           |  |                     |   |          |             |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|--|---------------------|---|----------|-------------|--------------------------------|
| <br><b>Metro</b><br>de Barcelona | Dibuix. | 08.09.08 | CONSULTOP |  | Observ.<br>Modific. | d | 27.08.10 | J.LOMBARDIA | INTEGRACIÓ                     |
|                                                                                                                       | Compr.  |          |           |  |                     | c | 14.05.10 | J.LOMBARDIA | ESQUEMA SITUACIÓ               |
|                                                                                                                       | Vist    |          |           |  |                     | b | 28.10.09 | J.LOMBARDIA | REVISIÓ i NORMALITZACIÓ FASE 2 |
|                                                                                                                       |         |          |           |  |                     |   |          |             |                                |



|                                           |                                                                           |                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ESCALA<br>(de l'original)<br><br>A3 1:400 | LÍNIA 2<br>ESTACIÓ SAGRADA FAMÍLIA<br>NIVELL VESTÍBUL COSTAT L5<br>PLANTA | 41.095            |
|                                           |                                                                           | Stueix:<br>Stuit: |







|                                                                                                                             |         |          |           |  |                                                            |               |          |         |                               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|--|------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------|-------------------------------|-------------------|
| <div><br/>Metro<br/>de Barcelona</div> | Dibuix. | 27.11.08 | CONSULTOP |  | Modific.                                                   |               |          |         |                               |                   |
|                                                                                                                             | Compr.  |          |           |  |                                                            | a             | 04.06.15 | N.PIÑOL | ACTUALITZACIÓ I NORMALITZACIÓ |                   |
|                                                                                                                             | Vist    |          |           |  | Observ.                                                    | <div>L4</div> |          |         |                               |                   |
|                                                                                                                             |         |          |           |  |                                                            |               |          |         |                               |                   |
| ESCALA<br>(de l'original)<br><br>A3 1:400                                                                                   |         |          |           |  | LÍNIA 4<br>ESTACIÓ PASSEIG DE GRÀCIA<br>VESTÍBUL<br>PLANTA |               |          |         |                               | 41.288            |
|                                                                                                                             |         |          |           |  |                                                            |               |          |         |                               | Stueix:<br>Stuït: |

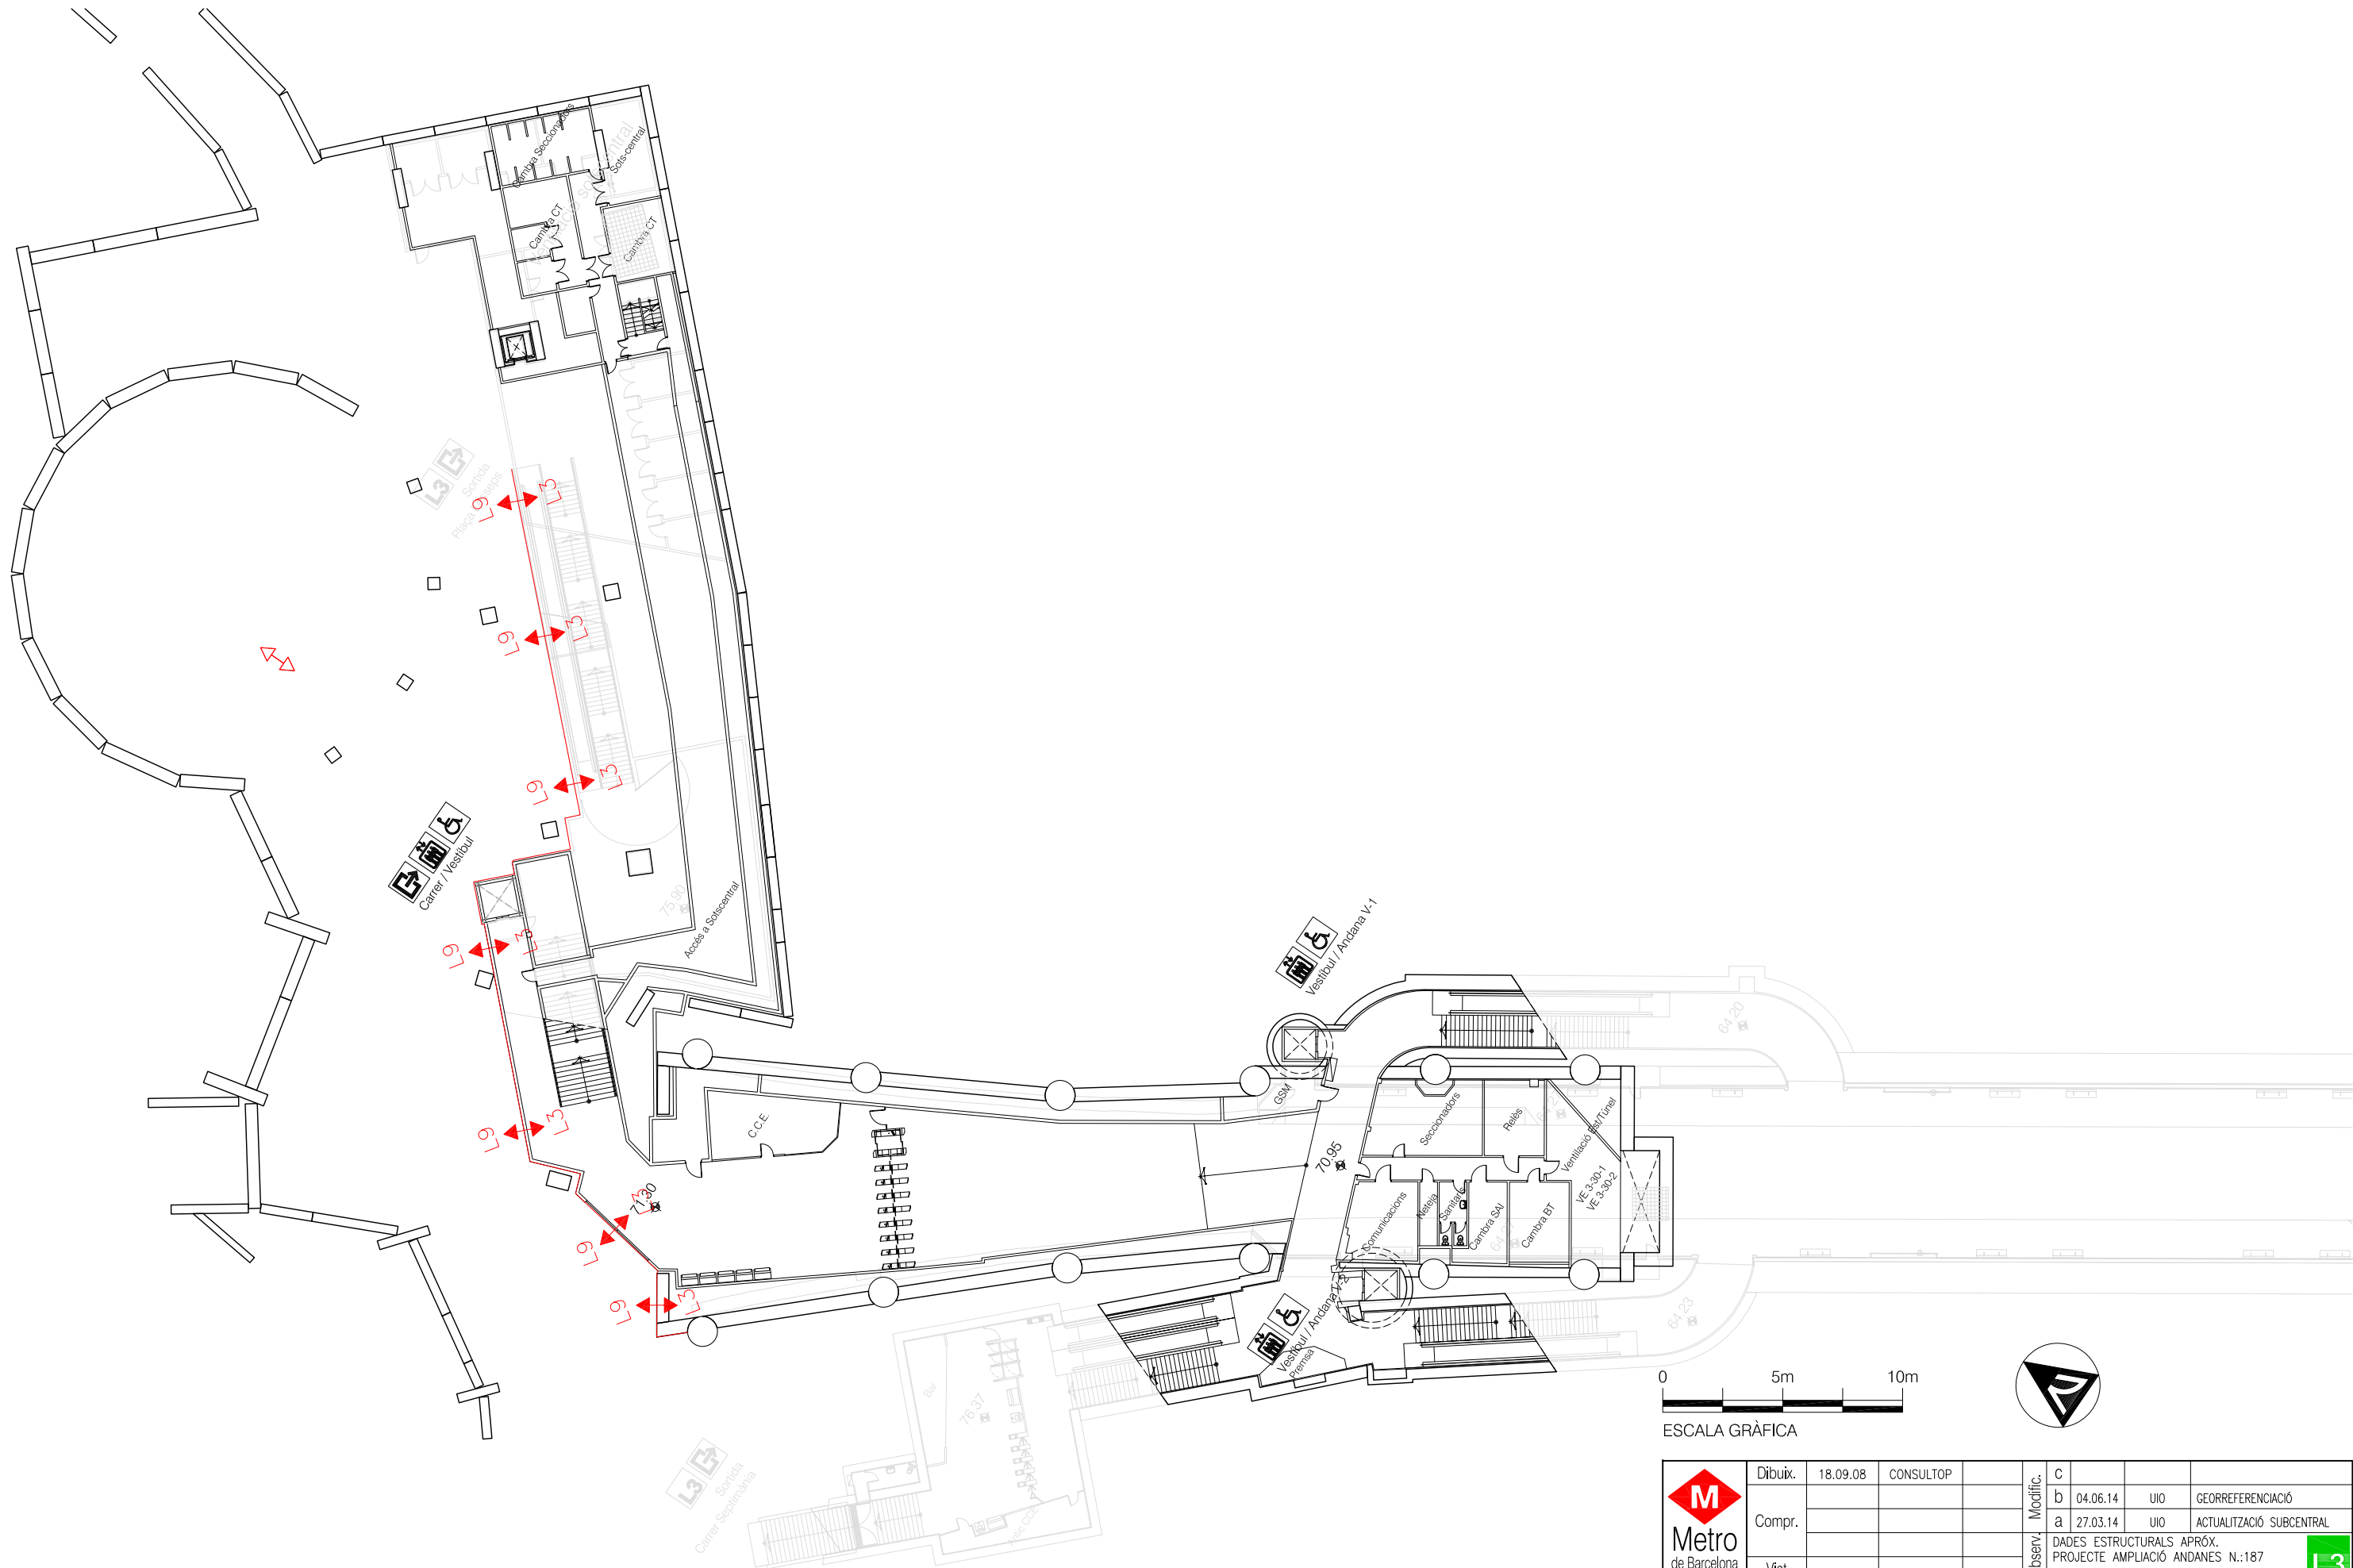


ESCALA GRÀFICA




|  |         |          |           |  |          |                                                                |          |     |                          |
|--|---------|----------|-----------|--|----------|----------------------------------------------------------------|----------|-----|--------------------------|
|  | Dibuix. | 18.09.08 | CONSULTOP |  | Modific. | c                                                              |          |     |                          |
|  | Compr.  |          |           |  |          | b                                                              | 04.06.14 | UIO | GEORREFERENCIACIÓ        |
|  | Vist    |          |           |  |          | a                                                              | 27.03.14 | UIO | ACTUALITZACIÓ SUBCENTRAL |
|  |         |          |           |  | Observ.  | DADES ESTRUCTURALS APRÓX.<br>PROJECTE AMPLIACIÓ ANDANES N.:187 |          |     |                          |



|                           |                                                           |                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| ESCALA<br>(de l'original) | LÍNIA 3<br>ESTACIÓ LESSEPS<br>NIVELL VESTÍBUL 2<br>PLANTA | 41.321            |
| 1:400                     |                                                           | Stueix:<br>Stuït: |




|                                                                                                                       |                                                  |          |           |  |                     |                                                                                                        |          |           |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------|
| <br><b>Metro</b><br>de Barcelona | Dibuix.                                          | 22.04.10 | CONSULTOP |  | Observ.<br>Modific. | e                                                                                                      | 13.02.15 | C.LOPEZ   | BARANA ESCALES, I ASCENSOR  |
|                                                                                                                       | Compr.                                           |          |           |  |                     | d                                                                                                      | 25.04.14 | S.DELGADO | GEOREFERENCIAR              |
|                                                                                                                       |                                                  |          |           |  |                     | c                                                                                                      | 13.08.13 | S.DELGADO | MODIFICACIONS NOMS SORTIDAS |
|                                                                                                                       |                                                  |          |           |  |                     | Dades Estructurals/Projecte Modificat 998.<br>Proj. PMR'S: GISA TM-01520/-M1/-M2<br>TMB 1536/1727/1826 |          |           |                             |
|                                                                                                                       | Visi                                             |          |           |  |                     |                                                                                                        |          |           |                             |
| ESCALA<br>(de l'original)<br><br>A3 1:400                                                                             | LÍNIA 3<br>ESTACIÓ MONTBAU<br>VESTÍBUL<br>PLANTA |          |           |  |                     |                                                                                                        |          |           | 41.201                      |
|                                                                                                                       |                                                  |          |           |  |                     |                                                                                                        |          |           | Stueix:<br>Stuit:           |

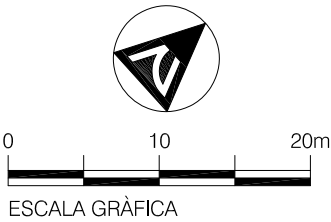

|                                                                                                                       |                                                 |          |           |  |                     |               |          |             |                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|-----------|--|---------------------|---------------|----------|-------------|-------------------|--|
| <br><b>Metro</b><br>de Barcelona | Dibuix.                                         | 10.10.08 | CONSULTOP |  | Observ.<br>Modific. |               |          |             |                   |  |
|                                                                                                                       | Compr.                                          |          |           |  |                     | b             | 29/07/15 | N.Piñol     | Actualització     |  |
|                                                                                                                       |                                                 |          |           |  |                     | a             | 28.01.15 | J.LOMBARDIA | NORMALITZACIÓ     |  |
|                                                                                                                       | Vist                                            |          |           |  |                     | <div>L3</div> |          |             |                   |  |
| ESCALA<br>(de l'original)<br><br>A3 1:500                                                                             | LÍNIA 3<br>ESTACIÓ MUNDET<br>VESTÍBUL<br>PLANTA |          |           |  |                     |               |          |             | 41.204            |  |
|                                                                                                                       |                                                 |          |           |  |                     |               |          |             | Stueix:<br>Stuït: |  |



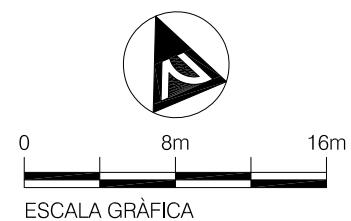

|                                                                                                                       |                                                                                           |          |           |  |                         |   |          |                                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--|-------------------------|---|----------|---------------------------------|---------------------|
| <br><b>Metró</b><br>de Barcelona | Dibuix.                                                                                   | 14.07.10 | N.PIÑOL   |  | Modific.<br><br>Observ. |   |          |                                 |                     |
|                                                                                                                       | Compr.                                                                                    | 25.07.10 | S.DELGADO |  |                         | b | 12.01.15 | J.LOMBARDIA                     | NORMALITZACIÓ       |
|                                                                                                                       |                                                                                           |          |           |  |                         | a | 16.11.10 | C.LÓPEZ                         | DESPLAÇAR PUNT BASE |
|                                                                                                                       |                                                                                           |          |           |  |                         |   |          |                                 |                     |
|                                                                                                                       | Visi                                                                                      |          |           |  |                         |   |          |                                 |                     |
| ESCALA<br>(de l'original)<br><br>A3 1:400                                                                             | LÍNIA 3<br>ESTACIÓ TRINITAT NOVA<br>NIVELL -1, VESTÍBUL<br>COTAS +68.23, +61.55<br>PLANTA |          |           |  |                         |   |          | 53.116<br><br>Stueix:<br>Stuif: |                     |

|                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  <b>Transports Metropolitans de Barcelona</b> | <b>PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER AL<br/>MANTENIMIENT D'OBRA D'ESTACIONS DE L1-L2-L3 DE<br/>FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA S.A.</b> | Data: 17-gener-25 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

## **ANNEX II - MANTENIMIENT PREVENTIU**

- **REVISIÓ ANUAL D'ESTACIONS** – Es preveu una sola revisió al llarg del contracte (contracte + prorroga).
  - Es preveu dins del segon semestre de l'any 2025 o primer semestre 2026
  - Revisió visual anual de totes les estacions incloses en aquest Plec
  - Lliurament d'un informe on es detalli l'estat d'aquestes estacions per poder elaborar, en el cas que sigui necessari, un sol·licitud amb un pla de reparació de les incidències detectades.
- **REVISIÓ SOTA ANDANES** – Es preveu una sola revisió al llarg del contracte (contracte + prorroga).
  - Es preveu dins del segon semestre de l'any 2025 o primer semestre 2026
  - Per a la revisió de sota andana (possible espai confinat) es seguirà el procediment pertinent que s'està elaborant per part de Metro
  - S'haurà de complimentar la fitxa annexa (o similar) de totes les estacions incloses al plec
  - Amb caràcter orientatiu.
    - Línia 1 – 63 andanes
    - Línia 2 – 34 andanes
    - Línia 3 – 47 andanes
- **REPARTIMENT DE SAL ESTACIONS EN PREVISIÓ DE GELADES**
  - Previst anualment al mes de novembre segons indicacions de l'Oficina tècnica MIET
  - Es preveu la distribució d'uns 4 sacs de 12,5kg de sal a totes les estacions incloses al plec, així com la retirada dels sacs obsolets, trencats o en mal estat.
- **NETEJA D'EMBORNALS D'ACCESO D'ESTACIÓ**
  - Es preveu una revisió a tot el llarg del contracte segons les necessitats marcades per l'Oficina Tècnica MIET.
  - Es preveu la neteja de l'embornal així com desguàs amb camió bomba. El subministrament del camió bomba anirà a càrrec de Metro. Es farà acompanyament i col·laboració amb l'empresa especialitzada.
  - Es complimentarà excel·lència (lliurat per Metro) amb les observacions de la revisió i neteja
  - En caràcter orientatiu:
    - Línia 1 – 82 accessos – 100 embornals
    - Línia 2 – 34 accessos – 54 embornals
    - Línia 3 – 71 accessos – 92 embornals
- **NETEJA D'EMBORNALS/DESGUASSOS CONFLICTIUS**
  - Revisió quadrimestral prevista per febrer, juny i octubre tant a l'any de contracte com a l'any de la prorroga prevista (dependrà de l'inici del contracte)
  - Es realitzarà visita, control i neteja dels embornals amb mitjans propis. Serà necessària màquina de pressió d'aigua pel resoldre correctiu d'embussos. Sols en casos concrets on no es pugui desembossar s'utilitzarà la comanda de neteges tècniques subministrada per Metro sota coordinació del tècnic MIET responsable del contracte.
  - Es lliurarà informe amb fotos de l'estat dels embornals
    - Neteja embornal interceptor exterior accés Sant Antoni
    - Neteja embornal interceptor exterior accés Canyelles
    - Neteja embornals interiors als itineraris de l'estació Paral·lel
    - Neteja embornal accés Centre Plaça de Catalunya L1
    - Neteja de canals de recollida de Roquetes:
      - Canals posteriors parets regularització d'escalas d'obra i parets regularització de passadissos subvestíbul a andana
      - Canals dels pous inferiors (planta soterrani)
    - Neteja manual d'embornals de la coberta del vestíbul de Fontana.
    - Neteja manual d'embornals de la coberta de l'estació Santa Eulàlia (vestíbul i nau andanes).
    - Neteja manual de canalització coberta a Trinitat Vella (coberta escala accés)
    - Revisió visual de l'estat del clavegueró de CAP Sants que discorre per l'interior de les nostres dependències (semestral).
- **PREVENTIU HIDROCARBURS**
  - Es realitzarà acompanyament de PHS a empresa especialitzada per a realització d'informe (1 nit)
  - Es preveuen 3 revisions al llarg de l'any de contracte i 3 revisions al llarg de la prorroga prevista

NOMBRE ESTACIÓN

FECHA

ANTES DE BAJAR A LA ZONA DE VIAS

Hacer fotografía de la estación

Hay huecos de acceso bajo andén?

|    |    |  |
|----|----|--|
| SI | NO |  |
|----|----|--|

Cuantos huecos de acceso hay? (marcarlos en el plano)

Hay cables impidiendo el acceso bajo andén?

|    |    |  |
|----|----|--|
| SI | NO |  |
|----|----|--|

Hay trampillas horizontales para acceder al bajo andén?

|    |    |  |
|----|----|--|
| SI | NO |  |
|----|----|--|

Hay suciedad en el patio de vías?

|    |    |  |
|----|----|--|
| SI | NO |  |
|----|----|--|

Que tipo de suciedad hay?

Se ven filtraciones o presencia de agua en las vías?

|    |    |  |
|----|----|--|
| SI | NO |  |
|----|----|--|

BAJO EL ANDÉN

Hacer fotografías bajo el andén

Como está construido el andén? (bigas y bovedillas, hormigón..)

El estado de las bigas en voladizo del borde de andén es

|       |      |  |
|-------|------|--|
| BUENO | MALO |  |
|-------|------|--|

El estado de las bigas que sostienen el andén es

|       |      |  |
|-------|------|--|
| BUENO | MALO |  |
|-------|------|--|

El estado general de la estructura del andén es

|       |      |  |
|-------|------|--|
| BUENO | MALO |  |
|-------|------|--|

Se ve alguna entrada de agua bajo el andén?

|    |    |  |
|----|----|--|
| SI | NO |  |
|----|----|--|

Hay algun tubo que desagüe bajo el andén? (ascensores...)

|    |    |  |
|----|----|--|
| SI | NO |  |
|----|----|--|

Existe suciedad o escombros bajo el andén?

|    |    |  |
|----|----|--|
| SI | NO |  |
|----|----|--|

Que tipo de suciedad hay? (papeles, material de obra...)

Pasan instalaciones por debajo del andén?

|    |    |  |
|----|----|--|
| SI | NO |  |
|----|----|--|

Que tipo de instalaciones hay?

COMENTARIOS

---



---



---



---



---



---

|                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  <b>Transports Metropolitans de Barcelona</b> | <b>PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER AL MANTENIMIENT D'OBRA D'ESTACIONS DE L1-L2-L3 DE FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA S.A.</b> | Data: 22-gen-25 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

### **ANNEX 3**

#### **LLISTAT D'INCIDÈNCIES OBJETE DEL PLEC DE L'ANY 2024 (12 mesos)**

Aquest llistat és només com a referència per permetre saber la quantitat aproximada i tipologia de les incidències que es poden generar durant el contracte.

El llistat adjunt està ordenat per estació.

Com a Grup Planificador s'estenen les incidències per tema:

**E50 – Incidències de ram de paleta (Obres General)**

**E53 – Incidències de Filtracions i Canalitzacions**

**E61 – Incidències d'Embornals i Desguassos**

| Avis     | Data avis  | Estació                   | GP  | Descripció                                | UT       |
|----------|------------|---------------------------|-----|-------------------------------------------|----------|
| 35650506 | 10/01/2024 | 111 HOSPITAL DE BELLVITGE | E61 | Embús Lavabo masculí via 1                | EAN001EG |
| 35651900 | 12/01/2024 | 111 HOSPITAL DE BELLVITGE | E50 | ESCALÓN ROTO ESCALERA VE00-ANDÉN V2       | EIT0002G |
| 40022632 | 19/01/2024 | 111 HOSPITAL DE BELLVITGE | E50 | neteja de canals i retirada de runa       | ESE001SO |
| 35661976 | 27/01/2024 | 111 HOSPITAL DE BELLVITGE | E50 | Rajoles Sòl VER NOTA                      | EAP001EG |
| 35670996 | 09/02/2024 | 111 HOSPITAL DE BELLVITGE | E53 | Filtracions v2 sector 4 tuberia rota      | EAP002EG |
| 35674732 | 14/02/2024 | 111 HOSPITAL DE BELLVITGE | E53 | Filtració 4T SECTOR V2                    | EAN121EG |
| 35676120 | 16/02/2024 | 111 HOSPITAL DE BELLVITGE | E53 | PEQUEÑA Filtracion DELANTE ASC V0         | EVE001EG |
| 35683528 | 27/02/2024 | 111 HOSPITAL DE BELLVITGE | E50 | Rajoles Sòl camí invident                 | EAN001EG |
| 35689656 | 07/03/2024 | 111 HOSPITAL DE BELLVITGE | E50 | TAPA LAVABO FEMENINO V2 ROTA              | EAN121EG |
| 35696385 | 17/03/2024 | 111 HOSPITAL DE BELLVITGE | E53 | Filtracions per pluja                     | EAP001EG |
| 35699566 | 21/03/2024 | 111 HOSPITAL DE BELLVITGE | E50 | escalones hormigón sueltos maniobra HB    | EAP001EG |
| 35706496 | 03/04/2024 | 111 HOSPITAL DE BELLVITGE | E50 | BANCS CUA VIA 2 DESGASTATS PER FILTRACIO  | EAN121EG |
| 35706495 | 03/04/2024 | 111 HOSPITAL DE BELLVITGE | E53 | Filtracions PASARELA SORTIDA APARTADOR    | EAP001EG |
| 35712557 | 11/04/2024 | 111 HOSPITAL DE BELLVITGE | E53 | FILTRACION CAE EN 2º SECTOR V1 MANIOBRA   | EAP001EG |
| 35715123 | 15/04/2024 | 111 HOSPITAL DE BELLVITGE | E50 | CAB V1 baldosa rota                       | EAN001EG |
| 35716592 | 17/04/2024 | 111 HOSPITAL DE BELLVITGE | E50 | BANCO PIEDRA ROTO CON PEGATINAS           | EAN121EG |
| 35716397 | 17/04/2024 | 111 HOSPITAL DE BELLVITGE | E50 | Escales de Pedra                          | EIT0002G |
| 35718734 | 21/04/2024 | 111 HOSPITAL DE BELLVITGE | E50 | 3 BALDOSAS SUELTAS CAMINO INVIDENTES      | EAN001EG |
| 35718731 | 21/04/2024 | 111 HOSPITAL DE BELLVITGE | E61 | 3 URINARIS WC MASC.EMBUSSATS              | EDE001VM |
| 35720571 | 23/04/2024 | 111 HOSPITAL DE BELLVITGE | E50 | 6 Rajoles Sòl INVIDENT SOLTES             | EAN001EG |
| 35720572 | 23/04/2024 | 111 HOSPITAL DE BELLVITGE | E50 | BANCOS CAB V1/V2 PARTES ROTAS/PICADAS     | EAN001EG |
| 35722918 | 26/04/2024 | 111 HOSPITAL DE BELLVITGE | E50 | 2 Rajoles Sòl camino invidentes flojas    | EAN001EG |
| 35725421 | 29/04/2024 | 111 HOSPITAL DE BELLVITGE | E61 | Reixetes emboçades INFERIORS ACCES        | EVE001EG |
| 35725480 | 30/04/2024 | 111 HOSPITAL DE BELLVITGE | E53 | Filtració a L'enclavament HB              | SEGC0130 |
| 35726354 | 30/04/2024 | 111 HOSPITAL DE BELLVITGE | E53 | Filtracions PASARELA SALIDA VIA 1         | EAP001EG |
| 35735297 | 13/05/2024 | 111 HOSPITAL DE BELLVITGE | E53 | fuita aigua wc masculí dependències       | EDE001VM |
| 35736379 | 14/05/2024 | 111 HOSPITAL DE BELLVITGE | E61 | Reixetes emboçades - IMBORNAL             | EAC001EG |
| 35741386 | 21/05/2024 | 111 HOSPITAL DE BELLVITGE | E61 | Embús Sanitari                            | EDE001VM |
| 35757278 | 12/06/2024 | 111 HOSPITAL DE BELLVITGE | E53 | filtracion 5º sector vía 1                | EAN001EG |
| 35758535 | 14/06/2024 | 111 HOSPITAL DE BELLVITGE | E61 | Embús Lavabo masculí                      | EDE001VM |
| 35765880 | 25/06/2024 | 111 HOSPITAL DE BELLVITGE | E53 | Filtració amb afectació al Client         | EAN121EG |
| 35766161 | 26/06/2024 | 111 HOSPITAL DE BELLVITGE | E50 | FUGA DE AGUA EN 7ºSECTOR V1 (PORO)        | EAP001EG |
| 35776256 | 11/07/2024 | 111 HOSPITAL DE BELLVITGE | E50 | Rajoles Paret                             | EAN121EG |
| 35778825 | 16/07/2024 | 111 HOSPITAL DE BELLVITGE | E53 | Filtracions 3R SECTOR DE V4               | ETU020EG |
| 35785760 | 26/07/2024 | 111 HOSPITAL DE BELLVITGE | E53 | FILTRACION EN PASILLO DEPENDENCIAS        | EDE001ZC |
| 35786972 | 28/07/2024 | 111 HOSPITAL DE BELLVITGE | E53 | Filtració amb afectació al Client         | EAN121EG |
| 35787016 | 28/07/2024 | 111 HOSPITAL DE BELLVITGE | E53 | Filtració a dependències -->              | EDE001ZC |
| 40023283 | 31/07/2024 | 111 HOSPITAL DE BELLVITGE | E50 | PROTECCIÓN TUB POLIETILÈ SORT. POU BOMBES | EDE036PB |
| 35806806 | 29/08/2024 | 111 HOSPITAL DE BELLVITGE | E61 | Embús Sanitari                            | EDE001VM |
| 35825564 | 26/09/2024 | 111 HOSPITAL DE BELLVITGE | E50 | 2º BANCO V1 CABECERA ROTO                 | EAN001EG |
| 35834695 | 09/10/2024 | 111 HOSPITAL DE BELLVITGE | E50 | manta filtraciones a punto de romperse    | EAN001EG |
| 35841517 | 17/10/2024 | 111 HOSPITAL DE BELLVITGE | E50 | PEÇA SOSTRE DAVANT DESPATX REL SOLTA      | EVE001EG |
| 35841556 | 18/10/2024 | 111 HOSPITAL DE BELLVITGE | E53 | filtracion en 1er sector V4               | 01.11    |
| 35874634 | 04/12/2024 | 111 HOSPITAL DE BELLVITGE | E50 | Baldosas camino de invidentes sueltas     | EAN001EG |
| 35874629 | 04/12/2024 | 111 HOSPITAL DE BELLVITGE | E50 | RAJOLES SOLTES PARED CAP V1               | EAN001EG |
| 35874626 | 04/12/2024 | 111 HOSPITAL DE BELLVITGE | E50 | AMBAS ESCALERAS ACCESO A ANDENES->        | EIT0001G |
| 35887829 | 24/12/2024 | 111 HOSPITAL DE BELLVITGE | E50 | Reixetes Soltres (*)                      | EAC001EG |
| 35890509 | 29/12/2024 | 111 HOSPITAL DE BELLVITGE | E61 | Embús Sanitari                            | EDE001VM |
| 35648327 | 07/01/2024 | 112 BELLVITGE             | E50 | PLAFÓ PARET AMB 1 DE 4 CARGOLS            | EAN002EG |

|          |            |                          |     |                                          |                     |
|----------|------------|--------------------------|-----|------------------------------------------|---------------------|
| 35676369 | 16/02/2024 | 112 BELLVITGE            | E53 | Filtracions                              | EDE002ZC            |
| 35694230 | 13/03/2024 | 112 BELLVITGE            | E53 | Filtració a dependències TECHO PASILLO   | EDE002ZC            |
| 35697407 | 18/03/2024 | 112 BELLVITGE            | E50 | IMBORNAL VIA 1 ROTO                      | EAN002EG            |
| 35707570 | 04/04/2024 | 112 BELLVITGE            | E50 | 2 WC MASC. CON FUGA AGUA.                | EDE002LM            |
| 35718997 | 22/04/2024 | 112 BELLVITGE            | E53 | Filtracions per pluja                    | EAC003EG            |
| 35745464 | 27/05/2024 | 112 BELLVITGE            | E61 | CISTERNA LAV FEMENI KO                   | EDE002LF            |
| 35753797 | 08/06/2024 | 112 BELLVITGE            | E61 | Embús Sanitari perd aigua falta sellar   | EDE002LM            |
| 35806990 | 30/08/2024 | 112 BELLVITGE            | E61 | Embús Sanitari wc femení                 | EDE002LF            |
| 35822537 | 22/09/2024 | 112 BELLVITGE            | E61 | Embús wc masc                            | EDE002LM            |
| 35846139 | 24/10/2024 | 112 BELLVITGE            | E50 | Rajoles Sòl 2 sueltas un poco levantadas | EAC002EG            |
| 35846140 | 24/10/2024 | 112 BELLVITGE            | E61 | Desguassí Obstruït                       | EAC171EG            |
| 35847229 | 26/10/2024 | 112 BELLVITGE            | E53 | FILTRACIONES PER PLUJA DAVANT ASCENSOR   | 01.12.VE00.AS.AI003 |
| 35848055 | 27/10/2024 | 112 BELLVITGE            | E53 | Filtració Cambra Serradures              | EDE002ZC            |
| 35847944 | 27/10/2024 | 112 BELLVITGE            | E53 | Filtració a dependències al lado UTM     | EDE019OF            |
| 35875665 | 06/12/2024 | 112 BELLVITGE            | E50 | GRIETAS EN PARED WC MASCULINO            | EDE002ZC            |
| 35650773 | 10/01/2024 | 113 AV. CARRILET         | E53 | Filtració amb afectació al Client        | EAN123EG            |
| 35657276 | 19/01/2024 | 113 AV. CARRILET         | E53 | Filtracions per pluja CABECERA VIA 1     | EAN003EG            |
| 35657329 | 20/01/2024 | 113 AV. CARRILET         | E53 | Filtracions per pluja en vía 1           | EAN003EG            |
| 35657325 | 20/01/2024 | 113 AV. CARRILET         | E53 | Filtracions per pluja CABECERA VIA 2.    | EAN123EG            |
| 35690939 | 09/03/2024 | 113 AV. CARRILET         | E53 | Filtració ENCIMA RDT CAP V1.             | EAN003EG            |
| 35694961 | 14/03/2024 | 113 AV. CARRILET         | E50 | Escales de Pedra/peldaño roto            | EIT0013G            |
| 35698917 | 20/03/2024 | 113 AV. CARRILET         | E50 | FALTA CARBORUNDUM EN ESCALERA DE PIEDRA  | EIT0014G            |
| 35702194 | 26/03/2024 | 113 AV. CARRILET         | E53 | Filtracions per pluja VIA 2 cae sobre AA | EAN123EG            |
| 35713221 | 12/04/2024 | 113 AV. CARRILET         | E50 | Falta carborundum primer escalón superio | EAC004EG            |
| 35715801 | 16/04/2024 | 113 AV. CARRILET         | E53 | Filtración en cola de v1, itinerario ve1 | EIT0012G            |
| 35719784 | 22/04/2024 | 113 AV. CARRILET         | E53 | Filtració amb afectació a Client CAB V2  | EAN123EG            |
| 35725055 | 29/04/2024 | 113 AV. CARRILET         | E53 | Filtració a dependències CGE             | EVE004AC            |
| 35736410 | 14/05/2024 | 113 AV. CARRILET         | E53 | Filtracio afectació a Circulació CAP v1  | EAN003EG            |
| 35742110 | 22/05/2024 | 113 AV. CARRILET         | E50 | HUECO SUELO PELIGRO AND VIA 2 CABECERA   | EAN123EG            |
| 35747937 | 30/05/2024 | 113 AV. CARRILET         | E50 | Rajoles Sòl solta camí invidents         | EAN123EG            |
| 35748239 | 31/05/2024 | 113 AV. CARRILET         | E50 | Rajoles Sòl SIelta A MITAD DE ANDEN VIA  | EAN003EG            |
| 35767009 | 27/06/2024 | 113 AV. CARRILET         | E50 | MECÁNICOS SOLICITAN REPARACIÓN BALDOSAS  | EAN003EG            |
| 35769184 | 01/07/2024 | 113 AV. CARRILET         | E53 | Filtracions per pluja CAP V1             | EAN003EG            |
| 35781450 | 19/07/2024 | 113 AV. CARRILET         | E50 | TUBERÍA SUELTA EN ACCESO >>              | EAC004EG            |
| 40023229 | 19/07/2024 | 113 AV. CARRILET         | E50 | REPARACIÓ APLACAT MURET ERXV0010         | ERXV0010            |
| 40023246 | 25/07/2024 | 113 AV. CARRILET         | E50 | ADEQUAR ESPAI ANTIGA ARQUETA             | EAC004EG            |
| 40023297 | 28/08/2024 | 113 AV. CARRILET         | E50 | CANVI PORTA CAMBRA COMUNICACIONS         | EDE068CC            |
| 40023517 | 02/10/2024 | 113 AV. CARRILET         | E50 | CANVI PORTA CAMBRA COMUNICACIONS         | EDE068CC            |
| 35831792 | 05/10/2024 | 113 AV. CARRILET         | E53 | Filtració amb afectació al Client V2     | EAN123EG            |
| 35847945 | 27/10/2024 | 113 AV. CARRILET         | E53 | Filtració a dependències dentro del CHE  | EVE004AC            |
| 35849007 | 28/10/2024 | 113 AV. CARRILET         | E53 | Filtración cabecera v1 a subvestíbulo    | EAN003EG            |
| 35851012 | 31/10/2024 | 113 AV. CARRILET         | E50 | Pany QCC auxiliar no abre -->            | EDE068CC            |
| 35867531 | 24/11/2024 | 113 AV. CARRILET         | E53 | Filtració pou ascensor                   | EVE005EG            |
| 35875470 | 06/12/2024 | 113 AV. CARRILET         | E50 | Escalon roto escalera al lado esc mec 1  | EIT0011G            |
| 35645452 | 03/01/2024 | 114 RAMBLA JUST OLIVERAS | E53 | filtracion en mitad anden via 2          | EAN124EG            |
| 35650798 | 11/01/2024 | 114 RAMBLA JUST OLIVERAS | E53 | Filtració amb afectació al Client        | EAN124EG            |
| 35654831 | 16/01/2024 | 114 RAMBLA JUST OLIVERAS | E53 | Fuga de agua en la base de la pica.      | EDE004CN            |
| 35656240 | 18/01/2024 | 114 RAMBLA JUST OLIVERAS | E53 | Filtració and.V2                         | EAN124EG            |
| 35663919 | 30/01/2024 | 114 RAMBLA JUST OLIVERAS | E53 | Filtració amb afectació al Client        | EAN124EG            |
| 35690607 | 08/03/2024 | 114 RAMBLA JUST OLIVERAS | E50 | Reixetes Soltes                          | EAN124EG            |

|          |            |                          |     |                                          |                     |
|----------|------------|--------------------------|-----|------------------------------------------|---------------------|
| 35702293 | 26/03/2024 | 114 RAMBLA JUST OLIVERAS | E53 | Filtracions sobre escalera 1             | 01.14.VE00.EM.ES001 |
| 35702535 | 26/03/2024 | 114 RAMBLA JUST OLIVERAS | E53 | FILTRACION JUNTO ESC Nº1                 | EIT0015G            |
| 35705126 | 31/03/2024 | 114 RAMBLA JUST OLIVERAS | E53 | Filtració amb afectació al Client        | EAC005EG            |
| 35705710 | 01/04/2024 | 114 RAMBLA JUST OLIVERAS | E50 | Acceso Alpes, desprendimiento cornisa al | EAC005EG            |
| 35706079 | 02/04/2024 | 114 RAMBLA JUST OLIVERAS | E53 | Filtració DE TUB DE PVC                  | EAN124EG            |
| 35709975 | 08/04/2024 | 114 RAMBLA JUST OLIVERAS | E50 | Reixetes Soltes anden v2 -->             | EAN124EG            |
| 35719897 | 23/04/2024 | 114 RAMBLA JUST OLIVERAS | E53 | Filtracions per pluja ENTRE VALIDADORES  | EVE006EG            |
| 35724180 | 28/04/2024 | 114 RAMBLA JUST OLIVERAS | E50 | 2 Rajoles Sòl soltes AN01                | EAN004EG            |
| 35725337 | 29/04/2024 | 114 RAMBLA JUST OLIVERAS | E53 | Filtració en Escala Mecànica             | 01.14.VE00.EM.ES002 |
| 35725338 | 29/04/2024 | 114 RAMBLA JUST OLIVERAS | E53 | Filtració en Escala Mecànica             | 01.14.VE00.EM.ES001 |
| 35725342 | 29/04/2024 | 114 RAMBLA JUST OLIVERAS | E53 | Filtració 2 CHORROS DE AGUA IMPORTANTES  | EAN004EG            |
| 35725343 | 29/04/2024 | 114 RAMBLA JUST OLIVERAS | E53 | Filtración v2                            | EAN124EG            |
| 35724739 | 29/04/2024 | 114 RAMBLA JUST OLIVERAS | E53 | fi esc de piedra al anden 1              | EIT0015G            |
| 35728602 | 03/05/2024 | 114 RAMBLA JUST OLIVERAS | E50 | Rajoles Paret soltes sobre ESC02         | EAN124EG            |
| 35728957 | 04/05/2024 | 114 RAMBLA JUST OLIVERAS | E53 | Filtració amb afectació al Client        | 01.14.VE00.EM.ES002 |
| 35732093 | 08/05/2024 | 114 RAMBLA JUST OLIVERAS | E50 | Plancha suelo suelta >>                  | EVE006EG            |
| 35736412 | 14/05/2024 | 114 RAMBLA JUST OLIVERAS | E53 | Filtració amb afectació mitad AND v1     | EAN004EG            |
| 35736402 | 14/05/2024 | 114 RAMBLA JUST OLIVERAS | E53 | Filtració amb afectació sobre PAS 008    | EVE006EG            |
| 35737362 | 15/05/2024 | 114 RAMBLA JUST OLIVERAS | E50 | Rajoles Sòl                              | EVE006EG            |
| 40023021 | 17/05/2024 | 114 RAMBLA JUST OLIVERAS | E50 | FER RECOLZAMENT TAPA ARQUETA             | EVE006EG            |
| 35739447 | 18/05/2024 | 114 RAMBLA JUST OLIVERAS | E50 | Rajoles paret trencades.                 | EAC254EG            |
| 35739584 | 18/05/2024 | 114 RAMBLA JUST OLIVERAS | E53 | Filtració amb afectació al Client -->    | EAN004EG            |
| 35739585 | 18/05/2024 | 114 RAMBLA JUST OLIVERAS | E50 | 1 RAJOLA SOLTA DAVANT EXTINTOR CUA V1    | EAN004EG            |
| 35739587 | 18/05/2024 | 114 RAMBLA JUST OLIVERAS | E50 | 2 Rajoles metàl·liques Sòl soltes        | EVE006EG            |
| 35743673 | 24/05/2024 | 114 RAMBLA JUST OLIVERAS | E50 | RAJOLA EN SUELO SUELTA SALIDA CANSERRA   | EAC005EG            |
| 35748232 | 31/05/2024 | 114 RAMBLA JUST OLIVERAS | E50 | Rajoles Sòl CAMINO INVIDENTE             | EAN124EG            |
| 35754621 | 09/06/2024 | 114 RAMBLA JUST OLIVERAS | E50 | Cab. V1 baldosa suelta                   | EAN004EG            |
| 35754785 | 10/06/2024 | 114 RAMBLA JUST OLIVERAS | E50 | baldosas sueltas salida rambla           | EAC173EG            |
| 35756250 | 11/06/2024 | 114 RAMBLA JUST OLIVERAS | E53 | And via1 meitat cau sobre banc           | EAN004EG            |
| 35765180 | 24/06/2024 | 114 RAMBLA JUST OLIVERAS | E50 | Rajoles Sòl solta costat dret DAs        | EVE006EG            |
| 35790892 | 02/08/2024 | 114 RAMBLA JUST OLIVERAS | E53 | Filtració amb afectació al Client        | EAN004EG            |
| 35790891 | 02/08/2024 | 114 RAMBLA JUST OLIVERAS | E53 | Filtració amb afectació al Client        | EVE006EG            |
| 35803379 | 24/08/2024 | 114 RAMBLA JUST OLIVERAS | E50 | Fuita d'aigua en bajante v2 -->          | EAN004EG            |
| 35812028 | 07/09/2024 | 114 RAMBLA JUST OLIVERAS | E53 | Filtració amb afectació al Client LINEA  | EAC173EG            |
| 35814002 | 09/09/2024 | 114 RAMBLA JUST OLIVERAS | E53 | Filtració amb afectació al Client        | EAN124EG            |
| 35821771 | 21/09/2024 | 114 RAMBLA JUST OLIVERAS | E53 | Filtració amb afectació al Client        | 01.14.AN02          |
| 35830133 | 03/10/2024 | 114 RAMBLA JUST OLIVERAS | E53 | Filtracions per pluja EN VIA 1.          | EAN004EG            |
| 35831749 | 04/10/2024 | 114 RAMBLA JUST OLIVERAS | E53 | Filtracions sobre escalera 2             | EIT0016G            |
| 35835161 | 09/10/2024 | 114 RAMBLA JUST OLIVERAS | E50 | Reventiment paret escala>>               | EAC173EG            |
| 35840686 | 16/10/2024 | 114 RAMBLA JUST OLIVERAS | E50 | Baldosa suelta suelo cola vía1           | EAN004EG            |
| 35846154 | 24/10/2024 | 114 RAMBLA JUST OLIVERAS | E50 | Escales de Pedra bocado en un escalon    | EAC254EG            |
| 35846961 | 26/10/2024 | 114 RAMBLA JUST OLIVERAS | E53 | FILTRACIONES PER PLUJA EN ESCALA VIA 1   | EAN004EG            |
| 35847098 | 26/10/2024 | 114 RAMBLA JUST OLIVERAS | E53 | Filtracions per pluja, sostre ve00       | EVE006AC            |
| 35850393 | 30/10/2024 | 114 RAMBLA JUST OLIVERAS | E61 | Reixetes emboçades                       | EAN004EG            |
| 35853211 | 04/11/2024 | 114 RAMBLA JUST OLIVERAS | E53 | FILTRACION ANDEN V2                      | EAN124EG            |
| 35853873 | 04/11/2024 | 114 RAMBLA JUST OLIVERAS | E53 | FILTRACIÓ A DEPENDÈNCIES                 | EDE004ZC            |
| 35853196 | 04/11/2024 | 114 RAMBLA JUST OLIVERAS | E53 | FILTRACION EN VALIDADOR 8                | EVE006AC            |
| 35855700 | 07/11/2024 | 114 RAMBLA JUST OLIVERAS | E53 | Filtració amb afectació al Client        | EAN124EG            |
| 40023798 | 08/11/2024 | 114 RAMBLA JUST OLIVERAS | E53 | SEGUIMENT FILTRACIONES AND01             | EAN004EG            |
| 40023872 | 13/11/2024 | 114 RAMBLA JUST OLIVERAS | E53 | COMPROVAR I NETEJAR CANALS TRASDOSSATS   | EVE006EG            |

|          |            |                          |     |                                          |          |
|----------|------------|--------------------------|-----|------------------------------------------|----------|
| 35861406 | 14/11/2024 | 114 RAMBLA JUST OLIVERAS | E53 | Filtració amb afectació al Client        | EAN004EG |
| 35864671 | 19/11/2024 | 114 RAMBLA JUST OLIVERAS | E50 | Rajoles Paret                            | EIT0018G |
| 35879827 | 12/12/2024 | 114 RAMBLA JUST OLIVERAS | E50 | SLD RAMBLA Reixetes Soltes               | EAC173EG |
| 35892224 | 31/12/2024 | 114 RAMBLA JUST OLIVERAS | E50 | Rajoles Sòl 3 frente a validadores       | EVE006EG |
| 35646245 | 04/01/2024 | 115 CAN SERRA            | E53 | FILTRACION ANDEN V1 JUNTO ESC MEC        | EAN005EG |
| 35647288 | 05/01/2024 | 115 CAN SERRA            | E53 | filtracion en cola anden de via 1        | EAN005EG |
| 35663704 | 30/01/2024 | 115 CAN SERRA            | E50 | Rajoles Sòl SUELTAS                      | EVE007EG |
| 35672095 | 10/02/2024 | 115 CAN SERRA            | E53 | Filtració delante ascensor 01            | EVE007EG |
| 35675195 | 15/02/2024 | 115 CAN SERRA            | E50 | Rajoles Sòl FORAT TERRA                  | EVE007EG |
| 35691197 | 09/03/2024 | 115 CAN SERRA            | E53 | Filtracions                              | EDE005ZC |
| 35692764 | 11/03/2024 | 115 CAN SERRA            | E50 | FALTA CARBURUMDUM EN DIVERSOS ESCALONES  | EAC006EG |
| 35692768 | 11/03/2024 | 115 CAN SERRA            | E50 | FALTA TROZO GRANDE CARBURUMDUM ESCALÓN   | EAC174EG |
| 35692769 | 11/03/2024 | 115 CAN SERRA            | E50 | AGUJERO GRANDE RACHOLA SUELO DELANTE CG  | EVE007EG |
| 35694281 | 13/03/2024 | 115 CAN SERRA            | E50 | RAJOLES GRESITE PARET SUELTAS/CAIDAS-->  | EVE007EG |
| 35706403 | 02/04/2024 | 115 CAN SERRA            | E53 | Filtracions                              | EAN005EG |
| 35713180 | 12/04/2024 | 115 CAN SERRA            | E50 | Rajoles Paret soltas en cola via 1       | EAN005EG |
| 35714988 | 15/04/2024 | 115 CAN SERRA            | E50 | Rajoles Sòl trencada.                    | EVE007EG |
| 35725294 | 29/04/2024 | 115 CAN SERRA            | E53 | Filtració amb afectació al Client        | EAC006EG |
| 35730070 | 06/05/2024 | 115 CAN SERRA            | E50 | TAPAR AGUJEROS SUELO FRENTE VALID2-3 Y+  | EVE007EG |
| 35736991 | 15/05/2024 | 115 CAN SERRA            | E61 | Reixetes emboçades                       | EAC174EG |
| 35737277 | 15/05/2024 | 115 CAN SERRA            | E53 | Filtració amb afectació al Client ->     | EVE007EG |
| 35746221 | 28/05/2024 | 115 CAN SERRA            | E50 | Rajoles Paret ColaV1 caído               | EAN005EG |
| 35746222 | 28/05/2024 | 115 CAN SERRA            | E50 | Rajoles Paret CabV2                      | EAN125EG |
| 35752450 | 06/06/2024 | 115 CAN SERRA            | E50 | ESCALON ROTO EN ESC. ACCESO A V2         | EAN125EG |
| 35770873 | 03/07/2024 | 115 CAN SERRA            | E50 | Reixetes Soltes av. can serra            | EAC174EG |
| 35786411 | 27/07/2024 | 115 CAN SERRA            | E50 | BARANDILLA SUELTA DE FIJACIÓN            | EAN125EG |
| 35789388 | 31/07/2024 | 115 CAN SERRA            | E50 | baldosa suelo rota Vest.0                | EVE007EG |
| 35790190 | 02/08/2024 | 115 CAN SERRA            | E50 | BALDOSA SUELO VEST.0                     | EVE007EG |
| 35797227 | 13/08/2024 | 115 CAN SERRA            | E61 | IMBORNAL EMBOZADO                        | EEMD0011 |
| 35800115 | 18/08/2024 | 115 CAN SERRA            | E50 | Rajoles Paret Caigudes Cua V1            | EAN005EG |
| 35799989 | 18/08/2024 | 115 CAN SERRA            | E53 | Filtració amb afectació al Client en VE0 | EVE007EG |
| 35800817 | 20/08/2024 | 115 CAN SERRA            | E53 | Investigació filtració túnel             | ETU025EG |
| 35822753 | 22/09/2024 | 115 CAN SERRA            | E61 | Desguassí Obstruït                       | EEMD0011 |
| 35844105 | 22/10/2024 | 115 CAN SERRA            | E53 | fuga de agua de los 2 Aire Condicionat   | NAIE0002 |
| 35847834 | 27/10/2024 | 115 CAN SERRA            | E53 | filtra enfrente asc                      | EVE007EG |
| 35854428 | 05/11/2024 | 115 CAN SERRA            | E53 | Filtracions per pluja PASILLO ENTRADA DE | EDE005ZC |
| 35856518 | 08/11/2024 | 115 CAN SERRA            | E50 | Rajoles Sòl (URGENTE-PELIGROSO)          | EIT0022G |
| 35872510 | 01/12/2024 | 115 CAN SERRA            | E50 | Rajoles Paret v1 cola                    | EAN005EG |
| 35884752 | 19/12/2024 | 115 CAN SERRA            | E50 | ESC OBRA FALTA CARBURUNDUM EN VARIOS     | EAC174EG |
| 35884754 | 19/12/2024 | 115 CAN SERRA            | E50 | ESCALÓN MORDIDO EN FILA 4 DESDE VEST.    | EAC174EG |
| 35694707 | 14/03/2024 | 116 FLORIDA              | E50 | ESCALONES AC..MASNOU FALTA CARBURUNDUM   | EAC007EG |
| 35711419 | 10/04/2024 | 116 FLORIDA              | E61 | Reixetes emboçades AMBAS SORTIDES        | EAC007EG |
| 35733010 | 09/05/2024 | 116 FLORIDA              | E50 | Reixetes Soltes                          | EAC175EG |
| 35738068 | 16/05/2024 | 116 FLORIDA              | E50 | colocar balsosas suelo en zona plancha   | EAC007EG |
| 35754129 | 08/06/2024 | 116 FLORIDA              | E61 | Embús Lavabo                             | EDE006LM |
| 35756669 | 12/06/2024 | 116 FLORIDA              | E50 | LOZA PICA CUARTO LIMPIEZA ROTA           | EDE006CN |
| 35758745 | 14/06/2024 | 116 FLORIDA              | E50 | Rajoles Paret                            | EAN126EG |
| 35765149 | 24/06/2024 | 116 FLORIDA              | E50 | Baldosa suelta suelo salida av.Masnou >> | EAC007EG |
| 35772627 | 06/07/2024 | 116 FLORIDA              | E61 | atasco lavabo masculino                  | EDE006LM |
| 35772989 | 07/07/2024 | 116 FLORIDA              | E61 | Embús Lavabo                             | EDE006LM |

|          |            |                   |     |                                          |                     |
|----------|------------|-------------------|-----|------------------------------------------|---------------------|
| 35790680 | 02/08/2024 | 116 FLORIDA       | E61 | REIXETES EMBOÇADES                       | EAC007EG            |
| 35851807 | 01/11/2024 | 116 FLORIDA       | E61 | Imbornales llenos de hojas ambos accesos | EAC007EG            |
| 35854046 | 04/11/2024 | 116 FLORIDA       | E53 | Filtracions per pluja VARIOS PUNTOS EST  | EVE008EG            |
| 35869672 | 27/11/2024 | 116 FLORIDA       | E50 | PICA MOGUDA                              | EDE006CN            |
| 35873829 | 03/12/2024 | 116 FLORIDA       | E61 | IMBORNAL -->                             | EAC007EG            |
| 35873817 | 03/12/2024 | 116 FLORIDA       | E50 | Escales de Pedra                         | EAC007EG            |
| 35873828 | 03/12/2024 | 116 FLORIDA       | E50 | Escales de Pedra                         | EAC007EG            |
| 35704852 | 31/03/2024 | 116 FLORIDA       | E53 | filtración encima esc. mec.              | 01.16.VE00.EM.ES002 |
| 35650027 | 10/01/2024 | 117 TORRASSA      | E50 | 1 Rajola terra es mou, passat validadors | EVE224EG            |
| 35723947 | 28/04/2024 | 117 TORRASSA      | E50 | cau un tros de sostre capçalera an01     | EAN007EG            |
| 35725299 | 29/04/2024 | 117 TORRASSA      | E61 | Desguassí Obstruït.URGE                  | EAC323EG            |
| 35725416 | 29/04/2024 | 117 TORRASSA      | E53 | Filtracions per pluja AND V2             | EAN127EG            |
| 35728917 | 04/05/2024 | 117 TORRASSA      | E50 | caica cacotes v2                         | EAN127EG            |
| 35741789 | 22/05/2024 | 117 TORRASSA      | E50 | Rajoles Sòl sueltas camino invidentes    | EVE224EG            |
| 40023061 | 31/05/2024 | 117 TORRASSA      | E50 | PEÇA TERRATZO PAVIMENT ES MOU            | EVE224EG            |
| 35751887 | 05/06/2024 | 117 TORRASSA      | E61 | Reixetes emboçades.                      | EAC176EG            |
| 35757776 | 13/06/2024 | 117 TORRASSA      | E50 | 2 Rajoles Sòl                            | EVE224EG            |
| 35762999 | 20/06/2024 | 117 TORRASSA      | E50 | Diverses rajoles ballen/soltes           | EVE224EG            |
| 35766604 | 27/06/2024 | 117 TORRASSA      | E50 | racholas sueltas en camino invidentes    | EAN007EG            |
| 35797843 | 14/08/2024 | 117 TORRASSA      | E50 | Desprendimiento cascotes en cab V1       | EAN007EG            |
| 35798609 | 15/08/2024 | 117 TORRASSA      | E50 | 2 Rajoles Sòl soltes VE interior         | EVE224EG            |
| 35806110 | 28/08/2024 | 117 TORRASSA      | E50 | Rajola suelta davant entrada val.09      | EVE224EG            |
| 35812302 | 07/09/2024 | 117 TORRASSA      | E53 | Filtracions amb afectació capcelera V2-> | EAN127EG            |
| 35814021 | 09/09/2024 | 117 TORRASSA      | E50 | Rajoles invident Sòl suelta              | EIT0029G            |
| 35820893 | 20/09/2024 | 117 TORRASSA      | E50 | CAEN CASCOTES A MITAD AND 1              | EAN007EG            |
| 35827748 | 30/09/2024 | 117 TORRASSA      | E50 | RajolaSòl suelta davant asc2 planta sup  | EIT0029G            |
| 35842329 | 19/10/2024 | 117 TORRASSA      | E50 | PANOTS NIVELL SUPERIOR ESC4 ENFONSATS    | EAC323EG            |
| 35846231 | 25/10/2024 | 117 TORRASSA      | E53 | Filtració a dependències bajante->       | EDE004CS            |
| 35847147 | 26/10/2024 | 117 TORRASSA      | E53 | Filtració PLUJA en Escala Mecànica 4     | EVE224EG            |
| 35848239 | 28/10/2024 | 117 TORRASSA      | E53 | Filtració amb afectació a Circulació     | EAN127EG            |
| 35849109 | 29/10/2024 | 117 TORRASSA      | E53 | Filtració amb afectació al Client cab v1 | EAN007EG            |
| 35867846 | 24/11/2024 | 117 TORRASSA      | E50 | Baldosa sueltas camino invidentes v1     | EAN007EG            |
| 35867847 | 24/11/2024 | 117 TORRASSA      | E50 | Vest 0 - via 2 baldosa suelta            | EVE224EG            |
| 35876516 | 08/12/2024 | 117 TORRASSA      | E50 | Rajoles Sòl borde anden suelta           | EAN127EG            |
| 35879864 | 12/12/2024 | 117 TORRASSA      | E61 | Reixetes emboçades                       | EAC176EG            |
| 35879825 | 12/12/2024 | 117 TORRASSA      | E61 | Reixetes emboçades SLD. AV. CATALUÑA     | EAC323EG            |
| 35843466 | 21/10/2024 | 117 TORRASSA (L1) | E53 | Filtració afectació a Circulació.nota    | ETU027EG            |
| 35660037 | 24/01/2024 | 118 SANTA EULÀLIA | E61 | Embús Lavabo                             | EDE002VF            |
| 35661310 | 26/01/2024 | 118 SANTA EULÀLIA | E61 | Embús Lavabo                             | EDE008LM            |
| 35662868 | 28/01/2024 | 118 SANTA EULÀLIA | E61 | WC lavabo femenino embozado.             | EDE008LF            |
| 35674068 | 13/02/2024 | 118 SANTA EULÀLIA | E61 | IMBORNAL Desguassí Obstruït              | EAC010EG            |
| 35677454 | 18/02/2024 | 118 SANTA EULÀLIA | E61 | Embús WC femení                          | EDE008LF            |
| 35679096 | 20/02/2024 | 118 SANTA EULÀLIA | E50 | BALDOSA CAIDA CAB.V1 JUNTO ESC.PIEDRA->  | EAN008EG            |
| 35689729 | 07/03/2024 | 118 SANTA EULÀLIA | E50 | TAPA 2n WC SOLTA                         | EDE008LF            |
| 35691218 | 09/03/2024 | 118 SANTA EULÀLIA | E61 | Reixetes emboçades                       | EAC009EG            |
| 35694943 | 14/03/2024 | 118 SANTA EULÀLIA | E61 | Embús Sanitari                           | EDE008LF            |
| 35696668 | 17/03/2024 | 118 SANTA EULÀLIA | E50 | REIXETES SOLTES                          | EAC009EG            |
| 35702181 | 26/03/2024 | 118 SANTA EULÀLIA | E53 | Filtracions per pluja cola via 2         | EAN128EG            |
| 35721150 | 24/04/2024 | 118 SANTA EULÀLIA | E50 | IMBORNAL LEVANTADO                       | EAC009EG            |
| 35725011 | 29/04/2024 | 118 SANTA EULÀLIA | E53 | Filtració amb afectació al Client Cua v2 | EAN128EG            |

|          |            |                         |     |                                          |          |
|----------|------------|-------------------------|-----|------------------------------------------|----------|
| 40022918 | 03/05/2024 | 118 SANTA EULÀLIA       | E50 | ACOLLAR BARANA A PAVIMENT                | EVE010EG |
| 35736474 | 14/05/2024 | 118 SANTA EULÀLIA       | E53 | Filtració AND V2 COLA                    | EAN128EG |
| 35740824 | 20/05/2024 | 118 SANTA EULÀLIA       | E61 | Atasco en ambos Lavabos                  | EDE008LM |
| 35742248 | 22/05/2024 | 118 SANTA EULÀLIA       | E61 | Embús Sanitari femení                    | EDE008LF |
| 35748224 | 31/05/2024 | 118 SANTA EULÀLIA       | E50 | FALTAN 4 Rajoles Paret VE01              | EVE011EG |
| 35768566 | 30/06/2024 | 118 SANTA EULÀLIA       | E61 | Embús Sanitari masc                      | EDE008LM |
| 35784239 | 24/07/2024 | 118 SANTA EULÀLIA       | E50 | Rajoles Paret                            | EAN128EG |
| 35821380 | 20/09/2024 | 118 SANTA EULÀLIA       | E53 | Filtració amb afectació al Client        | EAN128EG |
| 35848712 | 28/10/2024 | 118 SANTA EULÀLIA       | E53 | Filtracions per pluja ve01               | EAN008EG |
| 35848417 | 28/10/2024 | 118 SANTA EULÀLIA       | E61 | Embús Lavabo FAMENI                      | EDE002VF |
| 35857438 | 09/11/2024 | 118 SANTA EULÀLIA       | E61 | LAVABO FEMENINO DEPENDENCIAS NO TRAGA    | EDE002VF |
| 35860263 | 13/11/2024 | 118 SANTA EULÀLIA       | E50 | SEGUNDO WC FEM CISTERNA NO PARA>>        | EDE002VF |
| 35860006 | 13/11/2024 | 118 SANTA EULÀLIA       | E50 | Rajoles Paret trencada>>                 | EIT0032G |
| 35863940 | 19/11/2024 | 118 SANTA EULÀLIA       | E61 | Desguassí Obstruït                       | EAC009EG |
| 35875269 | 05/12/2024 | 118 SANTA EULÀLIA       | E50 | ESCALÓN ROTO ESCALERA DE VE01 A VIA 1    | EIT0033G |
| 35656039 | 18/01/2024 | 119 MERCAT NOU          | E50 | PICA CUARTO LIMPIEZA ESTA SUELTA         | EDE009CN |
| 35656968 | 19/01/2024 | 119 MERCAT NOU          | E53 | Filtració sostre accés                   | EVE012EG |
| 35691137 | 09/03/2024 | 119 MERCAT NOU          | E53 | Filtracions per pluja ve00 -->           | EVE012EG |
| 35705022 | 31/03/2024 | 119 MERCAT NOU          | E53 | FILTRACIÓ EN VESTIBULO DELANTE PEAJE     | EVE012EG |
| 35756460 | 12/06/2024 | 119 MERCAT NOU          | E53 | Filtracio cantonada acces ambcalaix vies | EAC011EG |
| 35769161 | 01/07/2024 | 119 MERCAT NOU          | E53 | Filtració amb afectació al Client-->     | EVE012EG |
| 35794756 | 09/08/2024 | 119 MERCAT NOU          | E53 | FILTRACIÓ ACCÉS VE00                     | EAC011EG |
| 35829340 | 02/10/2024 | 119 MERCAT NOU          | E50 | Rajoles Sòl, COLA DE VIA1                | EAN009EG |
| 35830092 | 03/10/2024 | 119 MERCAT NOU          | E53 | Filtracions per pluja EN VE00.           | EVE012EG |
| 35645167 | 02/01/2024 | 120 PLAÇA DE SANTS (L1) | E50 | FORAT A BAIX Escales de Pedra ALCOLEA    | EAC178EG |
| 35690860 | 09/03/2024 | 120 PLAÇA DE SANTS (L1) | E53 | Filtracions per pluja TOTEM V2 -->       | EAN130EG |
| 35693066 | 12/03/2024 | 120 PLAÇA DE SANTS (L1) | E50 | TAPA METALICA EN SUELO                   | EIT0051G |
| 35710807 | 09/04/2024 | 120 PLAÇA DE SANTS (L1) | E50 | Rajoles Sòl L5 enlace con L1(lado ESC)   | EIT0051G |
| 40022863 | 09/04/2024 | 120 PLAÇA DE SANTS (L1) | E50 | SUBSTITUCIÓ TRAPA POSTA TERRA            | EDI002EG |
| 40022836 | 19/04/2024 | 120 PLAÇA DE SANTS (L1) | E50 | REVISIÓ POSSIBLES DESPRENIMENTS          | EAN130EG |
| 40022838 | 19/04/2024 | 120 PLAÇA DE SANTS (L1) | E50 | SANEJAMENT RAJOLES SOLTES - ENLLAÇ       | EIT0051G |
| 35725784 | 30/04/2024 | 120 PLAÇA DE SANTS (L1) | E53 | Filtració amb afectació al Client>>      | EAN130EG |
| 40022916 | 03/05/2024 | 120 PLAÇA DE SANTS (L1) | E50 | ACOLLAMENT PORTES CONTROLA - COL. TMEC   | EVE016EG |
| 35743071 | 23/05/2024 | 120 PLAÇA DE SANTS (L1) | E50 | CAE REVOCO DEL TECHO SALIDA OLCINELLAS   | EAC255EG |
| 35746851 | 29/05/2024 | 120 PLAÇA DE SANTS (L1) | E50 | FALTA CARBURUNDUM EN 3 ESCALONES         | EAC178EG |
| 35747265 | 29/05/2024 | 120 PLAÇA DE SANTS (L1) | E50 | BALDOSAS PARED SUELTAS SUBVEST.0 AND.V1  | EIT0047G |
| 35752571 | 06/06/2024 | 120 PLAÇA DE SANTS (L1) | E61 | Embús Sanitari Plaça de Sants            | EDE010LF |
| 35752322 | 06/06/2024 | 120 PLAÇA DE SANTS (L1) | E50 | Rajoles Paret CUA VIA 1 EN ESCALERAS     | EIT0046G |
| 35759838 | 16/06/2024 | 120 PLAÇA DE SANTS (L1) | E50 | Rajoles Paret -->                        | EVE016EG |
| 35775912 | 11/07/2024 | 120 PLAÇA DE SANTS (L1) | E50 | caen piedras sobre escal pedra vest0>>   | EIT0049G |
| 35786067 | 26/07/2024 | 120 PLAÇA DE SANTS (L1) | E50 | 3 Rajoles Paret                          | EIT0047G |
| 35797103 | 13/08/2024 | 120 PLAÇA DE SANTS (L1) | E50 | azulejos rotos en mitad de anden         | EAN130EG |
| 35810917 | 05/09/2024 | 120 PLAÇA DE SANTS (L1) | E61 | Embús Lavabo                             | EDE010LF |
| 35811815 | 06/09/2024 | 120 PLAÇA DE SANTS (L1) | E50 | Racholas sueltas 2 y faltan 8 mitad AND  | EAN130EG |
| 35816710 | 13/09/2024 | 120 PLAÇA DE SANTS (L1) | E50 | Escales de Pedra falta Carborundum       | EAC178EG |
| 35816711 | 13/09/2024 | 120 PLAÇA DE SANTS (L1) | E50 | Escales de Pedra falta Carborundum       | EAC178EG |
| 35826550 | 28/09/2024 | 120 PLAÇA DE SANTS (L1) | E50 | Reixetes Soltres                         | EAC012EG |
| 35830283 | 03/10/2024 | 120 PLAÇA DE SANTS (L1) | E53 | Filtracions per pluja junto kiosko t-mob | EVE016EG |
| 35830284 | 03/10/2024 | 120 PLAÇA DE SANTS (L1) | E53 | Filtracions per pluja en vest 1          | EVE017EG |
| 35832478 | 06/10/2024 | 120 PLAÇA DE SANTS (L1) | E61 | Embús Sanitari femenino                  | EDE010LF |

|          |            |                         |     |                                          |                     |
|----------|------------|-------------------------|-----|------------------------------------------|---------------------|
| 40023544 | 08/10/2024 | 120 PLAÇA DE SANTS (L1) | E50 | PECES PAVIMENT SOLTES                    | EIT0051G            |
| 35850329 | 30/10/2024 | 120 PLAÇA DE SANTS (L1) | E53 | Filtració amb afectació al Client        | EAC275EG            |
| 35859564 | 12/11/2024 | 120 PLAÇA DE SANTS (L1) | E53 | Filtració amb afectació al Client        | EIT0049G            |
| 35861879 | 15/11/2024 | 120 PLAÇA DE SANTS (L1) | E61 | Embús Lavabo                             | EDE010LF            |
| 35866472 | 22/11/2024 | 120 PLAÇA DE SANTS (L1) | E50 | IMBORNAL SUELTO (PELIGRO)                | EAC012EG            |
| 35876732 | 08/12/2024 | 120 PLAÇA DE SANTS (L1) | E50 | BANCO ANDEN COLA V2 MOVIDO DE LA PARED   | EAN130EG            |
| 35881769 | 15/12/2024 | 120 PLAÇA DE SANTS (L1) | E50 | FALTA CARBURUNDUM                        | EAC178EG            |
| 35654712 | 16/01/2024 | 121 HOSTAFRANCS         | E50 | Reja imbornal fuera de sitio.            | EAC344EG            |
| 35681272 | 24/02/2024 | 121 HOSTAFRANCS         | E53 | Filtració amb afectació al Client v1 cab | EAN011EG            |
| 35690553 | 08/03/2024 | 121 HOSTAFRANCS         | E61 | Embús Lavabo masculino                   | EDE011LM            |
| 35690915 | 09/03/2024 | 121 HOSTAFRANCS         | E53 | Filtració frente asc.01                  | EVE018EG            |
| 35696444 | 17/03/2024 | 121 HOSTAFRANCS         | E50 | 5-10 Rajoles Paret falten cantonada      | EAC015EG            |
| 35698137 | 19/03/2024 | 121 HOSTAFRANCS         | E61 | Embús Lavabo                             | EDE011LM            |
| 35703450 | 28/03/2024 | 121 HOSTAFRANCS         | E50 | WC ATASCADO                              | EDE011LM            |
| 35704338 | 30/03/2024 | 121 HOSTAFRANCS         | E61 | Embús Sanitari, i surt l'aigua costat    | EDE011LF            |
| 35705153 | 31/03/2024 | 121 HOSTAFRANCS         | E53 | Filtracions                              | EVE018EG            |
| 35705885 | 02/04/2024 | 121 HOSTAFRANCS         | E53 | Filtració Tancament Vest distribuïdors   | EAC344EG            |
| 40022839 | 19/04/2024 | 121 HOSTAFRANCS         | E50 | SANEJAMENT SOSTRE ACCÉS                  | EAC015EG            |
| 35718992 | 22/04/2024 | 121 HOSTAFRANCS         | E53 | cae mucha agua de filtracion techo urge  | EVE018EG            |
| 35725851 | 30/04/2024 | 121 HOSTAFRANCS         | E53 | Filtracions>>                            | EVE018EG            |
| 35737186 | 15/05/2024 | 121 HOSTAFRANCS         | E50 | sda moianes techo desprendido            | EAC015EG            |
| 35755220 | 10/06/2024 | 121 HOSTAFRANCS         | E50 | Rajolesplataforma esc pedra sup soltes   | EAC344EG            |
| 35756187 | 11/06/2024 | 121 HOSTAFRANCS         | E53 | FILTRACIO V0 DETRAS SAL EMERG.           | EVE018EG            |
| 35765361 | 25/06/2024 | 121 HOSTAFRANCS         | E53 | FILTRACIÓ AMB AFECTACIÓ AL CLIENT-->>    | EAN011EG            |
| 35770027 | 02/07/2024 | 121 HOSTAFRANCS         | E50 | Rajoles Sòl                              | EAC013EG            |
| 35792397 | 05/08/2024 | 121 HOSTAFRANCS         | E50 | 3 BALDOSAS SUELTAS V2                    | EAN131EG            |
| 35797300 | 13/08/2024 | 121 HOSTAFRANCS         | E53 | Filtracions                              | EVE019EG            |
| 35821105 | 20/09/2024 | 121 HOSTAFRANCS         | E53 | Filtracions per pluja                    | EAC344EG            |
| 35830292 | 03/10/2024 | 121 HOSTAFRANCS         | E50 | rejilla imbornal hundida . sda vest 0    | EVE018EG            |
| 35841332 | 17/10/2024 | 121 HOSTAFRANCS         | E61 | WC MASCULINO EMBOZADO                    | EDE011LM            |
| 35847085 | 26/10/2024 | 121 HOSTAFRANCS         | E50 | Rajoles PARED PASSAT VALIDADORS V1 FALTA | EAC013EG            |
| 35847816 | 27/10/2024 | 121 HOSTAFRANCS         | E53 | ESC01 Filtració en Escala Mecànica       | 01.21.VE00.EM.ES001 |
| 35850355 | 30/10/2024 | 121 HOSTAFRANCS         | E53 | Filtració amb afectació al Client        | EAN011EG            |
| 35850288 | 30/10/2024 | 121 HOSTAFRANCS         | E53 | Filtració amb afectació al Client --     | EAN131EG            |
| 35870314 | 28/11/2024 | 121 HOSTAFRANCS         | E50 | BARANDILLA ESC PIEDRA ROTA               | EAC014EG            |
| 40023905 | 19/12/2024 | 121 HOSTAFRANCS         | E50 | SANEJAR PAVIMENT - ES MOU                | EAC014EG            |
| 35891428 | 30/12/2024 | 121 HOSTAFRANCS         | E53 | Filtració davant DA's secundari          | EAC014EG            |
| 35813439 | 09/09/2024 | 122 ESPANYA (L1)        | E53 | Filtració a dependències. PASILLO LAVABO | EDE012ZC            |
| 35657290 | 20/01/2024 | 122 ESPANYA (L1)        | E53 | Filtracions per pluja COLA VIA 2         | EAN132EG            |
| 35657319 | 20/01/2024 | 122 ESPANYA (L1)        | E53 | Filtracions per pluja CABECERA VIA 2.    | EAN132EG            |
| 35680751 | 23/02/2024 | 122 ESPANYA (L1)        | E53 | FILTRACION VST01 (TMOB)                  | EVE022EG            |
| 35680563 | 23/02/2024 | 122 ESPANYA (L1)        | E53 | Filtracions per pluja (*)                | EVE022EG            |
| 35681654 | 24/02/2024 | 122 ESPANYA (L1)        | E50 | 1 BALDOSA SUELO SUELTA PASILLO ACC..>    | EAC016EG            |
| 35686529 | 03/03/2024 | 122 ESPANYA (L1)        | E53 | FILTRACION ESCALERA DE VE01              | EIT0069G            |
| 35697286 | 18/03/2024 | 122 ESPANYA (L1)        | E61 | Embús Lavabo                             | EDE012LM            |
| 35698555 | 20/03/2024 | 122 ESPANYA (L1)        | E53 | Filtració en cartel bar ve01 -->         | EVE022EG            |
| 35701660 | 25/03/2024 | 122 ESPANYA (L1)        | E53 | Filtración delante quiosco T-Mobilitat   | EVE022EG            |
| 35702159 | 26/03/2024 | 122 ESPANYA (L1)        | E53 | Filtració a dependències (entada lavabos | EDE012LM            |
| 35705076 | 31/03/2024 | 122 ESPANYA (L1)        | E53 | Filtració vestibuls 2, acces creu cober  | EAC016EG            |
| 35705074 | 31/03/2024 | 122 ESPANYA (L1)        | E53 | Filtració amb afectació al Client vestib | EVE021EG            |

|          |            |                  |     |                                          |                     |
|----------|------------|------------------|-----|------------------------------------------|---------------------|
| 35706286 | 02/04/2024 | 122 ESPANYA (L1) | E53 | Filtració en local comercial V00 (Bar)   | EDE007LC            |
| 35716345 | 17/04/2024 | 122 ESPANYA (L1) | E50 | Escales de Pedra Cabecera de AN02        | EAN132EG            |
| 35724673 | 29/04/2024 | 122 ESPANYA (L1) | E53 | FILTRACION EN CABECERA V2                | EAN132EG            |
| 35724768 | 29/04/2024 | 122 ESPANYA (L1) | E53 | FILTRACIÓ AMB AFECTACIÓ AL CLIENT VIA 2  | EAN132EG            |
| 35724674 | 29/04/2024 | 122 ESPANYA (L1) | E53 | FILTRACION VEST.1 A CREU COBERTA         | EVE022EG            |
| 35730646 | 07/05/2024 | 122 ESPANYA (L1) | E50 | BALDOSA VEST.1 SUELTA                    | EVE022EG            |
| 35737318 | 15/05/2024 | 122 ESPANYA (L1) | E53 | Cap v1 Filtració amb afectació al Client | EAN012EG            |
| 35737040 | 15/05/2024 | 122 ESPANYA (L1) | E53 | VE01 AL LADO DE FOTOMATON                | EVE021EG            |
| 35746683 | 29/05/2024 | 122 ESPANYA (L1) | E50 | 2 Rajoles Paret Trencades Acc Creu cober | EAC016EG            |
| 35746719 | 29/05/2024 | 122 ESPANYA (L1) | E50 | Rajole Paret Trencada ext. acc Exposicio | EAC180EG            |
| 35746708 | 29/05/2024 | 122 ESPANYA (L1) | E50 | Pared deteriorada cab and v1             | EAN012EG            |
| 35746703 | 29/05/2024 | 122 ESPANYA (L1) | E50 | Pared desconchada cola AND v2            | EAN132EG            |
| 35749235 | 02/06/2024 | 122 ESPANYA (L1) | E53 | Filtració amb afectació al Client        | EVE022AC            |
| 35756477 | 12/06/2024 | 122 ESPANYA (L1) | E53 | Filtracions VEST 1 Y 2                   | EVE022EG            |
| 35761742 | 19/06/2024 | 122 ESPANYA (L1) | E50 | Escales de Pedra falta carburundum       | EAC180EG            |
| 35761740 | 19/06/2024 | 122 ESPANYA (L1) | E50 | Rajoles Paret acc exterior rotas         | EAC180EG            |
| 35762427 | 20/06/2024 | 122 ESPANYA (L1) | E53 | Filtració en Escala Mecànica             | 01.22.VE00.EM.ES001 |
| 35795173 | 09/08/2024 | 122 ESPANYA (L1) | E50 | Franja carburundum arrancada en V1>>     | EAN012EG            |
| 35809771 | 03/09/2024 | 122 ESPANYA (L1) | E53 | FILTRACION EN ESCALERAS HACIA ENLACE L3  | EIT0074G            |
| 40023483 | 04/09/2024 | 122 ESPANYA (L1) | E50 | RETIRAR FRANJA CARBORUNDUM ENGAXADA      | EAN012EG            |
| 35811581 | 06/09/2024 | 122 ESPANYA (L1) | E50 | caen cascotes del techo vestibulo secund | EAC016EG            |
| 35812001 | 07/09/2024 | 122 ESPANYA (L1) | E53 | Filtracions per pluja SUBVESTIBULO SDA E | EIT0071G            |
| 35816059 | 12/09/2024 | 122 ESPANYA (L1) | E53 | Filtració junt al quiosc T-mob           | EIT0069G            |
| 35821424 | 20/09/2024 | 122 ESPANYA (L1) | E53 | Filtració amb afectació al Client esc1   | 01.22.VE00.EM.ES001 |
| 35821426 | 20/09/2024 | 122 ESPANYA (L1) | E53 | Filtració en Escala Mecànica             | 01.22.VE00.EM.ES001 |
| 35821942 | 21/09/2024 | 122 ESPANYA (L1) | E53 | filtración en pasillo dependencias ve00  | EVE021EG            |
| 35826360 | 27/09/2024 | 122 ESPANYA (L1) | E50 | Rajoles Sòl suelta (*)                   | EVE021EG            |
| 35830363 | 03/10/2024 | 122 ESPANYA (L1) | E53 | Filtració amb afectació al Client        | EAN012EG            |
| 35830776 | 03/10/2024 | 122 ESPANYA (L1) | E53 | Filtració en Escala Mecànica             | EVE021EG            |
| 40023543 | 08/10/2024 | 122 ESPANYA (L1) | E53 | CANALITZAR FILTRACIÓ ESCALES             | EIT0065G            |
| 35839189 | 15/10/2024 | 122 ESPANYA (L1) | E50 | invornal sortida de lloc a creu coberta  | EAC016EG            |
| 35842024 | 18/10/2024 | 122 ESPANYA (L1) | E50 | bALDOSA SUELTA DELANTE CGE               | EVE021EG            |
| 35847127 | 26/10/2024 | 122 ESPANYA (L1) | E53 | Filtració en Escala Mecànica             | EVE021EG            |
| 35849361 | 29/10/2024 | 122 ESPANYA (L1) | E50 | Rajoles Sòl trencadas imbornal escales>  | EAC016EG            |
| 35849373 | 29/10/2024 | 122 ESPANYA (L1) | E53 | Filtració cua via 1                      | EAN012EG            |
| 35849365 | 29/10/2024 | 122 ESPANYA (L1) | E53 | Filtracion vest 1, escales pedra         | EDI003EG            |
| 35849375 | 29/10/2024 | 122 ESPANYA (L1) | E53 | Filtració sobre esc. pedra and1 a vest 1 | EIT0065G            |
| 35849377 | 29/10/2024 | 122 ESPANYA (L1) | E53 | Filtració itin. acc FGC-afectació bar    | EIT0067G            |
| 35849379 | 29/10/2024 | 122 ESPANYA (L1) | E50 | Techo desconchado ACC ferrocarrils       | EIT0067G            |
| 35849335 | 29/10/2024 | 122 ESPANYA (L1) | E53 | FILTRACIÓN LLUVIA EN CARTEL BAR ESPAÑA   | EVE021EG            |
| 35850391 | 30/10/2024 | 122 ESPANYA (L1) | E50 | Rajoles Sòl Camino invidentes            | EAC179EG            |
| 35850873 | 31/10/2024 | 122 ESPANYA (L1) | E50 | Imbornal creu coberta                    | EEMD0038            |
| 35853423 | 04/11/2024 | 122 ESPANYA (L1) | E50 | Imbornal trencat sortida Creu coberta    | EAC016EG            |
| 35644948 | 02/01/2024 | 123 ROCAFORT     | E61 | Embús Lavabo                             | EDE013LM            |
| 35645674 | 03/01/2024 | 123 ROCAFORT     | E50 | Escalón roto                             | EIT0077G            |
| 35647211 | 05/01/2024 | 123 ROCAFORT     | E53 | Filtracion cola V2                       | EAN133EG            |
| 35649875 | 09/01/2024 | 123 ROCAFORT     | E53 | Filtració amb afectació a Circulació     | ETU033EG            |
| 35658665 | 22/01/2024 | 123 ROCAFORT     | E53 | Filtració amb afectació al Client - cua  | EAN013EG            |
| 35660901 | 25/01/2024 | 123 ROCAFORT     | E50 | Rajoles Paret                            | EAN133EG            |
| 35666323 | 02/02/2024 | 123 ROCAFORT     | E61 | wc pierde agua al tirar de la cadena     | EDE013LM            |

|          |            |              |     |                                          |                     |
|----------|------------|--------------|-----|------------------------------------------|---------------------|
| 35673034 | 12/02/2024 | 123 ROCAFORT | E53 | filtració accés Rocafort/Diputació       | EAC018EG            |
| 35684129 | 28/02/2024 | 123 ROCAFORT | E53 | Filtració túnel >>                       | EAN133EG            |
| 35686445 | 03/03/2024 | 123 ROCAFORT | E50 | Rajoles Sòl FALTA CARBORUNDUM ESCALONES  | EAC181EG            |
| 35696435 | 17/03/2024 | 123 ROCAFORT | E50 | FALTAN VARIAS Rajoles Paret JUNTO ASC.3  | EVE023EG            |
| 35702244 | 26/03/2024 | 123 ROCAFORT | E53 | Filtracions en ambes andanes             | EAN013EG            |
| 35724330 | 29/04/2024 | 123 ROCAFORT | E53 | FILTRACION MITAD AN01 CAE EN CARRIL >>>  | EAN013EG            |
| 35725533 | 30/04/2024 | 123 ROCAFORT | E53 | Filtracions per pluja sortida sepulveda  | EAC181EG            |
| 35725508 | 30/04/2024 | 123 ROCAFORT | E53 | filtracio capçalera v1/cua v2            | EAN013EG            |
| 35728790 | 04/05/2024 | 123 ROCAFORT | E50 | VALLAS ORAS MOVIDAS A MITAD ANDEN        | EAN133EG            |
| 35737431 | 15/05/2024 | 123 ROCAFORT | E61 | Embús Sanitari                           | EDE013LM            |
| 35739912 | 19/05/2024 | 123 ROCAFORT | E53 | Filtració pluja sobre camí invidents     | EAC018EG            |
| 35739906 | 19/05/2024 | 123 ROCAFORT | E50 | Rajoles Paret. regates sense tapar. nota | EAC181EG            |
| 35739976 | 19/05/2024 | 123 ROCAFORT | E53 | FILTRACIONES PER PLUJA paret             | EAC182EG            |
| 35739977 | 19/05/2024 | 123 ROCAFORT | E50 | Rajoles Paret i revestiment guix caigut  | EAC182EG            |
| 35739982 | 19/05/2024 | 123 ROCAFORT | E50 | Rajoles LÍMIT AN01 TRENCADES             | EAN013EG            |
| 35739940 | 19/05/2024 | 123 ROCAFORT | E50 | Rajoles Sòl límit andana trencades       | EAN133EG            |
| 35739980 | 19/05/2024 | 123 ROCAFORT | E50 | dep canina ve01 forat gran paret         | EDE013ZC            |
| 35739945 | 19/05/2024 | 123 ROCAFORT | E50 | Rajoles Paret caigudes                   | EIT0078G            |
| 35739963 | 19/05/2024 | 123 ROCAFORT | E50 | Forats a les parets. tb falten rajoles   | EVE024EG            |
| 35739939 | 19/05/2024 | 123 ROCAFORT | E50 | Rajoles Paret esc pedra an02-ve00        | EVE024EG            |
| 35741418 | 21/05/2024 | 123 ROCAFORT | E61 | wc fem. desagüe pierde agua -->          | EDE013LF            |
| 35749226 | 02/06/2024 | 123 ROCAFORT | E53 | ESC.04 PARADA POR FILTRACION LLUVIA      | 01.23.VE01.EM.ES004 |
| 35749225 | 02/06/2024 | 123 ROCAFORT | E53 | FILTRACION LLUVIA CAE EN PLATAFORMA >>>  | EAN133EG            |
| 35752630 | 06/06/2024 | 123 ROCAFORT | E61 | Embús Sanitari LAVABO DE MASCULINO       | EDE013LM            |
| 35756225 | 11/06/2024 | 123 ROCAFORT | E53 | Filtració amb afectació al Client cua v2 | EAN133EG            |
| 35757505 | 13/06/2024 | 123 ROCAFORT | E53 | Filtracions per pluja                    | EAC018EG            |
| 35766757 | 27/06/2024 | 123 ROCAFORT | E50 | Rajoles Paret falta 1 costat ascensor    | EAN133EG            |
| 35788255 | 30/07/2024 | 123 ROCAFORT | E50 | Rajoles blanques Paret caigudes          | EAC182EG            |
| 40023247 | 30/07/2024 | 123 ROCAFORT | E50 | SEGUIMENT TRENCAMENT RAJOLES VORA ANDANA | EAN013EG            |
| 35817228 | 14/09/2024 | 123 ROCAFORT | E50 | Escalera de obra sin carborundum         | EAC019EG            |
| 35823538 | 24/09/2024 | 123 ROCAFORT | E61 | Sanitari perd aigua                      | EDE013LM            |
| 35833638 | 07/10/2024 | 123 ROCAFORT | E50 | CAEN CASCOTES DEL TECHO                  | EVE023EG            |
| 40023519 | 08/10/2024 | 123 ROCAFORT | E53 | TALLAR ESPÀRRECS SUPORTS CANAL FILTRACIO | EAN013EG            |
| 35838530 | 14/10/2024 | 123 ROCAFORT | E50 | RAJOLES PARET. NOTA                      | EAC018EG            |
| 35838539 | 14/10/2024 | 123 ROCAFORT | E50 | Rajoles Paret CAIGUDES CAP AN01 ESC MEC1 | EAN013EG            |
| 35838535 | 14/10/2024 | 123 ROCAFORT | E53 | FILTRACIÓ DE PLUJA PARET PASSADIS ASC03  | EIT0080G            |
| 35848415 | 28/10/2024 | 123 ROCAFORT | E53 | Filtración en pasillo que lleva a lavabo | EDE013ZC            |
| 35851712 | 01/11/2024 | 123 ROCAFORT | E50 | dos baldosas caídas pasillo asc v2       | EIT0077G            |
| 35852199 | 02/11/2024 | 123 ROCAFORT | E61 | Reixetes emboçada ple d'aigua            | EAC181EG            |
| 35853478 | 04/11/2024 | 123 ROCAFORT | E50 | RAJOLES PEDRA EXTERIORS DESENCAIXADES    | EAC182EG            |
| 35854040 | 04/11/2024 | 123 ROCAFORT | E53 | Filtració afectació al Client AND V2     | EAN133EG            |
| 35858797 | 11/11/2024 | 123 ROCAFORT | E50 | Escalón roto                             | EIT0077G            |
| 35863349 | 18/11/2024 | 123 ROCAFORT | E50 | CAEN CASCOTES TECHO VE00->ASC.3          | EVE023EG            |
| 35873317 | 03/12/2024 | 123 ROCAFORT | E53 | ESCAPE DE AGUA ENTRE ESPANYA Y ROCAFORT  | 01.23               |
| 35880506 | 13/12/2024 | 123 ROCAFORT | E53 | Filtracions per pluja ACCES ROCAF/DIP    | EAC018EG            |
| 35880507 | 13/12/2024 | 123 ROCAFORT | E53 | Filtracions per pluja ACCES CALABR/SEPUL | EAC182EG            |
| 35884587 | 19/12/2024 | 123 ROCAFORT | E50 | Rajoles Sòl(ROTA EN BORDE ANDEN V1 COLA) | EAN013EG            |
| 35889458 | 27/12/2024 | 123 ROCAFORT | E50 | ESGRAONS FALTEN TROSSOS DESCANTILLATS    | EAC181EG            |
| 35889471 | 27/12/2024 | 123 ROCAFORT | E50 | MANCA RAJOLA PARET ACCÉS ASC.3           | EVE023EG            |
| 35685238 | 01/03/2024 | 124 URGELL   | E50 | TAPA INODORO WC MASC ROTA                | EDE014LM            |

|          |            |                      |     |                                          |                     |
|----------|------------|----------------------|-----|------------------------------------------|---------------------|
| 35686764 | 03/03/2024 | 124 URGELL           | E50 | Imbornal central hundido                 | EAC021EG            |
| 35686761 | 03/03/2024 | 124 URGELL           | E61 | Reixetes emboçades - fulles              | EAC022EG            |
| 35686765 | 03/03/2024 | 124 URGELL           | E53 | Filtració pasillo asc 1 - VE00           | EVE025EG            |
| 35691016 | 09/03/2024 | 124 URGELL           | E53 | Filtracions EN PASILLO A ACCESO          | EAC022EG            |
| 35691017 | 09/03/2024 | 124 URGELL           | E53 | Filtracions EN COLA ANDEN V1             | EAN014EG            |
| 35691062 | 09/03/2024 | 124 URGELL           | E53 | Estación llena de Filtracions per pluja  | EVE025EG            |
| 35691015 | 09/03/2024 | 124 URGELL           | E53 | Filtració amb afectació al Client        | EVE025EG            |
| 35697377 | 18/03/2024 | 124 URGELL           | E61 | Pèrdua d'aigua Lavabo                    | EDE014LM            |
| 35702389 | 26/03/2024 | 124 URGELL           | E53 | Filtraciones en andenes y vest principal | EVE025EG            |
| 35726048 | 30/04/2024 | 124 URGELL           | E53 | filtra mitad anden via 2 sobre iluminari | EAN134EG            |
| 35736207 | 14/05/2024 | 124 URGELL           | E53 | FILTRACION VIA 1 ASCENSOR                | EAN014EG            |
| 35736414 | 14/05/2024 | 124 URGELL           | E53 | Filtració amb afectació CAP v1           | EAN014EG            |
| 35739412 | 18/05/2024 | 124 URGELL           | E61 | COLA V1 DESAGUE ROTO                     | EAN014EG            |
| 35742108 | 22/05/2024 | 124 URGELL           | E50 | forat sobre escala 1                     | 01.24.VE00.EM.ES002 |
| 35742107 | 22/05/2024 | 124 URGELL           | E50 | Rajoles Paret subvestibul falta          | EVE026EG            |
| 35745307 | 27/05/2024 | 124 URGELL           | E53 | Filtracions                              | 01.24.VE00.AS.AI002 |
| 35745321 | 27/05/2024 | 124 URGELL           | E50 | falta embellecedor metalico              | EAN014EG            |
| 35745309 | 27/05/2024 | 124 URGELL           | E50 | Rajoles Paret subvestibulo               | EVE026EG            |
| 35756160 | 11/06/2024 | 124 URGELL           | E53 | Filtracions                              | EIT0082G            |
| 35760945 | 18/06/2024 | 124 URGELL           | E50 | TAPA LAVABO MASCULINO ROTA               | EDE014LM            |
| 35766056 | 26/06/2024 | 124 URGELL           | E53 | FILTRACION ENTRADA ESTACION              | EAC020EG            |
| 35769327 | 01/07/2024 | 124 URGELL           | E53 | Filtracions cap v1                       | EAN014EG            |
| 35774189 | 09/07/2024 | 124 URGELL           | E53 | Filtració en mitad ve00                  | EVE025EG            |
| 35784423 | 24/07/2024 | 124 URGELL           | E53 | FILTRACIO SOBRE PORTA ACC COMPTE URGELL  | EAC020EG            |
| 35793802 | 07/08/2024 | 124 URGELL           | E61 | WC suelto                                | EDE014LM            |
| 35802296 | 22/08/2024 | 124 URGELL           | E50 | Forat a terra a la sortida de l'accés    | EAC021EG            |
| 35809806 | 03/09/2024 | 124 URGELL           | E53 | Filtració per pluja Túnel Urgell cap v1  | 01.24               |
| 35823529 | 24/09/2024 | 124 URGELL           | E53 | Filtracions per pluja                    | EAC020EG            |
| 35823530 | 24/09/2024 | 124 URGELL           | E53 | Filtracions per pluja                    | EAN134EG            |
| 35827706 | 30/09/2024 | 124 URGELL           | E50 | ESCALERA (SECUNDARIO) FALTA CARBURUNDUM  | EAN134EG            |
| 35830192 | 03/10/2024 | 124 URGELL           | E53 | Filtracions                              | EAC022EG            |
| 35830629 | 03/10/2024 | 124 URGELL           | E53 | Filtració amb afectació al Client        | EAN014EG            |
| 35848698 | 28/10/2024 | 124 URGELL           | E50 | Rajoles Paret faltan varias en cola v1   | EAN014EG            |
| 35848649 | 28/10/2024 | 124 URGELL           | E53 | filtraciones ve00 pasillo asc.02         | EVE025EG            |
| 35850546 | 30/10/2024 | 124 URGELL           | E53 | FILTRACIÓN SOBRE DISTRIBUIDORA 1391      | EVE025EG            |
| 35858516 | 11/11/2024 | 124 URGELL           | E50 | Imbornal derecho reja rota               | EEMD0050            |
| 35861928 | 15/11/2024 | 124 URGELL           | E50 | Escales de Pedra                         | EAC021EG            |
| 35650766 | 10/01/2024 | 125 UNIVERSITAT (L1) | E53 | Filtració a dependències                 | EDE087CC            |
| 35664628 | 31/01/2024 | 125 UNIVERSITAT (L1) | E50 | tapa wc solta.                           | EDE015LM            |
| 35692247 | 11/03/2024 | 125 UNIVERSITAT (L1) | E53 | FILTRACIO AL PASADIS D'ACCES A VE00      | EVE027EG            |
| 35702005 | 26/03/2024 | 125 UNIVERSITAT (L1) | E53 | Filtracions per pluja COLA VIA2          | EAN135EG            |
| 35719487 | 22/04/2024 | 125 UNIVERSITAT (L1) | E53 | Filtracions per pluja                    | EAN135EG            |
| 35724813 | 29/04/2024 | 125 UNIVERSITAT (L1) | E53 | FILTRACION COLA V2 ACCESO A LAVABOS      | EAN135EG            |
| 35724542 | 29/04/2024 | 125 UNIVERSITAT (L1) | E53 | FILT.AND.V-2 CUA. CAU A FRANJA SEG. SOST | EAN135EG            |
| 35724706 | 29/04/2024 | 125 UNIVERSITAT (L1) | E53 | Filtració amb afectació a Circulació     | EVE027EG            |
| 35731865 | 08/05/2024 | 125 UNIVERSITAT (L1) | E50 | Baldosa pared quebrada junto banco v1    | EAN015EG            |
| 35737768 | 16/05/2024 | 125 UNIVERSITAT (L1) | E61 | Embús Sanitari bidet                     | EDE014CN            |
| 35747565 | 30/05/2024 | 125 UNIVERSITAT (L1) | E53 | Filtracions cola via 2                   | EAN135EG            |
| 35747564 | 30/05/2024 | 125 UNIVERSITAT (L1) | E53 | Filtracions delante tienda donkin        | EVE027EG            |
| 35750047 | 03/06/2024 | 125 UNIVERSITAT (L1) | E50 | Rajoles Sòl EN MAL ESTADO                | EDE244CI            |

|          |            |                      |     |                                          |          |
|----------|------------|----------------------|-----|------------------------------------------|----------|
| 35751065 | 04/06/2024 | 125 UNIVERSITAT (L1) | E50 | Rajoles Sòl SUELTAS FRENTE ESCALERA      | EAC183EG |
| 35756622 | 12/06/2024 | 125 UNIVERSITAT (L1) | E53 | Filtracions per pluja                    | EAN135EG |
| 35757771 | 13/06/2024 | 125 UNIVERSITAT (L1) | E53 | Filtracions per pluja                    | EAN135EG |
| 35760085 | 17/06/2024 | 125 UNIVERSITAT (L1) | E53 | FILTRACIÓ PARED COCINA OF. COMERCIAL     | EDE244CI |
| 35786334 | 27/07/2024 | 125 UNIVERSITAT (L1) | E50 | Rajoles Sòl                              | EAN015EG |
| 35799027 | 16/08/2024 | 125 UNIVERSITAT (L1) | E50 | Rajoles Sòl                              | EAC183EG |
| 35810143 | 04/09/2024 | 125 UNIVERSITAT (L1) | E50 | Rajoles Sòl Solta a camí invidents       | EAN135EG |
| 35816843 | 13/09/2024 | 125 UNIVERSITAT (L1) | E50 | Rajoles Sòl. Cap v1 Sobresale            | EAN015EG |
| 35821483 | 20/09/2024 | 125 UNIVERSITAT (L1) | E50 | 2 Rajoles Sòl soltes VE00                | EVE027EG |
| 35825105 | 26/09/2024 | 125 UNIVERSITAT (L1) | E53 | Filtracio CUA V2                         | EAN135EG |
| 35826761 | 28/09/2024 | 125 UNIVERSITAT (L1) | E50 | rachola caída en esc. piedra             | EIT0087G |
| 40023662 | 07/10/2024 | 125 UNIVERSITAT (L1) | E61 | TREURE CARGOLS REIXES EMBORNALS          | EEMD0054 |
| 40023764 | 07/11/2024 | 125 UNIVERSITAT (L1) | E61 | DESENCAIXAR REIXA EMBORNAL               | EEMD0054 |
| 35756862 | 12/12/2024 | 125 UNIVERSITAT (L1) | E50 | BALDOSA SUELO SDA PELAIO A DISTINTO..... | EAC183EG |
| 35880359 | 12/12/2024 | 125 UNIVERSITAT (L1) | E53 | filtracion en cuarto comunicaciones      | EAN135EG |
| 35880175 | 12/12/2024 | 125 UNIVERSITAT (L1) | E53 | Filtració amb afectació al CI COLA V2    | EAN135EG |
| 35884513 | 19/12/2024 | 125 UNIVERSITAT (L1) | E50 | Rajoles Sòl SUELTA EN CERRAMIENTO V2     | EAN135EG |
| 35890346 | 28/12/2024 | 125 UNIVERSITAT (L1) | E50 | BALDOSA SUELTA EN CAB. V1                | EAN015EG |
| 35647407 | 06/01/2024 | 126 CATALUNYA (L1)   | E53 | Filtraciones ve01 dirección a v1         | EVE029EG |
| 35653957 | 15/01/2024 | 126 CATALUNYA (L1)   | E61 | Embús Lavabo                             | EDE016LM |
| 35655261 | 17/01/2024 | 126 CATALUNYA (L1)   | E50 | CAIGUDA TROS SOSTRE ESC MEC V1 A VE00    | EVE028EG |
| 35658808 | 22/01/2024 | 126 CATALUNYA (L1)   | E61 | WC MASC.EMBÚS                            | EDE016LM |
| 35666262 | 02/02/2024 | 126 CATALUNYA (L1)   | E61 | wc masc. embusat. habitual               | EDE016LM |
| 35666578 | 02/02/2024 | 126 CATALUNYA (L1)   | E61 | Embús Lavabo                             | EDE016LM |
| 40022570 | 09/02/2024 | 126 CATALUNYA (L1)   | E50 | RAJOLES PARET CAIGUDES                   | EDE016LM |
| 35672776 | 11/02/2024 | 126 CATALUNYA (L1)   | E50 | SALIENTE METALICO SUELO PUERTAENLACE L3> | EIT0092G |
| 35683144 | 27/02/2024 | 126 CATALUNYA (L1)   | E53 | FILTRACIÓ SOBRE ESC 3                    | EIT0089G |
| 35683143 | 27/02/2024 | 126 CATALUNYA (L1)   | E53 | Filtració afectació al Client VE01-AN01  | EIT0089G |
| 35683146 | 27/02/2024 | 126 CATALUNYA (L1)   | E50 | suports tubparet deixatsanar.nota        | EIT0089G |
| 35686752 | 03/03/2024 | 126 CATALUNYA (L1)   | E61 | ATASCO SANITARIO MASCULINO               | EDE016LM |
| 35692279 | 11/03/2024 | 126 CATALUNYA (L1)   | E50 | LAMA SALIDA EN PASILLO MITAD ANDEN V1    | EIT0092G |
| 35692305 | 11/03/2024 | 126 CATALUNYA (L1)   | E50 | agujero en nivel sup saliendo asc v2     | EVE028EG |
| 35693127 | 12/03/2024 | 126 CATALUNYA (L1)   | E61 | Embús Sanitari                           | EDE016LM |
| 35693713 | 13/03/2024 | 126 CATALUNYA (L1)   | E61 | WC Femenino f/s - embozado               | EDE016LF |
| 40022703 | 20/03/2024 | 126 CATALUNYA (L1)   | E50 | COL-LOCAR PLAQUES FALS SOSTRE MALMESES   | EDE016LM |
| 40022704 | 20/03/2024 | 126 CATALUNYA (L1)   | E50 | COL-LOCAR TOPES DE PORTA                 | EDE016LM |
| 40022702 | 20/03/2024 | 126 CATALUNYA (L1)   | E50 | COL-LOCAR RAJOLES CAIGUDES/TRENCADES     | EDE016LM |
| 35703120 | 27/03/2024 | 126 CATALUNYA (L1)   | E61 | Embús Lavabo                             | EDE016LM |
| 35705630 | 01/04/2024 | 126 CATALUNYA (L1)   | E53 | FILTRACION JTO ASC Nº2                   | EVE028EG |
| 35706661 | 03/04/2024 | 126 CATALUNYA (L1)   | E50 | marco puerta limpieza suelto -->         | EDE015CN |
| 35708534 | 05/04/2024 | 126 CATALUNYA (L1)   | E50 | Escales de Pedra                         | EIT0089G |
| 40022831 | 05/04/2024 | 126 CATALUNYA (L1)   | E50 | COL-LOCACIÓ D'APLACATS CAIGUTS A ENLLAÇ  | EIT0092G |
| 40022862 | 09/04/2024 | 126 CATALUNYA (L1)   | E61 | FER NOU DESGUÀS SANITARIS                | EDE016LM |
| 35717414 | 19/04/2024 | 126 CATALUNYA (L1)   | E50 | PLANXA METALICA SORTIDA ESCALES VE01-V1  | EIT0089G |
| 35718926 | 21/04/2024 | 126 CATALUNYA (L1)   | E50 | Rajoles Sòl                              | EAN016EG |
| 35722549 | 26/04/2024 | 126 CATALUNYA (L1)   | E61 | Embús Lavabo femenino                    | EDE016LF |
| 35728742 | 04/05/2024 | 126 CATALUNYA (L1)   | E53 | FILTRACION                               | EIT0089G |
| 35743562 | 24/05/2024 | 126 CATALUNYA (L1)   | E50 | ESGRAÓ VE01/AND.V-1 TRENCAT -->          | EIT0089G |
| 35745272 | 27/05/2024 | 126 CATALUNYA (L1)   | E61 | Embús Sanitari (PIERDE AGUA)             | EDE016LM |
| 35748344 | 31/05/2024 | 126 CATALUNYA (L1)   | E61 | Embús Lavabo femenino                    | EDE016LF |

|          |            |                     |     |                                          |                     |
|----------|------------|---------------------|-----|------------------------------------------|---------------------|
| 35749062 | 01/06/2024 | 126 CATALUNYA (L1)  | E61 | Embús Lavabo femení                      | EDE016LF            |
| 35749416 | 02/06/2024 | 126 CATALUNYA (L1)  | E61 | Embús Lavabo FEMENINO                    | EDE016LF            |
| 35751139 | 04/06/2024 | 126 CATALUNYA (L1)  | E61 | Embús Sanitari Masculi                   | EDE016LM            |
| 35755142 | 10/06/2024 | 126 CATALUNYA (L1)  | E61 | Embús URINARIO                           | EDE016LM            |
| 35756547 | 12/06/2024 | 126 CATALUNYA (L1)  | E53 | Filtracions per pluja                    | EIT0091G            |
| 35763884 | 22/06/2024 | 126 CATALUNYA (L1)  | E50 | baldosas pared enlace L3 v2              | EIT0092G            |
| 40023220 | 04/07/2024 | 126 CATALUNYA (L1)  | E50 | REVISIÓ I SANEJAT SOSTRE                 | EVE028EG            |
| 35775750 | 11/07/2024 | 126 CATALUNYA (L1)  | E61 | Embús Lavabo                             | EDE016LM            |
| 35779661 | 17/07/2024 | 126 CATALUNYA (L1)  | E53 | Filtració amb afectació al Client        | EVE028EG            |
| 35780739 | 18/07/2024 | 126 CATALUNYA (L1)  | E50 | Escales de Pedra escalón roto            | EIT0092G            |
| 35788493 | 30/07/2024 | 126 CATALUNYA (L1)  | E61 | Desguace Obstruido Pica Lavabo Masculino | EDE016LM            |
| 35806347 | 29/08/2024 | 126 CATALUNYA (L1)  | E61 | Embús Sanitari (perd aigua)              | EDE016LM            |
| 35807633 | 31/08/2024 | 126 CATALUNYA (L1)  | E50 | falta Reixeta acceso via 1 a enlace L3   | EAN016EG            |
| 35812858 | 08/09/2024 | 126 CATALUNYA (L1)  | E53 | Filtració en Escala Mecànica             | 01.26.VE00.EM.ES003 |
| 35812724 | 08/09/2024 | 126 CATALUNYA (L1)  | E61 | LAVABO FEMENINO ATASCADO                 | EDE016LF            |
| 35813668 | 09/09/2024 | 126 CATALUNYA (L1)  | E61 | Fuita d'aigua lavabo femenino-->         | EDE016LF            |
| 35820384 | 19/09/2024 | 126 CATALUNYA (L1)  | E50 | BALDOSAS PARED CAIDAS                    | EIT0089G            |
| 35838595 | 14/10/2024 | 126 CATALUNYA (L1)  | E50 | BALDOSA PARED JTO.ESC.OBRA CAÍDA         | EIT0090G            |
| 35840876 | 17/10/2024 | 126 CATALUNYA (L1)  | E61 | LAVABO MASCULI EMBUSSAT                  | EDE016LM            |
| 35848861 | 28/10/2024 | 126 CATALUNYA (L1)  | E61 | Embús urinari                            | EDE016LM            |
| 35856831 | 08/11/2024 | 126 CATALUNYA (L1)  | E61 | Embús Lavabo MASC ZONA DIRECCIÓ          | EDE016LM            |
| 35860852 | 14/11/2024 | 126 CATALUNYA (L1)  | E50 | agujero suelo junto a pda1559-->         | EVE028EG            |
| 35868437 | 25/11/2024 | 126 CATALUNYA (L1)  | E61 | Embús Lavabo femení                      | EDE016LF            |
| 35869645 | 27/11/2024 | 126 CATALUNYA (L1)  | E61 | EMBUS PIQUES LAV MASC I FEMENI           | EDE016LF            |
| 35870258 | 28/11/2024 | 126 CATALUNYA (L1)  | E61 | lavavos masculinos embozados             | EDE016LM            |
| 35872178 | 01/12/2024 | 126 CATALUNYA (L1)  | E61 | LAVAMANOS OBSTRUIDO                      | EDE016LF            |
| 35874328 | 04/12/2024 | 126 CATALUNYA (L1)  | E50 | MIRALL LAVABO TRENCAT                    | EDE016LM            |
| 35875683 | 06/12/2024 | 126 CATALUNYA (L1)  | E61 | WC FEMENINO ATASCADO >>                  | EDE016ZC            |
| 35880265 | 12/12/2024 | 126 CATALUNYA (L1)  | E53 | Filtració a dependències                 | EDE016LM            |
| 40023991 | 18/12/2024 | 126 CATALUNYA (L1)  | E50 | ADEQUAR FALS SOSTRE PLADUR VINILIC       | EDE016LM            |
| 40023992 | 18/12/2024 | 126 CATALUNYA (L1)  | E61 | SUBSTITUIR TRAM DESGUÀS EN MAL ESTAT     | EDE016LM            |
| 40023993 | 18/12/2024 | 126 CATALUNYA (L1)  | E61 | SUBSTITUIR SIFÓ URINARI EN MAL ESTAT     | EDE016LM            |
| 35660048 | 24/01/2024 | 127 URQUINAONA (L1) | E50 | IMBORNAL SUELTO EN COLA V1               | EAN017EG            |
| 35660800 | 25/01/2024 | 127 URQUINAONA (L1) | E50 | Pintura arrancada pared vest 2           | EVE032EG            |
| 35662898 | 28/01/2024 | 127 URQUINAONA (L1) | E50 | banc de pedra                            | EAN137EG            |
| 35664941 | 31/01/2024 | 127 URQUINAONA (L1) | E61 | REIXETES EMBOÇADES                       | EAC025EG            |
| 35682920 | 27/02/2024 | 127 URQUINAONA (L1) | E53 | Filtración EN CABINA AAC                 | EVE030AC            |
| 35691014 | 09/03/2024 | 127 URQUINAONA (L1) | E53 | Filtracions                              | EAN137EG            |
| 35697276 | 18/03/2024 | 127 URQUINAONA (L1) | E50 | Rajoles Paret CASTELLET SORTIDA          | EAC026EG            |
| 35701080 | 24/03/2024 | 127 URQUINAONA (L1) | E50 | Bancos de piedra V2 con agujeros y griet | EAN137EG            |
| 35703016 | 27/03/2024 | 127 URQUINAONA (L1) | E50 | BANCOS V2:CAP V2 AGRIETADO PARTE TOCANDO | EAN137EG            |
| 35705258 | 01/04/2024 | 127 URQUINAONA (L1) | E53 | DIVERSAS FILTRACIONES AND.V2             | EAN137EG            |
| 35705260 | 01/04/2024 | 127 URQUINAONA (L1) | E53 | FILTRACION SUBIDA AND.V2 A VEST.0        | EIT0095G            |
| 35720982 | 24/04/2024 | 127 URQUINAONA (L1) | E50 | REJILLA SUMIDERO ROTA                    | EDE107CN            |
| 35740224 | 19/05/2024 | 127 URQUINAONA (L1) | E50 | V1 Rajoles Sòl falta un trozo            | EAN017EG            |
| 35740540 | 20/05/2024 | 127 URQUINAONA (L1) | E50 | baldosa suelta junto imbormal ve00       | EVE030EG            |
| 35748250 | 31/05/2024 | 127 URQUINAONA (L1) | E50 | perfil salva baldosa roto dentro cabina  | EVE030AC            |
| 35769513 | 01/07/2024 | 127 URQUINAONA (L1) | E50 | Falta trozo rejilla suelo cola v1        | EAN017EG            |
| 35796651 | 12/08/2024 | 127 URQUINAONA (L1) | E50 | Baldosas rotas en sda. Trafalgar acceso2 | EAC026EG            |
| 35810402 | 04/09/2024 | 127 URQUINAONA (L1) | E53 | Filtración en cabecera de V2             | EAN137EG            |

|          |            |                     |     |                                          |          |
|----------|------------|---------------------|-----|------------------------------------------|----------|
| 35812937 | 08/09/2024 | 127 URQUINAONA (L1) | E53 | Filtració amb afectació al Client        | 01.27    |
| 35814641 | 10/09/2024 | 127 URQUINAONA (L1) | E50 | REIXETES SOLTES CUA V1                   | EAN017EG |
| 35825087 | 26/09/2024 | 127 URQUINAONA (L1) | E61 | EMBUS PICA QUART NETEJA                  | EDE107CN |
| 40023673 | 07/10/2024 | 127 URQUINAONA (L1) | E50 | REPARACIÓ APLACAT TRESPA                 | EVE031EG |
| 35866533 | 22/11/2024 | 127 URQUINAONA (L1) | E61 | Reixetes emboçades                       | EAC024EG |
| 35866532 | 22/11/2024 | 127 URQUINAONA (L1) | E61 | Reixetes emboçades                       | EAC025EG |
| 35891758 | 30/12/2024 | 127 URQUINAONA (L1) | E50 | BORDE ANDEN CAP V1 SUELTO Y ROTO         | EAN017EG |
| 35658494 | 22/01/2024 | 128 ARC DE TRIOMF   | E50 | IMBORNAL DETERIORADDO                    | EAN138EG |
| 35662208 | 27/01/2024 | 128 ARC DE TRIOMF   | E61 | Embús Lavabo MASCULI                     | EDE018LM |
| 35678058 | 19/02/2024 | 128 ARC DE TRIOMF   | E53 | Filtració amb afectació al Client v1     | EAN018EG |
| 35677856 | 19/02/2024 | 128 ARC DE TRIOMF   | E53 | Filtració amb afectació al Client V1     | EAN018EG |
| 35682685 | 26/02/2024 | 128 ARC DE TRIOMF   | E61 | Desguassí Obstruït lavabo secundario     | EDE018LF |
| 35691484 | 10/03/2024 | 128 ARC DE TRIOMF   | E50 | 4 BALDOSAS SUELTAS EN ACCESO VILANOVA    | EAC027EG |
| 35696487 | 17/03/2024 | 128 ARC DE TRIOMF   | E50 | tapa wc masc no està                     | EDE018LM |
| 35697277 | 18/03/2024 | 128 ARC DE TRIOMF   | E50 | SOBRESURT CARGOL DEL TERRA NOTA          | EAC027EG |
| 35728131 | 03/05/2024 | 128 ARC DE TRIOMF   | E50 | caida cascotes cola v1, NO SE VE PROCEDE | EAN018EG |
| 35730328 | 06/05/2024 | 128 ARC DE TRIOMF   | E61 | Embús Lavabo femenino                    | EDE003VF |
| 35730910 | 07/05/2024 | 128 ARC DE TRIOMF   | E50 | Reixetes Soltes sortida Vilanova         | EAC027EG |
| 35743681 | 24/05/2024 | 128 ARC DE TRIOMF   | E50 | AL SALIR DE ESC 06 HAY RAJOLA SUELTA     | EVE033EG |
| 35744729 | 26/05/2024 | 128 ARC DE TRIOMF   | E50 | portes via1 enllaç renfe >>>             | EAN018EG |
| 35747280 | 30/05/2024 | 128 ARC DE TRIOMF   | E50 | Reixetes Soltes (falta trozo de reja) *  | EAN138EG |
| 35754978 | 10/06/2024 | 128 ARC DE TRIOMF   | E61 | IMBORNAL NO XUCLA AIGUA EMBUSSAT         | EAC027EG |
| 35756055 | 11/06/2024 | 128 ARC DE TRIOMF   | E61 | REIXETES EMBOÇADES                       | EAC027EG |
| 35756375 | 11/06/2024 | 128 ARC DE TRIOMF   | E53 | Filtracio cua v2                         | EAN138EG |
| 35781461 | 19/07/2024 | 128 ARC DE TRIOMF   | E50 | BALDOSA SUELO VE00 SE MUEVE>>            | EVE033EG |
| 35797667 | 14/08/2024 | 128 ARC DE TRIOMF   | E61 | Embús Lavabo                             | EDE018LM |
| 35804714 | 26/08/2024 | 128 ARC DE TRIOMF   | E61 | Desguassí pica neteja perd aigua         | EDE016CN |
| 35816756 | 13/09/2024 | 128 ARC DE TRIOMF   | E61 | Embús Lavabo T-Mobilitat VE01            | EDE018LM |
| 35817562 | 15/09/2024 | 128 ARC DE TRIOMF   | E50 | Rodapie Suelto Inicio escalera anden     | EIT0100G |
| 35835841 | 10/10/2024 | 128 ARC DE TRIOMF   | E50 | Rajoles Sòl SUELTA EN CGE                | EVE033AC |
| 35840271 | 16/10/2024 | 128 ARC DE TRIOMF   | E61 | Embús Lavabo WC                          | EDE003VF |
| 35855682 | 06/11/2024 | 128 ARC DE TRIOMF   | E61 | Embús Sanitari                           | EDE018LM |
| 35856170 | 07/11/2024 | 128 ARC DE TRIOMF   | E50 | Rodapiés ->                              | EVE033EG |
| 35863059 | 17/11/2024 | 128 ARC DE TRIOMF   | E53 | Filtracions per pluja a VE00             | EVE033EG |
| 35865148 | 20/11/2024 | 128 ARC DE TRIOMF   | E61 | Embús Lavabo vestuario masculino         | EDE003VM |
| 35874963 | 05/12/2024 | 128 ARC DE TRIOMF   | E61 | wc lavabo masc minusvalidos pierde agua  | EDE018LM |
| 35874887 | 05/12/2024 | 128 ARC DE TRIOMF   | E53 | FILTRACION DESDE TECHO PASADOS VALIDADOR | EVE033EG |
| 35653826 | 15/01/2024 | 129 MARINA          | E50 | TROZO PARED JUNTO A MARCO PUERTA CGE     | EVE036AC |
| 35661329 | 26/01/2024 | 129 MARINA          | E50 | imbornal embossat                        | EAC028EG |
| 35677331 | 18/02/2024 | 129 MARINA          | E50 | LORES A FOSA SEPTICA. AGUAS RESIDUALES   | EVE036EG |
| 35680621 | 23/02/2024 | 129 MARINA          | E61 | Reixetes emboçades                       | EAC028EG |
| 35681738 | 25/02/2024 | 129 MARINA          | E50 | Escala Pedra 1r escalón de subida roto   | EAC028EG |
| 35701975 | 26/03/2024 | 129 MARINA          | E61 | REIXETES EMBOÇADES                       | EAC186EG |
| 35722970 | 26/04/2024 | 129 MARINA          | E53 | Fuerte olor a desagüe                    | EVE036AC |
| 35725612 | 30/04/2024 | 129 MARINA          | E53 | Filtració amb afectació al Client        | EAN139EG |
| 35736620 | 14/05/2024 | 129 MARINA          | E53 | Filtracion salida emergencia de vía 2    | EAN139EG |
| 35737317 | 15/05/2024 | 129 MARINA          | E50 | Rajoles Paret soltes. Vestuario limpieza | EDE019ZC |
| 40023020 | 17/05/2024 | 129 MARINA          | E50 | SUBSTITUCIÓ/REPARACIÓ RAJOLES TRENCADES  | EAN019EG |
| 35755932 | 11/06/2024 | 129 MARINA          | E50 | FALTA CARBURUNDUM ESCALERA OBRA          | EAC186EG |
| 35755970 | 11/06/2024 | 129 MARINA          | E50 | no està Reixeta via 1                    | EAN019EG |

|          |            |               |     |                                          |                     |
|----------|------------|---------------|-----|------------------------------------------|---------------------|
| 35755946 | 11/06/2024 | 129 MARINA    | E50 | 2 RACHOLAS SUELTAS EN PARED VIA 2        | EAN139EG            |
| 35759541 | 16/06/2024 | 129 MARINA    | E50 | Falta imbornal acceso almogavers         | EAC186EG            |
| 35761729 | 19/06/2024 | 129 MARINA    | E61 | Fuita CANALITZACIO DESGUAS LAV ANTIC     | EDE010BU            |
| 35764636 | 23/06/2024 | 129 MARINA    | E53 | Filtració a dependències sortida emergen | EAN019EG            |
| 35765482 | 25/06/2024 | 129 MARINA    | E61 | Embús Lavabo                             | EDE019LM            |
| 35776316 | 12/07/2024 | 129 MARINA    | E50 | Rajoles Paret SOLTES A ANDANA VIA 2      | EAN139EG            |
| 35789127 | 31/07/2024 | 129 MARINA    | E50 | Zocalo columna central CGE               | EVE036AC            |
| 35798950 | 16/08/2024 | 129 MARINA    | E53 | Filtració a dependències                 | EDE019ZC            |
| 35823068 | 23/09/2024 | 129 MARINA    | E61 | DESAGUE OBSTRUIDO                        | EDE017CN            |
| 35827237 | 29/09/2024 | 129 MARINA    | E50 | Rajoles Paret                            | EIT0106G            |
| 35850174 | 30/10/2024 | 129 MARINA    | E61 | Embús Lavabo FUGA EN DESAGÜE             | EDE019LM            |
| 35852939 | 03/11/2024 | 129 MARINA    | E61 | Embús Lavabo femenino                    | EDE019LF            |
| 35854007 | 04/11/2024 | 129 MARINA    | E53 | Filtració amb afectació al Client V1 AND | EAN019EG            |
| 35853998 | 04/11/2024 | 129 MARINA    | E53 | Filtració amb afectació al Client CAB V2 | EAN139EG            |
| 35853575 | 04/11/2024 | 129 MARINA    | E61 | WCs inundados (masc. y fem)              | NIGA0019            |
| 35887849 | 24/12/2024 | 129 MARINA    | E50 | mal olor en cabina                       | EVE036AC            |
| 35648198 | 07/01/2024 | 130 GLÒRIES   | E50 | Reja imbornal rota                       | EAC187EG            |
| 35680794 | 23/02/2024 | 130 GLÒRIES   | E50 | Rajoles Sòl mal estat (CABECERA)         | EAN140EG            |
| 35693411 | 12/03/2024 | 130 GLÒRIES   | E50 | 2 Rajoles Sòl SUELTAS FRENTE CERRAMIENTO | EAN020EG            |
| 35705762 | 02/04/2024 | 130 GLÒRIES   | E53 | FILTRACION LLUVIA CAE SDA.PLAZA GLORIES  | EAC029EG            |
| 35719720 | 22/04/2024 | 130 GLÒRIES   | E53 | Filtració amb afectació a Client CAB V1  | EAN020EG            |
| 35725151 | 29/04/2024 | 130 GLÒRIES   | E53 | Filtració amb afectació al Client        | EAC029EG            |
| 35725048 | 29/04/2024 | 130 GLÒRIES   | E53 | Filtració amb afectació al Client        | EAN020EG            |
| 35726500 | 01/05/2024 | 130 GLÒRIES   | E53 | Filtració amb afectació al Client        | EAC029EG            |
| 35726785 | 01/05/2024 | 130 GLÒRIES   | E53 | FILTRACIÓ SOBRE ESCALA                   | EAC029EG            |
| 35730854 | 07/05/2024 | 130 GLÒRIES   | E53 | filtración en escalera sld plaza glorias | EAC029EG            |
| 35749048 | 01/06/2024 | 130 GLÒRIES   | E61 | Desguassí Obstruït. WC KO                | EDE020LF            |
| 35757447 | 13/06/2024 | 130 GLÒRIES   | E53 | Filtracions per pluja                    | EAC029EG            |
| 35757448 | 13/06/2024 | 130 GLÒRIES   | E53 | Filtracions per pluja                    | EAC188EG            |
| 35760093 | 17/06/2024 | 130 GLÒRIES   | E50 | Rajoles Sòl AIXECADA CAP V2.             | EAN140EG            |
| 40023172 | 01/07/2024 | 130 GLÒRIES   | E53 | CANALITZAR FILTRACIÓ ITINERARI ACCÉS     | EIT0114G            |
| 35772698 | 06/07/2024 | 130 GLÒRIES   | E50 | Rachola suelta andén central -->         | EAN140EG            |
| 35777330 | 13/07/2024 | 130 GLÒRIES   | E50 | s/ meridiana falta carburundun en un esc | EAC188EG            |
| 35801891 | 21/08/2024 | 130 GLÒRIES   | E50 | Rajoles Sòl                              | EAN140EG            |
| 35801819 | 21/08/2024 | 130 GLÒRIES   | E50 | Rajoles Sòl CABECERA VÍA 2               | EAN140EG            |
| 35822567 | 22/09/2024 | 130 GLÒRIES   | E50 | Barandilla suelta parte superior         | EAC188EG            |
| 35823096 | 23/09/2024 | 130 GLÒRIES   | E50 | Diversos                                 | NIGA0020            |
| 35829149 | 02/10/2024 | 130 GLÒRIES   | E53 | Filtracions entre Glories i Clot tunel-> | 01.30               |
| 40023684 | 10/10/2024 | 130 GLÒRIES   | E50 | BARANA AMB MOVIMENT-PAVIMENT TRENCAT     | EAC029EG            |
| 35837925 | 13/10/2024 | 130 GLÒRIES   | E50 | Diversos                                 | EDE020LF            |
| 35843610 | 21/10/2024 | 130 GLÒRIES   | E50 | BALDOSA SUELO LEVANTADA VEST 01          | EVE038EG            |
| 35851848 | 01/11/2024 | 130 GLÒRIES   | E53 | Filtració sobre ESC03                    | 01.30.VE00.EM.ES003 |
| 35851783 | 01/11/2024 | 130 GLÒRIES   | E53 | ACCÉS VE01 FILT.SURT AIGUA DE CANALETA   | EAC188EG            |
| 35694896 | 14/03/2024 | 131 CLOT (L1) | E61 | Desague WC femenino pierde agua          | EDE021ZC            |
| 35717080 | 18/04/2024 | 131 CLOT (L1) | E61 | Pierde agua desagüe Sanitario femenino   | EDE021ZC            |
| 35793363 | 07/08/2024 | 131 CLOT (L1) | E50 | BALDOSAS PARED SUELTAS EN ACCESO A WC    | EDE021ZC            |
| 35841171 | 17/10/2024 | 131 CLOT (L1) | E53 | filtracion cuarto neteja, sale mucha agu | EDE021ZC            |
| 35648000 | 07/01/2024 | 131 CLOT (L1) | E50 | baldosa pared caída                      | EAN141EG            |
| 35657348 | 20/01/2024 | 131 CLOT (L1) | E53 | Filtracions per pluja PASILLO RENFE.     | EAC030EG            |
| 35659758 | 23/01/2024 | 131 CLOT (L1) | E50 | Rajoles Paret                            | EIT0118G            |

|          |            |               |     |                                          |          |
|----------|------------|---------------|-----|------------------------------------------|----------|
| 35662960 | 29/01/2024 | 131 CLOT (L1) | E50 | Baldosas caidas esc. a v2 desde VE01     | EIT0120G |
| 35665869 | 01/02/2024 | 131 CLOT (L1) | E50 | Banco de piedra suelto - Mitad           | EAN315EG |
| 35681119 | 23/02/2024 | 131 CLOT (L1) | E53 | FILTRACIÓN JUNTO ESC A VIA 2 VE01        | EIT0120G |
| 35699681 | 22/03/2024 | 131 CLOT (L1) | E53 | Filtració amb afectació a Circulació     | EAN021EG |
| 35702392 | 26/03/2024 | 131 CLOT (L1) | E53 | Filtración parte superior escalera       | EIT0120G |
| 35705591 | 01/04/2024 | 131 CLOT (L1) | E50 | 18 Rajoles Paret caidas via 2            | EAN141EG |
| 35706518 | 03/04/2024 | 131 CLOT (L1) | E53 | AIGUA SOBRE SECCIONADOR URGENT           | EDE039CS |
| 35707067 | 03/04/2024 | 131 CLOT (L1) | E50 | 6 Rajoles Paret CAB VIA2 FALTAN          | EIT0120G |
| 35717087 | 18/04/2024 | 131 CLOT (L1) | E50 | Rajoles Sòl                              | EVE039EG |
| 35727031 | 01/05/2024 | 131 CLOT (L1) | E53 | Filtració amb afectació al Client        | EVE039EG |
| 40023011 | 15/05/2024 | 131 CLOT (L1) | E53 | CANALITZAR FILTRACIÓ CAMBRA SECCIONADORS | EDE039CS |
| 35738144 | 16/05/2024 | 131 CLOT (L1) | E50 | Rajoles Sòl trencada, perill caiguda.    | EVE039EG |
| 35747854 | 30/05/2024 | 131 CLOT (L1) | E50 | Falten 2 Rajoles Sòl VE00                | EVE039EG |
| 35750095 | 03/06/2024 | 131 CLOT (L1) | E50 | banco anden central se balancea          | EAN315EG |
| 35757821 | 13/06/2024 | 131 CLOT (L1) | E53 | Filtració amb afectació al Client CUA v2 | EAN141EG |
| 35785873 | 26/07/2024 | 131 CLOT (L1) | E50 | FALTAN 3 RACHOLAS CABCERA V2             | EAN141EG |
| 35813715 | 09/09/2024 | 131 CLOT (L1) | E50 | Rajoles Paret 15 en CAB de via 2 y mitad | EAN141EG |
| 35818688 | 17/09/2024 | 131 CLOT (L1) | E50 | Rajoles Paret ITN RENFE                  | EVE039EG |
| 35828236 | 30/09/2024 | 131 CLOT (L1) | E50 | agujeros en suelo en pasillo enlace con  | EIT0122G |
| 35829566 | 02/10/2024 | 131 CLOT (L1) | E53 | Filtració amb afectació al Client        | EIT0120G |
| 35857068 | 08/11/2024 | 131 CLOT (L1) | E53 | Filtracions varies                       | EDE019CN |
| 35861555 | 15/11/2024 | 131 CLOT (L1) | E50 | CEMENTO FRESCO                           | EAN021EG |
| 35881886 | 15/12/2024 | 131 CLOT (L1) | E53 | FILTRACION EN ESCALERA PIEDRA V1         | EIT0117G |
| 35648761 | 08/01/2024 | 132 NAVAS     | E53 | Filtració en ascensor nº1, ascensor atur | EVE041EG |
| 35657196 | 19/01/2024 | 132 NAVAS     | E61 | Reixetes emboçades                       | EAC032EG |
| 35657197 | 19/01/2024 | 132 NAVAS     | E61 | Reixetes emboçades                       | EAC033EG |
| 35665311 | 01/02/2024 | 132 NAVAS     | E50 | RAJOLES PARET FALTA                      | EAC033EG |
| 35671778 | 10/02/2024 | 132 NAVAS     | E53 | Filtracions ACCESO SOBRE ESCALERAS       | EVE041EG |
| 35682044 | 25/02/2024 | 132 NAVAS     | E50 | 6 Rajoles Paret sueltas y falta 1        | EAC033EG |
| 35686856 | 03/03/2024 | 132 NAVAS     | E53 | FILTRACIÓN CABEZA Y COLA VÍA 1           | EAN022EG |
| 35691099 | 09/03/2024 | 132 NAVAS     | E53 | Filtració sobre catenaria cua v1         | EAN022EG |
| 35691191 | 09/03/2024 | 132 NAVAS     | E53 | FILTRACIONES cap v1                      | EAN022EG |
| 35691101 | 09/03/2024 | 132 NAVAS     | E53 | Filtració cua v1                         | EAN022EG |
| 35691102 | 09/03/2024 | 132 NAVAS     | E53 | Filtració cua v2                         | EAN142EG |
| 35691104 | 09/03/2024 | 132 NAVAS     | E53 | Filtracins andana central -->            | EAN303EG |
| 35691125 | 09/03/2024 | 132 NAVAS     | E53 | esc.01 parada por filtración             | EVE041EG |
| 35696053 | 16/03/2024 | 132 NAVAS     | E53 | FILTRACIONES acces meridiana             | EAC033EG |
| 40022765 | 22/03/2024 | 132 NAVAS     | E53 | CANALITZAR FILTRACIONES ANDANA           | EAN303EG |
| 35701663 | 25/03/2024 | 132 NAVAS     | E61 | WC femenino y masculino pierden agua >>  | EDE021LF |
| 35702179 | 26/03/2024 | 132 NAVAS     | E61 | Desguassí Obstruït lavabo femenino       | EDE021LF |
| 35705195 | 01/04/2024 | 132 NAVAS     | E53 | FILTRACION LLUVIA AFECTA TODO AN03       | EAN303EG |
| 35712386 | 11/04/2024 | 132 NAVAS     | E61 | Tubería WC reventada                     | EDE021LF |
| 35719719 | 22/04/2024 | 132 NAVAS     | E53 | Filtració amb afectació a Client COLA V1 | EAN022EG |
| 35719748 | 22/04/2024 | 132 NAVAS     | E53 | FILTRACIÓN EN COLA DE VIA 1              | EAN022EG |
| 35725996 | 30/04/2024 | 132 NAVAS     | E53 | Filtracions per pluja (ACCESO PRINCIPAL) | EAC032EG |
| 35732637 | 09/05/2024 | 132 NAVAS     | E50 | bajante lavabo femenino no esta sellado  | EDE021LF |
| 35733123 | 10/05/2024 | 132 NAVAS     | E53 | pequeñFiltracion vest princ.al lado asc1 | EAC032EG |
| 35736735 | 15/05/2024 | 132 NAVAS     | E53 | FILTRACION AC.NAVAS TOLOSA TECHO Y PARED | EAC032EG |
| 35745629 | 27/05/2024 | 132 NAVAS     | E53 | Filtració amb afectació al Client        | EVE041EG |
| 35747466 | 30/05/2024 | 132 NAVAS     | E53 | Filtració amb afectació al Client        | EVE042EG |

|          |            |                     |     |                                           |                     |
|----------|------------|---------------------|-----|-------------------------------------------|---------------------|
| 35756110 | 11/06/2024 | 132 NAVAS           | E53 | Filtracions per pluja sobre ESC 01        | 01.32.VE00.EM.ES001 |
| 35756994 | 12/06/2024 | 132 NAVAS           | E61 | Desguassí Obstruït                        | EAC032EG            |
| 35756489 | 12/06/2024 | 132 NAVAS           | E53 | Filtració final esc pedra acc navas tolo  | EAC032EG            |
| 35756504 | 12/06/2024 | 132 NAVAS           | E53 | Filtracions andanes cua                   | EAN303EG            |
| 35770847 | 03/07/2024 | 132 NAVAS           | E53 | FILTRACIONES encima escaleras de piedra v | EAN142EG            |
| 35770845 | 03/07/2024 | 132 NAVAS           | E53 | Filtracions al lado del asc1              | EVE041EG            |
| 35791066 | 03/08/2024 | 132 NAVAS           | E53 | Filtracions esc.cua v2                    | EIT0126G            |
| 35793969 | 07/08/2024 | 132 NAVAS           | E53 | FILTRACIÓ ESCALA PEDRA-->>                | EIT0126G            |
| 35801741 | 21/08/2024 | 132 NAVAS           | E53 | Filtracions anden central medio anden     | EAN303EG            |
| 35801646 | 21/08/2024 | 132 NAVAS           | E61 | Embús Sanitari Urinari Maculí             | EDE021LM            |
| 35806331 | 29/08/2024 | 132 NAVAS           | E50 | Rajoles Paret VST PRINCIPAL               | EVE041EG            |
| 35810663 | 04/09/2024 | 132 NAVAS           | E53 | Filtració en Escala Mecànica              | 01.32.VE00.EM.ES001 |
| 35810664 | 04/09/2024 | 132 NAVAS           | E53 | Filtració amb afectació al Client         | EAN022EG            |
| 35812916 | 08/09/2024 | 132 NAVAS           | E61 | Desguassí Obstruït                        | EAC033EG            |
| 35813951 | 09/09/2024 | 132 NAVAS           | E53 | Filtració amb afectació al Client AND V2  | EAN142EG            |
| 35821375 | 20/09/2024 | 132 NAVAS           | E53 | Filtració amb afectació al Client         | EAN022EG            |
| 35830072 | 03/10/2024 | 132 NAVAS           | E53 | FILTRACION LLUVIA EN VE00 Y ESCALERA      | 01.32.VE00          |
| 35830073 | 03/10/2024 | 132 NAVAS           | E53 | FILTRACION EN ANDEN CENTRAL.              | EAN303EG            |
| 35847502 | 26/10/2024 | 132 NAVAS           | E53 | Filtració amb afectació al Client         | EAN022EG            |
| 35847248 | 26/10/2024 | 132 NAVAS           | E53 | FILTRACIONES LLUVIA ANDEN CENTRAL         | EAN303EG            |
| 35849224 | 29/10/2024 | 132 NAVAS           | E53 | Filtracions per pluja AFECTA A CUA V2     | EAN142EG            |
| 35850373 | 30/10/2024 | 132 NAVAS           | E61 | Reixetes emboçades                        | EAC033EG            |
| 35860036 | 13/11/2024 | 132 NAVAS           | E53 | Filtració amb afectació al Client         | 01.32               |
| 35873125 | 02/12/2024 | 132 NAVAS           | E53 | Filtració amb afectació a Circulació -->  | EAN142EG            |
| 35880295 | 12/12/2024 | 132 NAVAS           | E53 | Filtració en Escala Mecànica              | 01.32.VE00.EM.ES001 |
| 35880291 | 12/12/2024 | 132 NAVAS           | E53 | Filtració amb afectació al Client urgent  | EAN303EG            |
| 35652345 | 12/01/2024 | 133 LA SAGRERA (L1) | E50 | ESCALONES ROTOS/DETERIORADOS              | EAC158EG            |
| 35656347 | 18/01/2024 | 133 LA SAGRERA (L1) | E50 | rachola suelo hundida a la salida escale  | EIT0129G            |
| 35659754 | 23/01/2024 | 133 LA SAGRERA (L1) | E61 | Desguassí Obstruït                        | EDE022LM            |
| 35662329 | 27/01/2024 | 133 LA SAGRERA (L1) | E50 | Escales de Pedra, peldaño suelta .        | EAC035EG            |
| 40022551 | 08/02/2024 | 133 LA SAGRERA (L1) | E61 | URINARIS EMBOSATS                         | EDE004VM            |
| 35686542 | 03/03/2024 | 133 LA SAGRERA (L1) | E53 | Filtració amb afectació aNDEN CABEZA V1   | EIT0128G            |
| 35691318 | 09/03/2024 | 133 LA SAGRERA (L1) | E53 | Filtracions per pluja                     | EAN023EG            |
| 35691276 | 09/03/2024 | 133 LA SAGRERA (L1) | E50 | Suelo de los vestíbulos resbaladizo >>    | EVE043EG            |
| 35692233 | 11/03/2024 | 133 LA SAGRERA (L1) | E53 | Filtració SOBRE PDA VE00                  | EVE043EG            |
| 35697794 | 19/03/2024 | 133 LA SAGRERA (L1) | E50 | Rajoles Paret Falta                       | EAC158EG            |
| 35698458 | 20/03/2024 | 133 LA SAGRERA (L1) | E50 | slda garcilaso escalones sueltos          | EAC158EG            |
| 40022766 | 22/03/2024 | 133 LA SAGRERA (L1) | E53 | SEGUIMEN FILTRACIÓ SOBRE PDA VEST.00      | EVE043EG            |
| 40022796 | 09/04/2024 | 133 LA SAGRERA (L1) | E61 | REPARACIÓ DESGUÀS URINARIS                | EDE004VM            |
| 40022797 | 09/04/2024 | 133 LA SAGRERA (L1) | E50 | FORMACIÓ D'ACCÉS A SOTA ESCALA            | EVE043AC            |
| 40022870 | 17/04/2024 | 133 LA SAGRERA (L1) | E53 | CANALITZAR FILTRACIÓ GALERIA CABLES AT    | EDE021CA            |
| 35720073 | 23/04/2024 | 133 LA SAGRERA (L1) | E50 | Rajoles Sòl davant cab aac es mouen       | EVE043EG            |
| 35723886 | 28/04/2024 | 133 LA SAGRERA (L1) | E53 | Filtració sobre da1358. fa malbé bobines  | EVE043EG            |
| 35724848 | 29/04/2024 | 133 LA SAGRERA (L1) | E53 | Filtració a CAP V1 (CAP AL PUNT 5)        | EAN023EG            |
| 35725318 | 29/04/2024 | 133 LA SAGRERA (L1) | E53 | Filtració ENCIMA PANT. DA 1358 y 1350     | EVE043EG            |
| 35726301 | 30/04/2024 | 133 LA SAGRERA (L1) | E53 | Filtració amb afectació al Client         | EVE043EG            |
| 35727423 | 02/05/2024 | 133 LA SAGRERA (L1) | E50 | ESC PIEDRA BALDOSAS ENTRADA MAL COLOCADA  | EAC035EG            |
| 35731886 | 08/05/2024 | 133 LA SAGRERA (L1) | E53 | Filtració sobre las PDAs - URGENTE        | EVE043EG            |
| 35741091 | 21/05/2024 | 133 LA SAGRERA (L1) | E53 | FILTRACION PUERTA CABINA AAC              | EVE043EG            |
| 35751936 | 05/06/2024 | 133 LA SAGRERA (L1) | E53 | Filtración encima de la caja señales      | SCIR1688            |

|          |            |                     |     |                                          |          |
|----------|------------|---------------------|-----|------------------------------------------|----------|
| 35755553 | 11/06/2024 | 133 LA SAGRERA (L1) | E53 | filtrac.techo bajantes v3 medio anden    | EAN023EG |
| 35756388 | 12/06/2024 | 133 LA SAGRERA (L1) | E53 | Filtracions per pluja EN CABECERA DE VIA | EAN023EG |
| 35769265 | 01/07/2024 | 133 LA SAGRERA (L1) | E53 | Filtrac anden centr.cab.via1 sobre espej | EAN023EG |
| 35771951 | 05/07/2024 | 133 LA SAGRERA (L1) | E50 | ESCALERA DE PIEDRA (ROTA)                | EAC158EG |
| 35788160 | 30/07/2024 | 133 LA SAGRERA (L1) | E50 | Escales de Pedra. Escalon roto.          | EAC158EG |
| 35799965 | 18/08/2024 | 133 LA SAGRERA (L1) | E61 | imbornal sueltos y levantados            | EEMD0082 |
| 35814071 | 10/09/2024 | 133 LA SAGRERA (L1) | E53 | Filtració amb afectació Circulació via3  | EAN023EG |
| 35833421 | 07/10/2024 | 133 LA SAGRERA (L1) | E61 | fregadero embozado sala descanso         | EDE023ZC |
| 40023676 | 11/10/2024 | 133 LA SAGRERA (L1) | E50 | SUBSTITUCIÓ DE PORTA D'ACCÉS A DEPENDÈNC | EDE013BU |
| 35848594 | 28/10/2024 | 133 LA SAGRERA (L1) | E53 | Filtracions per pluja sobre PDA          | EVE043EG |
| 35850287 | 30/10/2024 | 133 LA SAGRERA (L1) | E53 | sala replanificación inundada            | EDE023ZC |
| 35854881 | 05/11/2024 | 133 LA SAGRERA (L1) | E53 | DESPRENDIMIENTO YESO TECHO ENLAC L5/L1   | EDE023ZC |
| 35856829 | 08/11/2024 | 133 LA SAGRERA (L1) | E50 | colocar trespa en pica del comedor       | EDE023ZC |
| 40023866 | 12/11/2024 | 133 LA SAGRERA (L1) | E50 | REFER TRESPA SOCOL SOTA PICA             | EDE005SE |
| 35861471 | 15/11/2024 | 133 LA SAGRERA (L1) | E53 | Filtració recurrent plujes-->>           | EVE043EG |
| 35863657 | 18/11/2024 | 133 LA SAGRERA (L1) | E50 | Baldosas sueltas en escalera Garcilaso   | EAC158EG |
| 35864921 | 20/11/2024 | 133 LA SAGRERA (L1) | E50 | 2 Rajoles Sòl del suelo mitad anden via1 | EAN023EG |
| 35866316 | 22/11/2024 | 133 LA SAGRERA (L1) | E50 | Rajoles Sòl (VST0)                       | EVE043AC |
| 35871210 | 29/11/2024 | 133 LA SAGRERA (L1) | E53 | TUBERIA PIERDE AGUA DETRAS TAQUILLAS>>   | EDE004VM |
| 35875767 | 06/12/2024 | 133 LA SAGRERA (L1) | E53 | GOTERA SOBRE DISTRIBUIDORAS >>           | EVE043EG |
| 35880232 | 12/12/2024 | 133 LA SAGRERA (L1) | E53 | Filtració amb afectació al Client        | EIT0127G |
| 35881163 | 14/12/2024 | 133 LA SAGRERA (L1) | E53 | Filtracions                              | EIT0131G |
| 35645069 | 02/01/2024 | 134 FABRA I PUIG    | E50 | Rajoles Sòl                              | EVE046EG |
| 35652360 | 12/01/2024 | 134 FABRA I PUIG    | E50 | agujero en techo itinerario--ver nota    | EAC189EG |
| 35662569 | 28/01/2024 | 134 FABRA I PUIG    | E50 | IMBORNAL SUELTO ACC SOCRATES.            | EAC189EG |
| 35665993 | 01/02/2024 | 134 FABRA I PUIG    | E50 | Imbornal caído en interior canalizacion  | EAC189EG |
| 35671398 | 09/02/2024 | 134 FABRA I PUIG    | E50 | 2 bancs de pedra es mouen molt. central  | EAN316EG |
| 35678097 | 19/02/2024 | 134 FABRA I PUIG    | E53 | Fuita BAIXANT LAVABOS                    | NES014PE |
| 35679820 | 21/02/2024 | 134 FABRA I PUIG    | E50 | AGUJERO ENTRE IMBORNAL Y ESC.5           | EAC036EG |
| 35683037 | 27/02/2024 | 134 FABRA I PUIG    | E50 | Rajola trencadaSòl trencada acceso renfe | EAC285EG |
| 35686540 | 03/03/2024 | 134 FABRA I PUIG    | E53 | Filtració a dependències/ LADO CGE       | EDE024ZC |
| 35689270 | 06/03/2024 | 134 FABRA I PUIG    | E50 | INCIDENCIA REPETITIVA>>VER NOTA (BALDOSA | EAC189EG |
| 35689245 | 06/03/2024 | 134 FABRA I PUIG    | E50 | Diversos                                 | EAC189EG |
| 35690683 | 08/03/2024 | 134 FABRA I PUIG    | E61 | FALTA ANELLA EMBORNAL                    | EAC189EG |
| 35690678 | 08/03/2024 | 134 FABRA I PUIG    | E50 | PLATAFORMA ACCESO HORMIGON DEGRADADO     | EAC277EG |
| 35691289 | 09/03/2024 | 134 FABRA I PUIG    | E53 | Filtracions per pluja >>                 | EVE045EG |
| 35692629 | 11/03/2024 | 134 FABRA I PUIG    | E50 | Rajoles Sòl zona vies. Ver nota          | EAN316EG |
| 35693520 | 12/03/2024 | 134 FABRA I PUIG    | E50 | Desnivel ultimo peldaño + falta revestim | EAC036EG |
| 35696887 | 17/03/2024 | 134 FABRA I PUIG    | E61 | WC MASCULINO TAZA ROTA POR LA BASE       | EDE023LM |
| 35698568 | 20/03/2024 | 134 FABRA I PUIG    | E50 | baldosas sueltas pasillo cabina -->      | EVE045AC |
| 35698868 | 20/03/2024 | 134 FABRA I PUIG    | E50 | 14 Rajoles Paret CAIGUDES ENTRADA CJE    | EVE045AC |
| 35705058 | 31/03/2024 | 134 FABRA I PUIG    | E53 | Filtracions                              | EDE024ZC |
| 35709808 | 08/04/2024 | 134 FABRA I PUIG    | E50 | Rajoles Paret sueltas lado cabina j.esta | EVE045AC |
| 40022798 | 09/04/2024 | 134 FABRA I PUIG    | E50 | REALITZAR REVISIÓ PECES VORA ANDANA      | EAN316EG |
| 35713258 | 12/04/2024 | 134 FABRA I PUIG    | E50 | Zócalo primer escalón superior suelto    | EAC189EG |
| 35713262 | 12/04/2024 | 134 FABRA I PUIG    | E50 | Falta revestimiento cemento puerta>>     | EVE045EG |
| 35714332 | 14/04/2024 | 134 FABRA I PUIG    | E50 | Baldosa suelo suelta junto val 102       | EVE046EG |
| 35719758 | 22/04/2024 | 134 FABRA I PUIG    | E50 | Losas acceso Meridiana separadas         | EAC277EG |
| 35719431 | 22/04/2024 | 134 FABRA I PUIG    | E53 | Filtració EN ASCENSOR 1 proveniente>>    | EVE045EG |
| 35725671 | 30/04/2024 | 134 FABRA I PUIG    | E53 | Filtració amb afectació al Client        | EAC192EG |

|          |            |                    |     |                                          |          |
|----------|------------|--------------------|-----|------------------------------------------|----------|
| 35725672 | 30/04/2024 | 134 FABRA I PUIG   | E53 | Filtració amb afectació al Client>>      | EDE024ZC |
| 35754719 | 09/06/2024 | 134 FABRA I PUIG   | E50 | canaleta metalica de cableado descolgada | EVE046EG |
| 35755444 | 10/06/2024 | 134 FABRA I PUIG   | E50 | Soportes canaleta cables sueltos v1      | EVE046EG |
| 35756760 | 12/06/2024 | 134 FABRA I PUIG   | E53 | Filtració a dependències                 | EAC277EG |
| 35791945 | 04/08/2024 | 134 FABRA I PUIG   | E50 | Reixetes Soltes (ver nota)               | EAC036EG |
| 35813138 | 08/09/2024 | 134 FABRA I PUIG   | E50 | cantonera aluminio caida.                | EIT0133G |
| 35820092 | 18/09/2024 | 134 FABRA I PUIG   | E50 | junto plat- SUP ESC 05 Y CRISTAL.URGENT  | EAC036EG |
| 35830443 | 03/10/2024 | 134 FABRA I PUIG   | E53 | Filtració esc an03-ve01                  | EAN316EG |
| 35830552 | 03/10/2024 | 134 FABRA I PUIG   | E53 | Filtració a dependències Espai Cambra Ne | EDE022CN |
| 35830382 | 03/10/2024 | 134 FABRA I PUIG   | E50 | tapa lavabo masc trencada                | EDE023LM |
| 35836070 | 10/10/2024 | 134 FABRA I PUIG   | E50 | 7 Rajoles Paret passadís menjador        | EDE024ZC |
| 35836926 | 11/10/2024 | 134 FABRA I PUIG   | E50 | Desnivel entre imbornal y suelo.         | EAC036EG |
| 35836925 | 11/10/2024 | 134 FABRA I PUIG   | E50 | Agujero suelo entre imbornal y EPAM      | EAC189EG |
| 35836944 | 11/10/2024 | 134 FABRA I PUIG   | E50 | Falta revestimiento último peldaño->     | EAC192EG |
| 35836927 | 11/10/2024 | 134 FABRA I PUIG   | E50 | A lo largo de los imbornales falta ->    | EAC277EG |
| 35844819 | 23/10/2024 | 134 FABRA I PUIG   | E61 | Reixetes emboçades                       | EAC277EG |
| 35850634 | 30/10/2024 | 134 FABRA I PUIG   | E50 | Escales de Pedra.Forat al replà          | EAC277EG |
| 35854367 | 05/11/2024 | 134 FABRA I PUIG   | E50 | BALDOSA SUELO SUELTA BORDE ANDÉN         | EAN024EG |
| 35865539 | 21/11/2024 | 134 FABRA I PUIG   | E50 | 2 REIXETES centrals imbornal ES MOUEN    | EAC277EG |
| 35865544 | 21/11/2024 | 134 FABRA I PUIG   | E50 | Rajola Sòl pasant val001 es mou          | EVE045EG |
| 35866771 | 22/11/2024 | 134 FABRA I PUIG   | E50 | baldosa suelo invade vest-1 suelta       | EAC192EG |
| 35880258 | 12/12/2024 | 134 FABRA I PUIG   | E53 | Filtració amb afectació al Client        | EVE045EG |
| 35648245 | 07/01/2024 | 135 SANT ANDREU    | E50 | 7è esglaó dels dos trams, deteriorats.   | EAC038EG |
| 35661242 | 25/01/2024 | 135 SANT ANDREU    | E50 | Falta carborundum esc 3 peldaños         | EAC037EG |
| 35661250 | 25/01/2024 | 135 SANT ANDREU    | E50 | Escales V1 anden central-Carborundum     | EIT0138G |
| 35692373 | 11/03/2024 | 135 SANT ANDREU    | E53 | Filtracion saliendo del asc 1 nivel ve00 | EVE047EG |
| 35705380 | 01/04/2024 | 135 SANT ANDREU    | E53 | filtració que afecta les distribuïdors   | EVE047EG |
| 35724737 | 29/04/2024 | 135 SANT ANDREU    | E53 | AIGUA DAVANT PTA.ASC.1 VE00              | EVE047EG |
| 35756253 | 11/06/2024 | 135 SANT ANDREU    | E61 | Reixetes emboçades Acc PI Orfila         | EAC037EG |
| 35756459 | 12/06/2024 | 135 SANT ANDREU    | E50 | techo desconchado en cola via 2          | EAN145EG |
| 35757191 | 12/06/2024 | 135 SANT ANDREU    | E53 | Filtració VE0 al costat de l'ascensor    | EVE047EG |
| 35786144 | 26/07/2024 | 135 SANT ANDREU    | E50 | Escales de Pedra esglaó trencat          | EAC038EG |
| 35812140 | 07/09/2024 | 135 SANT ANDREU    | E53 | Filtracions per pluja i fisura rebozado- | EAC037EG |
| 35811950 | 07/09/2024 | 135 SANT ANDREU    | E53 | Filtracions per pluja JUNTO PUERTAASC 1  | EVE047EG |
| 35816941 | 14/09/2024 | 135 SANT ANDREU    | E50 | Rajoles Sòl SUELTA EN MITAD ANDEN        | EAN317EG |
| 35647393 | 05/01/2024 | 136 TORRAS I BAGES | E53 | filtración centro v2                     | EAN146EG |
| 35684953 | 01/03/2024 | 136 TORRAS I BAGES | E53 | PETITA Filtracio CAB AND CENTRAL V2      | EAN146EG |
| 35686595 | 03/03/2024 | 136 TORRAS I BAGES | E53 | Filtració amb afectació al Client        | EAP006EG |
| 35690233 | 08/03/2024 | 136 TORRAS I BAGES | E53 | FILTRACIÓ MEITAT ANDANA V2               | EAN146EG |
| 35691299 | 09/03/2024 | 136 TORRAS I BAGES | E53 | Filtració cua v2 sobre escala 2          | EAN146EG |
| 35696667 | 17/03/2024 | 136 TORRAS I BAGES | E50 | REVEST. SUELO HORMIGÓN ROTO DESC         | EAC193EG |
| 35702080 | 26/03/2024 | 136 TORRAS I BAGES | E53 | Filtracions per pluja ANDEN CENTRAL      | EAP006EG |
| 35702075 | 26/03/2024 | 136 TORRAS I BAGES | E53 | Filtracions per pluja                    | EAP006EG |
| 35702860 | 27/03/2024 | 136 TORRAS I BAGES | E53 | Filtració amb afectació al Client        | EAC194EG |
| 35705354 | 01/04/2024 | 136 TORRAS I BAGES | E50 | embornal enfonsat respecte el terra      | EAC039EG |
| 40022861 | 09/04/2024 | 136 TORRAS I BAGES | E50 | FORMACIÓ NOU PAVIMENT ACCÉS              | EAC193EG |
| 35716836 | 18/04/2024 | 136 TORRAS I BAGES | E50 | escalones rotos                          | EAC193EG |
| 35721549 | 25/04/2024 | 136 TORRAS I BAGES | E50 | v1+ve01 varias baldosas sueltas+caidas-> | EIT0144G |
| 35727681 | 02/05/2024 | 136 TORRAS I BAGES | E53 | Filtració amb afectació al Client        | EAN146EG |
| 35736477 | 14/05/2024 | 136 TORRAS I BAGES | E53 | 3 FILTRACIONES                           | EAN146EG |

|          |            |                    |     |                                          |                     |
|----------|------------|--------------------|-----|------------------------------------------|---------------------|
| 35756435 | 12/06/2024 | 136 TORRAS I BAGES | E50 | reja imbornal roto.                      | EAC040EG            |
| 35762419 | 20/06/2024 | 136 TORRAS I BAGES | E53 | FILTRACIÓ AMB AFECTACIÓ A CIRCULACIÓ V4  | EAN146EG            |
| 35784618 | 24/07/2024 | 136 TORRAS I BAGES | E50 | Escales de Pedra trencats                | EAC193EG            |
| 40023350 | 23/08/2024 | 136 TORRAS I BAGES | E50 | FALTA TIRA CARBORUNDUM GRAONS ACCÉS      | EAC194EG            |
| 35815617 | 12/09/2024 | 136 TORRAS I BAGES | E50 | taza water rota de lav. masculino de 136 | EDE025LM            |
| 35817852 | 15/09/2024 | 136 TORRAS I BAGES | E50 | Taza WC masculino rota                   | EDE025LM            |
| 35826267 | 27/09/2024 | 136 TORRAS I BAGES | E50 | FORAT AL TERRA 5CM AL CAMI D'INVIDENTS   | EVE050EG            |
| 35830909 | 03/10/2024 | 136 TORRAS I BAGES | E53 | ESC 02 Filtració en Escala Mecànica      | EVE050EG            |
| 35842549 | 19/10/2024 | 136 TORRAS I BAGES | E50 | Escales de Pedra - PELDAÑO ROTO          | EAC193EG            |
| 35850409 | 30/10/2024 | 136 TORRAS I BAGES | E53 | Filtració amb afectació al Client        | EAC194EG            |
| 35850426 | 30/10/2024 | 136 TORRAS I BAGES | E50 | Diverses Rajoles Paret en AN02           | EAN146EG            |
| 35850416 | 30/10/2024 | 136 TORRAS I BAGES | E53 | Filtració amb afectació al Client        | EAN146EG            |
| 35860799 | 14/11/2024 | 136 TORRAS I BAGES | E61 | wc masculino embozado,Retrete            | EDE025LM            |
| 35880422 | 13/12/2024 | 136 TORRAS I BAGES | E53 | Filtració sobre escalera 2               | 01.36.VE01.EM.ES002 |
| 35650329 | 10/01/2024 | 137 TRINITAT VELLA | E61 | REIXETES EMBOÇADES SORTIDA PARC          | EAC195EG            |
| 35650553 | 10/01/2024 | 137 TRINITAT VELLA | E53 | Filtració amb afectació al Client        | EIT0152G            |
| 35672127 | 10/02/2024 | 137 TRINITAT VELLA | E53 | Filtració detrás de la cabina            | EVE052EG            |
| 35683190 | 27/02/2024 | 137 TRINITAT VELLA | E50 | Rajoles Paret esc pedra and v1           | EAN027EG            |
| 35690896 | 09/03/2024 | 137 TRINITAT VELLA | E53 | Filtració amb afectació al Client ve00-> | EIT0152G            |
| 35699883 | 22/03/2024 | 137 TRINITAT VELLA | E50 | Rajoles Sòl suelta en cabina             | EVE052AC            |
| 35730334 | 06/05/2024 | 137 TRINITAT VELLA | E50 | Ibornal trencat sortida Barcino          | EAC041EG            |
| 35742089 | 22/05/2024 | 137 TRINITAT VELLA | E50 | esglao escala a v1                       | EIT0151G            |
| 35746224 | 28/05/2024 | 137 TRINITAT VELLA | E50 | Falta trozo escalón escalera a V1 >>     | EIT0151G            |
| 35762891 | 20/06/2024 | 137 TRINITAT VELLA | E53 | Filtració amb afectació al Client        | EVE052EG            |
| 35765927 | 25/06/2024 | 137 TRINITAT VELLA | E61 | Embús Sanitari                           | EDE026LF            |
| 35765525 | 25/06/2024 | 137 TRINITAT VELLA | E53 | Filtració a despatxos                    | EDE027ZC            |
| 35769423 | 01/07/2024 | 137 TRINITAT VELLA | E53 | Filtracions                              | EVE052EG            |
| 35779913 | 17/07/2024 | 137 TRINITAT VELLA | E53 | Filtració amb afectació al Client        | EIT0151G            |
| 35786376 | 27/07/2024 | 137 TRINITAT VELLA | E61 | Embús Lavabo masc                        | EDE026LM            |
| 35787539 | 29/07/2024 | 137 TRINITAT VELLA | E61 | Embús Sanitari                           | EDE026LM            |
| 35797189 | 13/08/2024 | 137 TRINITAT VELLA | E53 | FILTRACION ENCIMA ESCALERA V2            | EIT0152G            |
| 35808982 | 02/09/2024 | 137 TRINITAT VELLA | E61 | Embús Lavabo Orinari                     | EDE026LM            |
| 35814009 | 09/09/2024 | 137 TRINITAT VELLA | E50 | Rajoles Sòl, SUELTA                      | EAC195EG            |
| 35814031 | 10/09/2024 | 137 TRINITAT VELLA | E50 | Escales de Pedra ,escalon roto           | EIT0153G            |
| 35848873 | 28/10/2024 | 137 TRINITAT VELLA | E53 | Filtracions- Esc piedra salida Barcino   | EAC041EG            |
| 35848879 | 28/10/2024 | 137 TRINITAT VELLA | E53 | Filtracions- esc piedra V2 a V0          | EIT0152G            |
| 35848717 | 28/10/2024 | 137 TRINITAT VELLA | E53 | Filtracions per pluja varies ve00 -->    | EVE052EG            |
| 35858188 | 10/11/2024 | 137 TRINITAT VELLA | E50 | Escales de Pedra                         | EIT0153G            |
| 35865570 | 21/11/2024 | 137 TRINITAT VELLA | E53 | Filtracions                              | 01.37.VE00.AS.AI002 |
| 35865424 | 21/11/2024 | 137 TRINITAT VELLA | E53 | Filtració a dependències (ver nota)      | EIT0153G            |
| 40023901 | 21/11/2024 | 137 TRINITAT VELLA | E61 | NETEJA CANAL COBERTA ESCALES ESTACIÓ     | EAC041EG            |
| 35879266 | 11/12/2024 | 137 TRINITAT VELLA | E53 | VE00 DARRERA CCE                         | 01.37.VE00          |
| 35879822 | 12/12/2024 | 137 TRINITAT VELLA | E61 | Reixetes emboçades SLD PARC TRINITAT     | EAC195EG            |
| 35890640 | 29/12/2024 | 137 TRINITAT VELLA | E50 | Rajoles Paret CAIDA ESC. SUBIDA OFICINAS | EVE052AC            |
| 35665521 | 01/02/2024 | 138 BARÓ DE VIVER  | E50 | Rajoles Paret CAIDAS REFORZAR PARA>>>    | EAC042EG            |
| 35668712 | 06/02/2024 | 138 BARÓ DE VIVER  | E61 | Embús Sanitari sala neteja               | EDE026CN            |
| 35697758 | 19/03/2024 | 138 BARÓ DE VIVER  | E61 | REIXETES EMBOÇADES                       | EAC042EG            |
| 35719164 | 22/04/2024 | 138 BARÓ DE VIVER  | E61 | INBORNAL EMBOZADO                        | EAC042EG            |
| 35724701 | 29/04/2024 | 138 BARÓ DE VIVER  | E53 | Filtracions ascensor exterior            | 01.38.VE00.AS.AE001 |
| 35784418 | 24/07/2024 | 138 BARÓ DE VIVER  | E50 | Sanear zona techo puertas cortavientos-> | EVE053EG            |

|          |            |                   |     |                                          |                     |
|----------|------------|-------------------|-----|------------------------------------------|---------------------|
| 35817908 | 15/09/2024 | 138 BARÓ DE VIVER | E50 | AGUJERO 4M Y 2M                          | EAN028EG            |
| 35817895 | 15/09/2024 | 138 BARÓ DE VIVER | E50 | TRENCAT SEÑALIZACION VIA 2 AMARILLO      | EAN148EG            |
| 35817879 | 15/09/2024 | 138 BARÓ DE VIVER | E50 | Agujero en pared pasillo Vest a salida   | EIT0156G            |
| 35830311 | 03/10/2024 | 138 BARÓ DE VIVER | E53 | Filtració ASC 01 badalot superior        | 01.38.VE00.AS.AE001 |
| 35873762 | 03/12/2024 | 138 BARÓ DE VIVER | E50 | Puerta acceso lavabos descolgada         | EDE028ZC            |
| 35880340 | 12/12/2024 | 138 BARÓ DE VIVER | E53 | Filtracions                              | 01.38.VE00.AS.AI002 |
| 35881057 | 13/12/2024 | 138 BARÓ DE VIVER | E50 | Rajoles Sòl                              | EAN028EG            |
| 35881054 | 13/12/2024 | 138 BARÓ DE VIVER | E50 | Rajoles Paret                            | EAN028EG            |
| 35647476 | 06/01/2024 | 139 SANTA COLOMA  | E53 | Filtraciones por toda la estación        | EVE054EG            |
| 35650615 | 10/01/2024 | 139 SANTA COLOMA  | E61 | Reixetes emboçades                       | EAC043EG            |
| 35650617 | 10/01/2024 | 139 SANTA COLOMA  | E61 | Reixetes emboçades                       | EAC196EG            |
| 35662710 | 28/01/2024 | 139 SANTA COLOMA  | E50 | PICA CUARTO LIMPIEZA PIERDE AGUA         | EDE027CN            |
| 35675252 | 15/02/2024 | 139 SANTA COLOMA  | E50 | Desprendimiento techo                    | EAC258EG            |
| 35686855 | 03/03/2024 | 139 SANTA COLOMA  | E53 | Filtración salida Plaça de Vila          | EAC043EG            |
| 35686571 | 03/03/2024 | 139 SANTA COLOMA  | E53 | FILTRACION DE VE00 A AN01                | EIT0158G            |
| 35686854 | 03/03/2024 | 139 SANTA COLOMA  | E53 | Filtración al bajar escalera de VE0 a V2 | EIT0159G            |
| 35691483 | 10/03/2024 | 139 SANTA COLOMA  | E53 | Filtracions per pluja EN ANDEN VIA 1     | EAN029EG            |
| 35698769 | 20/03/2024 | 139 SANTA COLOMA  | E50 | Rajoles Sòl                              | EDE029ZC            |
| 35707940 | 04/04/2024 | 139 SANTA COLOMA  | E61 | Desague Obstruido                        | EAC043EG            |
| 35720050 | 23/04/2024 | 139 SANTA COLOMA  | E53 | Filtració amb afectació al Client        | EIT0158G            |
| 35725137 | 29/04/2024 | 139 SANTA COLOMA  | E53 | Filtració amb afectació al Client        | EIT0158G            |
| 35726260 | 30/04/2024 | 139 SANTA COLOMA  | E61 | Reixetes emboçades                       | EAC043EG            |
| 35726259 | 30/04/2024 | 139 SANTA COLOMA  | E53 | Filtracions ESC. PIEDRA VIA2             | EIT0159G            |
| 40023023 | 17/05/2024 | 139 SANTA COLOMA  | E53 | COMPROVACIÓ DESGUÀS CANAL FILTRACIO      | EAC196EG            |
| 35752852 | 07/06/2024 | 139 SANTA COLOMA  | E50 | Baldosa suelta cap v.1 ->                | EAN029EG            |
| 35779580 | 16/07/2024 | 139 SANTA COLOMA  | E50 | Escalón piedra roto acceso Pl. Vila      | EAC043EG            |
| 35794312 | 08/08/2024 | 139 SANTA COLOMA  | E50 | despreniment sostre. reixa col·locada    | EIT0158G            |
| 35802602 | 22/08/2024 | 139 SANTA COLOMA  | E50 | falta carborundum en ramal esc mec 1     | EIT0158G            |
| 35815729 | 12/09/2024 | 139 SANTA COLOMA  | E53 | Filtracions                              | EDE021OF            |
| 35820656 | 19/09/2024 | 139 SANTA COLOMA  | E53 | Filtracions                              | EDE021OF            |
| 35821665 | 20/09/2024 | 139 SANTA COLOMA  | E50 | REVESTIMIENTO COLUMNA CAIDO              | EVE054EG            |
| 35823446 | 23/09/2024 | 139 SANTA COLOMA  | E50 | Falta revestimiento en agujero junto inv | EAC043EG            |
| 35823447 | 23/09/2024 | 139 SANTA COLOMA  | E50 | Falta revestimiento en agujero junto inv | EAC196EG            |
| 35857712 | 09/11/2024 | 139 SANTA COLOMA  | E50 | Rajoles Sòl-Suelta                       | EAC196EG            |
| 35863868 | 18/11/2024 | 139 SANTA COLOMA  | E50 | Baldosa suelta suelo salida Ll. Serra    | EAC196EG            |
| 35868431 | 25/11/2024 | 139 SANTA COLOMA  | E50 | Rajoles Paret es cauen                   | EAC258EG            |
| 35645964 | 04/01/2024 | 140 FONDO (L1)    | E50 | LAVABOS VIA 2 FUERA DE SERVICIO          | EAN150EG            |
| 35658167 | 21/01/2024 | 140 FONDO (L1)    | E61 | Embús Sanitari-Lavabos V2 embozados      | EDE028LM            |
| 35664446 | 30/01/2024 | 140 FONDO (L1)    | E50 | Rajoles Paret fal junto sanimo v2        | EAN150EG            |
| 35666764 | 02/02/2024 | 140 FONDO (L1)    | E61 | Embús Lavabo FEMENINO Y MASCULINO VIA 2  | EDE005VF            |
| 35666594 | 02/02/2024 | 140 FONDO (L1)    | E61 | Baño VIA 2 Embozado                      | EDE005VM            |
| 35666595 | 02/02/2024 | 140 FONDO (L1)    | E61 | Embús Lavabo VIA 2                       | EDE028LF            |
| 35680784 | 23/02/2024 | 140 FONDO (L1)    | E53 | Filtracions                              | EAN030EG            |
| 35680769 | 23/02/2024 | 140 FONDO (L1)    | E53 | Filtracions                              | EAN150EG            |
| 35682365 | 26/02/2024 | 140 FONDO (L1)    | E61 | Reparación WC andén v2 -->               | EAN150EG            |
| 35692999 | 12/03/2024 | 140 FONDO (L1)    | E53 | Filtracions, cua v2                      | EAN150EG            |
| 40022693 | 15/03/2024 | 140 FONDO (L1)    | E50 | COL·LOCAR PENJADOR SALA DESCANS          | EDE007SE            |
| 35702097 | 26/03/2024 | 140 FONDO (L1)    | E61 | REIXETES EMBOÇADES CINTO VERDAGUER       | EAC197EG            |
| 35716271 | 17/04/2024 | 140 FONDO (L1)    | E50 | TECHO ROTO EN WC MASCULINO               | EDE005VM            |
| 35719599 | 22/04/2024 | 140 FONDO (L1)    | E61 | Reixetes emboçades Imbornal embozado     | EAC197EG            |

|          |            |                    |     |                                          |          |
|----------|------------|--------------------|-----|------------------------------------------|----------|
| 35724844 | 29/04/2024 | 140 FONDO (L1)     | E53 | Filtració CUA V1 ON ACABEN ESCALES OBRA  | EIT0163G |
| 40022988 | 13/05/2024 | 140 FONDO (L1)     | E61 | SEGUIMENT ESTAT SANITARIS ANDANA         | EDE005VF |
| 40022993 | 13/05/2024 | 140 FONDO (L1)     | E61 | SEGUIMENT ESTAT SANITARIS ANDANA         | EDE028LF |
| 40023004 | 15/05/2024 | 140 FONDO (L1)     | E53 | SUPORT CANALITZACIÓ FILTRACIO OXIDAT     | EAN030EG |
| 35747939 | 30/05/2024 | 140 FONDO (L1)     | E50 | Forat al terra capçalera V1 -->          | EAN030EG |
| 35753808 | 08/06/2024 | 140 FONDO (L1)     | E50 | 3 BALDOSAS SUELO SUELTAS ACCESO COLA V1  | EAN030EG |
| 35753806 | 08/06/2024 | 140 FONDO (L1)     | E50 | BALDOSA SUELTA SUELO COLA V1             | EAN030EG |
| 35757970 | 13/06/2024 | 140 FONDO (L1)     | E61 | Embús Lavabo WC FEM                      | EDE028LF |
| 35772933 | 07/07/2024 | 140 FONDO (L1)     | E61 | Embús pica cambra neteja                 | EDE028CN |
| 35804428 | 26/08/2024 | 140 FONDO (L1)     | E53 | FILTRACION SOBRE BANCO ANDEN V1          | EAN030EG |
| 35810929 | 05/09/2024 | 140 FONDO (L1)     | E53 | Filtració amb afectació al Client        | EAN150EG |
| 35811969 | 07/09/2024 | 140 FONDO (L1)     | E53 | Filtració TECHO ESCALERA OBRA Y MECANICA | EIT0163G |
| 35821178 | 20/09/2024 | 140 FONDO (L1)     | E53 | sobre esc 03 filtració                   | EAN030EG |
| 35823174 | 23/09/2024 | 140 FONDO (L1)     | E53 | filtració andana v2 cua                  | EAN150EG |
| 35846944 | 26/10/2024 | 140 FONDO (L1)     | E53 | Filtracions pluja escala capcelera v1    | EAN030EG |
| 40023707 | 30/10/2024 | 140 FONDO (L1)     | E53 | SEGUIMENT FILTRACIÓ AFECTACIÓ ESC. MEC 3 | EIT0163G |
| 35853563 | 04/11/2024 | 140 FONDO (L1)     | E53 | filt en esc de piedra a v1               | EAN030EG |
| 35856801 | 08/11/2024 | 140 FONDO (L1)     | E50 | RECOLOCAR CHAPA DESGUASSOS SALA DESCANS  | EDE007SE |
| 35880200 | 12/12/2024 | 140 FONDO (L1)     | E53 | Filtració amb afectació al Client COLA   | EAN030EG |
| 35670947 | 09/02/2024 | 210 PARAL·LEL (L2) | E53 | Filtració amb afectació a Circulació-->> | EAN151EG |
| 35686427 | 03/03/2024 | 210 PARAL·LEL (L2) | E61 | wc masculino atascado                    | EIT0169G |
| 35691141 | 09/03/2024 | 210 PARAL·LEL (L2) | E53 | Filtración ve00-v2 L2                    | EIT0169G |
| 35691852 | 10/03/2024 | 210 PARAL·LEL (L2) | E53 | Filtracions                              | EIT0169G |
| 35749205 | 01/06/2024 | 210 PARAL·LEL (L2) | E53 | FILTRACION TUNEL V1 PASADA LA BRETEL>>   | ETU121EG |
| 35804708 | 26/08/2024 | 210 PARAL·LEL (L2) | E50 | SÒCUL PEDRA NEGRE ACCÉS ASC.CAPV2 KO     | EAN151EG |
| 35806721 | 29/08/2024 | 210 PARAL·LEL (L2) | E53 | Filtracions capçalera V1                 | EAN031EG |
| 35888432 | 25/12/2024 | 210 PARAL·LEL (L2) | E50 | Pasamanos escalera obra se mueve         | EIT0169G |
| 35650536 | 10/01/2024 | 210 PARAL·LEL (L2) | E53 | FILTRAC. INT. CABINA AAC SOBRE MONITORES | EDE031ZC |
| 35651073 | 11/01/2024 | 210 PARAL·LEL (L2) | E53 | Filtració amb afectació al Client DAVANT | EDE031ZC |
| 35669342 | 06/02/2024 | 210 PARAL·LEL (L2) | E61 | WC LAVABO MASCULI PARL.LEL PERD AIGUA    | EDE031ZC |
| 35680878 | 23/02/2024 | 210 PARAL·LEL (L2) | E50 | rajola trencada terra vest masc interven | EDE031ZC |
| 35684619 | 29/02/2024 | 210 PARAL·LEL (L2) | E61 | perdida de orinas en wc de pared         | EDE031ZC |
| 35686841 | 03/03/2024 | 210 PARAL·LEL (L2) | E53 | Filtración interior CGE                  | EDE031ZC |
| 35687345 | 04/03/2024 | 210 PARAL·LEL (L2) | E53 | Filtració a dependències QBT en el ac.   | EDE031ZC |
| 35693300 | 12/03/2024 | 210 PARAL·LEL (L2) | E61 | pica sala de descanso embozada           | EDE031ZC |
| 35730358 | 06/05/2024 | 210 PARAL·LEL (L2) | E53 | Filtració EN COMEDOR. CAE LIQUIDO ACEITE | EDE031ZC |
| 35650628 | 10/01/2024 | 210 PARAL·LEL (L2) | E53 | FILTRACIONES CUA V2                      | EAP010EG |
| 35680790 | 23/02/2024 | 210 PARAL·LEL (L2) | E53 | FILTRACION EN PASILLO ENTRADA OF.PERSONA | EDE003OF |
| 35686840 | 03/03/2024 | 210 PARAL·LEL (L2) | E53 | Filtració Tancament Vestibu PORTA PERSON | EDE003OF |
| 35705929 | 02/04/2024 | 210 PARAL·LEL (L2) | E53 | Filtració insalubre comedor dep.Personal | EDE003OF |
| 35714865 | 15/04/2024 | 210 PARAL·LEL (L2) | E53 | Filtr en tunel sobre aguja cola maniobra | EAP010EG |
| 35714619 | 15/04/2024 | 210 PARAL·LEL (L2) | E53 | Filtració amb afec al Client pta entrada | EDE003OF |
| 35830815 | 03/10/2024 | 210 PARAL·LEL (L2) | E53 | FILTRACIÓN JUNTO URINARIOS WC MASCULINOS | EDE031ZC |
| 35846703 | 25/10/2024 | 210 PARAL·LEL (L2) | E61 | URINARIOS PARED INTERVENCIÓN OBSTRUIDOS  | EDE031ZC |
| 35869589 | 27/11/2024 | 210 PARAL·LEL (L2) | E50 | acceso nou rambla imbornal hundido       | EAP009EG |
| 35880746 | 13/12/2024 | 210 PARAL·LEL (L2) | E50 | imbornal hundido                         | EAP009EG |
| 35883809 | 18/12/2024 | 210 PARAL·LEL (L2) | E50 | Reixetes doblegada                       | EAP010EG |
| 35647405 | 06/01/2024 | 211 SANT ANTONI    | E53 | Filtracions per pluja EN ANDEN.          | EAN032EG |
| 35647578 | 06/01/2024 | 211 SANT ANTONI    | E53 | Filtració amb afectació al Client        | EVE057EG |
| 35652315 | 12/01/2024 | 211 SANT ANTONI    | E61 | Embús desagüe lavamanos lav. vigilantes  | EDE030LF |

|          |            |                      |     |                                          |                     |
|----------|------------|----------------------|-----|------------------------------------------|---------------------|
| 35656845 | 19/01/2024 | 211 SANT ANTONI      | E53 | Cola vía 2 filtración techo              | EAN032EG            |
| 35656854 | 19/01/2024 | 211 SANT ANTONI      | E53 | FILTRACION EN ANDEN V2 AFEVTACION PASAJE | EIT0173G            |
| 35660924 | 25/01/2024 | 211 SANT ANTONI      | E50 | reja imbornal levantada.no se puede baja | EAC046EG            |
| 35673515 | 12/02/2024 | 211 SANT ANTONI      | E50 | Rajoles Paret                            | EIT0171G            |
| 35701969 | 26/03/2024 | 211 SANT ANTONI      | E53 | Filtració Esc Mec-balsa piso inferior    | 02.11.VE01.EM.ES002 |
| 35701972 | 26/03/2024 | 211 SANT ANTONI      | E53 | Filtr per pluja andana sobre esc.mec 2   | EAN032EG            |
| 35702009 | 26/03/2024 | 211 SANT ANTONI      | E53 | Filtr/chorro agua pluja camara sobre and | EDE019BU            |
| 35721958 | 25/04/2024 | 211 SANT ANTONI      | E50 | RACHOLA CAIDA EN LAVABO VIGILANTES       | EDE030LM            |
| 35724816 | 29/04/2024 | 211 SANT ANTONI      | E53 | fi sobre via 2                           | EAN032EG            |
| 35725345 | 29/04/2024 | 211 SANT ANTONI      | E53 | Filtracions-Zona vias Via 1              | ETU122EG            |
| 35736247 | 14/05/2024 | 211 SANT ANTONI      | E53 | filtración ENCIMA TOTEM VE00             | EVE056EG            |
| 35748431 | 31/05/2024 | 211 SANT ANTONI      | E50 | falta carburundum                        | EAN032EG            |
| 35809776 | 03/09/2024 | 211 SANT ANTONI      | E61 | Reixetes emboçades arriba y abajo        | EAC045EG            |
| 35812737 | 08/09/2024 | 211 SANT ANTONI      | E53 | Filtracions                              | EVE056EG            |
| 35816069 | 12/09/2024 | 211 SANT ANTONI      | E53 | Filtració on acaba esc. mecànica 4 a V0  | EVE056EG            |
| 35817208 | 14/09/2024 | 211 SANT ANTONI      | E61 | Embús Sanitari                           | EDE030LF            |
| 35828657 | 01/10/2024 | 211 SANT ANTONI      | E50 | CAEN CASCOTES VEST0 POR OBRA EXTERIOR    | EVE056EG            |
| 35844368 | 22/10/2024 | 211 SANT ANTONI      | E53 | Filtració amb afectació al Client-<      | EAN032EG            |
| 35845329 | 23/10/2024 | 211 SANT ANTONI      | E53 | Filtració amb afectació al Client        | EVE056EG            |
| 35847313 | 26/10/2024 | 211 SANT ANTONI      | E53 | Filtració plataforma sup Escala Mecànica | EVE056EG            |
| 35849815 | 29/10/2024 | 211 SANT ANTONI      | E53 | Filtració en Escala Mecànica             | EVE056EG            |
| 35850123 | 30/10/2024 | 211 SANT ANTONI      | E53 | Filtracions en baños                     | 02.11               |
| 35860220 | 13/11/2024 | 211 SANT ANTONI      | E53 | Fi amb afectació al Client, esc. obra    | EAC047EG            |
| 35872785 | 02/12/2024 | 211 SANT ANTONI      | E61 | Embús Sanitari                           | EDE030LF            |
| 35878819 | 10/12/2024 | 211 SANT ANTONI      | E53 | FILTRACION LLUVIA CAE SOBRE VAL.005      | EVE056EG            |
| 35879974 | 12/12/2024 | 211 SANT ANTONI      | E53 | FILTRACION TECHO V0 JUNTO ESC4 PLAT SUPE | EVE056EG            |
| 35883141 | 17/12/2024 | 211 SANT ANTONI      | E53 | Filtracions, sale agua paredes accesos-) | 02.11               |
| 35645007 | 02/01/2024 | 212 UNIVERSITAT (L2) | E50 | 1 BALDOSA PARED SUELTA JUNTO ESPEJO VEST | EDE031LM            |
| 35649268 | 08/01/2024 | 212 UNIVERSITAT (L2) | E61 | WC MASCULINO EN VESTUARIO ESTA EMBOZADO  | EDE031LM            |
| 35656930 | 19/01/2024 | 212 UNIVERSITAT (L2) | E53 | Filtracions on es posa escenari          | EVE058EG            |
| 35660213 | 24/01/2024 | 212 UNIVERSITAT (L2) | E50 | rejas inbornales salida atascadas        | EAC048EG            |
| 35667948 | 05/02/2024 | 212 UNIVERSITAT (L2) | E50 | una rachola pared en cabecera de via 2   | EAN153EG            |
| 35676870 | 17/02/2024 | 212 UNIVERSITAT (L2) | E53 | Filtracion EN VE00 EN BARANDILLA A ANDL2 | EVE058EG            |
| 35689664 | 07/03/2024 | 212 UNIVERSITAT (L2) | E50 | BALDOSA PARED FALTA EN CAP V2 EN CLUMNA  | EAN153EG            |
| 35693393 | 12/03/2024 | 212 UNIVERSITAT (L2) | E50 | Rajoles suelo camino invidentes rota     | EVE058EG            |
| 35697410 | 18/03/2024 | 212 UNIVERSITAT (L2) | E61 | Embús Sanitari LAV. FEMENINO             | EDE031LF            |
| 35697861 | 19/03/2024 | 212 UNIVERSITAT (L2) | E50 | RETIRAR2 BALDOSAS PARED CERRAMIENTO V2   | EAN153EG            |
| 35705535 | 01/04/2024 | 212 UNIVERSITAT (L2) | E53 | Filtració amb afectació a Client URGENTE | EVE058EG            |
| 35719305 | 22/04/2024 | 212 UNIVERSITAT (L2) | E53 | Filtració amb afectació al Client        | EIT0177G            |
| 35720019 | 23/04/2024 | 212 UNIVERSITAT (L2) | E50 | rajoles part superior escala pedra >>>   | EAC048EG            |
| 35724861 | 29/04/2024 | 212 UNIVERSITAT (L2) | E53 | fi eb subvestibulo                       | EIT0177G            |
| 35725689 | 30/04/2024 | 212 UNIVERSITAT (L2) | E53 | filtr afec. pasaje zona limite enla L-1  | EIT0176G            |
| 35741205 | 21/05/2024 | 212 UNIVERSITAT (L2) | E53 | Filtracio vestibul principal sobre >>>   | EVE058EG            |
| 35753732 | 08/06/2024 | 212 UNIVERSITAT (L2) | E50 | Pieza metal camino invident.subve.levant | EDI004EG            |
| 35756252 | 11/06/2024 | 212 UNIVERSITAT (L2) | E53 | FILTRACIÓN EN SUBVESTÍBULO ENLACE L1     | EDI004EG            |
| 35765584 | 25/06/2024 | 212 UNIVERSITAT (L2) | E61 | PICA CUARTO LIMPIEZA EMBOZADA            | EDE030CN            |
| 35772229 | 05/07/2024 | 212 UNIVERSITAT (L2) | E50 | ESCALES DE PEDRA ESGLAÓ TRENCAT          | EAC048EG            |
| 35819807 | 18/09/2024 | 212 UNIVERSITAT (L2) | E50 | PERFIL METALIC JUNTA PARET BONYEGAT->    | EAN033EG            |
| 35821215 | 20/09/2024 | 212 UNIVERSITAT (L2) | E53 | vest0 en borde barandilla interior       | EAC048EG            |
| 35821258 | 20/09/2024 | 212 UNIVERSITAT (L2) | E53 | Filtració a dependències                 | EDE030CN            |

|          |            |                            |     |                                          |                     |
|----------|------------|----------------------------|-----|------------------------------------------|---------------------|
| 35835031 | 09/10/2024 | 212 UNIVERSITAT (L2)       | E50 | camí invidents subvestíbul deteriorat>>  | EDI004EG            |
| 35841309 | 17/10/2024 | 212 UNIVERSITAT (L2)       | E50 | AGUJERO ENTRE SUELO Y GOMA ANDÉN Z.VÍAS  | EAN033EG            |
| 35854176 | 05/11/2024 | 212 UNIVERSITAT (L2)       | E53 | Filtracions per pluja SOBRE VAL.106.     | EVE059EG            |
| 35855223 | 06/11/2024 | 212 UNIVERSITAT (L2)       | E61 | Desguassí reixa aixecada                 | EAC048EG            |
| 35868524 | 25/11/2024 | 212 UNIVERSITAT (L2)       | E50 | banco de piedra desnivel                 | EAN153EG            |
| 35870157 | 27/11/2024 | 212 UNIVERSITAT (L2)       | E50 | baldosa suelta cola via 1                | EAN033EG            |
| 35875030 | 05/12/2024 | 212 UNIVERSITAT (L2)       | E50 | falta un tros de escaló                  | EAC048EG            |
| 35875925 | 07/12/2024 | 212 UNIVERSITAT (L2)       | E50 | Rajoles Sòl - se mueve (*)               | EAN033EG            |
| 35880344 | 12/12/2024 | 212 UNIVERSITAT (L2)       | E53 | Filtració amb afectació al Client        | EDI004EG            |
| 35882154 | 16/12/2024 | 212 UNIVERSITAT (L2)       | E50 | anaden via 2 cola baldosa pared suelta   | EAN153EG            |
| 35888190 | 24/12/2024 | 212 UNIVERSITAT (L2)       | E50 | Barandilla suelta base en parte superior | EAC048EG            |
| 35737232 | 15/05/2024 | 213 PASSEIG DE GRÀCIA (L2) | E50 | tuvo pvc pierde agua dependencias        | EDE034ZC            |
| 35739411 | 18/05/2024 | 213 PASSEIG DE GRÀCIA (L2) | E50 | RETIRAR 2 BALDOSAS ROTAS PASILLO WC      | EDE034ZC            |
| 35739397 | 18/05/2024 | 213 PASSEIG DE GRÀCIA (L2) | E53 | FILTRACIÓN PASILLO DEPENDENCIA JTO ASC4  | EDE034ZC            |
| 35657377 | 20/01/2024 | 213 PASSEIG DE GRÀCIA (L2) | E53 | Filtracions per pluja VE01 JUNTO FOTOMAT | EVE061EG            |
| 35665283 | 01/02/2024 | 213 PASSEIG DE GRÀCIA (L2) | E50 | Rajoles Paret caigudes en cambra SAI     | EDE017SS            |
| 35694732 | 14/03/2024 | 213 PASSEIG DE GRÀCIA (L2) | E61 | Reixetes emboçades                       | EAC051EG            |
| 35704181 | 29/03/2024 | 213 PASSEIG DE GRÀCIA (L2) | E50 | RACHOLA PARED CAIDA AND.V2               | EAN154EG            |
| 35725324 | 29/04/2024 | 213 PASSEIG DE GRÀCIA (L2) | E53 | FILTRACIÓN LLUVIA MITAD VÍA 1            | EAN034EG            |
| 35725686 | 30/04/2024 | 213 PASSEIG DE GRÀCIA (L2) | E53 | filtración junto al asc3 puerta inferior | EAN154EG            |
| 40023002 | 15/05/2024 | 213 PASSEIG DE GRÀCIA (L2) | E50 | COMPROVACIÓ ESTAT FILTRACIÓ+FALS SOSTRE  | EAN034EG            |
| 35739405 | 18/05/2024 | 213 PASSEIG DE GRÀCIA (L2) | E50 | BALDOSA PARED SUELTA CENTRO ANDEN V1>    | EAN034EG            |
| 35757564 | 13/06/2024 | 213 PASSEIG DE GRÀCIA (L2) | E53 | Filtracions per pluja                    | EAN034EG            |
| 35758409 | 14/06/2024 | 213 PASSEIG DE GRÀCIA (L2) | E50 | BALDOSAS PARED PASILLO WC SALIDAS>       | EDE032LF            |
| 35759771 | 16/06/2024 | 213 PASSEIG DE GRÀCIA (L2) | E53 | Filtració amb afectació al Client        | EAC051EG            |
| 35836504 | 11/10/2024 | 213 PASSEIG DE GRÀCIA (L2) | E53 | FILTRACIÓN PASILLO ACCESO L4 TN FRENTE>  | EIT0183G            |
| 35847368 | 26/10/2024 | 213 PASSEIG DE GRÀCIA (L2) | E61 | REIXETES EMBOÇADES                       | EAC051EG            |
| 35847370 | 26/10/2024 | 213 PASSEIG DE GRÀCIA (L2) | E53 | Filtració amb afectació al Client>>>     | EVE061EG            |
| 35850892 | 31/10/2024 | 213 PASSEIG DE GRÀCIA (L2) | E50 | REMIENDO PASO INVIDENTES DESPEGADO V2    | EAC050EG            |
| 35854276 | 05/11/2024 | 213 PASSEIG DE GRÀCIA (L2) | E50 | GOMA INVIDENTES BALDOSA ARRANCADA>       | EIT0180G            |
| 35865687 | 21/11/2024 | 213 PASSEIG DE GRÀCIA (L2) | E53 | Filtració a cuarto maquinas ascensor>>>  | EVE060EG            |
| 35870633 | 28/11/2024 | 213 PASSEIG DE GRÀCIA (L2) | E50 | REIXETES SOLTES                          | EAC050EG            |
| 35873078 | 02/12/2024 | 213 PASSEIG DE GRÀCIA (L2) | E53 | FILTRACIONCUARTO MAQ.ASC.04 Y CUARTOGSM> | EDE008MA            |
| 35880747 | 13/12/2024 | 213 PASSEIG DE GRÀCIA (L2) | E61 | Desguassí Obstruït cuarto asc04 >>>>     | 02.13.VE00.AS.AI002 |
| 35881027 | 13/12/2024 | 213 PASSEIG DE GRÀCIA (L2) | E53 | Filtració a dependències >>>>>>>         | EDE008MA            |
| 35661007 | 25/01/2024 | 214 TETUAN                 | E53 | Filtracion en Vest .Delante taquilla     | EVE062EG            |
| 35661751 | 26/01/2024 | 214 TETUAN                 | E50 | BALDOSA SUELO SUELTA FRENTE ASC.02>>NOTA | EIT0186G            |
| 35680686 | 23/02/2024 | 214 TETUAN                 | E61 | Reixetes emboçades                       | EAC052EG            |
| 35680543 | 23/02/2024 | 214 TETUAN                 | E61 | Reixetes emboçades                       | EAC052EG            |
| 35683280 | 27/02/2024 | 214 TETUAN                 | E53 | Filtr amb afectació al Client pared ->   | EAC052EG            |
| 35719722 | 22/04/2024 | 214 TETUAN                 | E61 | IMBORNAL SDA.DIPUTACIO NO TRAGA-INUNDADO | EAC052EG            |
| 35725085 | 29/04/2024 | 214 TETUAN                 | E61 | Desguassí Obstruït IMBORNAL SALIDA       | EAC198EG            |
| 35725179 | 29/04/2024 | 214 TETUAN                 | E53 | FILTRACIÓ EN WC MASC/FEM.                | EDE035ZC            |
| 35756374 | 11/06/2024 | 214 TETUAN                 | E53 | Filtracion cuarto al lado lavabos        | EDE035ZC            |
| 35806484 | 29/08/2024 | 214 TETUAN                 | E50 | chapa desguace cuarto limpieza oxidada y | EDE032CN            |
| 35813344 | 09/09/2024 | 214 TETUAN                 | E50 | placha suelta en via, mitad anden        | EAN155EG            |
| 35813388 | 09/09/2024 | 214 TETUAN                 | E53 | FILTRACIÓN PARED ANTES DE DEPENDENCIAS   | EDE035ZC            |
| 35813343 | 09/09/2024 | 214 TETUAN                 | E50 | reixetes caucho levantadas               | EVE062EG            |
| 35820260 | 19/09/2024 | 214 TETUAN                 | E53 | Filtración bajo llave paso de agua.      | EAC198EG            |

|          |            |                          |     |                                          |          |
|----------|------------|--------------------------|-----|------------------------------------------|----------|
| 35821170 | 20/09/2024 | 214 TETUAN               | E61 | REIXETES EMBOÇADES                       | EAC052EG |
| 40023663 | 07/10/2024 | 214 TETUAN               | E61 | TREURE CARGOLS REIXES EMBORNALS          | EEMD0120 |
| 35850266 | 30/10/2024 | 214 TETUAN               | E61 | Reixetes emboçades. SALIDA CASPE         | EAC198EG |
| 35854545 | 05/11/2024 | 214 TETUAN               | E53 | Filtracions procedent parcs i jardins->  | EVE062EG |
| 40023765 | 07/11/2024 | 214 TETUAN               | E61 | DESENCAIXAR REIXA EMBORNAL               | EEMD0120 |
| 35857240 | 09/11/2024 | 214 TETUAN               | E50 | CANTONERA METÀLICA SUELTA Y DOBLADA->    | EIT0185G |
| 35875467 | 06/12/2024 | 214 TETUAN               | E50 | Rajola Paret caiguda cua via 1           | EAN035EG |
| 40023984 | 09/12/2024 | 214 TETUAN               | E50 | REPOSAR PECES GRESITE PARETS             | EIT0188G |
| 40023919 | 18/12/2024 | 214 TETUAN               | E50 | SANEJAR FORJAT AMB ESCROSTONAMENTS       | ESE006SO |
| 35644931 | 02/01/2024 | 215 MONUMENTAL           | E61 | DESAGÜE EMBOZADO EN CUARTO LIMPIEZA      | EDE033CN |
| 40022299 | 19/01/2024 | 215 MONUMENTAL           | E50 | neteja de canals i sanejament de paret   | ESE007SO |
| 40022490 | 22/01/2024 | 215 MONUMENTAL           | E50 | neteja de canals i retirada de runa      | ESE023SO |
| 35693634 | 13/03/2024 | 215 MONUMENTAL           | E50 | BALDOSA CAIDA FRENTE ESC.06 EN VESTIB    | EIT0190G |
| 35694973 | 14/03/2024 | 215 MONUMENTAL           | E61 | SANEAR DESAGÜE PICA LIMPIEZA             | EDE033CN |
| 35694735 | 14/03/2024 | 215 MONUMENTAL           | E50 | Diversos pica cto limpieza               | EDE033CN |
| 35704051 | 29/03/2024 | 215 MONUMENTAL           | E53 | FILTRAC.ENTRE PMR Y DESCANSILLO A VIA2   | EVE063EG |
| 35737139 | 15/05/2024 | 215 MONUMENTAL           | E50 | Rajoles Paret caídas wc femenino         | EDE034LF |
| 35737146 | 15/05/2024 | 215 MONUMENTAL           | E50 | faltan Rajoles Sòl junto puertas duchas  | EDE034LF |
| 35737137 | 15/05/2024 | 215 MONUMENTAL           | E50 | alicatar agujeros pared junto calentador | EDE034LM |
| 35737140 | 15/05/2024 | 215 MONUMENTAL           | E50 | Rajoles Paret duchas wc masculi          | EDE034LM |
| 40023008 | 16/05/2024 | 215 MONUMENTAL           | E53 | SEGUIMENT FILTRACIÓ AFECTACIÓ ESC. MEC.2 | EIT0190G |
| 35760553 | 17/06/2024 | 215 MONUMENTAL           | E53 | Filtracions                              | EVE063EG |
| 35821713 | 21/09/2024 | 215 MONUMENTAL           | E50 | BALDOSA PARED SUELTA EN COLA AN01        | EAN036EG |
| 35830345 | 03/10/2024 | 215 MONUMENTAL           | E50 | cartel indicativo V1 cabecera caído      | EAN036EG |
| 35856976 | 08/11/2024 | 215 MONUMENTAL           | E50 | Rajoles Paret CAIDAS-ZONA LAVABO MASC.>> | EDE034LM |
| 35704657 | 30/03/2024 | 216 SAGRADA FAMÍLIA (L2) | E53 | Filtración agua en el comedor            | EDE037ZC |
| 35824059 | 24/09/2024 | 216 SAGRADA FAMÍLIA (L2) | E61 | FORAT A CANONADA AIGUES NEGRES>>>        | EDE037ZC |
| 35838072 | 13/10/2024 | 216 SAGRADA FAMÍLIA (L2) | E61 | Lavabos embozados en >>                  | EDE037ZC |
| 35646281 | 04/01/2024 | 216 SAGRADA FAMÍLIA (L2) | E61 | Embús Lavabo                             | EDE007VM |
| 35654984 | 17/01/2024 | 216 SAGRADA FAMÍLIA (L2) | E50 | Baldosa suelta en subVE01 peligroso      | EVE064EG |
| 35660572 | 24/01/2024 | 216 SAGRADA FAMÍLIA (L2) | E61 | Reixetes emboçades                       | EAC055EG |
| 35672918 | 12/02/2024 | 216 SAGRADA FAMÍLIA (L2) | E61 | IMBORNAL ATASCADO URGE                   | EAC055EG |
| 35683040 | 27/02/2024 | 216 SAGRADA FAMÍLIA (L2) | E50 | Rajoles Sòl PEU ESCALA PEDRA COSTAT->    | EAC055EG |
| 35683196 | 27/02/2024 | 216 SAGRADA FAMÍLIA (L2) | E50 | pasarela vidre plaques sueltas           | EDI007EG |
| 35690991 | 09/03/2024 | 216 SAGRADA FAMÍLIA (L2) | E61 | Desguassí Obstruït CAMBRA NETEJA.        | EDE034CN |
| 35710295 | 08/04/2024 | 216 SAGRADA FAMÍLIA (L2) | E53 | FILTRACIÓN COLA V1 SOBRE BANCO DE PIEDRA | EAN037EG |
| 35716591 | 17/04/2024 | 216 SAGRADA FAMÍLIA (L2) | E53 | Filtracions per pluja EN ANDEN VIA 2     | EAN157EG |
| 35728293 | 03/05/2024 | 216 SAGRADA FAMÍLIA (L2) | E50 | Diverso falta carborundum escales obra-> | EVE064EG |
| 35728285 | 03/05/2024 | 216 SAGRADA FAMÍLIA (L2) | E50 | Escales de Pedra peldaño hueco->         | EVE064EG |
| 35732049 | 08/05/2024 | 216 SAGRADA FAMÍLIA (L2) | E61 | Embús Sanitari                           | EDE035LF |
| 35736617 | 14/05/2024 | 216 SAGRADA FAMÍLIA (L2) | E61 | Desguassí TRENCAT EN COCINA ...          | EDE022SE |
| 35737578 | 16/05/2024 | 216 SAGRADA FAMÍLIA (L2) | E53 | FILTRACION EN VIA 1                      | EAN037EG |
| 35739013 | 17/05/2024 | 216 SAGRADA FAMÍLIA (L2) | E61 | DESAGÜE AGUJEREADO-COMEDOR COL L2-NOTA>> | EDE032OF |
| 35746355 | 28/05/2024 | 216 SAGRADA FAMÍLIA (L2) | E50 | ESCALÓN ROTO. Y FALTA CARBURUNDUM        | EAC055EG |
| 35764137 | 22/06/2024 | 216 SAGRADA FAMÍLIA (L2) | E53 | Filtracions-Al lado asc 2 Via 1          | EAN037EG |
| 35778640 | 15/07/2024 | 216 SAGRADA FAMÍLIA (L2) | E61 | Embús Lavabo bany de externs             | EDE035LM |
| 35802088 | 22/08/2024 | 216 SAGRADA FAMÍLIA (L2) | E61 | Embús Lavabo                             | EDE035LF |
| 35811726 | 06/09/2024 | 216 SAGRADA FAMÍLIA (L2) | E50 | ESC.PIEDRA 3º PELDAÑO ROTO-ACCESO>>>NOTA | EAC055EG |
| 35812952 | 08/09/2024 | 216 SAGRADA FAMÍLIA (L2) | E53 | Filtració amb afectació al Client cua V1 | EAN037EG |
| 35829017 | 01/10/2024 | 216 SAGRADA FAMÍLIA (L2) | E50 | FALTA CARBURUNDUM EN ALGUNOS PELDAÑOS    | EAC055EG |

|          |            |                          |     |                                              |                     |
|----------|------------|--------------------------|-----|----------------------------------------------|---------------------|
| 35829015 | 01/10/2024 | 216 SAGRADA FAMÍLIA (L2) | E50 | MUCHOS PELDAÑOS ROTOS (BOCADOS)              | EAC055EG            |
| 35838088 | 13/10/2024 | 216 SAGRADA FAMÍLIA (L2) | E50 | Rajoles Sòl en ienlace L5 rajada >>          | EIT0191G            |
| 35839947 | 16/10/2024 | 216 SAGRADA FAMÍLIA (L2) | E50 | banco cabecera via 1 nervio descolgado       | EAN037EG            |
| 35840063 | 16/10/2024 | 216 SAGRADA FAMÍLIA (L2) | E50 | 2º banco v2 le falta un trozo                | EAN157EG            |
| 35860386 | 13/11/2024 | 216 SAGRADA FAMÍLIA (L2) | E61 | ATASCO LAVAMANOS FEMENINO                    | EDE007VF            |
| 35871290 | 29/11/2024 | 216 SAGRADA FAMÍLIA (L2) | E61 | LAVAVO MASCULINO ATASCO                      | EDE035LM            |
| 35647350 | 05/01/2024 | 217 ENCANTS              | E53 | FILTRACIÓN VE00                              | EVE065EG            |
| 35650665 | 10/01/2024 | 217 ENCANTS              | E53 | FILTRACION VE00 DESPUÉS LINEA PEAJE          | EVE065EG            |
| 35656945 | 19/01/2024 | 217 ENCANTS              | E53 | Filtració amb afectació al Client. nota      | EVE065EG            |
| 35656889 | 19/01/2024 | 217 ENCANTS              | E53 | Filtració amb afectació al Client ve00       | EVE065EG            |
| 40022480 | 19/01/2024 | 217 ENCANTS              | E50 | neteja de canals i retirada de runa          | ESE008SO            |
| 35671776 | 10/02/2024 | 217 ENCANTS              | E53 | Filtracions PASANDO VALIDADORES              | EVE065EG            |
| 35678464 | 20/02/2024 | 217 ENCANTS              | E50 | Rajoles Sòl trencades                        | EDE036CA            |
| 35678465 | 20/02/2024 | 217 ENCANTS              | E50 | Pared agrietada afecta a puerta tranf. *     | EDE036CA            |
| 35680575 | 23/02/2024 | 217 ENCANTS              | E53 | FILTRACIONES EN VESTIBULO                    | EVE065EG            |
| 35685028 | 01/03/2024 | 217 ENCANTS              | E53 | FILTRACION LLUVIA CAE PASADA LINEA PEAJE     | EVE065EG            |
| 35687788 | 05/03/2024 | 217 ENCANTS              | E61 | SLDA. VALENCIA IMBORNAL ATASCADO             | EAC056EG            |
| 35687789 | 05/03/2024 | 217 ENCANTS              | E61 | SLDA. ARAGÓ IMBORNAL ATASCADO                | EAC199EG            |
| 35691118 | 09/03/2024 | 217 ENCANTS              | E53 | Filtracions SORTIDA ESC MEC1 I ESC PEDRA     | EIT0197G            |
| 35691611 | 10/03/2024 | 217 ENCANTS              | E53 | fi cabecera v 1,en borde de anden            | EAN038EG            |
| 40022764 | 22/03/2024 | 217 ENCANTS              | E50 | ACOLLAR PEÇA VORA ANDANA                     | EAN038EG            |
| 35701978 | 26/03/2024 | 217 ENCANTS              | E53 | Filtracions en vestibulo principal           | EVE065EG            |
| 35716700 | 18/04/2024 | 217 ENCANTS              | E53 | Filtració amb afectació al Client->          | EVE065EG            |
| 35717770 | 19/04/2024 | 217 ENCANTS              | E50 | Rajoles Sòl>>                                | EAN038EG            |
| 35725286 | 29/04/2024 | 217 ENCANTS              | E53 | Filtración pasada linea de peaje.            | EVE065EG            |
| 35726214 | 30/04/2024 | 217 ENCANTS              | E53 | Filtracions via 1 mitad                      | EAN038EG            |
| 35736297 | 14/05/2024 | 217 ENCANTS              | E53 | 1 FLTRACION BAJADA ANDEN VIA 2 VE00          | EVE065EG            |
| 35736296 | 14/05/2024 | 217 ENCANTS              | E53 | 1 FLTRACION BAJADA ANDEN VIA 1 VE00          | EVE065EG            |
| 35745568 | 27/05/2024 | 217 ENCANTS              | E53 | FILTRACIÓN LLUVIAS EN VESTÍBULO....>         | EVE065EG            |
| 35755301 | 10/06/2024 | 217 ENCANTS              | E50 | BALDOSA PARED SUELTA EN ESC.MEC.02>>NOTA     | EIT0197G            |
| 35757449 | 13/06/2024 | 217 ENCANTS              | E53 | Filtracions cabecera via 1                   | EAN038EG            |
| 35791298 | 03/08/2024 | 217 ENCANTS              | E50 | Silicona despègada de enbellecedor esc4      | EDE038ZC            |
| 35801304 | 20/08/2024 | 217 ENCANTS              | E50 | CAMBIAR TAPA CISTERNA O CISTERNA             | EDE036LM            |
| 35805500 | 27/08/2024 | 217 ENCANTS              | E50 | IMBORNALES UN POCO LEVANTADOS-<br>AC.MALLORC | EAC056EG            |
| 35805486 | 27/08/2024 | 217 ENCANTS              | E50 | TAPAR HUECO ENTRE ESC.MEC. Y DE PIEDRA>>     | EAC056EG            |
| 35810382 | 04/09/2024 | 217 ENCANTS              | E53 | FILTRACION SOBRE PASO CIEGOS VEST.00         | EVE065EG            |
| 35818889 | 17/09/2024 | 217 ENCANTS              | E50 | SDA VALENCIA ARAGON BALDOSA INVIDENTES>      | EAC199EG            |
| 35820084 | 18/09/2024 | 217 ENCANTS              | E53 | Filtració amb afectació al Client sobre      | EVE065EG            |
| 35830127 | 03/10/2024 | 217 ENCANTS              | E53 | Filtracions per pluja EN VE00.               | 02.17.VE00          |
| 35848808 | 28/10/2024 | 217 ENCANTS              | E53 | Filtració passada línia de peatge V0.        | EVE065EG            |
| 35850363 | 30/10/2024 | 217 ENCANTS              | E53 | DOS FILTRACIONES EN VEST PASADA L.PEAJE      | 02.17               |
| 35859577 | 12/11/2024 | 217 ENCANTS              | E53 | Filtracions per pluja                        | EVE065EG            |
| 40023882 | 19/11/2024 | 217 ENCANTS              | E61 | REPARACIÓ DESGUÀS CAMBRA VENTILACIÓ          | EDE022CV            |
| 35888160 | 24/12/2024 | 217 ENCANTS              | E61 | Imbornal obstruido                           | EAC199EG            |
| 35668874 | 06/02/2024 | 218 CLOT (L2)            | E61 | wc masc embozado                             | EDE037LM            |
| 35679921 | 22/02/2024 | 218 CLOT (L2)            | E53 | Filtracions (*)                              | EAN159EG            |
| 40022694 | 15/03/2024 | 218 CLOT (L2)            | E50 | TREURE CARGOLS REIXA EMBORNAL                | EAC058EG            |
| 35697301 | 18/03/2024 | 218 CLOT (L2)            | E53 | Filtració en Escala Mecànica en platafor     | 02.18.VE01.EM.ES001 |
| 35703406 | 28/03/2024 | 218 CLOT (L2)            | E50 | TAPA TERRA TRENCADA                          | EDE023CV            |
| 35704537 | 30/03/2024 | 218 CLOT (L2)            | E53 | Filtració amb afectació al Client            | EAC057EG            |

|          |            |                 |     |                                          |            |
|----------|------------|-----------------|-----|------------------------------------------|------------|
| 35709981 | 08/04/2024 | 218 CLOT (L2)   | E50 | LOSA BANCO ANDEN SUELTA                  | EAN159EG   |
| 35710084 | 08/04/2024 | 218 CLOT (L2)   | E53 | filtracion subvestibulo                  | EVE067EG   |
| 35734913 | 12/05/2024 | 218 CLOT (L2)   | E50 | Escales de Pedra malmesa >>              | EIT0204G   |
| 35735637 | 13/05/2024 | 218 CLOT (L2)   | E50 | Rajoles Paret ambos andenes hay madera   | EAN039EG   |
| 35735650 | 13/05/2024 | 218 CLOT (L2)   | E50 | Escales de Pedra falta carborundum ...   | EVE066EG   |
| 35742410 | 22/05/2024 | 218 CLOT (L2)   | E50 | Junto ASC02, pintura desigual >>         | EAN039EG   |
| 35742425 | 22/05/2024 | 218 CLOT (L2)   | E50 | Falat carburundum ultimo tramo escaleras | EDI008EG   |
| 35742426 | 22/05/2024 | 218 CLOT (L2)   | E50 | Escalon mordido en enlace V2 / L1        | EIT0203G   |
| 35742429 | 22/05/2024 | 218 CLOT (L2)   | E50 | Falta carburundum en it a V2 desde D01   | EIT0204G   |
| 35776124 | 11/07/2024 | 218 CLOT (L2)   | E50 | Rajoles Sòl nota                         | EVE067EG   |
| 35784873 | 24/07/2024 | 218 CLOT (L2)   | E50 | Rajoles Paret soltes entrant a l'esquerr | EDE037LM   |
| 35798822 | 16/08/2024 | 218 CLOT (L2)   | E50 | PERFIL INOX CANTONERA PARED JTO ESC02    | EDI026EG   |
| 35819177 | 17/09/2024 | 218 CLOT (L2)   | E61 | Reixetes emboçades junto ASC01 >>        | EAC057EG   |
| 35819178 | 17/09/2024 | 218 CLOT (L2)   | E50 | Banco de piedra se mueve cabV2           | EAN039EG   |
| 35825513 | 26/09/2024 | 218 CLOT (L2)   | E50 | Peldaño roto en escalera p. junto esc2   | EIT0204G   |
| 40023664 | 07/10/2024 | 218 CLOT (L2)   | E61 | TREURE CARGOLS REIXES EMBORNALS          | EEMD0131   |
| 35843799 | 21/10/2024 | 218 CLOT (L2)   | E50 | Rajoles Paret partida                    | EIT0202G   |
| 35849750 | 29/10/2024 | 218 CLOT (L2)   | E53 | Filtració amb afectació al Client        | 02.18.AN02 |
| 40023766 | 07/11/2024 | 218 CLOT (L2)   | E61 | DESENCAIXAR REIXA EMBORNAL               | EEMD0131   |
| 35651270 | 11/01/2024 | 219 BAC DE RODA | E61 | Desguassí Obstruït                       | EAC059EG   |
| 35655730 | 17/01/2024 | 219 BAC DE RODA | E50 | FIJACIÓN SUELO BARANDILLA E/M 4 SE MUEVE | EIT0208G   |
| 35678130 | 19/02/2024 | 219 BAC DE RODA | E61 | Reixetes emboçades sortida principal     | EAC059EG   |
| 35682702 | 26/02/2024 | 219 BAC DE RODA | E61 | DESAGÜE OBSTRUIDO EN COLA ANDEN VIA1>>>  | EAN040EG   |
| 35682733 | 26/02/2024 | 219 BAC DE RODA | E61 | DESAGÜE OBSTRUIDO EN COLA ANDEN VIA2>>>  | EAN160EG   |
| 35682491 | 26/02/2024 | 219 BAC DE RODA | E61 | Embús Sanitari                           | EDE037CN   |
| 35685398 | 01/03/2024 | 219 BAC DE RODA | E53 | FILTRACION TECHO EN ESCALERA PIEDRA      | EIT0209G   |
| 35697335 | 18/03/2024 | 219 BAC DE RODA | E53 | Filtració amb afectació al Client vest 0 | EVE068EG   |
| 35703899 | 29/03/2024 | 219 BAC DE RODA | E53 | Filtracions que caen sobre escaleras>>>  | EAN040EG   |
| 35711029 | 09/04/2024 | 219 BAC DE RODA | E50 | FALTA CARBURUNDUM EN VARIOS ESCALONES>   | EIT0208G   |
| 35721266 | 24/04/2024 | 219 BAC DE RODA | E61 | Imbornal Obstruït                        | EAC060EG   |
| 35724839 | 29/04/2024 | 219 BAC DE RODA | E61 | Reixetes emboçades ACC FLUVIA            | EAC059EG   |
| 35725550 | 30/04/2024 | 219 BAC DE RODA | E53 | FILTRACION TUNEL COLA V1 Y COLA V2       | EAN040EG   |
| 35730313 | 06/05/2024 | 219 BAC DE RODA | E53 | en vest 0 tras linea valid               | EAC059EG   |
| 35769970 | 02/07/2024 | 219 BAC DE RODA | E61 | Imbornals sortida bruticia emboçat       | EAC059EG   |
| 35769971 | 02/07/2024 | 219 BAC DE RODA | E61 | Imbornals sortida bruticia emboçat       | EAC060EG   |
| 35804648 | 26/08/2024 | 219 BAC DE RODA | E50 | Rajola paret costat esc.05 ha caigut.    | EAC059EG   |
| 35814616 | 10/09/2024 | 219 BAC DE RODA | E61 | LOS 2 IMBORNALS ESTACIÓN OBSTRUIDOS      | EAC059EG   |
| 35814611 | 10/09/2024 | 219 BAC DE RODA | E50 | BALDOSA INVIDENTE ASC.2 ANDEN SE MUEVE   | EAN160EG   |
| 35840525 | 16/10/2024 | 219 BAC DE RODA | E61 | Embús Sanitari sala neteja               | EDE037CN   |
| 35855317 | 06/11/2024 | 219 BAC DE RODA | E61 | Embús Lavabo MASCULINO                   | EDE038LM   |
| 35812301 | 07/09/2024 | 220 SANT MARTÍ  | E61 | Desguassí Obstruït                       | EEMD0139   |
| 35645578 | 03/01/2024 | 220 SANT MARTÍ  | E61 | Reixetes emboçades                       | EAC061EG   |
| 35656853 | 19/01/2024 | 220 SANT MARTÍ  | E61 | Reixetes sup. emboçades                  | EAC061EG   |
| 35680616 | 23/02/2024 | 220 SANT MARTÍ  | E61 | Reixetes emboçades SDA/ AGRICULTURA      | EAC061EG   |
| 35683971 | 28/02/2024 | 220 SANT MARTÍ  | E50 | RACHOLA SUELO FRENTE VAL06 SUELTA        | EAC061EG   |
| 40022672 | 01/03/2024 | 220 SANT MARTÍ  | E53 | COL·LOCAR BAIXANT CANAL FILTRACIÓ        | EAC062EG   |
| 40022673 | 01/03/2024 | 220 SANT MARTÍ  | E50 | COL·LOCAR PEÇA APLACAT VERTICAL          | EAC062EG   |
| 35690143 | 08/03/2024 | 220 SANT MARTÍ  | E61 | Desguassí Obstruït                       | 02.20      |
| 35691613 | 10/03/2024 | 220 SANT MARTÍ  | E53 | Filtracions                              | EVE070EG   |
| 35693357 | 12/03/2024 | 220 SANT MARTÍ  | E53 | Filtració amb afectació al Client vest 1 | EVE071EG   |

|          |            |                 |     |                                          |            |
|----------|------------|-----------------|-----|------------------------------------------|------------|
| 35697382 | 18/03/2024 | 220 SANT MARTÍ  | E61 | IMBORNAL SUCIO Y LA CHAPA LEVANTADA      | EAC061EG   |
| 35702034 | 26/03/2024 | 220 SANT MARTÍ  | E61 | Desguassí Obstruït totalment             | EAC061EG   |
| 35703519 | 28/03/2024 | 220 SANT MARTÍ  | E61 | Desguassí Obstruït imbornal              | EAC061EG   |
| 35703520 | 28/03/2024 | 220 SANT MARTÍ  | E61 | Desguassí Obstruït imbornal              | EAC062EG   |
| 35703898 | 29/03/2024 | 220 SANT MARTÍ  | E53 | Filtracions que caen sobre escaleras>>>  | EAN041EG   |
| 35705010 | 31/03/2024 | 220 SANT MARTÍ  | E61 | Reixetes emboçades                       | EAC062EG   |
| 35725347 | 29/04/2024 | 220 SANT MARTÍ  | E53 | Filtra.cap v1 lado pared junto a esca.01 | EAN041EG   |
| 35750593 | 03/06/2024 | 220 SANT MARTÍ  | E53 | Filtració amb afectació al Client        | EVE071EG   |
| 35752127 | 05/06/2024 | 220 SANT MARTÍ  | E53 | Filtració amb afectació al Client en VE1 | EVE071EG   |
| 35752981 | 07/06/2024 | 220 SANT MARTÍ  | E50 | Reixete Soltes imbornall sup faltan 4 cm | EAC061EG   |
| 40023223 | 12/07/2024 | 220 SANT MARTÍ  | E50 | DESMUNTATGE FALS SOSTRE SOBRE VIES       | EAN041EG   |
| 35784791 | 24/07/2024 | 220 SANT MARTÍ  | E53 | Filtració a dependències                 | EAN161EG   |
| 35792750 | 06/08/2024 | 220 SANT MARTÍ  | E53 | FILTRA EN DEPENDENCIA V2                 | 02.20      |
| 35819529 | 18/09/2024 | 220 SANT MARTÍ  | E53 | Filtració amb afectació al Client        | EVE070EG   |
| 35821505 | 20/09/2024 | 220 SANT MARTÍ  | E50 | 2 Rajoles invidents sueltas V0 cap a V1  | EVE070EG   |
| 35824507 | 25/09/2024 | 220 SANT MARTÍ  | E53 | Vias encharcadas cabecera+centro>nodrena | EAN041EG   |
| 35830101 | 03/10/2024 | 220 SANT MARTÍ  | E53 | FILTRACION SOBRE ESC. OBRA A VIA 2.      | 02.20.AN02 |
| 35830822 | 03/10/2024 | 220 SANT MARTÍ  | E53 | FILTRACIÓ PARED V01 ON HI HA OPIS FH705  | EVE071EG   |
| 35835526 | 10/10/2024 | 220 SANT MARTÍ  | E50 | balcosa pared suelta en vía 1->          | EAN041EG   |
| 35837971 | 13/10/2024 | 220 SANT MARTÍ  | E61 | Reixetes emboçades                       | EAC061EG   |
| 35837972 | 13/10/2024 | 220 SANT MARTÍ  | E61 | Reixetes emboçades                       | EAC062EG   |
| 35846938 | 26/10/2024 | 220 SANT MARTÍ  | E53 | filtracion grande en cola via 1          | 02.20.AN01 |
| 35847026 | 26/10/2024 | 220 SANT MARTÍ  | E53 | cola v2 filtracion lluvia                | 02.20.AN02 |
| 35847024 | 26/10/2024 | 220 SANT MARTÍ  | E53 | cab.and.v1 filtracion lluvia             | EAN041EG   |
| 35857079 | 08/11/2024 | 220 SANT MARTÍ  | E53 | FILTRACIÓN ENCIMA ESCAL.PIEDRA V01 A V1. | EIT0213G   |
| 35871776 | 30/11/2024 | 220 SANT MARTÍ  | E61 | Filtració amb afectació al Client        | EAN041EG   |
| 35644671 | 02/01/2024 | 221 LA PAU (L2) | E61 | CTO.NETEJA DESAGÜE OBSTRUIT URGENT       | EDE039CN   |
| 35646283 | 04/01/2024 | 221 LA PAU (L2) | E53 | Filtració wc masculino                   | EDE013VM   |
| 35654162 | 15/01/2024 | 221 LA PAU (L2) | E53 | FILTRACIÓN TECHO TUNEL COLA VÍA 2        | ETU138EG   |
| 40022482 | 19/01/2024 | 221 LA PAU (L2) | E50 | Porta frontissa inferior està trencada   | ESE009SO   |
| 40022481 | 19/01/2024 | 221 LA PAU (L2) | E50 | neteja de canals i retirada de runa      | ESE009SO   |
| 40022549 | 07/02/2024 | 221 LA PAU (L2) | E53 | SEGUIMENT FILTR. ANTIGUA SALA.MAQ.ASC.1  | EDE015MA   |
| 35671471 | 09/02/2024 | 221 LA PAU (L2) | E50 | ESCALON ROTO EN ESCALERAS DEP. COLA V2   | EAN162EG   |
| 35679851 | 21/02/2024 | 221 LA PAU (L2) | E53 | Filtración sobre puerta emergencia       | EAN162EG   |
| 35708370 | 05/04/2024 | 221 LA PAU (L2) | E50 | FALSO TECHO WC FEMENINO IZQ. DESPRENDIDO | EDE013VF   |
| 35710087 | 08/04/2024 | 221 LA PAU (L2) | E50 | FALTA CARBURUNDUM EN ESCALERA A V1       | EIT0216G   |
| 35711778 | 10/04/2024 | 221 LA PAU (L2) | E50 | Escales de Pedra ACCESO V2 ROTA.         | EIT0217G   |
| 35711841 | 11/04/2024 | 221 LA PAU (L2) | E50 | Escales de Pedra reparada, ped.cambiar   | EIT0217G   |
| 35727114 | 02/05/2024 | 221 LA PAU (L2) | E53 | Filtracions (ver nota)                   | EAN162EG   |
| 35730412 | 06/05/2024 | 221 LA PAU (L2) | E61 | Embús Lavabo wc femenino                 | EDE013VF   |
| 35734684 | 12/05/2024 | 221 LA PAU (L2) | E50 | 1 Rajole Sòl ES MOU MEITAT AND           | EAN042EG   |
| 40023000 | 14/05/2024 | 221 LA PAU (L2) | E53 | ACUMULACIÓ AIGUA ZONA ENTRE PORTES       | ESE009SO   |
| 35739316 | 18/05/2024 | 221 LA PAU (L2) | E53 | Filtracions                              | EAC063EG   |
| 35740992 | 21/05/2024 | 221 LA PAU (L2) | E61 | Fregadero/pica sale de espera embozada   | EDE009SE   |
| 35742514 | 22/05/2024 | 221 LA PAU (L2) | E61 | Embús WC femenino                        | EDE013VF   |
| 35749067 | 01/06/2024 | 221 LA PAU (L2) | E53 | Filtracions sortida emergència AN2       | EAN162EG   |
| 35755518 | 11/06/2024 | 221 LA PAU (L2) | E50 | Rajoles Paret                            | EAN042EG   |
| 35755532 | 11/06/2024 | 221 LA PAU (L2) | E50 | Paret 'descorchada' subvestibul accés L4 | EDI009EG   |
| 35755533 | 11/06/2024 | 221 LA PAU (L2) | E53 | Filtració amb afectació al Client        | EDI009EG   |
| 35800007 | 18/08/2024 | 221 LA PAU (L2) | E53 | Filtració al costat escala mec V1        | EAN042EG   |

|          |            |                           |     |                                          |          |
|----------|------------|---------------------------|-----|------------------------------------------|----------|
| 35801138 | 20/08/2024 | 221 LA PAU (L2)           | E50 | REVISAR PLANCHA EXT.ACCESO -URGE-        | EAC063EG |
| 35806868 | 30/08/2024 | 221 LA PAU (L2)           | E50 | Rajoles Sòl agujero suelo.               | EAN042EG |
| 35806865 | 30/08/2024 | 221 LA PAU (L2)           | E50 | Escales de Pedra amb esquerdes grans     | EIT0216G |
| 40023890 | 20/11/2024 | 221 LA PAU (L2)           | E61 | COMPROVAR PROCEDÈNCIA DESGUÀS            | EIT0216G |
| 40023892 | 20/11/2024 | 221 LA PAU (L2)           | E61 | COMPROVAR NECESSITAT CANAL FILTRACIONS   | EIT0217G |
| 35873517 | 03/12/2024 | 221 LA PAU (L2)           | E61 | Embús Sanitari lav. Femení L4            | EDE013VF |
| 35885272 | 20/12/2024 | 221 LA PAU (L2)           | E50 | CARBORUNDUM FALTA                        | EAC063EG |
| 40022473 | 18/01/2024 | 222 VERNEDA               | E50 | SANEAR TECHO VIA 1 JUNTO ASCENSOR        | EAN043EG |
| 35669741 | 07/02/2024 | 222 VERNEDA               | E61 | imbornal embozado                        | EAC064EG |
| 35706383 | 02/04/2024 | 222 VERNEDA               | E53 | Filtración bajante desaguè afect. panel  | EVE074EG |
| 35710920 | 09/04/2024 | 222 VERNEDA               | E61 | PICA PIERDE AGUA POR EL DESAGUE.         | EDE040CN |
| 35711368 | 10/04/2024 | 222 VERNEDA               | E61 | Desguassí Obstruït PICA CUARTO LIMPIEZA  | EDE040CN |
| 35723253 | 27/04/2024 | 222 VERNEDA               | E50 | anden via 2 cascotes techo               | EAN163EG |
| 35725052 | 29/04/2024 | 222 VERNEDA               | E61 | Desguas Obstruït sortida emergència v1>  | ESE010SO |
| 35728296 | 03/05/2024 | 222 VERNEDA               | E53 | Filtració amb afectació a client->       | EAN163EG |
| 40022992 | 10/05/2024 | 222 VERNEDA               | E50 | NETEJA CANALS DESGUÀS SORT. EMERG        | ESE010SO |
| 35737235 | 15/05/2024 | 222 VERNEDA               | E53 | Filtració a dependències                 | EDE005SS |
| 35739427 | 18/05/2024 | 222 VERNEDA               | E53 | FILTRACIÓN EN CAP V1 CAE SOBRE DISCO 01  | EAN043EG |
| 35741429 | 21/05/2024 | 222 VERNEDA               | E53 | filtrac. cae encima techo lavabos unisex | EDE043ZC |
| 35741826 | 22/05/2024 | 222 VERNEDA               | E53 | filtracion cab.and.v1 afectacion señal   | EAN043EG |
| 35745510 | 27/05/2024 | 222 VERNEDA               | E53 | PEQUEÑA FILTRACIÓN EN ANDEN VIA 1        | EAN043EG |
| 35750807 | 04/06/2024 | 222 VERNEDA               | E53 | Filtració lateral andana via 2           | EAN163EG |
| 35750811 | 04/06/2024 | 222 VERNEDA               | E61 | Embús Lavabo cuarto neteja               | EDE040CN |
| 35762646 | 20/06/2024 | 222 VERNEDA               | E61 | canaleta interior subcentral>>>          | EDE019ST |
| 35762527 | 20/06/2024 | 222 VERNEDA               | E53 | Filtració a lavabo masculí               | EDE043ZC |
| 35786127 | 26/07/2024 | 222 VERNEDA               | E61 | WC MASCULINO ATASCADO                    | EDE043ZC |
| 35800582 | 19/08/2024 | 222 VERNEDA               | E50 | REJILLA VENTILACION PARED CENTRO V2 OXID | EAN163EG |
| 35809800 | 03/09/2024 | 222 VERNEDA               | E53 | Filtració a dependències >>              | EDE043ZC |
| 35816524 | 13/09/2024 | 222 VERNEDA               | E53 | filtración cabecera anden v1 sobre señal | EAN043EG |
| 35818684 | 17/09/2024 | 222 VERNEDA               | E53 | Filtracions en túnel direc artigues      | EAN043EG |
| 35834407 | 08/10/2024 | 222 VERNEDA               | E53 | FILTRACIÓN MITAD DE ANDÉN V1             | 02.22    |
| 35840344 | 16/10/2024 | 222 VERNEDA               | E50 | desperfectos ESCALES DE PEDRA and v1     | EAN043EG |
| 35853557 | 04/11/2024 | 222 VERNEDA               | E61 | Desguassí Obstruït                       | EAC200EG |
| 35856998 | 08/11/2024 | 222 VERNEDA               | E61 | EMBUS EN LAVABO SALE AGUA POR ....       | EDE043ZC |
| 35864902 | 20/11/2024 | 222 VERNEDA               | E53 | Filtracio tunel entre verneda-artigues > | EAN163EG |
| 35876975 | 08/12/2024 | 222 VERNEDA               | E61 | Embús Lavabo Masculí                     | EDE043ZC |
| 35823149 | 23/09/2024 | 223 ARTIGUES / SANT ADRIÀ | E61 | Desguassí Obstruït ->                    | EEMD0146 |
| 35647539 | 06/01/2024 | 223 ARTIGUES / SANT ADRIÀ | E53 | Filtracions per pluja SALIDA CTRA. S.COL | EAC065EG |
| 35650590 | 10/01/2024 | 223 ARTIGUES / SANT ADRIÀ | E53 | FILTRACIÓN SALIDA AV. JOAN XXIII         | EAC201EG |
| 35650575 | 10/01/2024 | 223 ARTIGUES / SANT ADRIÀ | E53 | FILTRACIÓN SOBRE PUERTA CABINA AAC       | EVE075AC |
| 35651231 | 11/01/2024 | 223 ARTIGUES / SANT ADRIÀ | E61 | Desguassí Obstruït                       | EAC065EG |
| 35651155 | 11/01/2024 | 223 ARTIGUES / SANT ADRIÀ | E61 | Desguassí Obstruït IMBORNAL              | EAC065EG |
| 35651232 | 11/01/2024 | 223 ARTIGUES / SANT ADRIÀ | E61 | Desguassí Obstruït                       | EAC201EG |
| 35653999 | 15/01/2024 | 223 ARTIGUES / SANT ADRIÀ | E50 | Falta carborundum en Sal.alfonso XII     | EAC201EG |
| 35654594 | 16/01/2024 | 223 ARTIGUES / SANT ADRIÀ | E61 | IMBORNALES AMBOS ACCESOS OBSTRUIDOS      | EAC065EG |
| 35671703 | 10/02/2024 | 223 ARTIGUES / SANT ADRIÀ | E53 | Filtració afectació al Client COLA VIA1  | EAN044EG |
| 35679316 | 21/02/2024 | 223 ARTIGUES / SANT ADRIÀ | E61 | wc lavabo masculino está embozado        | EDE041LM |
| 35680661 | 23/02/2024 | 223 ARTIGUES / SANT ADRIÀ | E53 | Filtració amb afectació al Client ->     | EAN044EG |
| 35686629 | 03/03/2024 | 223 ARTIGUES / SANT ADRIÀ | E53 | FILTRACION V1 DELANTE ESC 1              | EAN044EG |
| 35686627 | 03/03/2024 | 223 ARTIGUES / SANT ADRIÀ | E53 | FILTRACION DELANTE ASC NIVEL VE00        | EAN164EG |

|          |            |                           |     |                                           |                     |
|----------|------------|---------------------------|-----|-------------------------------------------|---------------------|
| 35690924 | 09/03/2024 | 223 ARTIGUES / SANT ADRIÀ | E53 | Filtració amb afectació al Client         | EVE075EG            |
| 35691656 | 10/03/2024 | 223 ARTIGUES / SANT ADRIÀ | E53 | fi anden via 1                            | EAN044EG            |
| 35701710 | 25/03/2024 | 223 ARTIGUES / SANT ADRIÀ | E53 | FILTRACIONS PER PLUJA                     | EVE075EG            |
| 35702151 | 26/03/2024 | 223 ARTIGUES / SANT ADRIÀ | E61 | Desguassí Obstruït                        | EAC201EG            |
| 35705192 | 31/03/2024 | 223 ARTIGUES / SANT ADRIÀ | E53 | FILTRACION LLUVIA CAE PUERTA CABINA AAC   | EVE075AC            |
| 35705039 | 31/03/2024 | 223 ARTIGUES / SANT ADRIÀ | E53 | Filtracions sortida crta. mataró          | EVE075EG            |
| 35708106 | 05/04/2024 | 223 ARTIGUES / SANT ADRIÀ | E50 | sda d'emerg via 2 HORMIGONERA OBSTACU pas | EAN164EG            |
| 35710591 | 09/04/2024 | 223 ARTIGUES / SANT ADRIÀ | E61 | Embús Lavabo                              | EDE041LM            |
| 35716932 | 18/04/2024 | 223 ARTIGUES / SANT ADRIÀ | E53 | Filtració amb afectació al Client         | EAC065EG            |
| 35719319 | 22/04/2024 | 223 ARTIGUES / SANT ADRIÀ | E53 | filtracion cola via 1                     | EAN044EG            |
| 35719427 | 22/04/2024 | 223 ARTIGUES / SANT ADRIÀ | E53 | FILTRACION LLUVIA EN PASILLO ASCENSORES   | EDE041LM            |
| 35719420 | 22/04/2024 | 223 ARTIGUES / SANT ADRIÀ | E53 | FILTRACION JUNTO PUERTA CABINA AAC        | EVE075AC            |
| 35724231 | 28/04/2024 | 223 ARTIGUES / SANT ADRIÀ | E53 | Filtracions VESTIBUL ITINERARIO ASC. 02   | EVE075EG            |
| 35724435 | 29/04/2024 | 223 ARTIGUES / SANT ADRIÀ | E53 | fi en sda santa coloma                    | EAC065EG            |
| 35724433 | 29/04/2024 | 223 ARTIGUES / SANT ADRIÀ | E53 | fi sobre cabina aac justo en la puerta >  | EVE075EG            |
| 40022937 | 10/05/2024 | 223 ARTIGUES / SANT ADRIÀ | E50 | NETEJA CANALS DESGUÀS SORT. EMERG         | ESE011SO            |
| 40022938 | 10/05/2024 | 223 ARTIGUES / SANT ADRIÀ | E50 | NETEJA CANALS DESGUÀS SORT. EMERG         | ESE027SO            |
| 35737006 | 15/05/2024 | 223 ARTIGUES / SANT ADRIÀ | E53 | cola v1 y en vest junto ascensores        | EAN044EG            |
| 35737004 | 15/05/2024 | 223 ARTIGUES / SANT ADRIÀ | E53 | fi en vest 0 junto esc mec 3              | EVE075EG            |
| 35755003 | 10/06/2024 | 223 ARTIGUES / SANT ADRIÀ | E61 | imbornal Obstruït                         | EAC065EG            |
| 35755005 | 10/06/2024 | 223 ARTIGUES / SANT ADRIÀ | E61 | imbornal Obstruït                         | EAC201EG            |
| 35756108 | 11/06/2024 | 223 ARTIGUES / SANT ADRIÀ | E53 | Filtración delante de ascensores vest.0   | EVE075EG            |
| 35757912 | 13/06/2024 | 223 ARTIGUES / SANT ADRIÀ | E50 | RACHOLA SUELTA CERCA CABECERA VIA 2       | EAN164EG            |
| 35769723 | 02/07/2024 | 223 ARTIGUES / SANT ADRIÀ | E53 | Filtr mal canalizada entre ascensores     | EVE075EG            |
| 35793633 | 07/08/2024 | 223 ARTIGUES / SANT ADRIÀ | E61 | wc masculino embozado                     | EDE041LM            |
| 35797629 | 13/08/2024 | 223 ARTIGUES / SANT ADRIÀ | E53 | Filtració amb afectació a Circulació      | EAN044EG            |
| 35810558 | 04/09/2024 | 223 ARTIGUES / SANT ADRIÀ | E53 | Filtració en itinerario ASC02 desde Ve00  | EIT0225G            |
| 35812077 | 07/09/2024 | 223 ARTIGUES / SANT ADRIÀ | E53 | Filtracions per pluja ENESCALERA DE OBRA  | EAC201EG            |
| 35812078 | 07/09/2024 | 223 ARTIGUES / SANT ADRIÀ | E53 | Filtracions per pluja CAP V2              | EAN164EG            |
| 35812079 | 07/09/2024 | 223 ARTIGUES / SANT ADRIÀ | E53 | Filtracions per pluja DELANTE ASC03       | EVE075EG            |
| 35813617 | 09/09/2024 | 223 ARTIGUES / SANT ADRIÀ | E61 | Embús Sanitari                            | EDE041LM            |
| 35821196 | 20/09/2024 | 223 ARTIGUES / SANT ADRIÀ | E53 | Filtració amb afectació al Client sostre  | EAN044EG            |
| 35821197 | 20/09/2024 | 223 ARTIGUES / SANT ADRIÀ | E53 | filtració cap an02 sostre                 | EAN164EG            |
| 35821199 | 20/09/2024 | 223 ARTIGUES / SANT ADRIÀ | E53 | Filtració costat asc02 sostre             | EVE075EG            |
| 35830215 | 03/10/2024 | 223 ARTIGUES / SANT ADRIÀ | E53 | Filtracions per pluja ambas salidas       | EAC201EG            |
| 35830209 | 03/10/2024 | 223 ARTIGUES / SANT ADRIÀ | E53 | Filtracions per pluja capcelera via 2     | EAN164EG            |
| 35830208 | 03/10/2024 | 223 ARTIGUES / SANT ADRIÀ | E53 | Filtracions per pluja lav. femeni         | EDE041LF            |
| 35834429 | 08/10/2024 | 223 ARTIGUES / SANT ADRIÀ | E50 | LIGERO DESPRENDIMIENTO APLACADO...>       | EVE075EG            |
| 35837387 | 12/10/2024 | 223 ARTIGUES / SANT ADRIÀ | E53 | Filtracions per pluja cab V1              | 02.23.AN01          |
| 35859604 | 12/11/2024 | 223 ARTIGUES / SANT ADRIÀ | E53 | Filtracion fuerte delante puerta CGE      | EVE075AC            |
| 35873691 | 03/12/2024 | 223 ARTIGUES / SANT ADRIÀ | E50 | imbornal no se puede levantar rejilla sd  | EAC065EG            |
| 35873579 | 03/12/2024 | 223 ARTIGUES / SANT ADRIÀ | E61 | LAVABO EMBOZADO                           | EDE041LF            |
| 35873536 | 03/12/2024 | 223 ARTIGUES / SANT ADRIÀ | E61 | lavabo embozado                           | EDE041LM            |
| 35882360 | 16/12/2024 | 223 ARTIGUES / SANT ADRIÀ | E61 | lavabo masculino embozado                 | EDE041LM            |
| 35830219 | 03/10/2024 | 223 ARTIGUES / SANT ADRIÀ | E53 | Filtració davant asc02                    | 02.23.VE00.AS.AI002 |
| 35646877 | 05/01/2024 | 224 SANT ROC              | E61 | IMBORNAL SLDA PLAÇA ATASCADO              | EAC066EG            |
| 35646879 | 05/01/2024 | 224 SANT ROC              | E53 | REJILLA SLDA ALFONS XII ATASCADA          | EAC202EG            |
| 35651210 | 11/01/2024 | 224 SANT ROC              | E53 | Filtra amb afec al Client LINEA PEATGE    | EVE076EG            |
| 40022484 | 19/01/2024 | 224 SANT ROC              | E50 | Porta frontissa inferior està trencada    | ESE012SO            |
| 40022483 | 19/01/2024 | 224 SANT ROC              | E50 | neteja de canals i retirada de runa       | ESE028SO            |

|          |            |              |     |                                          |                     |
|----------|------------|--------------|-----|------------------------------------------|---------------------|
| 35678093 | 19/02/2024 | 224 SANT ROC | E53 | Filtració sobre validador 003            | EAC066EG            |
| 35684719 | 29/02/2024 | 224 SANT ROC | E50 | Falta carburundum                        | EAC202EG            |
| 35691170 | 09/03/2024 | 224 SANT ROC | E53 | Filtració amb afectació al Client        | EAN045EG            |
| 35702275 | 26/03/2024 | 224 SANT ROC | E53 | Filtracions per pluja                    | EAN165EG            |
| 35702083 | 26/03/2024 | 224 SANT ROC | E53 | Filtracions pluja sobre puerta asc3anden | EAN165EG            |
| 35702081 | 26/03/2024 | 224 SANT ROC | E53 | Filtracions pluja sobre linea peage val3 | EVE076EG            |
| 35717987 | 20/04/2024 | 224 SANT ROC | E53 | filtracion tunel pk111 +340              | VTU089EV            |
| 35719583 | 22/04/2024 | 224 SANT ROC | E53 | FILTRACION LLUVIA SOBRE VALIDADORES02Y03 | EVE076EG            |
| 35724819 | 29/04/2024 | 224 SANT ROC | E61 | desague bajo esc mec 3 obstruido         | EAC202EG            |
| 35726068 | 30/04/2024 | 224 SANT ROC | E53 | filtracion mitad anden via 2             | EAN165EG            |
| 35726627 | 01/05/2024 | 224 SANT ROC | E53 | filtracion techo vest0 cae sobre val>    | EVE076EG            |
| 35741286 | 21/05/2024 | 224 SANT ROC | E50 | cola via 1 junto asc. 2 cae bald altura  | EAN045EG            |
| 35746988 | 29/05/2024 | 224 SANT ROC | E53 | FILTRACIÓN JUNTO ASC2                    | 02.24.VE00.AS.AI002 |
| 35747043 | 29/05/2024 | 224 SANT ROC | E50 | JUNTO ASC2 BALDOSA ROTA EN PARED         | EAN045EG            |
| 35747045 | 29/05/2024 | 224 SANT ROC | E50 | AND.V2 BALDOSA SUELTA CAMINO INVIDENTES> | EAN165EG            |
| 35756256 | 11/06/2024 | 224 SANT ROC | E53 | FILTRACIÓN SOBRE LÍNEA PEAJE...>         | EVE076EG            |
| 35756983 | 12/06/2024 | 224 SANT ROC | E50 | Rachola rota (junto imbornal)            | EAC066EG            |
| 35756982 | 12/06/2024 | 224 SANT ROC | E50 | Faltas 1 rachola junto extintor          | EAC202EG            |
| 35757089 | 12/06/2024 | 224 SANT ROC | E53 | FILTRACIÓN AL LADO PUERTA TÉCNICA VE00   | EVE076EG            |
| 35761975 | 19/06/2024 | 224 SANT ROC | E53 | Filtracions en salida emergencia de v1   | EAN045EG            |
| 35762820 | 20/06/2024 | 224 SANT ROC | E50 | BALDOSAS SUELO DESGASTADAS EN ANDEN>     | EAN045EG            |
| 35762801 | 20/06/2024 | 224 SANT ROC | E50 | FALTA TROZO CARBORUNDUM MITAD ANDEN V1   | EAN045EG            |
| 35762809 | 20/06/2024 | 224 SANT ROC | E50 | BALDOSA PARED SUELTA CERRAMIENTO V1>     | EAN045EG            |
| 35762827 | 20/06/2024 | 224 SANT ROC | E50 | REJILLA SUELO JUNTO ASC2 OXIDADA >       | EAN045EG            |
| 35762859 | 20/06/2024 | 224 SANT ROC | E50 | BALDOSA PARED ROTA EN CAB AND V2>        | EAN165EG            |
| 35762832 | 20/06/2024 | 224 SANT ROC | E50 | FALTA CARBORUNDUM ESC OBRA VE00 Y AND.V1 | EIT0227G            |
| 35762833 | 20/06/2024 | 224 SANT ROC | E53 | VAL03 FILTRACIÓN CON AFECTACIÓN A PASAJE | EVE076EG            |
| 35762845 | 20/06/2024 | 224 SANT ROC | E50 | VE0 BALDOSAS DESNIVELADAS JUNTO M-90>    | EVE076EG            |
| 35763526 | 21/06/2024 | 224 SANT ROC | E50 | Desnivel entre ascensor y baldosa        | 02.24.VE00.AS.AI003 |
| 35763531 | 21/06/2024 | 224 SANT ROC | E50 | BALDOSA PARED ROTA JUNTO REJILLA SUELO   | EAC202EG            |
| 35763524 | 21/06/2024 | 224 SANT ROC | E50 | ANDV2 BALDOSAS BORDE ANDEN DEGRADADAS>   | EAN165EG            |
| 35763487 | 21/06/2024 | 224 SANT ROC | E50 | BALDOSAS ROTAS DELANTE ESC MEC2 EN ANDV2 | EAN165EG            |
| 35763518 | 21/06/2024 | 224 SANT ROC | E50 | ESC OBRA DE VE0/ANDV2 BALDOSAS ROTAS>    | EIT0228G            |
| 35763519 | 21/06/2024 | 224 SANT ROC | E50 | ESCALONES ROTOS ESC OBRA ANDV2/VEST0 >   | EIT0228G            |
| 35763482 | 21/06/2024 | 224 SANT ROC | E50 | BALDOSA SUELO ROTA JUNTO VAL 01 Y CABINA | EVE076EG            |
| 35763483 | 21/06/2024 | 224 SANT ROC | E50 | BALDOSA SUELO ROTA JUNTO DA 1632         | EVE076EG            |
| 35763485 | 21/06/2024 | 224 SANT ROC | E50 | BALDOSA ROTA DELANTE DEL TÓTEM EN VEST0  | EVE076EG            |
| 35775815 | 11/07/2024 | 224 SANT ROC | E50 | FALTA CARBORUNDUM EN EN ESC. OBRA        | EAC202EG            |
| 35788275 | 30/07/2024 | 224 SANT ROC | E50 | BALDOSA ROTA ESC. ACCESO V2              | EAN165EG            |
| 35799228 | 16/08/2024 | 224 SANT ROC | E50 | Escombros de obra                        | ESE012SO            |
| 35801363 | 20/08/2024 | 224 SANT ROC | E50 | Falta carburumdun                        | EAN165EG            |
| 35801375 | 20/08/2024 | 224 SANT ROC | E50 | Falta baldosa junto cerramiento Via 2    | EAN165EG            |
| 35801800 | 21/08/2024 | 224 SANT ROC | E50 | rejilla metálica oxidada junto ascensor  | EAN045EG            |
| 35801783 | 21/08/2024 | 224 SANT ROC | E50 | Baldosa suelta camino invidentes         | EAN045EG            |
| 35802143 | 22/08/2024 | 224 SANT ROC | E50 | Diversos FALTA CARBURUNDUM ESCALA        | EAC066EG            |
| 35806546 | 29/08/2024 | 224 SANT ROC | E50 | FALTA CARBORUNDUM EN 2 ESCALONES Y PLAT  | EAC202EG            |
| 40023440 | 29/08/2024 | 224 SANT ROC | E50 | SUBSTITUIR PORTA OXIDADA                 | EDE033VT            |
| 40023450 | 30/08/2024 | 224 SANT ROC | E61 | POSAR REIXA EMBORNAL A NIVELL PAVIMENT   | EEMD0149            |
| 40023434 | 30/08/2024 | 224 SANT ROC | E61 | SUBST. REIXA EMBORNAL-OXIDACIÓ MARC      | EEMD0149            |
| 35809321 | 03/09/2024 | 224 SANT ROC | E50 | Baldosa cambiada roza con la puerta      | EAC066EG            |

|          |            |                 |     |                                          |                     |
|----------|------------|-----------------|-----|------------------------------------------|---------------------|
| 35811389 | 06/09/2024 | 224 SANT ROC    | E53 | Filtración ve0 sobre puerta tecnica      | EVE076EG            |
| 35818170 | 16/09/2024 | 224 SANT ROC    | E61 | IMBORNAL SDA ALFONSO XII NO TRAGA AGUA>  | EEMD0151            |
| 35820151 | 19/09/2024 | 224 SANT ROC    | E53 | Tubo que desagua agua del techo esta >>> | EVE076EG            |
| 35830334 | 03/10/2024 | 224 SANT ROC    | E53 | Filtracions per pluja pasillo ascensores | 02.24.VE00.AS.AI002 |
| 35830333 | 03/10/2024 | 224 SANT ROC    | E53 | Filtració cola via 1                     | EAN045EG            |
| 35839387 | 15/10/2024 | 224 SANT ROC    | E50 | techo acceso ascensor 1 en mal estado    | EAC202EG            |
| 35846667 | 25/10/2024 | 224 SANT ROC    | E61 | DESAGÜE PICA CTO. LIMPIEZA OBSTRUIDO     | EDE241CN            |
| 35847170 | 26/10/2024 | 224 SANT ROC    | E53 | Filtracions per pluja canalizadda pero > | EVE076EG            |
| 35849014 | 28/10/2024 | 224 SANT ROC    | E53 | Filtració -Encima Validador              | EVE076EG            |
| 35858902 | 11/11/2024 | 224 SANT ROC    | E50 | Reixetes Soltes frente ascensor          | EAN165EG            |
| 35878610 | 10/12/2024 | 224 SANT ROC    | E50 | Rajola escala acces via 1 solta          | EAN045EG            |
| 35890822 | 29/12/2024 | 224 SANT ROC    | E50 | Rajoles Sòl soltes en capçalera          | EAN045EG            |
| 35843631 | 21/10/2024 | 225 GORG (L2)   | E50 | PORTA SOLTA DE L'OBRA                    | EPOR0225.1010       |
| 35654640 | 16/01/2024 | 225 GORG (L2)   | E53 | Filtració CAE SOBRE ESC DE PIEDRA        | EIT0232G            |
| 40022622 | 13/02/2024 | 225 GORG (L2)   | E50 | PINTAR PORTES VANDALITZADES-WC MASCULI   | EDE042LM            |
| 35690652 | 08/03/2024 | 225 GORG (L2)   | E53 | Filtracions                              | EAC203EG            |
| 35704019 | 29/03/2024 | 225 GORG (L2)   | E50 | REJILLAS SUELO EN MAL ESTADO             | EAN166EG            |
| 35704018 | 29/03/2024 | 225 GORG (L2)   | E53 | FILTRACION EN ESCALERA HACIA V2          | EIT0232G            |
| 35719552 | 22/04/2024 | 225 GORG (L2)   | E61 | REIXETES EMBOÇADES                       | EAC067EG            |
| 35735610 | 13/05/2024 | 225 GORG (L2)   | E50 | Rajoles SUELTAS Paret-VE00 A SDA.GUIFRE  | EIT0234G            |
| 35739498 | 18/05/2024 | 225 GORG (L2)   | E61 | IMBORNAL SDA ALFONSO XIII ATASCADO       | EAC067EG            |
| 35765406 | 25/06/2024 | 225 GORG (L2)   | E50 | PTA WC MASCULINO FALTA CERRADURA TAQUILL | EDE042LM            |
| 35791579 | 04/08/2024 | 225 GORG (L2)   | E61 | WC LAVABO MASCULINO EMBOZADO             | EDE042LM            |
| 35795993 | 11/08/2024 | 225 GORG (L2)   | E50 | Imbornal roto                            | EAC203EG            |
| 35820030 | 18/09/2024 | 225 GORG (L2)   | E53 | FILTRACION TAPAS SUELO ACCESO GUIFRE>>>  | EAC203EG            |
| 35837917 | 13/10/2024 | 225 GORG (L2)   | E50 | Rajoles Paret faltan, en cola anden .... | EAN166EG            |
| 35880288 | 12/12/2024 | 225 GORG (L2)   | E53 | FILTRACION CABECERA VIA 2                | 02.25               |
| 40022485 | 19/01/2024 | 226 PEP VENTURA | E50 | neteja de canals i retirada de runa      | ESE013SO            |
| 40022486 | 19/01/2024 | 226 PEP VENTURA | E50 | neteja de canals i retirada de runa      | ESE029SO            |
| 40022487 | 19/01/2024 | 226 PEP VENTURA | E50 | sanear pared                             | ESE029SO            |
| 35664061 | 30/01/2024 | 226 PEP VENTURA | E61 | Reixetes emboçades                       | EAC204EG            |
| 35673945 | 13/02/2024 | 226 PEP VENTURA | E61 | Desguassí IMBORNAL Obstruït              | EAC068EG            |
| 35673946 | 13/02/2024 | 226 PEP VENTURA | E61 | Desguassí IMBORNAL Obstruït              | EAC259EG            |
| 35682588 | 26/02/2024 | 226 PEP VENTURA | E50 | Escales de Pedra desconchado escalon pei | EAC259EG            |
| 35682584 | 26/02/2024 | 226 PEP VENTURA | E50 | Escales de Pedra falta carborundum       | EAC259EG            |
| 35686556 | 03/03/2024 | 226 PEP VENTURA | E61 | IMBORNAL OBSTRUIDO                       | EAC204EG            |
| 35696000 | 16/03/2024 | 226 PEP VENTURA | E53 | filtracion a fosa ascensor 2 .parado     | EVE078EG            |
| 35696615 | 17/03/2024 | 226 PEP VENTURA | E50 | FALTA CARBURUNDUM EN ESCALERA OBRA       | EAC068EG            |
| 35696616 | 17/03/2024 | 226 PEP VENTURA | E50 | FALTA CARBURUNDUM EN ESCALERA OBRA       | EAC204EG            |
| 35702033 | 26/03/2024 | 226 PEP VENTURA | E61 | Desguassí Obstruït totalment             | EAC204EG            |
| 35705019 | 31/03/2024 | 226 PEP VENTURA | E61 | Reixetes emboçades                       | EAC204EG            |
| 35706198 | 02/04/2024 | 226 PEP VENTURA | E61 | Reixetes emboçades y lleno de agua       | EAC068EG            |
| 35710786 | 09/04/2024 | 226 PEP VENTURA | E61 | imbornal Obstruït                        | EAC204EG            |
| 35730968 | 07/05/2024 | 226 PEP VENTURA | E61 | Reixetes emboçades y llena liquidos      | EAC204EG            |
| 40022939 | 10/05/2024 | 226 PEP VENTURA | E50 | NETEJA CANALS DESGUÀS SORT. EMERG        | ESE013SO            |
| 35738339 | 17/05/2024 | 226 PEP VENTURA | E61 | DESAGUE SLDA.EMERG.VIA 2 ATASCADO--->>>  | EAN167EG            |
| 35743109 | 23/05/2024 | 226 PEP VENTURA | E50 | REBAJAR CARBORUNDUM ESC.OBRA SDA.PAISOS> | EAC259EG            |
| 35743070 | 23/05/2024 | 226 PEP VENTURA | E50 | ESC. PIEDRA SAL. P. CATALANS >>>>VER>>>> | EAC259EG            |
| 35756059 | 11/06/2024 | 226 PEP VENTURA | E61 | IMBORNAL ACC. ALFONS XIII EMBOZADO       | EAC068EG            |
| 35756015 | 11/06/2024 | 226 PEP VENTURA | E50 | EXCESO CARBORUNDUM EN RELLANO SUPERIOR>  | EAC259EG            |

|          |            |                           |     |                                          |          |
|----------|------------|---------------------------|-----|------------------------------------------|----------|
| 35755980 | 11/06/2024 | 226 PEP VENTURA           | E61 | DESAGÜE ATASCADO SALIDA EMERG AND.V2 >   | EAN167EG |
| 35759393 | 16/06/2024 | 226 PEP VENTURA           | E61 | Reixetes emboçades                       | EAC204EG |
| 35763620 | 21/06/2024 | 226 PEP VENTURA           | E50 | Rajoles Paret NOTA                       | EDE047ZC |
| 35772017 | 05/07/2024 | 226 PEP VENTURA           | E53 | Filtració a dependències passadis lavabo | EVE078EG |
| 35778518 | 15/07/2024 | 226 PEP VENTURA           | E50 | Escales de Pedra                         | EAC204EG |
| 35788270 | 30/07/2024 | 226 PEP VENTURA           | E61 | FUERTE OLOR EN BAÑOS                     | EDE043LM |
| 40023298 | 28/08/2024 | 226 PEP VENTURA           | E53 | CANALITZAR FILTRACIÓ SORTIDA EMERGÈNCIA  | ESE013SO |
| 35806197 | 29/08/2024 | 226 PEP VENTURA           | E53 | filtracion suelo lavabo masculino        | EDE043LM |
| 35808853 | 02/09/2024 | 226 PEP VENTURA           | E61 | Embús Sanitari WC Masculí                | EDE043LM |
| 35815293 | 11/09/2024 | 226 PEP VENTURA           | E50 | 2 BALDOSAS INVIDENTES SUELTAS            | EAC259EG |
| 35831358 | 04/10/2024 | 226 PEP VENTURA           | E50 | Rajola suelta davant ascensor 3          | EAN047EG |
| 40023881 | 04/10/2024 | 226 PEP VENTURA           | E50 | Rajola suelta davant ascensor 3          | EAN047EG |
| 35839586 | 15/10/2024 | 226 PEP VENTURA           | E50 | Rajoles Paret a mitja andana             | EAN167EG |
| 35845913 | 24/10/2024 | 226 PEP VENTURA           | E50 | SAL. MARQUES MONROIG FALTA CARBORUNDUM   | EAC204EG |
| 35845917 | 24/10/2024 | 226 PEP VENTURA           | E50 | REJILLAS IMBORNALES ESTAC. SOBRESALEN    | EAC259EG |
| 35846937 | 26/10/2024 | 226 PEP VENTURA           | E53 | filtracion grande en cola via 1          | EAN047EG |
| 35847121 | 26/10/2024 | 226 PEP VENTURA           | E53 | Filtracions per pluja cabecera via 2     | EAN167EG |
| 35859236 | 12/11/2024 | 226 PEP VENTURA           | E50 | balona caída alred rejas vent. paisos ca | EAC259EG |
| 35869167 | 26/11/2024 | 226 PEP VENTURA           | E50 | FALTA PARTES DE CARBORUMDUM EN ACCESOS   | EAC068EG |
| 35650391 | 10/01/2024 | 227 BADALONA POMPEU FABRA | E61 | Embús Lavabo MASCULI                     | EDE226LM |
| 35659663 | 23/01/2024 | 227 BADALONA POMPEU FABRA | E50 | 4 BALDOSAS SUELO LEVANTADAS EN CAB AAC   | EVE209AC |
| 35673640 | 12/02/2024 | 227 BADALONA POMPEU FABRA | E61 | Desguassí Obstruït                       | EDE008VM |
| 35673774 | 13/02/2024 | 227 BADALONA POMPEU FABRA | E61 | Embús Lavabo( orinarios embozados )      | EDE226LM |
| 35678288 | 19/02/2024 | 227 BADALONA POMPEU FABRA | E50 | Desagüe depen limpieza                   | EDE226CN |
| 35684649 | 29/02/2024 | 227 BADALONA POMPEU FABRA | E50 | baldosa suelo falta chapa en subvestibul | EIT0626G |
| 35701521 | 25/03/2024 | 227 BADALONA POMPEU FABRA | E50 | FALTA CARBORUNDUM ESC. SLDA LA CREU      | EAC306EG |
| 35702031 | 26/03/2024 | 227 BADALONA POMPEU FABRA | E61 | Desguassí Obstruït totalment             | EAC306EG |
| 35708573 | 05/04/2024 | 227 BADALONA POMPEU FABRA | E50 | Diversos                                 | EVE211EG |
| 35723112 | 27/04/2024 | 227 BADALONA POMPEU FABRA | E61 | 3 URINARIOS EMBOZADOS VEST. MASCULINO    | EDE226LM |
| 35769229 | 01/07/2024 | 227 BADALONA POMPEU FABRA | E50 | WC Femeni andana-Rajoles cauen perill    | EDE226LF |
| 35770319 | 02/07/2024 | 227 BADALONA POMPEU FABRA | E61 | lavabo masculino atascado                | EDE226LM |
| 35806074 | 28/08/2024 | 227 BADALONA POMPEU FABRA | E50 | Rajoles Paret Bufades Ultim Lavabo       | EDE008VF |
| 35809766 | 03/09/2024 | 227 BADALONA POMPEU FABRA | E61 | Imbornal Acceso falta protector >>       | EAC306EG |
| 35825213 | 26/09/2024 | 227 BADALONA POMPEU FABRA | E61 | fuerte olor a orines en wc masc          | EDE226LM |
| 35825350 | 26/09/2024 | 227 BADALONA POMPEU FABRA | E50 | Rajoles Paret RODAPIES OBRA DESPRENDIDO  | EVE209AC |
| 35825966 | 27/09/2024 | 227 BADALONA POMPEU FABRA | E61 | Embús Sanitaris masculins                | EDE008VM |
| 35826886 | 28/09/2024 | 227 BADALONA POMPEU FABRA | E50 | FALTA CARBORUNDUM DOS SALIDAS ESTAC.     | EAC305EG |
| 35830180 | 03/10/2024 | 227 BADALONA POMPEU FABRA | E53 | esc. 7 Filtració en Escala Mecànica      | EVE208EG |
| 35831362 | 04/10/2024 | 227 BADALONA POMPEU FABRA | E53 | esc mec 7 filtración                     | EVE208EG |
| 35844987 | 23/10/2024 | 227 BADALONA POMPEU FABRA | E61 | SUMIDERO VE01 JUNTO DA'S EMBOZADO        | EVE211EG |

|          |            |                           |     |                                          |                     |
|----------|------------|---------------------------|-----|------------------------------------------|---------------------|
|          |            | FABRA                     |     |                                          |                     |
| 35850439 | 30/10/2024 | 227 BADALONA POMPEU FABRA | E61 | IMORNAL SUPER. ACC.MARTÍ PUJOL ATASCADO  | EAC305EG            |
| 35850664 | 30/10/2024 | 227 BADALONA POMPEU FABRA | E61 | IMBORNAL SDA. VE00 EMBOZADO.             | EEMD0158            |
| 35850665 | 30/10/2024 | 227 BADALONA POMPEU FABRA | E61 | IMBORNAL SDA. VE01 EMBOZADO.             | EEMD0160            |
| 35851944 | 01/11/2024 | 227 BADALONA POMPEU FABRA | E61 | Reixetes emboçades                       | EAC305EG            |
| 35852583 | 02/11/2024 | 227 BADALONA POMPEU FABRA | E61 | IMBORNAL AC01 INFERIOR ESTÁ EMBOZADO     | EAC305EG            |
| 35853309 | 04/11/2024 | 227 BADALONA POMPEU FABRA | E61 | Reixetes IMBORNAL emboçades              | EAC305EG            |
| 35854533 | 05/11/2024 | 227 BADALONA POMPEU FABRA | E61 | Desguassí doblado jto asc 1 calle        | EAC305EG            |
| 35657296 | 20/01/2024 | 314 ZONA UNIVERSITÀRIA    | E53 | Filtraciones per pluja en pasillo diagon | EAC069EG            |
| 35660500 | 24/01/2024 | 314 ZONA UNIVERSITÀRIA    | E53 | Filtracions>>>                           | EDE046CB            |
| 35661306 | 26/01/2024 | 314 ZONA UNIVERSITÀRIA    | E50 | BUTRON EN REJA DE VENTILACIÓN            | ERXV0118            |
| 35671813 | 10/02/2024 | 314 ZONA UNIVERSITÀRIA    | E50 | SLDA. DIAGONAL/PALAU GRAO TRENCAT        | EAC069EG            |
| 35671797 | 10/02/2024 | 314 ZONA UNIVERSITÀRIA    | E50 | SLDA.EMPRESARIAL IMBORNAL SUELTO. PERILL | EAC205EG            |
| 35684950 | 01/03/2024 | 314 ZONA UNIVERSITÀRIA    | E53 | Filtracions EN CUARTO BAJA TENSIÓN       | EDE046CB            |
| 35716635 | 18/04/2024 | 314 ZONA UNIVERSITÀRIA    | E53 | FILTRACION EN VESTIBULO HACIA ANDENES L3 | EVE079EG            |
| 35719878 | 23/04/2024 | 314 ZONA UNIVERSITÀRIA    | E53 | FILTRACION EN CUARTO DE BAJA.            | EDE046CB            |
| 35720903 | 24/04/2024 | 314 ZONA UNIVERSITÀRIA    | E50 | PARED JUNTO ESC.MEC.3 FORAT FALTA RAJOLA | EAN048EG            |
| 35727516 | 02/05/2024 | 314 ZONA UNIVERSITÀRIA    | E50 | Portes (accès, dependències)             | EDE011SE            |
| 35731450 | 07/05/2024 | 314 ZONA UNIVERSITÀRIA    | E53 | Filtracions al QBT. REPARAR, HACE CHARCO | EDE046CB            |
| 35736692 | 15/05/2024 | 314 ZONA UNIVERSITÀRIA    | E61 | URG. MARCO IMBORNAL PODRIDO >            | EAC069EG            |
| 35757104 | 12/06/2024 | 314 ZONA UNIVERSITÀRIA    | E53 | Filtracions WC femení                    | EDE044LF            |
| 35761659 | 19/06/2024 | 314 ZONA UNIVERSITÀRIA    | E50 | Rajoles Paret                            | EAC069EG            |
| 35778816 | 16/07/2024 | 314 ZONA UNIVERSITÀRIA    | E50 | Rajoles Paret AL LADO ASC 03 EN PUET AND | 03.14.VE00.AS.AI003 |
| 35778815 | 16/07/2024 | 314 ZONA UNIVERSITÀRIA    | E50 | Rajoles Paret EN ZONA AND AL LADO ASC 03 | 03.14.VE00.AS.AI003 |
| 35778811 | 16/07/2024 | 314 ZONA UNIVERSITÀRIA    | E50 | FALTA BISAGRA DEL EXTREMO. ESTA COJA     | EAC069EG            |
| 35778820 | 16/07/2024 | 314 ZONA UNIVERSITÀRIA    | E50 | 2 Rajoles Paret GRANDES CON ROTURAS>     | EAN168EG            |
| 35781521 | 19/07/2024 | 314 ZONA UNIVERSITÀRIA    | E61 | lav fem embussat                         | EDE044LF            |
| 40023219 | 01/08/2024 | 314 ZONA UNIVERSITÀRIA    | E50 | REPARACIÓ APLACAT MURET EXTERIOR         | EAC069EG            |
| 35800748 | 19/08/2024 | 314 ZONA UNIVERSITÀRIA    | E53 | Filtracions                              | EAN048EG            |
| 35801425 | 21/08/2024 | 314 ZONA UNIVERSITÀRIA    | E53 | Filtració amb afectació al Client        | EAN048EG            |
| 35803050 | 23/08/2024 | 314 ZONA UNIVERSITÀRIA    | E53 | Filtracions andana v1 zona univ          | EAN168EG            |
| 35805593 | 28/08/2024 | 314 ZONA UNIVERSITÀRIA    | E53 | Filtració amb afectació al Client        | EAN048EG            |
| 35806795 | 29/08/2024 | 314 ZONA UNIVERSITÀRIA    | E53 | Filtracions tuberia techo.               | EDE046CB            |
| 35809099 | 02/09/2024 | 314 ZONA UNIVERSITÀRIA    | E53 | Filtracions a V1                         | EAN048EG            |
| 35810015 | 04/09/2024 | 314 ZONA UNIVERSITÀRIA    | E50 | BALDOSA PARED ROTA A 40 CM SUELO. OPIS   | EVE079EG            |
| 35830867 | 03/10/2024 | 314 ZONA UNIVERSITÀRIA    | E50 | 2 Rajoles Sòl antiga cabina              | EVE079AC            |
| 35833623 | 07/10/2024 | 314 ZONA UNIVERSITÀRIA    | E53 | FILTRACIÓ AMB AFECTACIÓ AL CLIENT AND V1 | EAN048EG            |
| 35834706 | 09/10/2024 | 314 ZONA UNIVERSITÀRIA    | E53 | Filtració a dependències QBT             | EDE046CB            |
| 35841134 | 17/10/2024 | 314 ZONA UNIVERSITÀRIA    | E50 | CAEN PLACAS DEL TECHO SALA DE ESPERA     | EDE049ZC            |
| 35848654 | 28/10/2024 | 314 ZONA UNIVERSITÀRIA    | E53 | Filtracion en pasillo salidas antiguas   | EVE079EG            |
| 35854907 | 06/11/2024 | 314 ZONA UNIVERSITÀRIA    | E53 | Filtracions per pluja SOBRE LINEA PEAJE  | EVE079EG            |
| 35861551 | 15/11/2024 | 314 ZONA UNIVERSITÀRIA    | E53 | Filtració a dependències                 | EDE046CB            |
| 35862963 | 17/11/2024 | 314 ZONA UNIVERSITÀRIA    | E50 | Rajoles Paret Asc 03 v2                  | EIT0241G            |
| 35863963 | 19/11/2024 | 314 ZONA UNIVERSITÀRIA    | E50 | Rajoles Paret                            | EIT0243G            |
| 35865353 | 20/11/2024 | 314 ZONA UNIVERSITÀRIA    | E50 | CAMBIAR TUBO OXIDADA BAJANTE FILTRACIONE | EAC205EG            |
| 35880396 | 13/12/2024 | 314 ZONA UNIVERSITÀRIA    | E53 | Filtració amb afectació al Client => URG | 03.14.VE00          |
| 35880866 | 13/12/2024 | 314 ZONA UNIVERSITÀRIA    | E53 | Filtració amb afectació al Client        | EAN048EG            |

|          |            |                        |     |                                          |                     |
|----------|------------|------------------------|-----|------------------------------------------|---------------------|
| 35880389 | 13/12/2024 | 314 ZONA UNIVERSITÀRIA | E50 | AC COLA V2 A 1'8M 2 BALDOSAS SUELTAS     | EAN168EG            |
| 35880384 | 13/12/2024 | 314 ZONA UNIVERSITÀRIA | E53 | FILTRACION EN INTERIOR DEL C.B.T. URGENT | EDE046CB            |
| 35881884 | 15/12/2024 | 314 ZONA UNIVERSITÀRIA | E50 | Rajoles Sòl SUELTAS AL LADO ASC2 BAJA V2 | EIT0241G            |
| 35885764 | 20/12/2024 | 314 ZONA UNIVERSITÀRIA | E53 | Filtració a dep sala de baixa            | EDE049ZC            |
| 35819198 | 17/09/2024 | 314 ZONA UNIVERSITÀRIA | E61 | Embús Lavabo Pica izquirda               | EDE009VF            |
| 35889841 | 27/12/2024 | 314 ZONA UNIVERSITÀRIA | E53 | Filtracions mitad anden via 2            | 03.14               |
| 35671604 | 09/02/2024 | 315 PALAU REIAL        | E50 | Escales de Pedra                         | EAC261EG            |
| 35691035 | 09/03/2024 | 315 PALAU REIAL        | E53 | Filtració PASILLO AC.PALAU PEDRALBES     | EAC267EG            |
| 35695645 | 15/03/2024 | 315 PALAU REIAL        | E50 | TECHO ACCESO COLA V1 MAL ESTADO          | EAN049EG            |
| 35711408 | 10/04/2024 | 315 PALAU REIAL        | E53 | Filtracions INTERIOR ASC02               | 03.15.VE00.AS.AI002 |
| 35721095 | 24/04/2024 | 315 PALAU REIAL        | E53 | Filtracions                              | EAC267EG            |
| 35726187 | 30/04/2024 | 315 PALAU REIAL        | E50 | pica fregaderolimpieza descolgada/ roto  | EDE044CN            |
| 35732140 | 08/05/2024 | 315 PALAU REIAL        | E61 | DESGUASSÍ OBSTRUÏT >>                    | EAN049EG            |
| 35736711 | 15/05/2024 | 315 PALAU REIAL        | E53 | filtracion pasillo a accesos Pedralbes   | EIT0250G            |
| 35736769 | 15/05/2024 | 315 PALAU REIAL        | E53 | Filtracions davant ascensor numero 2     | EVE080EG            |
| 35740489 | 20/05/2024 | 315 PALAU REIAL        | E53 | Filtracions cua v1 pared                 | EAN049EG            |
| 35746261 | 28/05/2024 | 315 PALAU REIAL        | E53 | Filtració a dependències                 | EDE050ZC            |
| 35746677 | 29/05/2024 | 315 PALAU REIAL        | E50 | Rajola junt a escala de pedra es mou     | EAC261EG            |
| 35751063 | 04/06/2024 | 315 PALAU REIAL        | E53 | Filtracions acc. cola via 1              | EIT0246G            |
| 35756563 | 12/06/2024 | 315 PALAU REIAL        | E53 | Filtració amb afectació al Client        | EVE080EG            |
| 35797414 | 13/08/2024 | 315 PALAU REIAL        | E53 | Filtració a dependències cola v1         | EIT0246G            |
| 35821425 | 20/09/2024 | 315 PALAU REIAL        | E53 | Filtració amb afectació al Client        | EAC261EG            |
| 35830186 | 03/10/2024 | 315 PALAU REIAL        | E53 | Filtració amb afectació al Client        | EAN169EG            |
| 35837461 | 12/10/2024 | 315 PALAU REIAL        | E53 | Filtració and via 2 cap vora andana      | EAN169EG            |
| 35840306 | 16/10/2024 | 315 PALAU REIAL        | E53 | Filtració amb afectació al Client        | EAN049EG            |
| 35849294 | 29/10/2024 | 315 PALAU REIAL        | E50 | desconchado techo sobre opis FH201       | EIT0250G            |
| 35852396 | 02/11/2024 | 315 PALAU REIAL        | E53 | Filtración anden vía 2                   | EAN169EG            |
| 35865167 | 20/11/2024 | 315 PALAU REIAL        | E50 | MARCO PUERTA DE OBRA SUELTO              | EDE002FS            |
| 35866049 | 21/11/2024 | 315 PALAU REIAL        | E53 | Filtració amb afectació al Client cua v1 | EAN049EG            |
| 35866313 | 22/11/2024 | 315 PALAU REIAL        | E61 | Desguassí Obstruït en cabecera v1        | EAN049EG            |
| 35872334 | 01/12/2024 | 315 PALAU REIAL        | E53 | Filtracions cola via 2 pared             | EIT0246G            |
| 35877328 | 09/12/2024 | 315 PALAU REIAL        | E50 | barra anden que aguanta bandej suelta    | EAN169EG            |
| 35680774 | 23/02/2024 | 316 MARIA CRISTINA     | E53 | FILTRACION IMPORTANTE EN VT LES CORTS >M | EDE038VT            |
| 35688893 | 06/03/2024 | 316 MARIA CRISTINA     | E53 | filtración canalizada pasada línea de pe | EVE081EG            |
| 35724942 | 29/04/2024 | 316 MARIA CRISTINA     | E53 | Filtracions-Davant Asc carrer V0         | EVE081EG            |
| 35740998 | 21/05/2024 | 316 MARIA CRISTINA     | E50 | Rajoles grans Paret soltes andana via 1  | EAN050EG            |
| 35746680 | 29/05/2024 | 316 MARIA CRISTINA     | E61 | DESGUASSI PERD AIGUA PER DINTRE PARET    | NES050BT            |
| 35756043 | 11/06/2024 | 316 MARIA CRISTINA     | E61 | Desguassí Obstruït                       | EAN050EG            |
| 35770602 | 03/07/2024 | 316 MARIA CRISTINA     | E53 | Filtració amb afectació al Client        | EVE081EG            |
| 35771976 | 05/07/2024 | 316 MARIA CRISTINA     | E53 | FILTRACION EN JUNTA TUBOS PVC (nota)     | EVE081EG            |
| 35790029 | 01/08/2024 | 316 MARIA CRISTINA     | E50 | lama techo vibra>>>                      | EVE081EG            |
| 35794845 | 09/08/2024 | 316 MARIA CRISTINA     | E61 | Embús Lavabo ANDANA FEM                  | EDE046LF            |
| 35801073 | 20/08/2024 | 316 MARIA CRISTINA     | E61 | wc femenino en anden atascado            | EDE046LF            |
| 35817717 | 15/09/2024 | 316 MARIA CRISTINA     | E53 | Filtració amb afectació al Client        | EIT0253G            |
| 35836850 | 11/10/2024 | 316 MARIA CRISTINA     | E50 | Rajoles Sòl suelta a bordell cua andana  | EAN050EG            |
| 35839180 | 15/10/2024 | 316 MARIA CRISTINA     | E50 | lams techo pasillo ascensor 3            | EVE081AC            |
| 35839179 | 15/10/2024 | 316 MARIA CRISTINA     | E50 | Rajoles Paret rotas pasillo ascensor 3   | EVE081EG            |
| 35848886 | 28/10/2024 | 316 MARIA CRISTINA     | E50 | escalon piedra roto en lado izquierdo    | EAC268EG            |
| 35852418 | 02/11/2024 | 316 MARIA CRISTINA     | E53 | FILTRACIÓN VESTIBULO JUNTO VAL,          | EIT0253G            |
| 40022640 | 10/02/2024 | 317 LES CORTS          | E50 | ESC. GAT CUA V1 SOLTA-PAVIMENT ES MOU    | EAN051EG            |

|          |            |                        |     |                                          |          |
|----------|------------|------------------------|-----|------------------------------------------|----------|
| 35686519 | 03/03/2024 | 317 LES CORTS          | E53 | Filtració amb afectació al Client        | EAC071EG |
| 35686526 | 03/03/2024 | 317 LES CORTS          | E53 | Filtracions                              | EDE047LF |
| 35689641 | 07/03/2024 | 317 LES CORTS          | E53 | filtracion salida joan guell             | EAC208EG |
| 35691292 | 09/03/2024 | 317 LES CORTS          | E53 | Filtració Tancament Vestíbul / Passadís  | EAC208EG |
| 35690948 | 09/03/2024 | 317 LES CORTS          | E53 | Filtració amb afectació al Client VE00.  | EVE082EG |
| 35696133 | 16/03/2024 | 317 LES CORTS          | E61 | Imbornal obstruido                       | EAC208EG |
| 35701882 | 26/03/2024 | 317 LES CORTS          | E53 | Filtracions en el tunel entre accesos    | EAC208EG |
| 35727512 | 02/05/2024 | 317 LES CORTS          | E53 | HUEVERA' LLENA AGUA VE00 ENFRENTA CABIN  | EVE082EG |
| 35736315 | 14/05/2024 | 317 LES CORTS          | E53 | Filtració amb afectació a Circulació     | EAN171EG |
| 35831529 | 04/10/2024 | 317 LES CORTS          | E50 | BANCO PIEDRA SUELTO PENULTIMO VIA1       | EAN051EG |
| 40023665 | 07/10/2024 | 317 LES CORTS          | E61 | TREURE CARGOLS REIXES EMBORNALS          | EEMD0173 |
| 40023666 | 07/10/2024 | 317 LES CORTS          | E61 | TREURE CARGOLS REIXES EMBORNALS          | EEMD0174 |
| 35847105 | 26/10/2024 | 317 LES CORTS          | E53 | Filtració en Escala Mecànica             | EVE082EG |
| 35847828 | 27/10/2024 | 317 LES CORTS          | E53 | Filtració en Escala Mecànica             | EVE082EG |
| 35853499 | 04/11/2024 | 317 LES CORTS          | E53 | Filtració amb afectació al Client        | EAN051EG |
| 40023767 | 07/11/2024 | 317 LES CORTS          | E61 | DESENCAIXAR REIXA EMBORNAL               | EEMD0173 |
| 40023768 | 07/11/2024 | 317 LES CORTS          | E61 | DESENCAIXAR REIXA EMBORNAL               | EEMD0174 |
| 35859610 | 12/11/2024 | 317 LES CORTS          | E53 | FILTRACIONS                              | EAC208EG |
| 35655831 | 18/01/2024 | 318 PLAÇA DEL CENTRE   | E50 | Rajoles Sòl 3 ROTAS (PASADA LINEA PEAJE) | EVE083EG |
| 35690531 | 08/03/2024 | 318 PLAÇA DEL CENTRE   | E53 | Filtració amb afectació al Client        | EAC072EG |
| 35718668 | 21/04/2024 | 318 PLAÇA DEL CENTRE   | E61 | Embús Sanitari Masculí                   | EDE048LM |
| 35730595 | 06/05/2024 | 318 PLAÇA DEL CENTRE   | E50 | CAMBIAR WC FEM >>>                       | EDE048LF |
| 35740924 | 20/05/2024 | 318 PLAÇA DEL CENTRE   | E50 | Rajola cuaV1 canto BORDE DE ANDÉN        | EAN052EG |
| 40023013 | 24/05/2024 | 318 PLAÇA DEL CENTRE   | E50 | ADEQUAR FORJAT PER RETIRADA ESCALA GAT   | EAN052EG |
| 40023015 | 24/05/2024 | 318 PLAÇA DEL CENTRE   | E50 | ADEQUAR FORJAT PER RETIRADA ESCALA GAT   | EAN172EG |
| 35745896 | 28/05/2024 | 318 PLAÇA DEL CENTRE   | E50 | balosas baño descolgadas wc femenino y   | EDE048LF |
| 35749621 | 02/06/2024 | 318 PLAÇA DEL CENTRE   | E50 | boquete en el suelo falta cemento        | EDE048LF |
| 35756724 | 12/06/2024 | 318 PLAÇA DEL CENTRE   | E53 | Filtracions EN MITAD DE LA SALA          | 03.18.SR |
| 35756825 | 12/06/2024 | 318 PLAÇA DEL CENTRE   | E50 | PLANCHA DE TECHO DE AMIANTO ROTA         | EDE006ST |
| 35767495 | 28/06/2024 | 318 PLAÇA DEL CENTRE   | E50 | Rajoles Paret sueltas. URGENTE           | EAC072EG |
| 40023118 | 28/06/2024 | 318 PLAÇA DEL CENTRE   | E50 | REVISIÓ I SANEJAT APLACAT ACCÉS          | EAC072EG |
| 40023491 | 28/06/2024 | 318 PLAÇA DEL CENTRE   | E50 | REVISIÓ I SANEJAT APLACAT ACCÉS          | EIT0262G |
| 35880435 | 13/12/2024 | 318 PLAÇA DEL CENTRE   | E53 | Filtracions                              | EVE083EG |
| 35881264 | 14/12/2024 | 318 PLAÇA DEL CENTRE   | E50 | VALLA ESCOMBRO SALI PL.CENTRE JUNT ASCEN | EVE083AC |
| 35741590 | 21/05/2024 | 319 SANTS ESTACIO (L3) | E50 | Cuesta abrir y cerrar puerta -           | EDE017CE |
| 35742257 | 22/05/2024 | 319 SANTS ESTACIO (L3) | E50 | Chapa imbornal levantada                 | EIT0271G |
| 35742256 | 22/05/2024 | 319 SANTS ESTACIO (L3) | E50 | Chapa imbornal levantada                 | EIT0271G |
| 35755281 | 10/06/2024 | 319 SANTS ESTACIO (L3) | E50 | Panell vitrex deteriorat (ver foto)      | EAN053EG |
| 35758734 | 14/06/2024 | 319 SANTS ESTACIO (L3) | E50 | Falta carburundum por ambas vías         | EAN053EG |
| 40023174 | 02/07/2024 | 319 SANTS ESTACIO (L3) | E53 | REVISIÓ PUNT FILTRACIÓ SOBRE FALS SOSTRE | EIT0268G |
| 35795016 | 09/08/2024 | 319 SANTS ESTACIO (L3) | E50 | Rajoles Sòl (nota)                       | EIT0271G |
| 35801682 | 21/08/2024 | 319 SANTS ESTACIO (L3) | E50 | imbornal no alineado salida numancia     | EEMD0179 |
| 35812362 | 07/09/2024 | 319 SANTS ESTACIO (L3) | E61 | Desguassí Obstruït                       | EEMD0178 |
| 35840228 | 16/10/2024 | 319 SANTS ESTACIO (L3) | E50 | Rajoles Sòl                              | EAC210EG |
| 35860339 | 13/11/2024 | 319 SANTS ESTACIO (L3) | E50 | Rajoles Sòl                              | EVE084EG |
| 35865762 | 21/11/2024 | 319 SANTS ESTACIO (L3) | E50 | varias Rajoles Sòl sueltas               | EAN173EG |
| 35879123 | 11/12/2024 | 319 SANTS ESTACIO (L3) | E53 | 2 Filtració PLUJA SOSTRE                 | EAC210EG |
| 35879122 | 11/12/2024 | 319 SANTS ESTACIO (L3) | E53 | Filtració SOSTRE CCE                     | EVE085AC |
| 35884061 | 18/12/2024 | 319 SANTS ESTACIO (L3) | E50 | REIXETES SOLTES                          | EIT0271G |
| 35885692 | 20/12/2024 | 319 SANTS ESTACIO (L3) | E50 | Rajoles Sòl                              | EVE084EG |

|          |            |                  |     |                                          |                     |
|----------|------------|------------------|-----|------------------------------------------|---------------------|
| 35653676 | 15/01/2024 | 320 TARRAGONA    | E50 | PLANCHA MARMOL PARED CAIDA JUNTO TOTEM   | EVE086EG            |
| 35691167 | 09/03/2024 | 320 TARRAGONA    | E53 | Filtració amb afectació al Client        | 03.20.VE00.EM.ES001 |
| 35705329 | 01/04/2024 | 320 TARRAGONA    | E53 | Filtració afectació Client Capcelera V1  | EAN054EG            |
| 35725583 | 30/04/2024 | 320 TARRAGONA    | E53 | Filtració en Escala Mecànica             | 03.20.VE00.EM.ES001 |
| 35731076 | 07/05/2024 | 320 TARRAGONA    | E61 | Desguassí Obstruït WC MASCULINO.         | EDE050LM            |
| 35746154 | 28/05/2024 | 320 TARRAGONA    | E50 | Falten dues rajoles aula formació 3      | EDE001AF            |
| 35756500 | 12/06/2024 | 320 TARRAGONA    | E53 | Filtracions FRENTE ESCALERA 1            | 03.20.VE00.EM.ES001 |
| 35756511 | 12/06/2024 | 320 TARRAGONA    | E53 | Filtració en Escala Mecànica. S'ATURA    | 03.20.VE00.EM.ES001 |
| 35762770 | 20/06/2024 | 320 TARRAGONA    | E61 | Embús Lavabo masculino                   | EDE050LM            |
| 35790051 | 01/08/2024 | 320 TARRAGONA    | E53 | Filtracions cola anden V2                | EAN174EG            |
| 35793798 | 07/08/2024 | 320 TARRAGONA    | E53 | Filtracions costat paret                 | 03.20.VE00.EM.ES002 |
| 35796824 | 12/08/2024 | 320 TARRAGONA    | E53 | FILTRACIÓN EN COLA ANDÉN V1              | EAN054EG            |
| 35796869 | 12/08/2024 | 320 TARRAGONA    | E53 | FILTRACIÓ AMB AFECTACIÓ AL CLIENT        | EAN174EG            |
| 35810927 | 05/09/2024 | 320 TARRAGONA    | E53 | Filtració SALA FORMACIÓ 5                | EDE001AF            |
| 35830466 | 03/10/2024 | 320 TARRAGONA    | E53 | ACC S.NICOLAU + CAB. V1                  | EAN054EG            |
| 40023667 | 07/10/2024 | 320 TARRAGONA    | E61 | TREURE CARGOLS REIXES EMBORNALS          | EEMD0186            |
| 35848845 | 28/10/2024 | 320 TARRAGONA    | E53 | Filtració amb afectació al Client esc1   | EAN054EG            |
| 35848850 | 28/10/2024 | 320 TARRAGONA    | E53 | Filtració delante Escala Mecànica        | EVE086EG            |
| 35854628 | 05/11/2024 | 320 TARRAGONA    | E61 | Desguassí Obstruït                       | EDE050LF            |
| 40023769 | 07/11/2024 | 320 TARRAGONA    | E61 | DESENCAIXAR REIXA EMBORNAL               | EEMD0186            |
| 35861626 | 15/11/2024 | 320 TARRAGONA    | E50 | IMBORNAL NO SE ABRE                      | EAC212EG            |
| 35861625 | 15/11/2024 | 320 TARRAGONA    | E50 | IMBORNAL NO SE ABRE                      | EAC269EG            |
| 35880628 | 13/12/2024 | 320 TARRAGONA    | E53 | Filtració en Escala Mecànica             | 03.20.VE00.EM.ES001 |
| 35880526 | 13/12/2024 | 320 TARRAGONA    | E53 | Filtracion vest00 en frente cabina agent | EAN054EG            |
| 35880522 | 13/12/2024 | 320 TARRAGONA    | E53 | Filtracions per pluja capv1 davant esc1  | EAN054EG            |
| 35650440 | 10/01/2024 | 321 ESPANYA (L3) | E50 | camino invidentes 1 rachola KO           | EAN175EG            |
| 35660035 | 24/01/2024 | 321 ESPANYA (L3) | E50 | Chapa imbornal V1 levantada              | EAN055EG            |
| 35682700 | 26/02/2024 | 321 ESPANYA (L3) | E50 | Acumulación de agua en imbornal          | EAC076EG            |
| 40022750 | 08/03/2024 | 321 ESPANYA (L3) | E53 | SEGUIMENT FILTRACIÓ FOSSAT ESC. MEC 1    | EAN055EG            |
| 35696321 | 16/03/2024 | 321 ESPANYA (L3) | E50 | ESC PIEDRA A MITAD FALTA MATER EN ESCALO | EIT0279G            |
| 35706237 | 02/04/2024 | 321 ESPANYA (L3) | E53 | Filtració amb afectació al Client        | 03.21.VE00.EM.ES002 |
| 35711632 | 10/04/2024 | 321 ESPANYA (L3) | E50 | 2 Baldosas caidas barandilla del V0      | EVE087EG            |
| 35725551 | 30/04/2024 | 321 ESPANYA (L3) | E53 | Filtració en Escala Mecànica             | EIT0280G            |
| 35727871 | 02/05/2024 | 321 ESPANYA (L3) | E53 | GOTERA AGUA SUCIA AFECTA PASAJE          | EAN175EG            |
| 35728169 | 03/05/2024 | 321 ESPANYA (L3) | E53 | Filtracions aigues fecals v2             | EAN175EG            |
| 35729103 | 04/05/2024 | 321 ESPANYA (L3) | E50 | Reixetes Soltes cab v2                   | EAN175EG            |
| 35732473 | 09/05/2024 | 321 ESPANYA (L3) | E53 | FILTR SOBRE PODOTACTIL FINAL ESC PIEDRA  | EIT0279G            |
| 35736295 | 14/05/2024 | 321 ESPANYA (L3) | E53 | Filtracions per pluja VEST.PPAL-AND.V1   | EAN055EG            |
| 35743095 | 23/05/2024 | 321 ESPANYA (L3) | E53 | FILTRACIÓ AMB AFECTACIÓ AL CLIENT        | EAN055EG            |
| 35749296 | 02/06/2024 | 321 ESPANYA (L3) | E53 | Filtracions GOTERA DAVANT ESCALA MECANIC | 03.21.VE00.EM.ES001 |
| 35755260 | 10/06/2024 | 321 ESPANYA (L3) | E50 | REIXETES AIXECADA CUA V1                 | EAN055EG            |
| 35757221 | 12/06/2024 | 321 ESPANYA (L3) | E53 | Filtració amb afectació a Circulació     | 03.21.VE00.EM.ES004 |
| 35756630 | 12/06/2024 | 321 ESPANYA (L3) | E53 | Filtració amb afectació al Client        | EAN055EG            |
| 35764065 | 22/06/2024 | 321 ESPANYA (L3) | E53 | Filtració agua esc piedra bajand and v1  | EIT0278G            |
| 35764615 | 23/06/2024 | 321 ESPANYA (L3) | E50 | Reixetes Soltes                          | EAN175EG            |
| 40023144 | 01/07/2024 | 321 ESPANYA (L3) | E61 | SUBSTITUCIÓ REIXETES EMBORNAL INTERIOR   | EAN055EG            |
| 40023145 | 01/07/2024 | 321 ESPANYA (L3) | E61 | SUBSTITUCIÓ REIXETES EMBORNAL INTERIOR   | EAN175EG            |
| 35782706 | 21/07/2024 | 321 ESPANYA (L3) | E50 | Reixetes Soltes cap via 1                | EAN055EG            |
| 35788342 | 30/07/2024 | 321 ESPANYA (L3) | E50 | Rajoles Sòl                              | EAN055EG            |
| 35794353 | 08/08/2024 | 321 ESPANYA (L3) | E50 | Peldaño escalera de piedra               | EAC076EG            |

|          |            |                    |     |                                          |                     |
|----------|------------|--------------------|-----|------------------------------------------|---------------------|
| 35807730 | 31/08/2024 | 321 ESPANYA (L3)   | E50 | Escales de Pedra-Carborundum             | EIT0279G            |
| 35819522 | 18/09/2024 | 321 ESPANYA (L3)   | E50 | Rajoles Paret caida cola v1              | EAN055EG            |
| 35821479 | 20/09/2024 | 321 ESPANYA (L3)   | E53 | Filtració amb afectació al Client ESC.04 | EVE087EG            |
| 35827213 | 29/09/2024 | 321 ESPANYA (L3)   | E61 | Embús Lavabo femeni, rebosa aigua        | EDE051LF            |
| 35827214 | 29/09/2024 | 321 ESPANYA (L3)   | E61 | Embús Lavabo masculí rebosa aigua        | EDE051LM            |
| 35830239 | 03/10/2024 | 321 ESPANYA (L3)   | E61 | imbornal atascado                        | EAC076EG            |
| 35830566 | 03/10/2024 | 321 ESPANYA (L3)   | E61 | desagüe obstruido en los 2 wc            | EDE051LM            |
| 40023668 | 07/10/2024 | 321 ESPANYA (L3)   | E61 | TREURE CARGOLS REIXES EMBORNALS          | EEMD0188            |
| 35848368 | 28/10/2024 | 321 ESPANYA (L3)   | E53 | Filtracions sobre esc mec 4              | 03.21.VE00.EM.ES004 |
| 35848370 | 28/10/2024 | 321 ESPANYA (L3)   | E53 | Filtracions sobre esc piedra cola vía 1  | EAN055EG            |
| 35850268 | 30/10/2024 | 321 ESPANYA (L3)   | E61 | Reixetes emboçades                       | EAC076EG            |
| 35854409 | 05/11/2024 | 321 ESPANYA (L3)   | E53 | Filtración en pasillo acceso a vía 1     | EIT0282G            |
| 40023800 | 07/11/2024 | 321 ESPANYA (L3)   | E61 | DESENCAIXAR REIXA EMBORNAL               | EEMD0188            |
| 40023899 | 22/11/2024 | 321 ESPANYA (L3)   | E50 | COL·LOCACIÓ PECES APLACAT MARBRE         | EIT0278G            |
| 40023898 | 22/11/2024 | 321 ESPANYA (L3)   | E53 | SEGUIMENT FILTRACIÓ ITINERARI            | EIT0283G            |
| 35877388 | 09/12/2024 | 321 ESPANYA (L3)   | E50 | ESCALA OBRA VES I SUBVEST DESCANTONADA   | EVE087EG            |
| 35880300 | 12/12/2024 | 321 ESPANYA (L3)   | E53 | Filtracions                              | EVE087EG            |
| 35722609 | 26/04/2024 | 322 POBLE SEC      | E50 | Rajoles Paret 2 sueltas soporte ext.5483 | EVE088EG            |
| 35723521 | 27/04/2024 | 322 POBLE SEC      | E50 | ACHOLAS ROTAS DE PARED SUJETA EXTINT     | EEXT5483            |
| 35734650 | 12/05/2024 | 322 POBLE SEC      | E50 | Escales de Pedra TRENCADA---->           | EIT0285G            |
| 35757656 | 13/06/2024 | 322 POBLE SEC      | E53 | Filtració pluja pared/cantonada          | EAC077EG            |
| 35757673 | 13/06/2024 | 322 POBLE SEC      | E61 | Embornal obstruït cua v1                 | EIT0284G            |
| 35759846 | 16/06/2024 | 322 POBLE SEC      | E50 | Rajoles Sòl camí invidents trencada      | EAN176EG            |
| 35759847 | 16/06/2024 | 322 POBLE SEC      | E50 | Rajoles Sòl. es mou. cua andana          | EAN176EG            |
| 35768813 | 30/06/2024 | 322 POBLE SEC      | E50 | Rajoles Sòl 1 SUELTA ALTURA D.A.         | EVE088EG            |
| 35771306 | 04/07/2024 | 322 POBLE SEC      | E50 | Baldosa suelo falta un trozo             | EIT0284G            |
| 35771938 | 05/07/2024 | 322 POBLE SEC      | E50 | Rajoles Sòl anden via2 suelta            | EAN176EG            |
| 35771939 | 05/07/2024 | 322 POBLE SEC      | E50 | Escales de Pedra                         | EIT0287G            |
| 35776474 | 12/07/2024 | 322 POBLE SEC      | E50 | Rajoles Sòl ve00                         | EVE088EG            |
| 35795223 | 09/08/2024 | 322 POBLE SEC      | E50 | Escalon de escalera piedra roto          | EIT0286G            |
| 35810473 | 04/09/2024 | 322 POBLE SEC      | E53 | Filtracions                              | EVE088EG            |
| 35824429 | 25/09/2024 | 322 POBLE SEC      | E50 | Baldosa ext. rota junto banderola        | EAC214EG            |
| 35824441 | 25/09/2024 | 322 POBLE SEC      | E50 | Paret cua v2 restes cal filtració        | EAN176EG            |
| 35824433 | 25/09/2024 | 322 POBLE SEC      | E50 | Rajoles Paret Soltes -->                 | EVE088AC            |
| 35833446 | 07/10/2024 | 322 POBLE SEC      | E53 | Filtració amb afectació al Client        | EAC077EG            |
| 40023669 | 07/10/2024 | 322 POBLE SEC      | E61 | TREURE CARGOLS REIXES EMBORNALS          | EEMD0189            |
| 40023671 | 07/10/2024 | 322 POBLE SEC      | E61 | TREURE CARGOLS REIXES EMBORNALS          | EEMD0190            |
| 40023672 | 07/10/2024 | 322 POBLE SEC      | E61 | TREURE CARGOLS REIXES EMBORNALS          | EEMD0191            |
| 35853876 | 04/11/2024 | 322 POBLE SEC      | E61 | Reixetes emboçades                       | EAC214EG            |
| 40023801 | 07/11/2024 | 322 POBLE SEC      | E61 | DESENCAIXAR REIXA EMBORNAL               | EEMD0189            |
| 40023802 | 07/11/2024 | 322 POBLE SEC      | E61 | DESENCAIXAR REIXA EMBORNAL               | EEMD0190            |
| 40023803 | 07/11/2024 | 322 POBLE SEC      | E61 | DESENCAIXAR REIXA EMBORNAL               | EEMD0191            |
| 40023871 | 12/11/2024 | 322 POBLE SEC      | E53 | SEGUIMENT FILTRACIÓ ACCÉS                | EAC215EG            |
| 40023870 | 12/11/2024 | 322 POBLE SEC      | E53 | SEGUIMENT FILTRACIÓ CUA ANDANA01         | EAN056EG            |
| 35864171 | 19/11/2024 | 322 POBLE SEC      | E50 | Rajoles Paret Soltes -->                 | EAC077EG            |
| 35864175 | 19/11/2024 | 322 POBLE SEC      | E53 | Limpieza restos filtración cola v2 -->   | EAN176EG            |
| 35864178 | 19/11/2024 | 322 POBLE SEC      | E50 | Rejillas muy oxidadas cola v2            | EAN176EG            |
| 35889641 | 27/12/2024 | 322 POBLE SEC      | E50 | Rajola Sòl SUELTA MITAD V2               | EAN176EG            |
| 35656994 | 19/01/2024 | 323 PARAL·LEL (L3) | E61 | EMBÚS LAVABO PARED MASCULÍ               | EDE006VM            |
| 35678830 | 20/02/2024 | 323 PARAL·LEL (L3) | E61 | EMBÚS LAVAMANOS VEST FEMENINO INTERV     | EDE006VF            |

|          |            |                    |     |                                           |                     |
|----------|------------|--------------------|-----|-------------------------------------------|---------------------|
| 35680235 | 22/02/2024 | 323 PARAL·LEL (L3) | E61 | Embús Lavabo urinari de paret wc masculi  | EDE006VM            |
| 35699803 | 22/03/2024 | 323 PARAL·LEL (L3) | E61 | PICA SALA DESCANSO DESAGÜE OBSTRUIDO      | EDE008SE            |
| 35713886 | 14/04/2024 | 323 PARAL·LEL (L3) | E61 | Embús WC                                  | EDE006VM            |
| 35812771 | 08/09/2024 | 323 PARAL·LEL (L3) | E61 | Embús urinari masculi                     | EDE006VM            |
| 35834617 | 08/10/2024 | 323 PARAL·LEL (L3) | E61 | Desguassí Obstruït WC                     | EDE006VM            |
| 35855952 | 07/11/2024 | 323 PARAL·LEL (L3) | E50 | Urinaris WC vest masc ACIS atascados      | EDE006VM            |
| 35749204 | 01/06/2024 | 323 PARAL·LEL (L3) | E53 | FILTRACIO PASADÍS ENTRE VESTIBULS>>>      | EPOR0323.4100       |
| 35648822 | 08/01/2024 | 323 PARAL·LEL (L3) | E53 | VESTUARIO MASCULINO ACIS FILTRACION TECH  | EDE001OF            |
| 35657076 | 19/01/2024 | 323 PARAL·LEL (L3) | E50 | Màrmol roto y creació de desagüe          | EDE001OF            |
| 35657503 | 20/01/2024 | 323 PARAL·LEL (L3) | E53 | Filtració afectació al Client ANDEN V1    | EAN057EG            |
| 35659152 | 23/01/2024 | 323 PARAL·LEL (L3) | E53 | CAE AGUA FILTRACION EN TRAF0 BT           | EDE055CB            |
| 35688695 | 06/03/2024 | 323 PARAL·LEL (L3) | E53 | filtrac. pared junto maquina cafe y font  | EDE012SE            |
| 35700217 | 22/03/2024 | 323 PARAL·LEL (L3) | E53 | Filtracions pared sala descanso           | EDE012SE            |
| 35702096 | 26/03/2024 | 323 PARAL·LEL (L3) | E53 | Filtracions per pluja capçalera via 1     | EAN057EG            |
| 35721830 | 25/04/2024 | 323 PARAL·LEL (L3) | E53 | Filtració afectació Client-escalera abaj  | EIT0293G            |
| 35727492 | 02/05/2024 | 323 PARAL·LEL (L3) | E53 | Filtració a la Secció Sindical            | EDE020OF            |
| 35731185 | 07/05/2024 | 323 PARAL·LEL (L3) | E53 | Filtració a cabina AAC                    | EVE090AC            |
| 35738125 | 16/05/2024 | 323 PARAL·LEL (L3) | E61 | PICA LAVAMANOS EMBOZADA-COMEDOR AAC       | EDE012SE            |
| 35755106 | 10/06/2024 | 323 PARAL·LEL (L3) | E50 | Escalon roto                              | EAC217EG            |
| 35756231 | 11/06/2024 | 323 PARAL·LEL (L3) | E53 | FILTRACIÓN LLUVIA CABECERA V1 DE L3       | EAN057EG            |
| 35756529 | 12/06/2024 | 323 PARAL·LEL (L3) | E53 | and via 1 cabecera fi                     | EAN057EG            |
| 35758340 | 14/06/2024 | 323 PARAL·LEL (L3) | E50 | rejillas canalizacion agua hundidas       | EAC078EG            |
| 35797254 | 13/08/2024 | 323 PARAL·LEL (L3) | E53 | filtr. techo mitad sala intervencion      | EDE001OF            |
| 35812895 | 08/09/2024 | 323 PARAL·LEL (L3) | E53 | Filtració amb afectació al Client         | EAN057EG            |
| 35821104 | 20/09/2024 | 323 PARAL·LEL (L3) | E50 | imbornal salida hundido                   | EAC078EG            |
| 35830201 | 03/10/2024 | 323 PARAL·LEL (L3) | E53 | Filtracions per pluja dins cab. aac       | EVE090AC            |
| 35853684 | 04/11/2024 | 323 PARAL·LEL (L3) | E53 | Filtració amb afectació al Client v1      | EAN057EG            |
| 35860767 | 14/11/2024 | 323 PARAL·LEL (L3) | E53 | Filtracions and via 1 mitad               | EAN057EG            |
| 35860793 | 14/11/2024 | 323 PARAL·LEL (L3) | E50 | Techo subcentral se desprende             | EDE024ST            |
| 35877916 | 09/12/2024 | 323 PARAL·LEL (L3) | E53 | FILTRACION DELANTE ASCENSOR 01>>>NOTA     | EIT0296G            |
| 35882566 | 16/12/2024 | 323 PARAL·LEL (L3) | E53 | Filtració sobre escalera 4                | 03.23.VE01.EM.ES004 |
| 35892004 | 31/12/2024 | 323 PARAL·LEL (L3) | E53 | Filtració amb afectació a Circulació -->  | SCIR0769            |
| 35647375 | 05/01/2024 | 324 DRASSANES      | E53 | FILTRACIÓ MITAT AND. V1                   | EAN058EG            |
| 35647287 | 05/01/2024 | 324 DRASSANES      | E53 | Filtracions ANDEN COLA VIA 1              | EAN058EG            |
| 35647369 | 05/01/2024 | 324 DRASSANES      | E53 | FILTRACIÓ LINEA PEATGE VEST.0             | EVE092EG            |
| 35647378 | 05/01/2024 | 324 DRASSANES      | E53 | FILTRACIÓ A VIA: ENTREVIES MITAT PATI     | VTU034CV            |
| 35686759 | 03/03/2024 | 324 DRASSANES      | E53 | Filtració cola V1 sobre banco             | EAN058EG            |
| 35701108 | 24/03/2024 | 324 DRASSANES      | E50 | Escales de Pedra-falta trozo carborundum  | EAC080EG            |
| 35702985 | 27/03/2024 | 324 DRASSANES      | E53 | Filtració amb afectació al Client, CUA V1 | EAN058EG            |
| 35705013 | 31/03/2024 | 324 DRASSANES      | E53 | Filtracions                               | 03.24.VE00.AS.AE001 |
| 35711307 | 10/04/2024 | 324 DRASSANES      | E61 | Desguassí Obstruït                        | EAC080EG            |
| 35713201 | 12/04/2024 | 324 DRASSANES      | E50 | Plafón triangular suelto (está en CGE)    | EIT0300G            |
| 35737488 | 15/05/2024 | 324 DRASSANES      | E53 | Filtracions per pluja cola v1             | EAN058EG            |
| 40023005 | 15/05/2024 | 324 DRASSANES      | E53 | COMPROVAR ESTAT CANALITZACIONS FILT.      | EAN178EG            |
| 35739481 | 18/05/2024 | 324 DRASSANES      | E53 | Filtracions en mitad de anden de vía 1    | EAN058EG            |
| 35747393 | 30/05/2024 | 324 DRASSANES      | E61 | Desguassí Obstruït                        | EAN178EG            |
| 35754577 | 09/06/2024 | 324 DRASSANES      | E53 | Filtracion cua and v1 sobre seients       | EAN058EG            |
| 35756348 | 11/06/2024 | 324 DRASSANES      | E53 | Filtracions GOTERA EN ACCESO A VEST 0     | EVE092EG            |
| 35792154 | 05/08/2024 | 324 DRASSANES      | E61 | Reixetes emboçades pas soterrani entre->  | EEMD0201            |
| 35800353 | 19/08/2024 | 324 DRASSANES      | E53 | Filtracions mitad de anden de vía 1       | EAN058EG            |

|          |            |               |     |                                          |                      |
|----------|------------|---------------|-----|------------------------------------------|----------------------|
| 35806589 | 30/08/2024 | 324 DRASSANES | E61 | DESGUÀS EMBOSSAT                         | EDE035CV             |
| 35813619 | 09/09/2024 | 324 DRASSANES | E53 | filtración agua cola v1 drassanes        | EAN058EG             |
| 35830667 | 03/10/2024 | 324 DRASSANES | E53 | Filtració amb afectació cola v2          | EAN178EG             |
| 35850273 | 30/10/2024 | 324 DRASSANES | E53 | Filtració amb afectació al Client        | EAN178EG             |
| 35859656 | 12/11/2024 | 324 DRASSANES | E53 | Filtracions per pluja cola V1            | EAN058EG             |
| 35880116 | 12/12/2024 | 324 DRASSANES | E50 | IMBORNAL LEVANTADO                       | EAC080EG             |
| 35880261 | 12/12/2024 | 324 DRASSANES | E61 | Reixetes emboçades aceso ramblas         | EAC080EG             |
| 35880259 | 12/12/2024 | 324 DRASSANES | E53 | Filtració amb afectació al Client        | EVE092EG             |
| 35644642 | 02/01/2024 | 325 LICEU     | E50 | Plaques sostre despenjades cabina CE     | EVE097AC             |
| 35646792 | 05/01/2024 | 325 LICEU     | E50 | botiquin se cae de la pared              | EVE094AC             |
| 35651171 | 11/01/2024 | 325 LICEU     | E61 | WC FEM EMBOZADO                          | EDE055LF             |
| 35673924 | 13/02/2024 | 325 LICEU     | E50 | PILON DE HORMIGON DE LA BARANDILLA KO.   | EAC084EG             |
| 35680302 | 22/02/2024 | 325 LICEU     | E61 | Embús Lavabo                             | EDE055LM             |
| 35699447 | 21/03/2024 | 325 LICEU     | E53 | Filtració amb afectació al Client        | EAC084EG             |
| 35702400 | 26/03/2024 | 325 LICEU     | E53 | Filtracions                              | 03.25.VE01.SP.PAS005 |
| 35704015 | 29/03/2024 | 325 LICEU     | E53 | Filtració amb afectació als VALIDADORS   | EAC083EG             |
| 35705436 | 01/04/2024 | 325 LICEU     | E53 | Filtracio per pluja andana V2(tótem)     | EAC342EG             |
| 35720383 | 23/04/2024 | 325 LICEU     | E53 | Filtració altura totem via 2             | EAN179EG             |
| 35725090 | 29/04/2024 | 325 LICEU     | E53 | VALIDADOR FS, PTE. SOLUCION FILTRACION   | EAC083EG             |
| 35725091 | 29/04/2024 | 325 LICEU     | E53 | Filtracions-Encima Val 105               | EAC083EG             |
| 35726739 | 01/05/2024 | 325 LICEU     | E61 | SUMIDERO C.LIMPIEZA SALE AGUA CON>       | EDE055LM             |
| 35727395 | 02/05/2024 | 325 LICEU     | E61 | Lavabo no traga bien agua (embús)        | EDE055LF             |
| 40023003 | 15/05/2024 | 325 LICEU     | E53 | SUBSTITUIR XAPA CANLITZ OXIDADA          | EAN179EG             |
| 35755958 | 11/06/2024 | 325 LICEU     | E50 | Reixetes Soltes-mercat boqueria v1(sec1) | EAC083EG             |
| 35756466 | 12/06/2024 | 325 LICEU     | E53 | Filtracions GENERALITZADES TOTA ESTACIÓ> | EAN059EG             |
| 35769258 | 01/07/2024 | 325 LICEU     | E61 | Desguassí Obstruït                       | EAC342EG             |
| 35775085 | 10/07/2024 | 325 LICEU     | E61 | Desguassí Obstruït lav masc              | EDE055LM             |
| 35821501 | 20/09/2024 | 325 LICEU     | E53 | Filtracion cae encima de alumbrado v1    | EAN059EG             |
| 35822484 | 22/09/2024 | 325 LICEU     | E53 | ASC.01 FILTRACIÓN JUNTA PERIMETRAL CALLE | 03.25.VE02.AS.AE001  |
| 35822445 | 22/09/2024 | 325 LICEU     | E61 | Desguassí Obstruït Lavabo Femení         | EDE055LF             |
| 35822923 | 23/09/2024 | 325 LICEU     | E53 | Filtració amb afectació al Client        | EAC342EG             |
| 35823293 | 23/09/2024 | 325 LICEU     | E53 | Filtracions                              | EVE094EG             |
| 35830144 | 03/10/2024 | 325 LICEU     | E53 | FILTRACION EN PASILLO WC.....            | EDE055LM             |
| 35830138 | 03/10/2024 | 325 LICEU     | E53 | FILTRACION SOBRE LINEA PEAJE             | EVE095EG             |
| 35830093 | 03/10/2024 | 325 LICEU     | E53 | FILTRACIÓN EN VEST.2 FRENTE LINEA PEAJE  | EVE096EG             |
| 35833053 | 07/10/2024 | 325 LICEU     | E53 | Filtracions anden vía 1                  | EAN059EG             |
| 35833980 | 08/10/2024 | 325 LICEU     | E61 | Desague limpieza embozado                | EDE053CN             |
| 35847387 | 26/10/2024 | 325 LICEU     | E53 | Filtració sostre amb afectació al Client | 03.25.VE01.SP.PAS005 |
| 35847155 | 26/10/2024 | 325 LICEU     | E53 | Filtracions per pluja ANDANA V2          | EAN179EG             |
| 35847144 | 26/10/2024 | 325 LICEU     | E53 | Filtracions per pluja WC MASCULI         | EDE055LM             |
| 35847156 | 26/10/2024 | 325 LICEU     | E53 | Filtracions per pluja VE02               | EVE096EG             |
| 35847225 | 26/10/2024 | 325 LICEU     | E61 | Reixetes IMBORNAL emboçades VE02         | EVE096EG             |
| 35854451 | 05/11/2024 | 325 LICEU     | E61 | Embús Sanitari                           | EDE055LF             |
| 35855529 | 06/11/2024 | 325 LICEU     | E50 | Cascots del sostre a V02                 | EAC085EG             |
| 40023810 | 11/11/2024 | 325 LICEU     | E53 | CANALITZAR FILTRACIÓ SOBRE PDA1529       | EVE095EG             |
| 35874855 | 05/12/2024 | 325 LICEU     | E61 | Embús DESAGUE LIMPIEZA                   | EDE053CN             |
| 35880208 | 12/12/2024 | 325 LICEU     | E53 | Filtració amb afectació a Client CABECER | EAN059EG             |
| 35882609 | 16/12/2024 | 325 LICEU     | E53 | Filtració amb afectació al Client        | EVE095EG             |
| 35883261 | 17/12/2024 | 325 LICEU     | E53 | Filtracions enima de DA's ve01           | EVE095EG             |
| 35886010 | 21/12/2024 | 325 LICEU     | E61 | atasco wc lavabo masculino               | EDE055LM             |

|          |            |                            |     |                                           |          |
|----------|------------|----------------------------|-----|-------------------------------------------|----------|
| 35888981 | 26/12/2024 | 325 LICEU                  | E53 | Filtracions                               | EIT0303G |
| 35652394 | 13/01/2024 | 326 CATALUNYA (L3)         | E53 | Filtració a dependències CAMBRA SECCIONA  | EDE058CA |
| 35665594 | 01/02/2024 | 326 CATALUNYA (L3)         | E53 | Filtración en vest 0 juntos puertas ac.   | EVE098EG |
| 35669384 | 07/02/2024 | 326 CATALUNYA (L3)         | E50 | Porta neteja andana v1 NO TANCA           | EAN060EG |
| 35682689 | 26/02/2024 | 326 CATALUNYA (L3)         | E50 | Escales de Pedra                          | EAN180EG |
| 35683616 | 28/02/2024 | 326 CATALUNYA (L3)         | E50 | BALDOSA SUELO SUELTA COLA AN02            | EAN180EG |
| 35691868 | 10/03/2024 | 326 CATALUNYA (L3)         | E61 | Embús Sanitari                            | EDE056LM |
| 35701159 | 24/03/2024 | 326 CATALUNYA (L3)         | E61 | Embús Sanitari/DESCARGA SALE SUELO        | EDE056LM |
| 35702884 | 27/03/2024 | 326 CATALUNYA (L3)         | E61 | Desguassí Obstruït WC FEMENÍ              | EDE056LF |
| 35702779 | 27/03/2024 | 326 CATALUNYA (L3)         | E61 | Desguassí Obstruït WC MASCULÍ             | EDE056LM |
| 35702885 | 27/03/2024 | 326 CATALUNYA (L3)         | E61 | FUITA AIGUA ENTRE WC i EL TERRA.          | EDE056LM |
| 35704807 | 31/03/2024 | 326 CATALUNYA (L3)         | E61 | Desguassí Obstruït WC MASCULI             | EDE056LM |
| 40022795 | 09/04/2024 | 326 CATALUNYA (L3)         | E50 | REPARACIÓ PAVIMENT PERIMETRAL ERXV0395    | ERXV0395 |
| 35713424 | 13/04/2024 | 326 CATALUNYA (L3)         | E50 | Rajoles Sòl trencada, es mou              | EIT0308G |
| 40022885 | 26/04/2024 | 326 CATALUNYA (L3)         | E50 | SUBSTITUCIÓ PORTA CAMBRA NETEJA           | EDE054CN |
| 35724810 | 29/04/2024 | 326 CATALUNYA (L3)         | E61 | Desguassí Obstruït                        | EAC087EG |
| 35735621 | 13/05/2024 | 326 CATALUNYA (L3)         | E61 | Desguassí Obstruït                        | EDE056LM |
| 40023009 | 17/05/2024 | 326 CATALUNYA (L3)         | E53 | CANALITZAR FILTRACIÓ SOBRE ESCALES        | EIT0307G |
| 35775692 | 11/07/2024 | 326 CATALUNYA (L3)         | E50 | FALTA Rajola Sòl PLATF.ESC.MEC.04         | EVE098EG |
| 40023446 | 03/09/2024 | 326 CATALUNYA (L3)         | E50 | REPARAR PAVIMENT I GRAÓ                   | EIT0308G |
| 35814419 | 10/09/2024 | 326 CATALUNYA (L3)         | E61 | andana v1 cambra neteja pica embusada i   | EAN060EG |
| 35815196 | 11/09/2024 | 326 CATALUNYA (L3)         | E50 | Rajoles Sòl - perill de tropear           | EVE098EG |
| 35818969 | 17/09/2024 | 326 CATALUNYA (L3)         | E50 | TAPA WC FEM SUELTA/ROTA                   | EDE056LF |
| 35820013 | 18/09/2024 | 326 CATALUNYA (L3)         | E53 | Filtració amb afectació al Client cab V2  | EAN180EG |
| 35820014 | 18/09/2024 | 326 CATALUNYA (L3)         | E53 | Filtración en cuarto limpieza             | EDE054CN |
| 35820291 | 19/09/2024 | 326 CATALUNYA (L3)         | E53 | Gotera techo                              | EAC087EG |
| 35820293 | 19/09/2024 | 326 CATALUNYA (L3)         | E53 | Filtración cola v1                        | EAN060EG |
| 35821741 | 21/09/2024 | 326 CATALUNYA (L3)         | E53 | filtracion en rotonda                     | EAC087EG |
| 35822218 | 22/09/2024 | 326 CATALUNYA (L3)         | E50 | Rajoles Sòl cola anden suelta             | EAN180EG |
| 35830070 | 03/10/2024 | 326 CATALUNYA (L3)         | E53 | filtraciones lluvia Cap V2 Cola V1        | EAN060EG |
| 40023660 | 04/10/2024 | 326 CATALUNYA (L3)         | E50 | REPARACIÓ FORJAT VORA ANDANA              | EAN060EG |
| 35843381 | 21/10/2024 | 326 CATALUNYA (L3)         | E50 | SLD PELAI FALTA RACHALO PARED ( EN MURO)  | EAC281EG |
| 35847028 | 26/10/2024 | 326 CATALUNYA (L3)         | E53 | FILTRACIONES PER PLUJA SOBRE LINEA VALIDA | EAC087EG |
| 35854277 | 05/11/2024 | 326 CATALUNYA (L3)         | E61 | Desguassí Obstruït IMBORNAL----->         | EAC281EG |
| 35854278 | 05/11/2024 | 326 CATALUNYA (L3)         | E61 | Desguassí Obstruït IMBRONAL CAP V2.       | EAN180EG |
| 35856021 | 07/11/2024 | 326 CATALUNYA (L3)         | E50 | canvi pica cambra neteja                  | EDE054CN |
| 35864688 | 20/11/2024 | 326 CATALUNYA (L3)         | E50 | GOMA BORDE ANDENES DESCOLGADA             | EAN060EG |
| 35891853 | 31/12/2024 | 326 CATALUNYA (L3)         | E61 | Embús Lavabo                              | EDE056LF |
| 35648346 | 07/01/2024 | 327 PASSEIG DE GRÀCIA (L3) | E53 | Filtracions                               | EDE062ZC |
| 35654574 | 16/01/2024 | 327 PASSEIG DE GRÀCIA (L3) | E61 | IMBORNAL SALIDA CASA BATLLO ROTO          | EAC220EG |
| 35671310 | 09/02/2024 | 327 PASSEIG DE GRÀCIA (L3) | E53 | Filtració amb afectació al Client         | EIT0319G |
| 35716965 | 18/04/2024 | 327 PASSEIG DE GRÀCIA (L3) | E53 | Filtració vest.00 - and. v1               | EIT0314G |
| 35718542 | 21/04/2024 | 327 PASSEIG DE GRÀCIA (L3) | E50 | imbornales slda. pau claris sueltos       | EAC088EG |
| 35721541 | 25/04/2024 | 327 PASSEIG DE GRÀCIA (L3) | E53 | vestuario (nota)                          | EDE010VM |
| 35721542 | 25/04/2024 | 327 PASSEIG DE GRÀCIA (L3) | E50 | barandilla de v1 a enlace (nota)          | EIT0314G |
| 35725238 | 29/04/2024 | 327 PASSEIG DE GRÀCIA (L3) | E53 | Filtracions-                              | EIT0318G |
| 35725236 | 29/04/2024 | 327 PASSEIG DE GRÀCIA (L3) | E53 | Filtracions-Cab AAC                       | EVE099AC |
| 35739603 | 18/05/2024 | 327 PASSEIG DE GRÀCIA (L3) | E53 | Caen trozos de pintura techo              | EAC220EG |
| 35743757 | 24/05/2024 | 327 PASSEIG DE GRÀCIA (L3) | E50 | GRIETAS VARIAS                            | 03.27.EN |
| 35743752 | 24/05/2024 | 327 PASSEIG DE GRÀCIA (L3) | E50 | GRIETAS PAREDES                           | EDE021CE |

|          |            |                            |     |                                          |                     |
|----------|------------|----------------------------|-----|------------------------------------------|---------------------|
| 40023016 | 24/05/2024 | 327 PASSEIG DE GRÀCIA (L3) | E50 | ADEQUAR FORJAT PER RETIRADA ESCALA GAT   | EAN181EG            |
| 35746652 | 29/05/2024 | 327 PASSEIG DE GRÀCIA (L3) | E50 | pasamanos escalera de obra suelto        | EAN061EG            |
| 35753111 | 07/06/2024 | 327 PASSEIG DE GRÀCIA (L3) | E50 | Reixetes Soltes acc batlló               | EAC220EG            |
| 35775474 | 10/07/2024 | 327 PASSEIG DE GRÀCIA (L3) | E50 | Retirar cubos pinturas cerramiento v1    | EAN061EG            |
| 35779549 | 16/07/2024 | 327 PASSEIG DE GRÀCIA (L3) | E50 | Reja imbornal rota                       | EAC220EG            |
| 35785726 | 26/07/2024 | 327 PASSEIG DE GRÀCIA (L3) | E50 | imbornal trencat acceso aragó-rmbra cat  | EAC220EG            |
| 40023290 | 01/08/2024 | 327 PASSEIG DE GRÀCIA (L3) | E50 | SANEJAR CAMBRA ENCLAVAMENTS              | EDE021CE            |
| 35792734 | 06/08/2024 | 327 PASSEIG DE GRÀCIA (L3) | E50 | barandilla esc piedra enl. L4 suelta     | EAN061EG            |
| 35798359 | 15/08/2024 | 327 PASSEIG DE GRÀCIA (L3) | E50 | pasamanos cola via 1 enlace suelta pared | EAN061EG            |
| 35802095 | 22/08/2024 | 327 PASSEIG DE GRÀCIA (L3) | E53 | Filtració amb afectació al Client->      | EIT0316G            |
| 35823296 | 23/09/2024 | 327 PASSEIG DE GRÀCIA (L3) | E50 | Rajoles Sòl                              | EVE099EG            |
| 35837367 | 12/10/2024 | 327 PASSEIG DE GRÀCIA (L3) | E53 | Filtració vest. 0 davant porta dependen  | EVE099EG            |
| 35848691 | 28/10/2024 | 327 PASSEIG DE GRÀCIA (L3) | E53 | Filtracions ves00 en direc renfe         | EIT0318G            |
| 35860079 | 13/11/2024 | 327 PASSEIG DE GRÀCIA (L3) | E53 | FILTRACION SOBRE VAL 04 VEST0            | EVE099EG            |
| 35867503 | 24/11/2024 | 327 PASSEIG DE GRÀCIA (L3) | E61 | Embús Lavabo de pie (2) lavabo masc      | EDE010VM            |
| 35879116 | 11/12/2024 | 327 PASSEIG DE GRÀCIA (L3) | E53 | Filtracions per pluja, VE00 SOBRE VAL003 | EIT0318G            |
| 35870488 | 28/11/2024 | 328 DIAGONAL (L3)          | E61 | Reixetes/Imbornal emboçades Sort.Emerg.  | ESE069SO            |
| 35657620 | 20/01/2024 | 328 DIAGONAL (L3)          | E50 | Rejas sueltas suelo and. v1              | EAN062EG            |
| 35657618 | 20/01/2024 | 328 DIAGONAL (L3)          | E50 | Reja suelta suelo cab. v2                | EAN182EG            |
| 35658842 | 22/01/2024 | 328 DIAGONAL (L3)          | E53 | ve00 filtración delante tienda telefonía | EVE101EG            |
| 35666587 | 02/02/2024 | 328 DIAGONAL (L3)          | E53 | Filtracions                              | EVE102EG            |
| 35680834 | 23/02/2024 | 328 DIAGONAL (L3)          | E50 | ZOCALO SALIDO                            | EAC222EG            |
| 35689264 | 06/03/2024 | 328 DIAGONAL (L3)          | E53 | FILTRACIÓN VE00 DELANTE TIENDA MÓVILES   | EVE101EG            |
| 35692726 | 11/03/2024 | 328 DIAGONAL (L3)          | E50 | Sanitario suelto del suelo               | EDE058LF            |
| 35692728 | 11/03/2024 | 328 DIAGONAL (L3)          | E50 | WC masculino suelto del suelo            | EDE058LM            |
| 35698350 | 20/03/2024 | 328 DIAGONAL (L3)          | E53 | Filtracions VE1                          | EVE102EG            |
| 35702092 | 26/03/2024 | 328 DIAGONAL (L3)          | E53 | Filtració amb afectació al Client        | EVE102EG            |
| 35705312 | 01/04/2024 | 328 DIAGONAL (L3)          | E61 | Desguassí Obstruït                       | EAC090EG            |
| 35705314 | 01/04/2024 | 328 DIAGONAL (L3)          | E53 | Filtració afectació Client Capcelera V2  | EAN182EG            |
| 35709321 | 07/04/2024 | 328 DIAGONAL (L3)          | E50 | wc masculino lavabo pierde agua          | EDE058LM            |
| 35713035 | 12/04/2024 | 328 DIAGONAL (L3)          | E53 | FILTRACIÓ AMB AFECTACIÓ AL CLIENT VE01   | EVE102EG            |
| 35725642 | 30/04/2024 | 328 DIAGONAL (L3)          | E53 | Filtracions ve00                         | EVE101EG            |
| 35730506 | 06/05/2024 | 328 DIAGONAL (L3)          | E50 | Lavamanos descolgado-->                  | EDE058LM            |
| 35742007 | 22/05/2024 | 328 DIAGONAL (L3)          | E53 | Filtració amb afectació cua andana v2    | EAN182EG            |
| 35756566 | 12/06/2024 | 328 DIAGONAL (L3)          | E53 | Filtració amb afectació al Client CUA V2 | EAN182EG            |
| 35760292 | 17/06/2024 | 328 DIAGONAL (L3)          | E53 | Filtracions acceso principal p.gracia/ra | EAC089EG            |
| 35772273 | 05/07/2024 | 328 DIAGONAL (L3)          | E50 | FALTA 1 RACHOLA>>>                       | EAN182EG            |
| 35773913 | 08/07/2024 | 328 DIAGONAL (L3)          | E61 | Embús Lavabo                             | EDE058LM            |
| 35782464 | 21/07/2024 | 328 DIAGONAL (L3)          | E50 | Rajoles Sòl aixecada davant linea invade | EVE101EG            |
| 35783119 | 22/07/2024 | 328 DIAGONAL (L3)          | E61 | Reixetes IMBORNAL emboçades              | EEMD0218            |
| 35784476 | 24/07/2024 | 328 DIAGONAL (L3)          | E50 | Rajoles Sòl sueltas--->                  | 03.28.VE01.EM.ES008 |
| 35804699 | 26/08/2024 | 328 DIAGONAL (L3)          | E50 | 3 Rajoles Sòl rotas Esc 08               | EAC350EG            |
| 35804995 | 27/08/2024 | 328 DIAGONAL (L3)          | E50 | Rajoles Sòl cap vía 1                    | EAN062EG            |
| 35811622 | 06/09/2024 | 328 DIAGONAL (L3)          | E61 | Embús Lavabo                             | EDE058LF            |
| 35821521 | 20/09/2024 | 328 DIAGONAL (L3)          | E53 | filtracion vestibulo secundario salida   | EAC090EG            |
| 35832290 | 05/10/2024 | 328 DIAGONAL (L3)          | E50 | TARIMA SUELTA                            | EVE101AC            |
| 35834230 | 08/10/2024 | 328 DIAGONAL (L3)          | E50 | tela asfaltica acceso VE01 caída.        | EAC222EG            |
| 35840124 | 16/10/2024 | 328 DIAGONAL (L3)          | E53 | Filtración lluvia con afectación cola v2 | EAN182EG            |
| 35848381 | 28/10/2024 | 328 DIAGONAL (L3)          | E53 | Filtracions cabecera vía 2               | EAN182EG            |
| 35850251 | 30/10/2024 | 328 DIAGONAL (L3)          | E61 | Diversos imbornal atascado               | EAC089EG            |

|          |            |                   |     |                                          |                      |
|----------|------------|-------------------|-----|------------------------------------------|----------------------|
| 35863300 | 18/11/2024 | 328 DIAGONAL (L3) | E53 | FILTRACION FRENTE BAR ENRIQUE TOMAS      | EVE101EG             |
| 35863301 | 18/11/2024 | 328 DIAGONAL (L3) | E53 | FILTRACION FRENTE ESC 04                 | EVE102EG             |
| 35880332 | 12/12/2024 | 328 DIAGONAL (L3) | E53 | filtración en cabina aac                 | EVE101AC             |
| 35885641 | 20/12/2024 | 328 DIAGONAL (L3) | E53 | Filtració amb afectació al Client-->     | 03.28.VE01.SP.DA0001 |
| 35737253 | 15/05/2024 | 328 DIAGONAL (L3) | E50 | fregadero c limpieza roto                | EDE106CN             |
| 35647320 | 05/01/2024 | 329 FONTANA       | E50 | 1 rajola Sòl solta cabecera v1           | EAN063EG             |
| 35649562 | 09/01/2024 | 329 FONTANA       | E50 | 5 Rajoles Sòl SUELTAS EN V2              | EAN183EG             |
| 35650614 | 10/01/2024 | 329 FONTANA       | E53 | FILTRACIÓN COLA VIA 1 Y CABECERA VIA 2   | EAN063EG             |
| 35651895 | 12/01/2024 | 329 FONTANA       | E50 | Rajoles Sòl subvestibul                  | EVE103EG             |
| 35659850 | 23/01/2024 | 329 FONTANA       | E50 | Rajoles Sòl                              | EAN183EG             |
| 35681108 | 23/02/2024 | 329 FONTANA       | E50 | Rajoles Sòl SUELTAS                      | EAN063EG             |
| 35687706 | 04/03/2024 | 329 FONTANA       | E50 | Rajoles Sòl                              | EAN183EG             |
| 35689085 | 06/03/2024 | 329 FONTANA       | E50 | varias Rajoles Sòl Cab v2.               | EAN063EG             |
| 35697987 | 19/03/2024 | 329 FONTANA       | E50 | Rajoles Sòl                              | EVE103EG             |
| 35701961 | 26/03/2024 | 329 FONTANA       | E53 | FILTRACION GRAVE COLA V1                 | EAN063EG             |
| 35705072 | 31/03/2024 | 329 FONTANA       | E53 | Filtracions cua v1                       | EAN063EG             |
| 35725075 | 29/04/2024 | 329 FONTANA       | E53 | Filtracions-Cola v1                      | EAN063EG             |
| 35724493 | 29/04/2024 | 329 FONTANA       | E53 | Filtracions per pluja COLA V1            | EAN063EG             |
| 35730621 | 06/05/2024 | 329 FONTANA       | E50 | 2 placas pared sueltas cap V1 a esc.     | EAN063EG             |
| 35736322 | 14/05/2024 | 329 FONTANA       | E53 | Filtracions per pluja cua v1             | EAN063EG             |
| 35738262 | 16/05/2024 | 329 FONTANA       | E50 | Baldosas rotas and. >>> V1 y V2          | EAN183EG             |
| 35756266 | 11/06/2024 | 329 FONTANA       | E53 | Filtració amb afectació al Client CUA V1 | EAN063EG             |
| 35778728 | 15/07/2024 | 329 FONTANA       | E50 | CAMINO INVIDENTES AND V1 LEVANTADO       | EAN063EG             |
| 35778481 | 15/07/2024 | 329 FONTANA       | E50 | camino invidente mal estado              | EAN063EG             |
| 35778126 | 15/07/2024 | 329 FONTANA       | E53 | Filtració a dependències                 | EAN063EG             |
| 35779952 | 17/07/2024 | 329 FONTANA       | E50 | 3 Rajoles Sòl sueltas cap V2.            | EAN183EG             |
| 35810649 | 04/09/2024 | 329 FONTANA       | E53 | Filtració amb afectació al Client        | EAN063EG             |
| 35810316 | 04/09/2024 | 329 FONTANA       | E50 | Rajoles Sòl sueITA CAB. V1 JUNTO PAPELER | EAN063EG             |
| 35829410 | 02/10/2024 | 329 FONTANA       | E50 | FALTAN BALDOSAS SUELO SUBVESTÍBULO       | EVE103EG             |
| 35830386 | 03/10/2024 | 329 FONTANA       | E53 | Filtracions per pluja CAB. V2            | EAN183EG             |
| 35847152 | 26/10/2024 | 329 FONTANA       | E53 | Filtració PLUJA afectacióClient CUA V1   | EAN063EG             |
| 35848690 | 28/10/2024 | 329 FONTANA       | E50 | Rajoles Sòl con agua resbalan mucho      | EAC091EG             |
| 35869648 | 27/11/2024 | 329 FONTANA       | E50 | UN PANEL CUADRADO DEL TECHO ESTA SUELTO  | EAN183EG             |
| 35879815 | 12/12/2024 | 329 FONTANA       | E50 | IMBORNAL AND.V-1 CUA MOLT ÓXID X CANVIAR | EAN063EG             |
| 35668052 | 05/02/2024 | 330 LESSEPS       | E53 | Filtracion JUNTO PUERTA LAVABO           | EDI016EG             |
| 35676700 | 16/02/2024 | 330 LESSEPS       | E53 | Filtracions                              | EAN184EG             |
| 35690935 | 09/03/2024 | 330 LESSEPS       | E53 | Filtracions per pluja per fluorescents   | EVE104EG             |
| 35702035 | 26/03/2024 | 330 LESSEPS       | E53 | FILTRACIÓ AMB AFECTACIÓ AL CLIENT        | EAC286EG             |
| 35719181 | 22/04/2024 | 330 LESSEPS       | E50 | Rajoles Sòl ESTA ROTA Y SEÑALIZADA       | EVE190EG             |
| 35730990 | 07/05/2024 | 330 LESSEPS       | E61 | Desguassí Obstruït PICA CAMBRA NETEJA.   | EDE057CN             |
| 35736323 | 14/05/2024 | 330 LESSEPS       | E53 | FILTRACION VE01 ENCIMA ESC PIEDRA        | EVE190EG             |
| 35756601 | 12/06/2024 | 330 LESSEPS       | E50 | Rajoles Paret                            | EAC286EG             |
| 35756592 | 12/06/2024 | 330 LESSEPS       | E61 | Desguassí Obstruït                       | EDE057CN             |
| 35813535 | 09/09/2024 | 330 LESSEPS       | E53 | gotera constante en cabecera v1 entre pr | EAN064EG             |
| 35813504 | 09/09/2024 | 330 LESSEPS       | E50 | Rajoles Sòl soltes a peu esc. mec. 02    | EVE104EG             |
| 35816425 | 13/09/2024 | 330 LESSEPS       | E50 | Rajoles Sòl -->                          | EVE104EG             |
| 35820577 | 19/09/2024 | 330 LESSEPS       | E50 | Falta carborundum                        | EAC092EG             |
| 35828757 | 01/10/2024 | 330 LESSEPS       | E50 | Rajoles Sòl SUELTA V0                    | EVE104EG             |
| 35829985 | 02/10/2024 | 330 LESSEPS       | E50 | Rajoles Sòl subvesti esc04/05            | EAC092EG             |
| 35829982 | 02/10/2024 | 330 LESSEPS       | E50 | Escalon 7 empezando de arriba suelto     | EAC092EG             |

|          |            |                        |     |                                          |                     |
|----------|------------|------------------------|-----|------------------------------------------|---------------------|
| 35836906 | 11/10/2024 | 330 LESSEPS            | E50 | Rajoles Sòl base escalera obra AN2       | EAN184EG            |
| 35850270 | 30/10/2024 | 330 LESSEPS            | E61 | Reixetes emboçades                       | EAC092EG            |
| 35852478 | 02/11/2024 | 330 LESSEPS            | E50 | Rajoles Sòl                              | EAN184EG            |
| 35856333 | 07/11/2024 | 330 LESSEPS            | E53 | FILTRACIÓ A DEPENDÈNCIES >>>             | EVE104AC            |
| 35650916 | 11/01/2024 | 331 VALLCARCA          | E53 | Filtració amb afectació al Client        | EAN185EG            |
| 35671739 | 10/02/2024 | 331 VALLCARCA          | E53 | FILTRACIÓ MITAT AND. V2                  | EAN185EG            |
| 35680848 | 23/02/2024 | 331 VALLCARCA          | E53 | Cola v2 filtración con afectación al and | EAN185EG            |
| 35685345 | 01/03/2024 | 331 VALLCARCA          | E53 | filtración cola v2 vallcarca afectación  | EAN185EG            |
| 35695693 | 15/03/2024 | 331 VALLCARCA          | E53 | Filtracions cua via 2                    | EAN185EG            |
| 35712374 | 11/04/2024 | 331 VALLCARCA          | E53 | Filtracions                              | EAN185EG            |
| 35716828 | 18/04/2024 | 331 VALLCARCA          | E53 | FILTRACION TUBERIA TECHO SLDA VALCARCA   | EAC093EG            |
| 35724384 | 29/04/2024 | 331 VALLCARCA          | E53 | FILTRACIONES PER PLUJA AND V2            | EAN185EG            |
| 35725951 | 30/04/2024 | 331 VALLCARCA          | E61 | Desguassí Obstruït                       | EAC263EG            |
| 35730294 | 06/05/2024 | 331 VALLCARCA          | E53 | filtracion en cola de via 1              | EAN065EG            |
| 35770157 | 02/07/2024 | 331 VALLCARCA          | E50 | Levantada chapa al lado asc1             | EAC263EG            |
| 35808202 | 01/09/2024 | 331 VALLCARCA          | E61 | IMBORNAL AVDA REPUBLICA ARGEN EMBOZADO   | EEMD0226            |
| 35834972 | 09/10/2024 | 331 VALLCARCA          | E61 | Embús Sanitari                           | EDE061LF            |
| 35848395 | 28/10/2024 | 331 VALLCARCA          | E53 | Filtracions anden vía 2                  | EIT0339G            |
| 35850606 | 30/10/2024 | 331 VALLCARCA          | E53 | Filtració amb afectació al Client        | EVE105EG            |
| 35883760 | 18/12/2024 | 331 VALLCARCA          | E50 | Rajoles Sòl peldaño con muesca           | EIT0340G            |
| 35652366 | 12/01/2024 | 332 PENITENTS          | E50 | Rajola Paret Cabecera v2 caida           | EAN186EG            |
| 35660959 | 25/01/2024 | 332 PENITENTS          | E50 | ARQUETA DE CUARTO DE LIMPIEZA            | EDE059CN            |
| 35661758 | 26/01/2024 | 332 PENITENTS          | E53 | LAVAMANOS PERD AIGUA                     | EDE062LM            |
| 35687543 | 04/03/2024 | 332 PENITENTS          | E53 | Filtracion en cola vía 2                 | EAN186EG            |
| 35701019 | 24/03/2024 | 332 PENITENTS          | E61 | Desguassí Obstruït                       | EDE059CN            |
| 35725059 | 29/04/2024 | 332 PENITENTS          | E53 | Filtracions-Salida Piferrer              | EAC225EG            |
| 35736146 | 14/05/2024 | 332 PENITENTS          | E50 | Rajoles Paret                            | EVE106EG            |
| 35755852 | 11/06/2024 | 332 PENITENTS          | E50 | IMBORNAL NO SE PUEDE LEVANTAR.           | EAC094EG            |
| 35772585 | 06/07/2024 | 332 PENITENTS          | E53 | Fil. afectació al Client CAE SOBRE BANCO | EAN186EG            |
| 35795634 | 10/08/2024 | 332 PENITENTS          | E53 | Filtració amb afectació al Client Cua V2 | EAN186EG            |
| 35798534 | 15/08/2024 | 332 PENITENTS          | E61 | Reixetes emboçades                       | EEMD0230            |
| 35859480 | 12/11/2024 | 332 PENITENTS          | E53 | FILT FRENTE SALA GSM                     | EDE045TF            |
| 35866494 | 22/11/2024 | 332 PENITENTS          | E61 | Embús Lavabo MASCULINO                   | EDE062LM            |
| 35881789 | 15/12/2024 | 332 PENITENTS          | E50 | PROTEC.ANTIGOLPE TECHO ESC05             | EVE106EG            |
| 35888559 | 25/12/2024 | 332 PENITENTS          | E61 | Desguassí Obstruït WC MASCULINO          | EDE062LM            |
| 35892126 | 31/12/2024 | 332 PENITENTS          | E50 | Reixeta plàstic del terra trencada       | EDE059CN            |
| 35645547 | 03/01/2024 | 333 VALL D'HEBRON (L3) | E50 | caidos 2 rajoles pared v2                | EAN187EG            |
| 35704391 | 30/03/2024 | 333 VALL D'HEBRON (L3) | E61 | Desguassí Obstruït/FUITA AL SAFAREIG     | EDE060CN            |
| 35732311 | 09/05/2024 | 333 VALL D'HEBRON (L3) | E50 | porta antiga cab.aac, despenjada         | EIT0350G            |
| 35736707 | 15/05/2024 | 333 VALL D'HEBRON (L3) | E50 | Rajoles Paret CASIOGUDES AL COSTAT PORTA | EVE107EG            |
| 35755508 | 11/06/2024 | 333 VALL D'HEBRON (L3) | E50 | Rajoles Paret caen solas enlace I5       | EIT0352G            |
| 35832444 | 06/10/2024 | 333 VALL D'HEBRON (L3) | E50 | PELDAÑO ROTO EN ESC. OBRA ACCESO JORDÁ   | EAC095EG            |
| 35834152 | 08/10/2024 | 333 VALL D'HEBRON (L3) | E50 | Rajoles Sòl                              | EAN067EG            |
| 35834896 | 09/10/2024 | 333 VALL D'HEBRON (L3) | E50 | Pierde agua fregadero cuarto limpieza    | EDE060CN            |
| 35858271 | 11/11/2024 | 333 VALL D'HEBRON (L3) | E50 | Retirar baldosas pared tras vending AN02 | EAN187EG            |
| 35859864 | 13/11/2024 | 333 VALL D'HEBRON (L3) | E50 | Rajoles Sòl suelta                       | EVE107EG            |
| 35685157 | 01/03/2024 | 334 MONTBAU            | E53 | Filtracion LADO ASCENSOR                 | EVE108EG            |
| 35690951 | 09/03/2024 | 334 MONTBAU            | E53 | Filtració amb afectació al Client VE00   | EVE108EG            |
| 35692890 | 12/03/2024 | 334 MONTBAU            | E50 | baldosas sueltas jto acceso cerrado      | EVE108EG            |
| 35724814 | 29/04/2024 | 334 MONTBAU            | E53 | Filtracions                              | 03.34.VE00.EM.ES001 |

|          |            |                        |     |                                          |                      |
|----------|------------|------------------------|-----|------------------------------------------|----------------------|
| 35737906 | 16/05/2024 | 334 MONTBAU            | E50 | Falta carborundum                        | EAC227EG             |
| 35737909 | 16/05/2024 | 334 MONTBAU            | E50 | Falta carborundum                        | EAC341EG             |
| 35737974 | 16/05/2024 | 334 MONTBAU            | E61 | Embús WC masc.                           | EDE064LM             |
| 35744135 | 25/05/2024 | 334 MONTBAU            | E50 | Falta Rajola marbre Paret VE00.          | EVE108EG             |
| 35785354 | 25/07/2024 | 334 MONTBAU            | E50 | Escales de Pedra carborundum danyat      | EAC096EG             |
| 35785732 | 26/07/2024 | 334 MONTBAU            | E50 | 2 azulejos wc mujeres sueltos de pared   | EDE064LF             |
| 35792999 | 06/08/2024 | 334 MONTBAU            | E50 | reja imbornal va muy dura                | EAC341EG             |
| 35796052 | 11/08/2024 | 334 MONTBAU            | E61 | Desguassí Obstruït Imbornal brut         | EAC341EG             |
| 35835658 | 10/10/2024 | 334 MONTBAU            | E50 | Baldosa junro barandilla acceso          | EAC096EG             |
| 35835659 | 10/10/2024 | 334 MONTBAU            | E61 | Desguassí Obstruït                       | EEMD0233             |
| 35874036 | 04/12/2024 | 334 MONTBAU            | E50 | Escales de Pedra falta carburumndum      | EAC096EG             |
| 35736433 | 14/05/2024 | 335 MUNDET             | E53 | FILTRACIÓ AMB AFECTACIÓ AL CLIENT        | 03.35.VE00.AS.AE001  |
| 35756300 | 11/06/2024 | 335 MUNDET             | E53 | Filtracion SOBRE TECHO ASCENSOR SE PARA  | 03.35.VE00.AS.AE001  |
| 35731467 | 07/05/2024 | 336 VALLDAURA          | E61 | Desguassí Obstruït                       | EDE046CV             |
| 35765583 | 25/06/2024 | 336 VALLDAURA          | E61 | PERD AIGUA Sanitari                      | EDE066LM             |
| 40023659 | 08/10/2024 | 336 VALLDAURA          | E50 | REFER TIRES CARBORUNDUM PAVIMENT ACCÉS   | EAC098EG             |
| 35850963 | 31/10/2024 | 336 VALLDAURA          | E50 | FALTA PARTE DE CARBORUNDUM V1            | EAN070EG             |
| 35854137 | 05/11/2024 | 336 VALLDAURA          | E53 | Filtracions per pluja sort emergencia    | EAN070EG             |
| 35645456 | 03/01/2024 | 337 CANYELLES          | E61 | wc masculino atascado                    | EDE067LM             |
| 35696287 | 16/03/2024 | 337 CANYELLES          | E50 | Escaleras de piedra huecas               | EAC099EG             |
| 35705123 | 31/03/2024 | 337 CANYELLES          | E50 | Escales de Pedra (peldaño roto)          | EAC100EG             |
| 35725065 | 29/04/2024 | 337 CANYELLES          | E53 | Filtracions-EN CAB AAC                   | EVE111AC             |
| 35763328 | 21/06/2024 | 337 CANYELLES          | E53 | Filtració amb afectació al Client ve00   | 03.37.VE00.SP.PAS007 |
| 40023291 | 01/08/2024 | 337 CANYELLES          | E50 | SANEJAR CAMBRA ENCLAVAMENTS              | EDE025CE             |
| 35790442 | 02/08/2024 | 337 CANYELLES          | E50 | TECHO BUFADO POR HUMEDADES.              | EDE023OF             |
| 35790410 | 02/08/2024 | 337 CANYELLES          | E50 | Fuga/pierde desague wc masculino.--->    | EDE067LM             |
| 35850832 | 31/10/2024 | 337 CANYELLES          | E53 | Filtració CABECERA DE ANDÉN V1           | EAN071EG             |
| 35850719 | 31/10/2024 | 337 CANYELLES          | E53 | Filtració a cabina aac                   | EVE111AC             |
| 35651151 | 11/01/2024 | 338 ROQUETES           | E53 | PERD AIGUA WC FEMENI, PIE TAZA WC        | EDE115LF             |
| 35675290 | 15/02/2024 | 338 ROQUETES           | E50 | Subvest0 recubrimiento viga caido        | EVE187EG             |
| 35702484 | 26/03/2024 | 338 ROQUETES           | E50 | SANEAR ZONA LAMA CAIDA                   | 03.38.VE01.SP.PAS001 |
| 35721295 | 24/04/2024 | 338 ROQUETES           | E53 | ENTRADA DE AGUA EN DEPENDENCIAS          | ERXV0186             |
| 35734577 | 12/05/2024 | 338 ROQUETES           | E61 | MAL OLOR Lavabo MASCULINO---->           | EDE115LM             |
| 35737394 | 15/05/2024 | 338 ROQUETES           | E61 | Desguassí Obstruïtal costat asc 11 anden | 03.38.VE01.AS.AI011  |
| 35767596 | 28/06/2024 | 338 ROQUETES           | E61 | Embús Lavabo, MAL OLOR---->              | EDE115LF             |
| 40023278 | 24/07/2024 | 338 ROQUETES           | E61 | TAPAR DESGUÀS DUTXES FORA SERVEI         | EDE115LF             |
| 40023277 | 24/07/2024 | 338 ROQUETES           | E50 | SUBSTITUCIÓ TAPA ARQUETA SANITARIS       | EDE115LM             |
| 35796368 | 12/08/2024 | 338 ROQUETES           | E50 | taza wc masculina ppal está rajada y rot | EDE115LM             |
| 35802747 | 23/08/2024 | 338 ROQUETES           | E61 | Embús Sanitari i Mala Olor               | EDE115LF             |
| 35814478 | 10/09/2024 | 338 ROQUETES           | E50 | BALDOSAS SUELO ALGUNA LEVANTADA          | EVE187AC             |
| 35856057 | 07/11/2024 | 338 ROQUETES           | E50 | Pequeño desprendimiento techo subvest.00 | EIT0592G             |
| 35671219 | 09/02/2024 | 339 TRINITAT NOVA (L3) | E61 | wc masc. embozado                        | EDE116LM             |
| 35678051 | 19/02/2024 | 339 TRINITAT NOVA (L3) | E50 | Rajoles Sòl suelta/rota                  | EVE189AC             |
| 35698006 | 19/03/2024 | 339 TRINITAT NOVA (L3) | E61 | Embús urinari masc                       | EDE116LM             |
| 35705397 | 01/04/2024 | 339 TRINITAT NOVA (L3) | E50 | Baldosa hundida después de escalera 1    | EIT0595G             |
| 40022854 | 10/04/2024 | 339 TRINITAT NOVA (L3) | E50 | REPARACIÓ COBERTES PROTECCIÓ ACCESSOS    | EAC272EG             |
| 40023119 | 10/04/2024 | 339 TRINITAT NOVA (L3) | E50 | REPARACIÓ COBERTES PROTECCIÓ ACCESSOS    | EAC272EG             |
| 35725014 | 29/04/2024 | 339 TRINITAT NOVA (L3) | E61 | Reixetes emboçades                       | EAC272EG             |
| 35728887 | 04/05/2024 | 339 TRINITAT NOVA (L3) | E53 | Filtració amb afectació a Circulació     | EAN243EG             |
| 35741807 | 22/05/2024 | 339 TRINITAT NOVA (L3) | E50 | SALIDA ESCA. MECA. 1 BALDOSA SUELO HUNDI | EIT0597G             |

|          |            |                         |     |                                          |                     |
|----------|------------|-------------------------|-----|------------------------------------------|---------------------|
| 35748044 | 31/05/2024 | 339 TRINITAT NOVA (L3)  | E53 | Filtracions A SOBRE TREN RETIRAT TOPERA  | EAP023EG            |
| 40023215 | 19/07/2024 | 339 TRINITAT NOVA (L3)  | E50 | REPASSAR RAJOLES VESTUARI FEMENÍ         | EDE012VF            |
| 40023214 | 19/07/2024 | 339 TRINITAT NOVA (L3)  | E50 | REPASSAR RAJOLES VESTUARI MASCULÍ        | EDE012VM            |
| 35797970 | 14/08/2024 | 339 TRINITAT NOVA (L3)  | E50 | Rajoles Sòl                              | EIT0598G            |
| 35800320 | 19/08/2024 | 339 TRINITAT NOVA (L3)  | E50 | Fuita d'aigua CUA VIA 1 REGISTRO SUELO   | EAP023EG            |
| 35800629 | 19/08/2024 | 339 TRINITAT NOVA (L3)  | E50 | Cascotes techo >>>                       | EIT0598G            |
| 40023330 | 20/08/2024 | 339 TRINITAT NOVA (L3)  | E50 | RETIRAR 4 SACS DE SAL 25KG               | EVE189AC            |
| 35809686 | 03/09/2024 | 339 TRINITAT NOVA (L3)  | E61 | Desguassí Obstruït                       | EAC272EG            |
| 35830112 | 03/10/2024 | 339 TRINITAT NOVA (L3)  | E50 | baldosa caída junto puerta slda. palamos | EAC272EG            |
| 35843984 | 22/10/2024 | 339 TRINITAT NOVA (L3)  | E53 | CUA V2, FILTRACION CREA OCUPACIÓN.....   | EAP024EG            |
| 35847232 | 26/10/2024 | 339 TRINITAT NOVA (L3)  | E53 | Filtracions pluja,PASSADIS COSTAT MERCAT | EVE189EG            |
| 35869762 | 27/11/2024 | 339 TRINITAT NOVA (L3)  | E50 | FILTRACIÓN AFECTACIÓN POZO Y VIAS        | 03.39               |
| 35870182 | 28/11/2024 | 339 TRINITAT NOVA (L3)  | E50 | Escala Pedra esglao trencat andana       | EAN243EG            |
| 35877580 | 09/12/2024 | 390 FUNICULAR-PARAL·LEL | E53 | Filtració a cuarto li mpieza funicular   | EED028EG            |
| 35821262 | 20/09/2024 | 391 FUNICULAR - MIRAMAR | E53 | Cuando llueve car mucha agua por>>>      | 03.91.VE00.AS.AE001 |