



Institut de Cultura de Barcelona

Palau de la Virreina
La Rambla, 99
08002 Barcelona
Telèfon 933 161 000
www.bcn.cat/barcelonacultura

ANNEX 2. Fitxes descriptives cobertes i línies de vida edificis de l' ICUB

Dades

Edifici: Arxiu fotogràfic Pl Pons i Clerc ,1

Fotos:



Cobertes / Patis

Tipus de coberta: Coberta principal de rajola ceràmica de 14x28 d' envanet de sostre mort
Coberta Torreó de rajola ceràmica de 14x28 d' envanet de sostre mort (segons informació cap de manteniment centre, Sr. Josep Maria) no podem accedir.

Transitable: SI / NO

M² de coberta: 1589 m² aproximadament

Estat del Paviment / Acabat / Material: Coberta nova, han finalitzat les obres de formació de coberta al 2017

Fotos:



Lluernaris de les cobertes/patis: No es detecten

Estat juntes Lluernaris i el propi Lucernari: No es detecten

Evacuació (Sistema, tipologia, situació, imatges...) No es detecten

Està embossat: No es detecta

Desperfectes més habituals de la coberta:

Desperfectes
La coberta està nova

Línies de vida

Instal·lada: SI / NO

Accessibles: SI / NO

Mètode d'Accés: Per la coberta principal ,per poder accedir als voladís de les façanes

Foto d'accés:

		
Accés	Sistema	Ancoratge

Metres lineals: 1ut de 17 ml + 1ut de 191 ml

Numero d'Ancoratges: 4 uts terminals + 14 uts passants + 3uts passants xamfrà

Tipus d'ancoratge: D'acer inox. data instal·lació gener del 2017

Accés coberta

L'accés a la coberta principal es realitza per nucli d'escaleres de l'edifici. Per accedir a badalot són necessaris mitjans auxiliars



ANNEXES

- La línia de vida es per poder accedir a els voladus perimetrals existents
- A la coberta del torreó no es pot accedir per falta d'una escala amb línia de vida i protecció , podria anar collada a la façana del mateix torreó per poder fer el preventiu de neteja de buneres per les fulles , restes orgànics i d'animals , neteja de plantes , també per poder donar beurades al paviment existent i així evitar incidències (filtracions d'aigua) l' interior de la caixa d'escala que per tornar a pintar una vegada reparada la fuita ,s'hauria de muntar novament una bastida que encareix molt la futura reparació del revestiment ,degut a l'alçada desmesurada i la ubicació en mig de l'escala .

Dades

Edifici: Arxiu Històric Ardiaca C/ Santa Llúcia, 1

Fotos:



Vista aèria coberta



Façana Carrer Santa Llúcia



Façana Plaça Nova

Cobertes / Patis

Tipus de coberta: Coberta a una i dues aigües de teula àrab, coberta plana transitable i tres torreons.

Transitable: SI Coberta planta transitable

NO Coberta inclinada i torreons

M² de coberta: 1.263,03 m2 aproximadament

Estat del Paviment / Acabat / Material: Teula àrab en bon estat, es pot detectar alguna teula trencada però es troba ben conservat. Coberta plana amb vegetació a les juntes. Repassar minvell.

Fotos:



Coberta plana



Coberta inclinada



Coberta inclinada

LLuernaris de les cobertes/patis: SI / **NO**

Estat juntes LLuernaris i el propi LLuernari: No es detecta

Evacuació (Sistema, tipologia, situació, imatges...): Sistema d' evacuació coberta mitjançant boneres i baixants. Canal perimetral per a coberta inclinada

Esta embossat: SI / **NO**


Desperfectes més habituals de la coberta:

Desperfectes
Teules trencades
Desperfectes juntes
Vegetació
Junts minvell

Línies de vida

Instal·lada: **SI** / NO

Accessibles: **SI** / NO

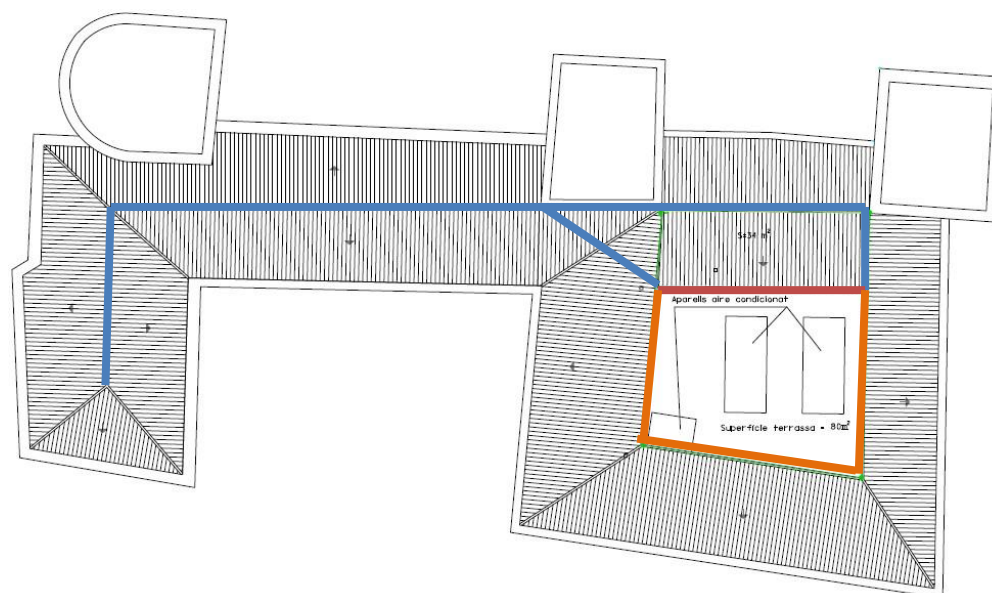

— Línia de vida 53 ml aproximadament

— Línia de vida 11 ml aproximadament

— Línia de vida 27 ml proximadament

Accés coberta


Descripció accés: Accés a coberta des de vestíbul wc tercera planta, mitjançant una estreta escala de mà.



Dades

Edifici: Capella de l' Antic Hospital de la Santa Creu, Carrer Hospital 56

Fotos:

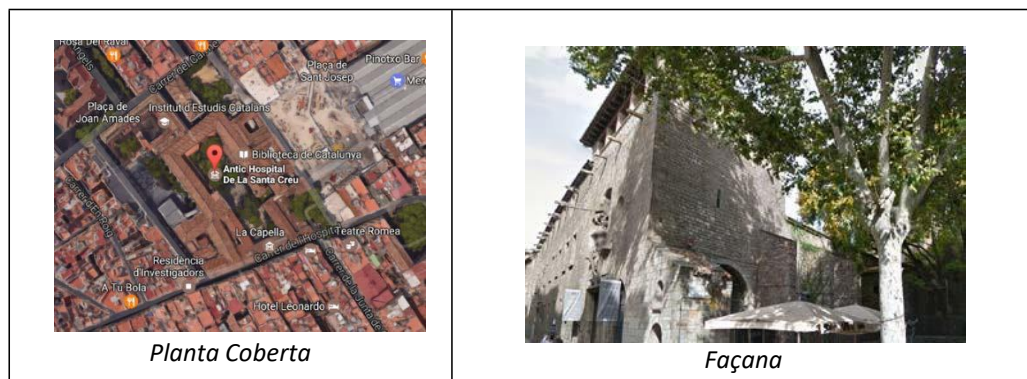

Cobertes / Patis


Tipus de coberta: Coberta de teula àrab a dues aigües

Transitable: SI / **NO**

M² de coberta: 402 m2 aproximadament

Estat del Paviment / Acabat / Material: La teula àrab existent està en bon estat , es detecta substitució de teules. Canaló de recollida d'aigües costat escola Massana ,la impermeabilització presenta la tela asfàltica d'alumini en mal estat.

Fotos:

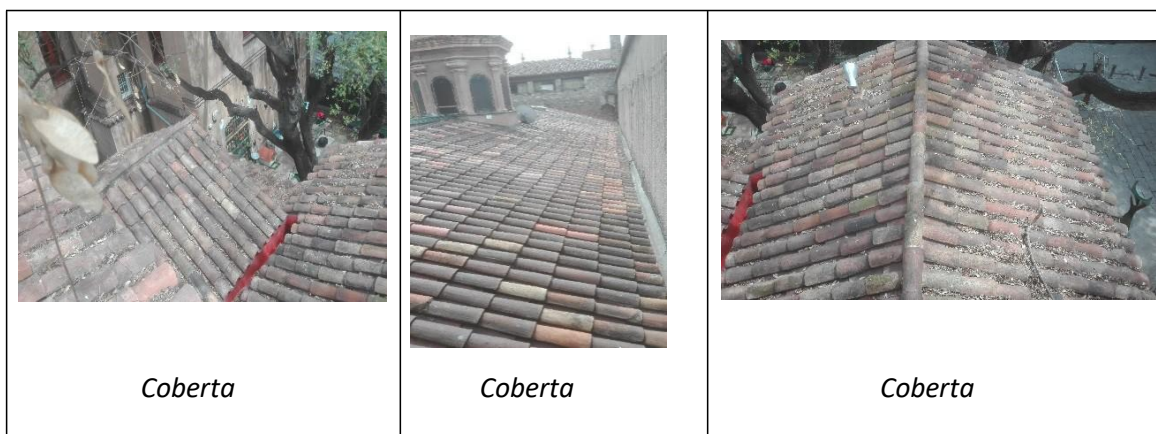

Lluernaris de les cobertes/patis: Es detecten dos lluernaris de policarbonat en bon estat. La línia de vida passa per sobre del lluernaris sense cap protecció per evitar caigudes a diferent nivell.

Estat juntes Lluernaris i el propi Lluernari: Els dos lluernaris estan en bon estat i també les juntes.

Evacuació (Sistema, tipologia, situació, imatges...): Coberta inclinada amb canal perimetral de recollida d'aigua

Esta embossat: ☒ SI / NO

Desperfectes més habituals de la coberta:

Desperfectes
<i>Es detecten algunes teules trencades</i>
<i>Canaló de recollida costat paret escola Massana en mal estat</i>
<i>La coberta de Llanterna central està en mal estat</i>
<i>Passera metàl·lica accés a línia de vida en mal estat</i>

Línies de vida

Instal·lada: ☒ SI / NO

Accessibles: ☒ SI / NO

Mètode d'Accés: Des de una finestra insuficient triangular ,des de la caixa d'escala de la escola Massana a estructura metàl·lica provisional

Foto d'accés:

 <i>Accés Coberta</i>	 <i>Línia de vida</i>	 <i>Foto ancoratge</i>
---	---	---

Metres lineals: 28 ml

Numero d'Ancoratges: 4 uts

Tipus d'ancoratge: Metàl·lic

Accés coberta

Descripció accés: Per finestra triangular insuficient des de la caixa d'escala de la escola Massana.



Accés a coberta



Estructura metàl·lica

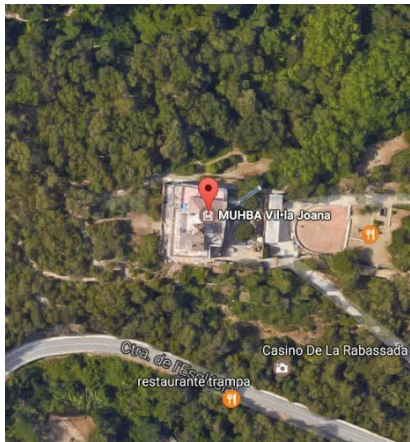


Foto ancoratge

Dades

Edifici: Casa – Museu Verdaguer, Carretera de l'Església, s/n

Fotos:



Vista aèria



Façana principal

Cobertes / Patis

Tipus de coberta: Coberta principal de teula àrab a quatre aigües. Resta de coberta plana transitable de rajola ceràmica de 14 x 28.

Transitable: SI Coberta plana

NO Coberta inclinada


M² de coberta: 625,74 m² aproximadament

Estat del Paviment / Acabat / Material: Coberta plana transitable i coberta de teula àrab en bon estat.

Fotos:



Coberta teula àrab

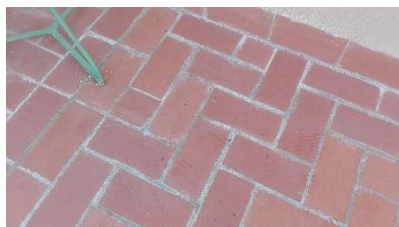

Coberta rajola ceràmica



Lluernaris de les cobertes/patis: SI / **NO**

Estat juntes Lluernaris i el propi Lluernari: No es detecta

Evacuació (Sistema, tipologia, situació, imatges...): Evacuació coberta inclinada per canal
perimetral i baixants.

Evacuació coberta plana per boneres i baixants.

Esta embossat: SI / **NO**

Línies de vida Instal·lada: SI

/ NO **Accessibles:**

SI / NO **Mètode**

d'Accés: No es detecta

Accés coberta

Descripció accés: Accés a través de torreó i des de habitatge de la masovera.

Dades

Edifici: Casa Padellàs, Carrer Veguer cantonada Plaça del Rei

Fotos:



Cobertes / Patis


Tipus de coberta: En diferenciem 4 zones:

Zona 1, coberta plana transitable de rajola ceràmica de 14x28 ceràmica - Original en bon estat

Zona 2, coberta de teula àrab a un aigua - No transitable, no té línia de vida en bon estat.

Zona 3, coberta de teula àrab a dues aigües - No transitable, no té línia de vida.

Zona 4, coberta plana - Transitable de rajola ceràmica 14x28

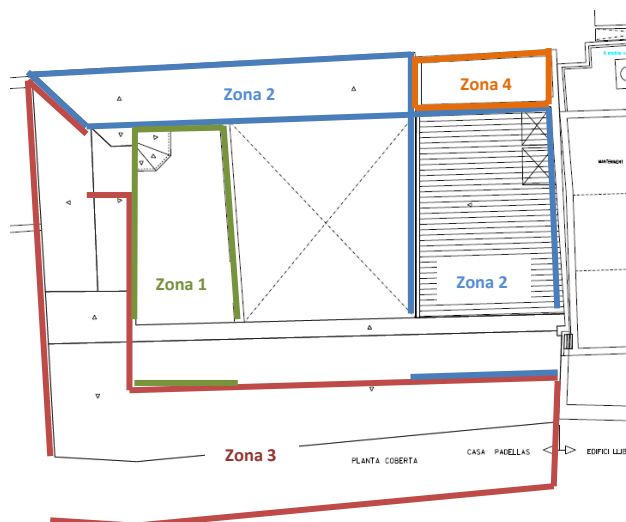


Transitable: SI Zona 1, no la resta

M² de coberta: 703,8 m² aproximadament

Estat del Paviment / Acabat / Material: En bon estat

Fotos:

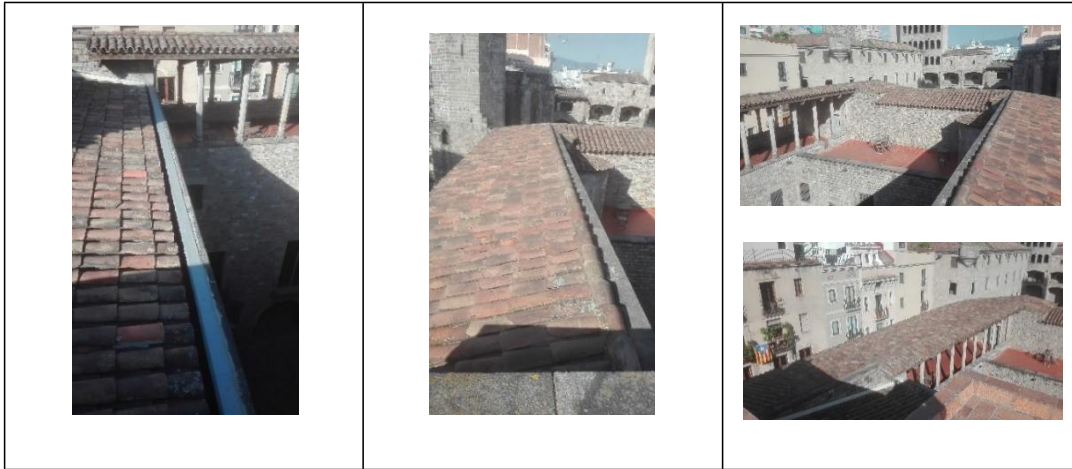

Lucernaris de les cobertes/patis: No es detecten

Estat juntes Lucernaris i el propi Lucernari: No es detecten

Evacuació (Sistema, tipologia, situació, imatges...): Mitjançant canals perimetrals.

Esta embossat: No es detecta.

Línies de vida

Instal·lada: SI / **NO**

Accessibles: SI / **NO**

Mètode d'Accés: SI / **NO**


Accés coberta

Descripció accés: Accés a la coberta des de Edifici de Llibreteria

Dades

Edifici: Castell de Montjuïc, Ctra. de Montjuïc, 66


Fotos:

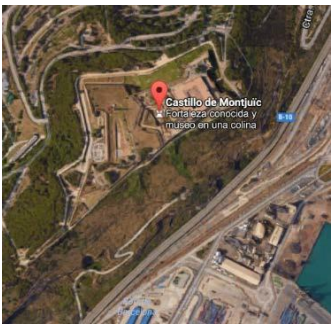 <i>Vista aèria</i>	 <i>Façana Principal</i>	 <i>Vista aèria 360°</i>
---	--	---

Cobertes / Patis

Tipus de coberta: En diferenciem cinc tipus de coberta:

- 1 – Coberta Principal, rajola ceràmica plana.
- 2 – Coberta Direcció, coberta inclinada a quatre aigües de teula àrab.
- 3 – Coberta Torre de Guaita, rajola ceràmica de 14 x 28.
- 4 – Coberta Perimetral, coberta realitzada amb llamborda de pedra.
- 5 – Coberta tipus vegetal (edifici nou).

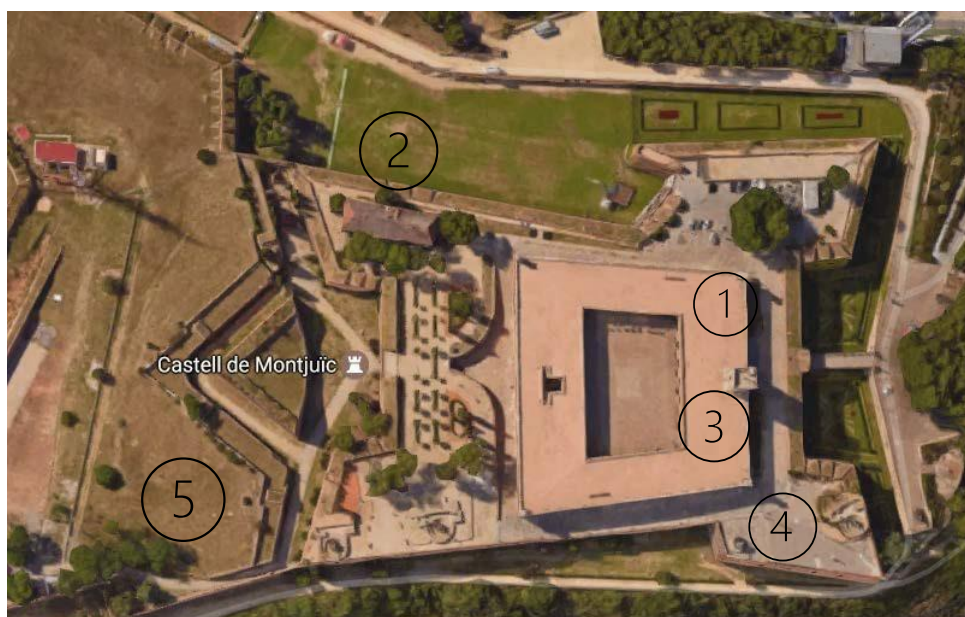


Transitable: Coberta 1

Coberta 4


M² de coberta: 9.138,57 m² aproximadament

Estat del Paviment / Acabat / Material: Es troben en bon estat.

Fotos Coberta 1:

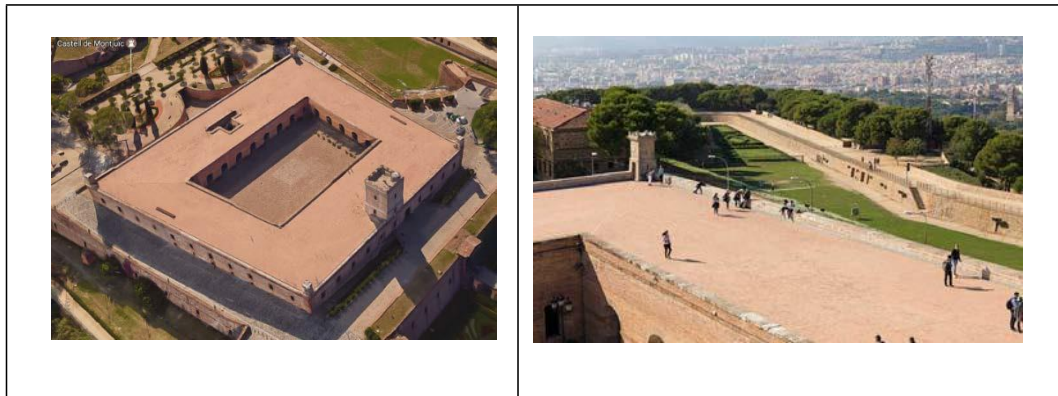

Fotos Coberta 2:

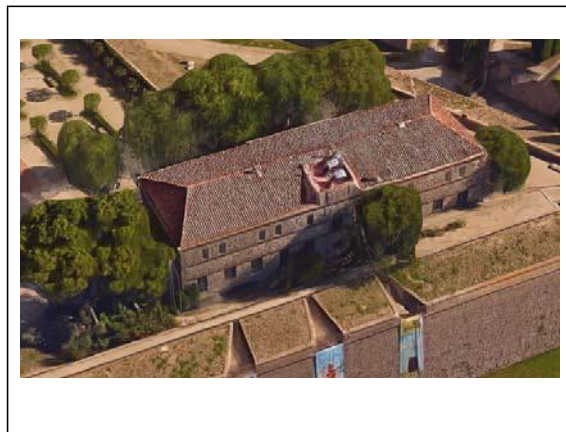

Fotos Coberta 3:



Fotos Coberta 4:



Lluernaris de les cobertes/patis: SI / **NO**

Estat juntes Lluernaris i el propi Lluernari: No es detecta.

Evacuació (Sistema, tipologia, situació, imatges...): Evacuació d'aigües a través de boneres, canals i canalons.

Esta embossat: SI / **NO**

Línies de vida

Instal·lada: **SI** / NO - Ubicada a la coberta de direcció (Zona 2), es troba en mal estat.

Accessibles: **SI** / NO

Mètode d'Accés: Des de la caixa d'escala que dona accés a una petita coberta plana.

Metres lineals: 15 ml

Tipus d'ancoratge: No es pot definir amb exactitud, ja que aquesta línia de vida està en desús i els ancoratges estan oxidats.

Accés coberta


Descripció accés:

- A Coberta Principal, accés a través d'escaleres des de planta carrer.
- A Coberta Direcció a coberta tipus vegetal, accés mitjançant elevador o mitjans auxiliars.
- A Coberta Torre de Guaita, accés des de Coberta Principal a través d'escaleres.
- A Coberta Perimetral, es troba a cota de carrer.

Dades

Edifici: Centre d'interpretació el Call, Placeta de Manuel Ribé, 3

Fotos:

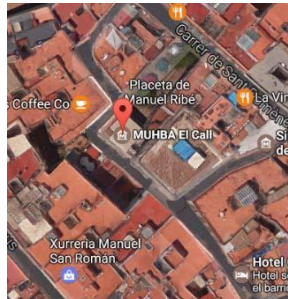

Coberta principal



Façana Placeta de Manuel Ribé, 3

Cobertes / Patis

Tipus de coberta: Coberta principal plana de "losa filtrón" + coberta plana a planta primera.

Transitable: **SI** / NO

M² de coberta: 81 m²

Estat del Paviment / Acabat / Material: Es detecta brutícia a la coberta, per tant s'ha de preveure un preventiu de neteja.

Fotos:



Lucernaris de les cobertes/patis: SI / **NO**

Estat juntes Lucernaris i el propi Lucernari: No es detecta

Està embossat: No es detecta

Desperfectes més habituals de la coberta:

Desperfectes
Manca de neteja

Línies de vida

Instal·lada: SI / **NO**

Accessibles: SI / **NO**

Mètode d'Accés: SI / **NO**

Metres lineals: No es detecta

Numero d'Ancoratges: No es detecta

Tipus d'ancoratge: No es detecta

Accés coberta

Descripció accés: Accés a coberta plana des de sala d'exposicions a planta primera. Accés a coberta plana de "losa filtrón" mitjançant de mitjans auxiliars.



Foto accés

Dades

Edifici: Edifici de Llibreteria, Baixada Llibreteria, 7

Fotos:



Cobertes / Patis

Tipus de coberta: En diferenciem 4 zones:

Zona 1 Coberta plana transitable – Coberta de rajola ceràmica de 14x28.

Zona 2 Coberta plana transitable – Coberta de rajola ceràmica de 14x28 pintada amb clorocautxú.

Zona 3 A la part superior paviment de rajola ceràmica de 14x28 pintada amb pintura de clorocautxú.

Zona 4 Coberta plana de rajola ceràmica de 14x28 transitable pintada amb pintura de clorocautxú.

Transitable: ☒ SI / NO

M² de coberta: 648 m² aproximadament

Estat del Paviment / Acabat / Material:

Zona 1, presenta esquerdes a els minvells perimetrals, juntes de treball obertes , esquerda a paviment.

Zona 2, pintada amb clorocautxú en mal estat, està plena de maquines de clima i safates d'instal·lacions poc separades del paviment, falta relligues per poder ser transitable , la bunera provoca humitats al costat de la façana perpendicular a carrer llibreteria.

Zona 3, pintada amb pintura de clorocautxú, falten relligues perquè sigui transitable. Poca separació de les instal·lacions respecte al terra.

Zona 4, pintada amb pintura de clorocautxú en mal estat, instal·lacions poc separades del paviment i sota safates d'instal·lacions està ple de plantes.

Fotos:



Lucernaris de les cobertes/patis: **SI** / NO Lluernaris de policarbonat.

Estat juntes Lucernaris i el propi Lucernari: En mal estat, es detecten esquerdes a les juntes.

Evacuació (Sistema, tipologia, situació, imatges...): Evacuació de la coberta mitjançant baixants empotrats a façana i baixants que passen per pati interior.

Esta embossat: No es detecta.

Fotos:



Desperfectes més habituals de la coberta:

Desperfectes
<i>Juntes paviment en mal estat</i>
<i>Minvell deteriorat</i>
<i>Pintura impermeabilitzant en mal estat</i>
<i>Juntes lluernari en mal estat</i>

Línies de vida

Instal·lada: SI / **NO**

Accessibles: SI / **NO**

Mètode d'Accés: SI / **NO**

Metres lineals: No es detecta

Numero d'Ancoratges: No es detecta

Tipus d'ancoratge: No es detecta

Accés coberta

Descripció accés:

Zona 1, 2 i 3, accés per caixa d' escala.

Zona 4 mitjançant escala metàl·lica



Foto accés



Foto accés zona 4

Dades

Edifici: Fabra i Coats + CAC, Carrer Sant Adrià, 20

Fotos:




Vista aèria



Façanes

Cobertes / Patis

Tipus de coberta: En primer lloc diferenciem dues zones principals; Fàbrica de creació i Centre d'Art.

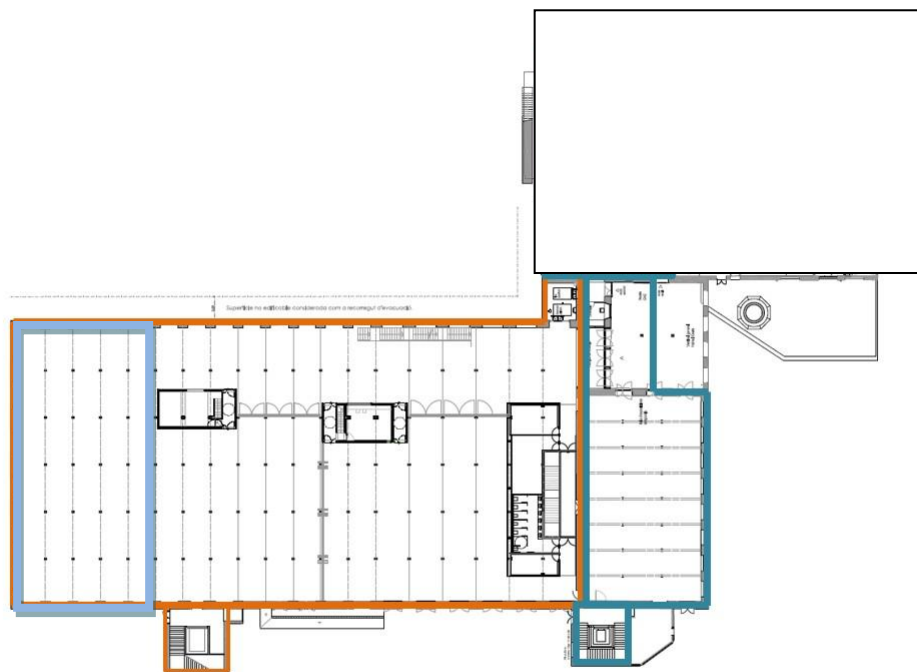

— Fàbrica de creació

— Centre d'art

Aquestes dues zones les subdividim en 6 zones:

Zona 1 - Torreó 1 i 2 - Coberta plana de rajola ceràmica de 14x28 estat original.

Zona 2 - Coberta plana transitable - Coberta de llosa tipus filtrón peces de 60x60 amb aïllament incorporat al

conglomerat.


Zona 3 - Coberta plana transitable – Coberta de rajola ceràmica de 14 x28.

Zona 4 - 10uts de coberta de xapa a un aigua - No transitable.

Zona 5 - Coberta a 2 aigües de teula àrab - no transitable.

Zona 6 - Coberta a 4 aigües de teula àrab - Estat original no transitable.

Zones 5 i 6 no corresponen a ICUB.

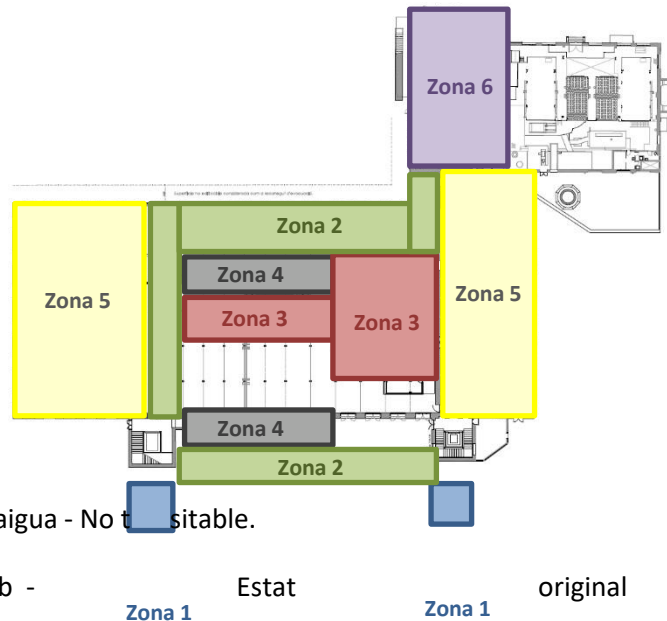

Transitable: **SI** / NO Transitables Zones 1, 2 i 3

M² de coberta: 3.535 m² aproximadament

Estat del Paviment / Acabat / Material:

Zona 1, coberta original.

Zona 2, superfície bruta plena de vegetació i restes orgàniques.


Zona 3, s'hauria de repassar les buneres i juntes de paviment, les instal·lacions estan poc separades del terra pel manteniment.

Zona 4, coberta en bon estat.


Zona 5, presenta alguna teula trencada i falta netejar canaló de recollides d'aigua.

Zona 6, presenta alguna teula trencada i falta netejar canaló de recollides d'aigua.

Fotos Zona 1 - Torreó:

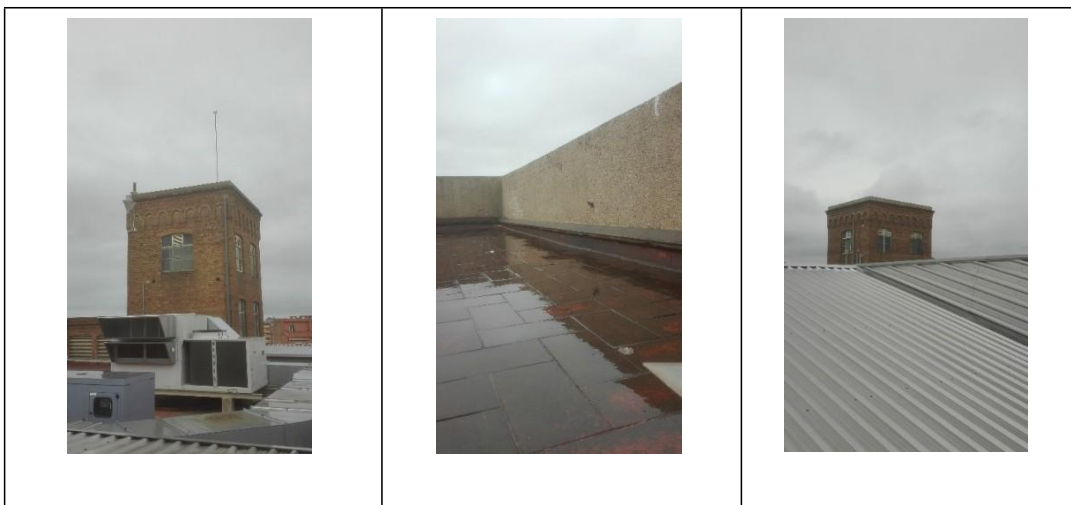

Fotos Zona 2 - Llosa:

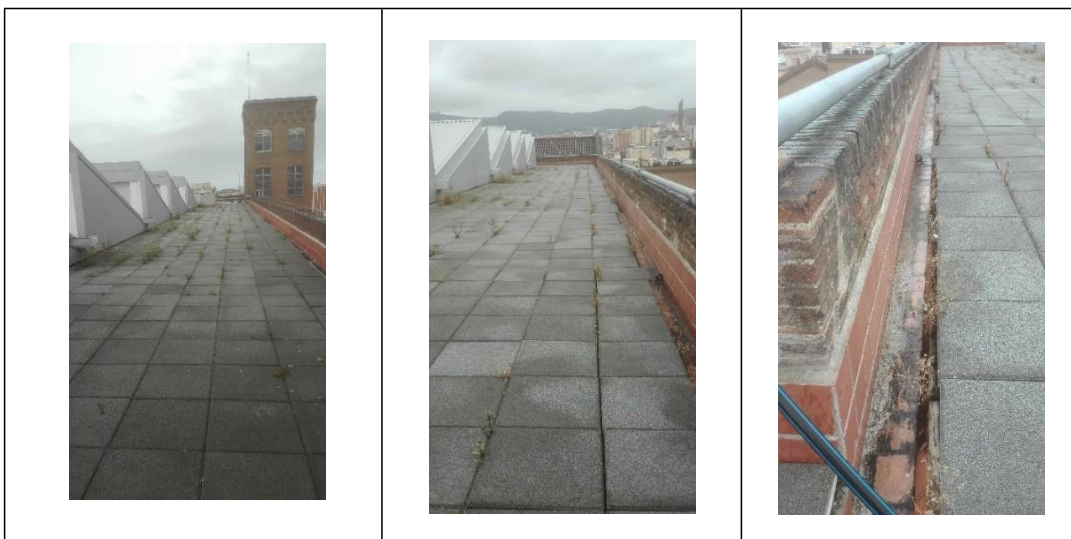


Fotos Zona 3 - Rajola:



Fotos Zona 4 - Xapa:



Fotos Zona 5 – Teula àrab:

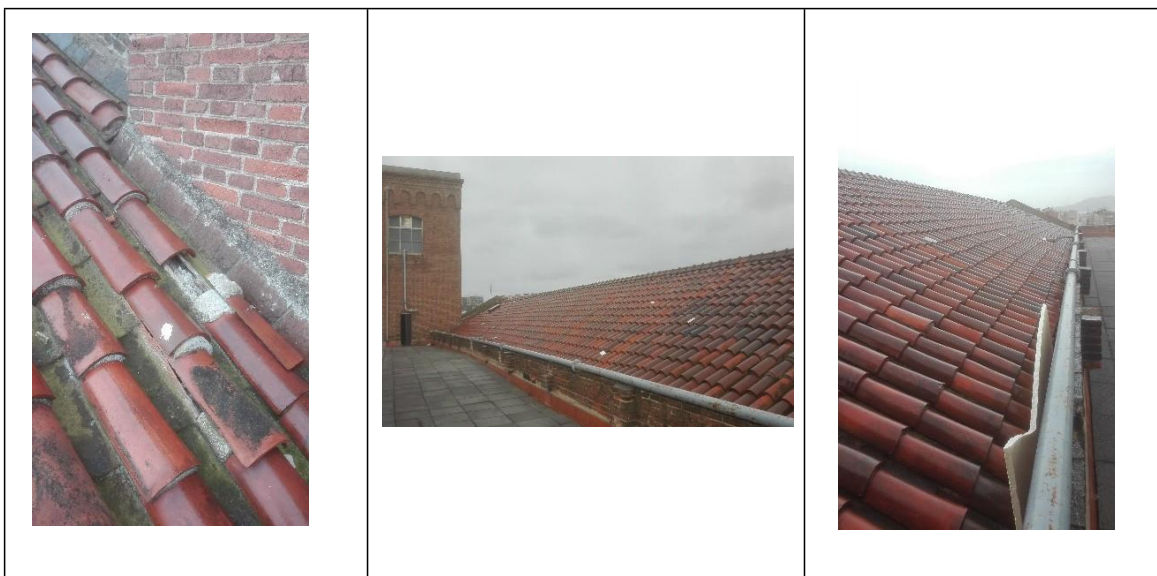

Lluernaris de les cobertes/patis: **SI** / NO Zona 5, 2 lluernaris

Estat juntes Lucernaris i el propi Lucernari: Repassar juntes.

Evacuació (Sistema, tipologia, situació, imatges...): Evacuació a través de boneres i baixants.

Esta embossat: SI / **NO**

Desperfectes més habituals de la coberta:

Desperfectes
<i>Teules trencades</i>
<i>Vegetació i organismes</i>
<i>Juntes de paviment</i>

Línies de vida

Instal·lada: **SI** / NO Zona 1

Accessibles: **SI** / NO

Mètode d'Accés: Zona 1, accés per caixa d'escala


Actualment amb les noves obres s'ha ampliat tota la zona de línies de vida de coberta i del CAC

Foto d'accés:



Accés coberta

Descripció accés: Accés a través de la caixa d'escala.

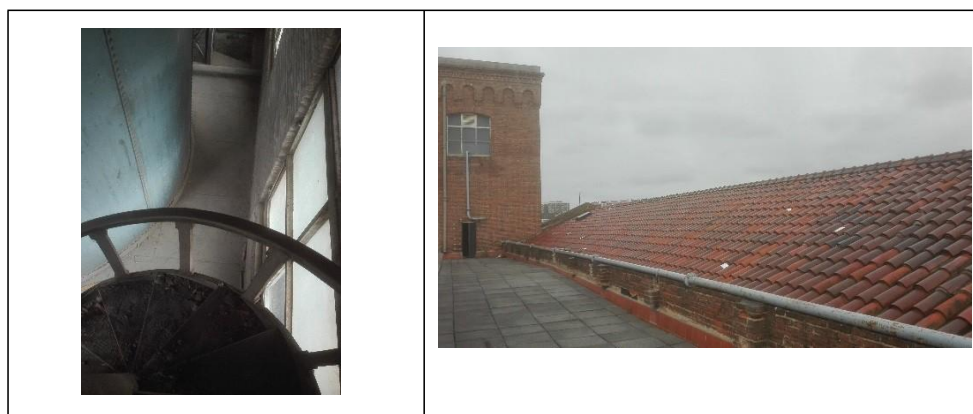

Dades

Edifici: Fabra i Coats S. Calderes , Carrer Sant Adrià, 20

Fotos:



Cobertes / Patis

Tipus de coberta: Dues cobertes a dues aigües de teula àrab.

Transitable: SI / **NO**

M² de coberta: 594 m²

Estat del Paviment / Acabat / Material: Coberta en bon estat.

Fotos:



Lluernaris de les cobertes/patis: 12 lluernaris de policarbonat.

Estat juntes Lluernaris i el propi Lluernari: En bon estat.

Evacuació (Sistema, tipologia, situació, imatges...): Evacuació d'aigua coberta a través de baixants que van per façana.


Esta embossat: SI / **NO**

Línies de vida

Instal·lada: **SI** / NO Trobem 4 línies de vida dividits en colors per zones.

Accessibles: **SI** / NO

Metres lineals: **66** m

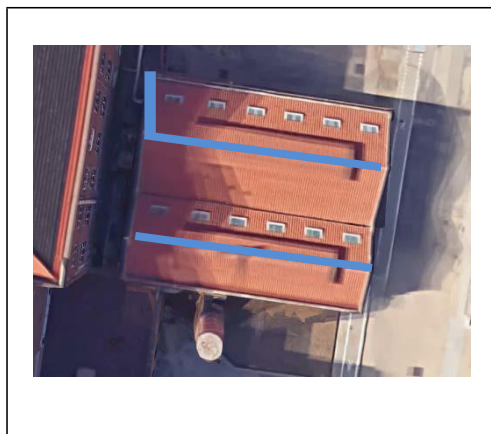

Accés coberta

Descripció accés: L'accés a la coberta mitjançant treballs verticals

Dades

Edifici: Magatzem Nou Zona Franca, Carrer F, 22 (sector C) Pol. Ind. Z. Franca

Fotos:



Cobertes / Patis

Tipus de coberta: Coberta de xapa.

Transitable: SI / **NO**

M² de coberta: 782,75 m² aproximadament

Estat del Paviment / Acabat / Material: Coberta de xapa en mal estat.

Fotos:



Lucernaris de les cobertes/patis: SI / **NO**

Estat juntes Lucernaris i el propi Lucernari: No es detecta

Evacuació (Sistema, tipologia, situació, imatges...): Sistema d'evacuació d'aigua a través de les canals perimetrals de xapa

Esta embossat: No es detecta

Desperfectes més habituals de la coberta:

Desperfectes
<i>Juntes en mal estat</i>
<i>Pendent de les canals en mal estat provocant aigua estancada</i>

Línies de vida

Instal·lada: SI / **NO**

Accessibles: SI / **NO**

Mètode d'Accés: No es detecta

Metres lineals: No es detecta

Numero d'Ancoratges: No es detecta

Tipus d'ancoratge: No es detecta

Accés coberta

Descripció accés: Accés a coberta amb mitjans auxiliars

Dades

Edifici: Magatzems Vells Zona Franca, Carrer F, 22 (sector C) Pol. Ind. Z. Franca

Fotos:

 <i>Vista aèria</i>	 <i>Façana Carrer Carrer F, 22</i>	 <i>Façana Sud</i>
---	--	---

Cobertes / Patis


Tipus de coberta: Coberta plana transitable de rajola ceràmica de 14 x 28 i grava.

Transitable: **SI** / NO

M² de coberta: 1196 m² aproximadament

Estat del Paviment / Acabat / Material: Juntes deteriorades i ha crescut vegetació. Trobem algunes peces trencades. Instal·lacions vistes sense protecció. Rajoles perimetrals trencades, falten peces.

Fotos:

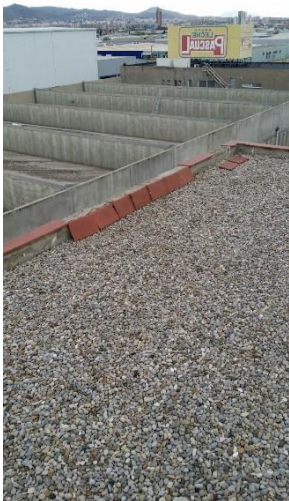		
---	---	--



Lucernaris de les cobertes/patis: ☒ SI / NO

Estat juntes Lucernaris i el propi Lucernari: Es convenient repassar juntes.

Evacuació (Sistema, tipologia, situació, imatges...): A través de boneres a coberta i baixants per exterior de coberta.

Esta embossat: SI / ☒ NO

Desperfectes més habituals de la coberta:

Desperfectes
<i>Peces trencades o inexistents</i>
<i>Vegetació</i>
<i>Instal·lacions no protegides</i>

Línies de vida

Instal·lada: SI / ☒ NO

Accessibles: No es detecta.

Mètode d'Accés: No es detecta.

Metres lineals: No es detecta.

Numero d'Ancoratges: No es detecta.

Tipus d'ancoratge: No es detecta.

Accés coberta

Descripció accés: Accés a coberta a través d'escala. Accés a la caixa d'escala mitjançant escala de mà.

Dades

Edifici: Museu Cultures del Món, Carrer de Montcada, 12-14

Fotos:



Cobertes / Patis

Tipus de coberta: Coberta inclinada a una aigua de teula àrab i coberta plana de rajola 14 x 28.

Transitable: **SI** / NO

M² de coberta: Aproximadament 1.549,97 m²

Estat del Paviment / Acabat / Material: La coberta es troba en bon estat.

Fotos:



Lucernaris de les cobertes/patis: **SI** / NO - En trobem 3 lluernaris.

Estat juntes Lucernaris i el propi Lucernari: Es troba en bon estat.

Fotos:



Evacuació (Sistema, tipologia, situació, imatges...): Evacuació mitjançant boneres canals i baixants.

Està embossat: No es detecta

Fotos:



Línies de vida

Instal·lada: **SI** / NO

Accessibles: **SI** / NO

1. 14,00 ml
2. 62,00 ml
3. 12,00 ml
4. 6,50 ml
5. 6,50 ml



6. 5,50 ml

7. 10,00 ml


Fotos:



Accés coberta

Descripció accés: Els accessos es fan a través de la caixa d'escala.

Fotos:

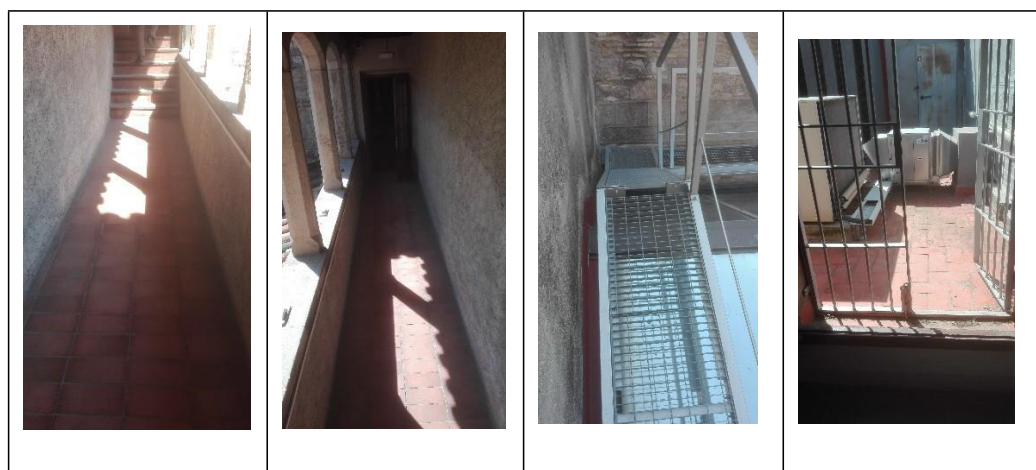

Dades

Edifici: Museu Etnològic, Pg. Santa Madrona, s/n

Fotos:



Cobertes / Patis

Tipus de coberta: Cobertes hexagonals de rajola ceràmica de 14x28.

Transitable: **SI** / NO

M² de coberta: Aproximadament 1.175 m²

Estat del Paviment / Acabat / Material: En bon estat.


Fotos:



Lucernaris de les cobertes/patis: En diferencien 8 lluernaris hexagonals que es troben en bon estat i 3 lluernaris de ventilació de pati també en bon estat.

Estat juntes Lucernaris i el propi Lucernari: En bon estat.

Evacuació (Sistema, tipologia, situació, imatges...): Evacuació de la coberta mitjançant boneres.

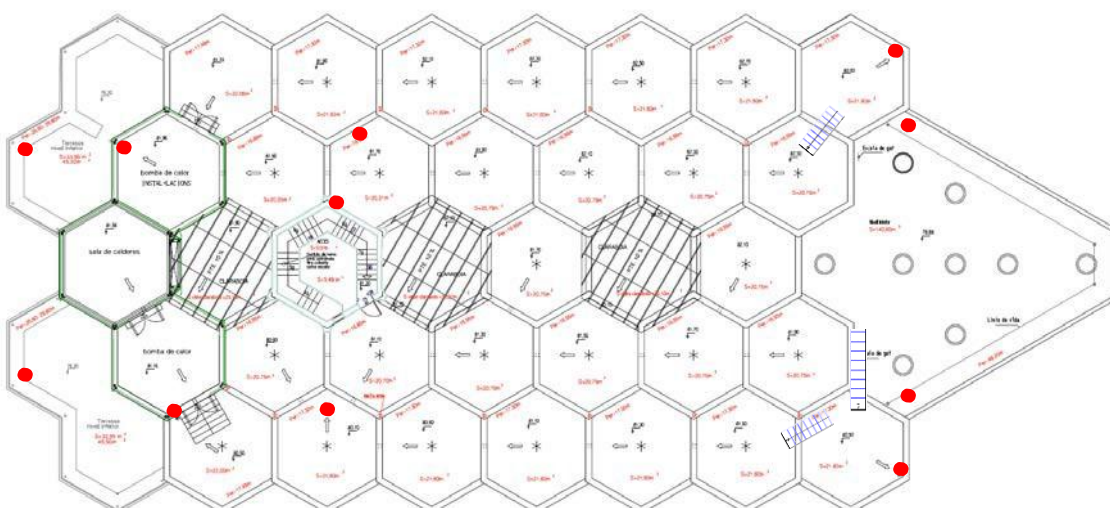

● Boneres


Esta embossat: SI / NO

Línies de vida



Instal·lada: **SI** / NO Hi ha instal·lat 13 ancoratges

Accessibles: **SI** / NO

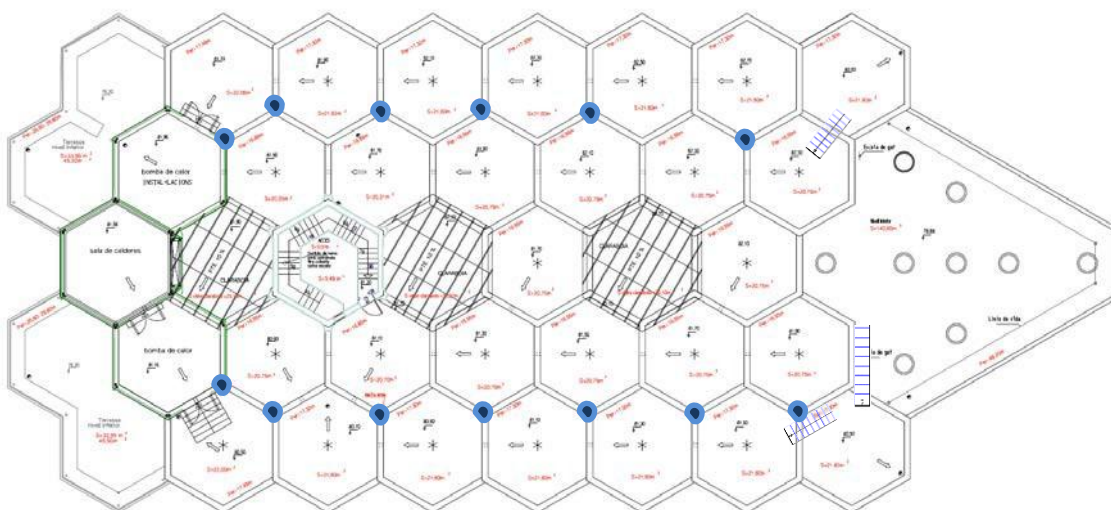


Ancoratges

Mètode d'Accés: Per la caixa d' escala que dona accés a la coberta.

Accés coberta

Descripció accés: Accés a la coberta a través de la caixa d'escala.

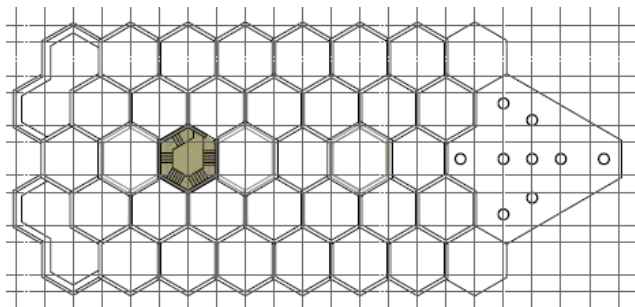

Accés coberta

Actualment s'han instal·lat plaques fotovoltaiques

Dades

Edifici: Museu Marés, Pl. Sant Iu, 5-6

Fotos:



Cobertes / Patis

Tipus de coberta: Coberta principal a dues aigües de teula àrab

Transitable: SI / **NO**

M² de coberta: 1.708,67 m² aproximadament

Estat del Paviment / Acabat / Material: Es troba en bon estat, estat original

Fotos:



Lluernaris de les cobertes/patis: No es detecten

Estat juntes Lluernaris i el propi Lluernari: No es detecten

Evacuació (Sistema, tipologia, situació, imatges...): No es detecten

Esta embossat: No es detecta.

Línies de vida

Instal·lada: **SI** / NO

Accessibles: **SI** / NO

— Línia de vida 36 ml

— Línia de vida 49 ml

— Línia de vida 25 ml

— Línia de vida 22 ml

Total = 122 ml



Accés coberta

Descripció accés: Accés a coberta a través de façana que dona a Carrer Tapineria (Antic habitatge del Sr. Marés).



Foto accés



Foto sistema de passarel·la

Dades

Edifici: Museu d'història de Barcelona - Oliva Artés, Carrer d' Espronceda, 142-146

Fotos:



Cobertes / Patis

Tipus de coberta: tipus sandwich.

Transitable: SI / **NO**

M² de coberta: 1.800 m²

Estat del Paviment / Acabat / Material: Possibles filtracions a través de les canals. Es necessari un preventiu de neteja per retirar les restes de vegetació.

Fotos:





Lucernaris de les cobertes/patis: SI / **NO**

Estat juntes Lucernaris i el propi Lucernari: No es detecta.

Esta embossat: SI / **NO**

Desperfectes més habituals de la coberta:

Desperfectes
Punts de filtració
Restes de Vegetació

Línies de vida

Instal·lada: **SI** / NO En trobem 3 línies de vida.

Accessibles: SI / **NO**

Mètode d'Accés: L'accés a la coberta mitjançant mitjans auxiliars. Les línies de vida no estan connectades entre sí



— Línia de vida

● Ancoratges

Metres lineals: 3 línies de 40,25 ml cadascuna, total = 120,75 ml.

Numero d'Ancoratges: 15 ancoratges.

Accés coberta

Descripció accés: Accés a la coberta mitjançant elevador.



Dades

Edifici: Palau de la Virreina, Carrer La Rambla, 99

Fotos:



Coberta principal



Façana Carrer La Rambla

Cobertes / Patis

Tipus de coberta: En diferenciem 8 zones.

Per una banda coberta a planta 3, coberta torreons, coberta edifici Beethoven i coberta principal de rajola ceràmica de 14 x 28 transitable d'envanet de sostre mort.


I també en diferenciem coberta de rajola ceràmica de 14 x 28 amb paviment acabat de làmina de butil sota màquines clima.

Transitable: **SI** / NO

M² de coberta: 1.460 m²


Estat del Paviment / Acabat / Material: Es detecta esquerdes als minvells perimetrals, juntes de treball en mal estat, falta de neteja, falta de beurada en alguns indrets, pas de noves instal·lacions sense segellar, juntes de butil amb paviment ceràmic deficients.

Fotos:

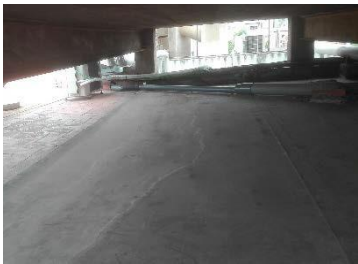	
<i>Coberta Torres</i>	<i>Coberta Torres</i>
	
<i>Coberta caseta</i>	<i>Coberta vinil</i>

Lluernaris de les cobertes/patis: **SI** / NO En trobem 2 lluernaris

El lluernari de la sala de premsa es troba en bon estat, canals noves.

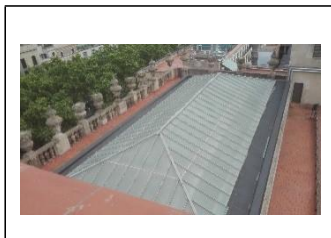

El segon lluernari, i més petit de vidre armat està en mal estat.



**Evacuació (Sistema,
imatges...):** Per
coberta

tipologia, situació,
bueneres en planta



Esta embossat: No es detecta

Fotos:



Actualment disposa de plaques fotovoltaiques a la seva coberta.

Desperfectes més habituals de la coberta:

Desperfectes	Foto
<i>Vegetació</i>	
<i>Eflorescències</i>	
Organismes	

Línies de vida

Instal·lada: **SI** / NO La línia de vida es troba sobre la façana principal

Accessibles: **SI** / NO

Mètode d'Accés: Accés per coberta.

Metres lineals: 29 ml


Accés coberta

Descripció accés: Accés a la coberta a través de caixa d'escala. No hi ha accés a les torres.

Dades

Edifici: Refugi 307, Nou de la Rambla, 169

Fotos:

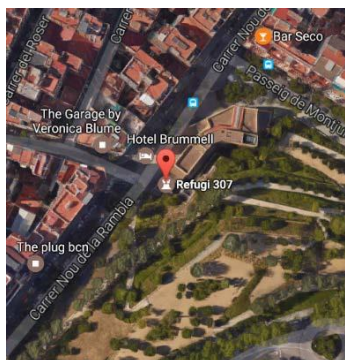

Vista aèria



Entrada principal

Cobertes / Patis

Tipus de coberta: No es detecta coberta al Refugi pròpiament dit, ja que està dins del terreny, la coberta de la caseta d'informació es una coberta plana no transitable, es detecta zona en contrapendent.

Transitable: SI / **NO**

M² de coberta: Aproximadament 7,5 m²

Estat del Paviment / Acabat / Material: Es troba en bon estat però requereix d'un preventiu de neteja.

Fotos:



Lluernaris de les cobertes/patis: SI / **NO**

Estat juntes Lluernaris i el propi Lluernari: No es detecten

Evacuació (Sistema, tipologia, situació, imatges...): Evacuació d' aigües pluvials per lateral caseta

Esta embossat: No es detecta

Desperfectes més habituals de la coberta:

Desperfectes
<i>Falta de neteja</i>

Línies de vida

Instal·lada: SI / **NO**

Accessibles: SI / **NO**

Mètode d'Accés: No es detecta

Metres lineals: No es detecta

Numero d'Ancoratges: No es detecta

Tipus d'ancoratge: No es detecta

Accés coberta

Descripció accés: La coberta es troba a l'entrada del Refugi, es accessible amb mitjans auxiliars.

Dades

Edifici: Saló del Tinell, Plaça del Rei

Fotos:



Cobertes / Patis

Tipus de coberta: En diferenciem 6 zones:

Zona 1 - Coberta plana transitable de rajola ceràmica de 14 x 28, acabat de clorocautxú.

Zona 2 - Coberta inclinada a dues aigües de teula àrab.

Zona 3 - Coberta inclinada a una aigua de teula àrab.

Zona 4 - Coberta plana transitable de rajola ceràmica de 14 x 28, estat original.

Zona 5 - Coberta plana de rajola ceràmica de 14 x 28

Zona 6 - Coberta de fusta.



Transitable: SI / NO Transitables Zona 1

M² de coberta: Aproximadament 1423,69 m²

Estat del Paviment / Acabat / Material: L'estat general dels paviments de les cobertes es troba en mal estat.

Fotos:

Zona 1



Zona 2




Zona 3



Zona 4



Zona 5

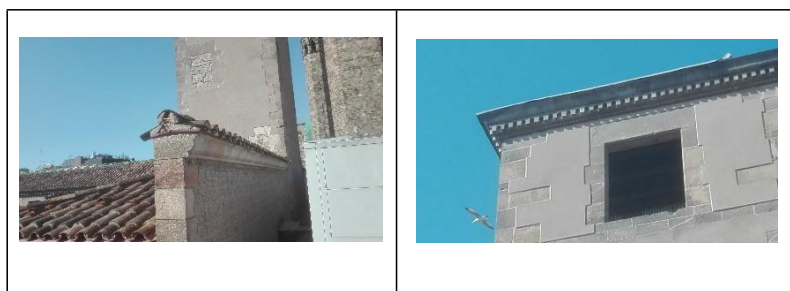

Zona 6



Lluernaris de les cobertes/patis: No es detecten.

Estat juntes Lluernaris i el propi Lluernari: No es detecten

Esta embossat: SI / **NO**

Evacuació (Sistema, tipologia, situació, imatges...): Evacuació d'aigües mitjançant boneres i canals.

Desperfectes més habituals de la coberta:

Desperfectes
<i>Juntes en mal estat</i>
<i>Repassar minvell</i>
<i>Paviment de fusta amb peces trencades i mal estat</i>

Línies de vida

Instal·lada: SI / **NO**

Accessibles: SI / **NO**

Mètode d'Accés: No es detecta

Metres lineals: No es detecta

Numero d'Ancoratges: No es detecta

Tipus d'ancoratge: No es detecta

Accés coberta

Descripció accés: Accés a través de la caixa d'escala.

Dades

Edifici: Servei d' Arqueologia, Carrer Rull 5

Fotos:



Cobertes / Patis

Tipus de coberta: No hi ha coberta, es una Planta Baixa.

Transitable: No es detecta.

M² de coberta: No es detecta.

Estat del Paviment / Acabat / Material: No es detecta.

Lluernaris de les cobertes/patis: No es detecten

Estat juntes Lluernaris i el propi Lucernari: No es detecten

Evacuació (Sistema, tipologia, situació, imatges...) No es detecten

Està embossat: No es detecta

Línies de vida

Instal·lada: SI / **NO**

Accessibles: SI / **NO**

Mètode d'Accés: No es detecta

Metres lineals: No es detecta

Numero d'Ancoratges: No es detecta

Tipus d'ancoratge: No es detecta


Accés coberta

No disposa de coberta, es una Planta Baixa

Dades

Edifici: Teatre Grec, Av. Muntanyans, s/n

Fotos:

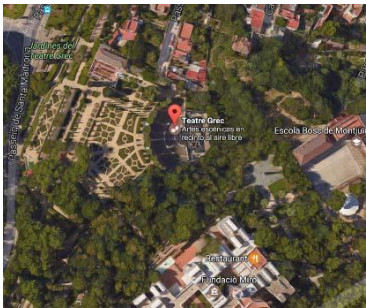		
<i>Vista aèria</i>	<i>Entrada</i>	<i>Vista panoràmica teatre Grec</i>

Cobertes / Patis

Tipus de coberta: En diferenciem 5 zones:

Zona 1 cuines - Coberta de teula àrab a una aigua.

Zona 2 porxo - Coberta de teula àrab a 4 aigües no transitable, estat original.

Zona 3 coberta plana transitable - Coberta de rajola ceràmica de 40x40.

Zona 4 de les dues reixes interceptores – Coberta que va de zona escenari cap a els camerins.

Zona 5 sostre guixetes entrada, es una coberta plana de ferro.

Transitable: **SI** / NO - Només la zona 3

M² de coberta: Aproximadament 1.720 m²

Estat del Paviment / Acabat / Material:

Zona 1, coberta original en bon estat.


Zona 2, coberta original en bon estat.

Zona 3, es detecta falta de neteja a les buneres de 20 x 20 de ferro.


Zona 4, zona bruta i gàrgoles de primera fila obturades.

Zona 5, es troba en mal estat.


Fotos Zona 1:

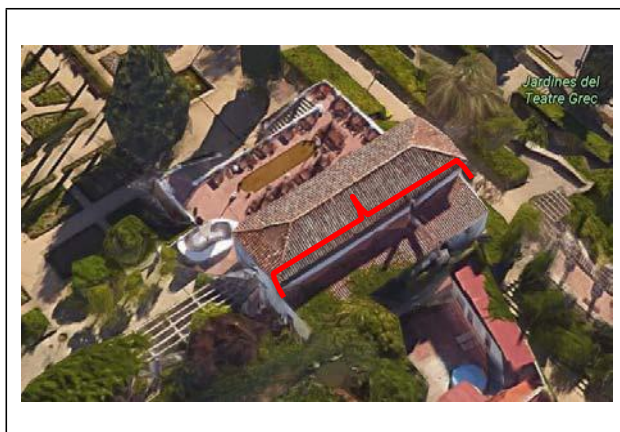

Fotos Zona 2:

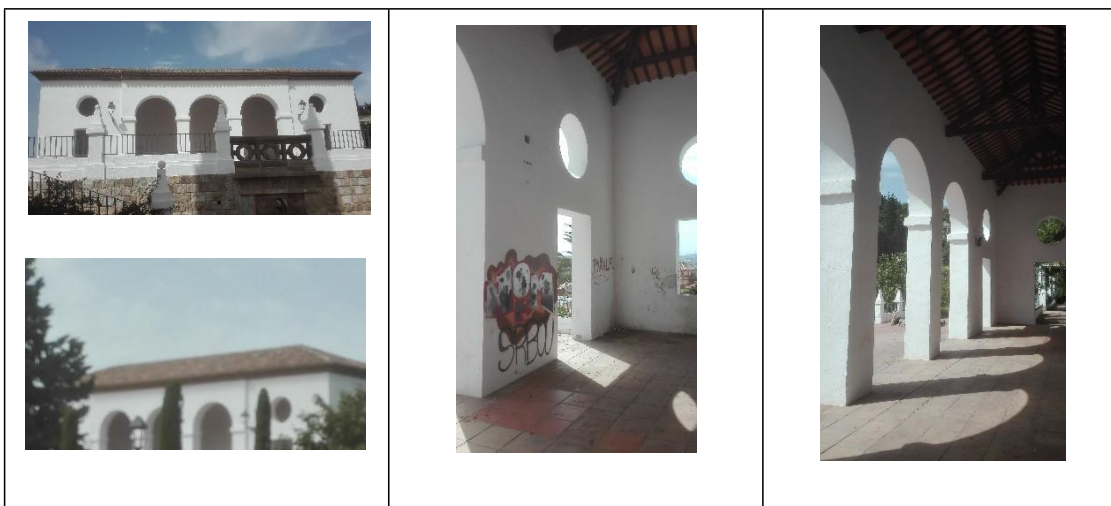

Fotos Zona 3:

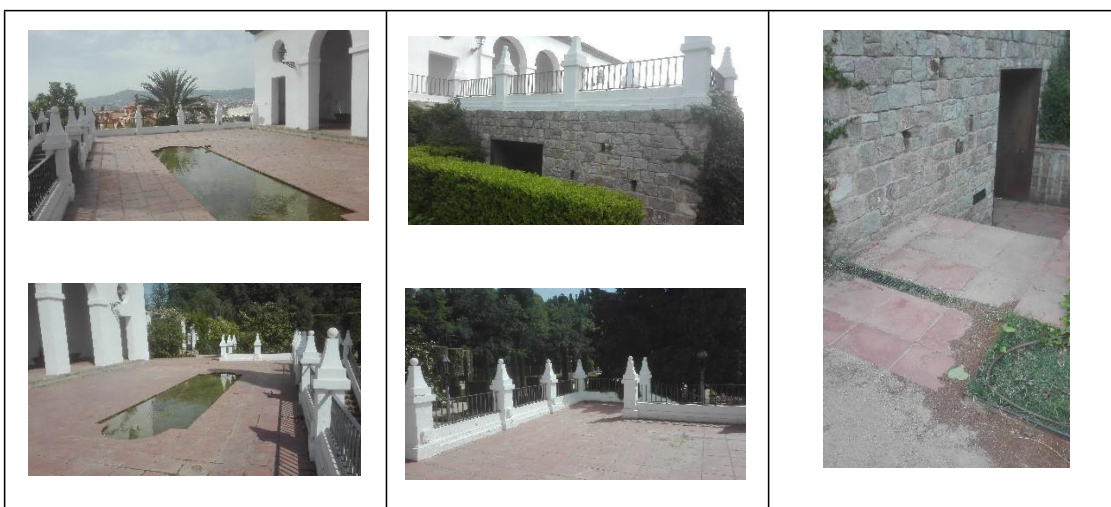

Fotos Zona 4:



Fotos Zona 5:



Lluernaris de les cobertes/patis: SI / **NO**

Estat juntes Lluernaris i el propi Lluernari: No es detecten

Esta embossat: No es detecta

Desperfectes més habituals de la coberta:

Desperfectes
<i>Vegetació</i>
<i>Manca de neteja</i>

Línies de vida

Instal·lada: SI / **NO**

Accessibles: SI / **NO**

Mètode d'Accés: No es detecta

Metres lineals: No es detecta

Numero d'Ancoratges: No es detecta

Tipus d'ancoratge: No es detecta

Accés coberta


Descripció accés: Accés a la coberta Zona 1 i 2 amb mitjans auxiliars

Actualment la coberta i el parc son responsabilitat de parcs i jardins.

Dades

Edifici: Turó de la Rovira, Marià Lavernià, s/n

Fotos:

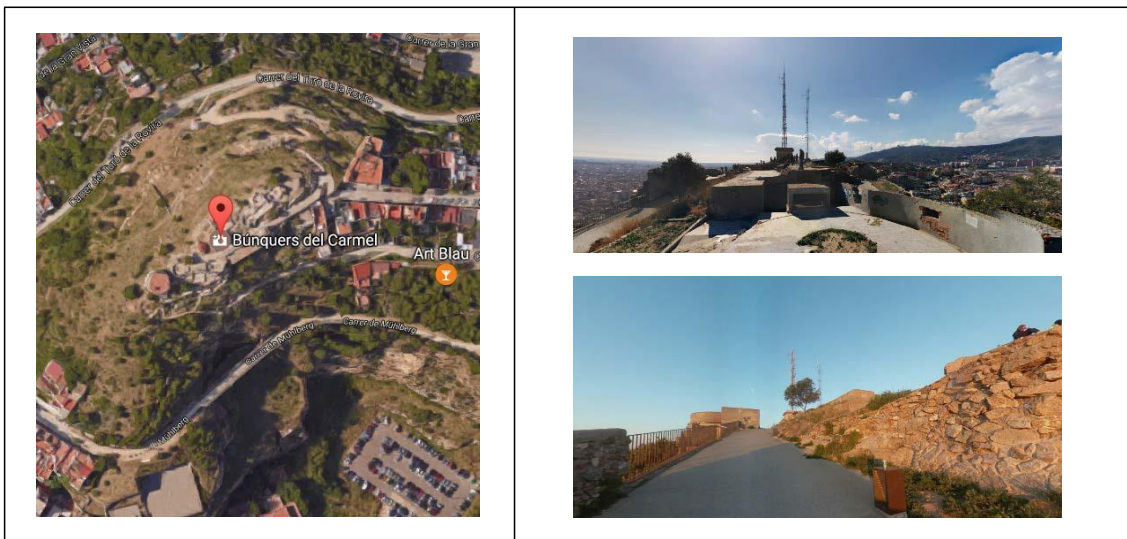

Cobertes / Patis

Tipus de coberta: En diferenciem 3 zones:

Zona 1 - Comandaments - Sala exposició vídeo, coberta plana de rajola ceràmica de 14x28.

Zona 2 - Caseta informació, de PVC amb dos lluernaris de metraquil·lat en bon estat.

Zona 3 - Cobertes planes no transitables, son de morter + acabat de rajola principalment.



Transitable: SI / **NO**

M² de coberta: Aproximadament 1.550 m²

Estat del Paviment / Acabat / Material:

Zona 1, estat original

Zona 2, es troba en bon estat

Zona 3, es troba en mal estat

Fotos Zona 1 - Comandaments:



Fotos Zona 2 – Caseta Informació:



Fotos Zona 3 – Cobertes planes:



Lluernaris de les cobertes/patis: ☒ SI / NO

Estat juntes Lluernaris i el propi Lluernari: No es detecten.

Evacuació (Sistema, tipologia, situació, imatges...) No es detecten.

Esta embossat: No es detecta.

Desperfectes més habituals de la coberta:

Desperfectes
<i>Ens trobem amb cobertes en estat original, naturalment degradades pel pas del temps</i>
<i>Peces trencades</i>
<i>Despreniments</i>

Línies de vida

Instal·lada: SI / ☒ NO

Accessibles: SI / ☒ NO

Mètode d'Accés: No es detecta.

Metres lineals: No es detecta.

Numero d'Ancoratges: No es detecta.

Tipus d'ancoratge: No es detecta.

Accés coberta

Descripció accés: Accés a les cobertes amb mitjans auxiliars.

Dades

Edifici: Centre d' Interpretació Vil·la de Madrid, Pl. Vil·la de Madrid, s/n

Fotos:

 <i>Vista aèria</i>	 <i>Plaça de la Vil·la Madrid</i>	 <i>Plaça de la Vil·la Madrid</i>
---	---	--

Cobertes / Patis

Tipus de coberta: Paviment drenant asfàltic

Transitable: **SI** / NO

M² de coberta: 195 m²

Estat del Paviment / Acabat / Material: Es troba en bon estat.

Fotos:

	
---	--

Lucernaris de les cobertes/patis: SI / **NO**

Estat juntes Lucernaris i el propi Lucernari: SI / **NO**

Evacuació (Sistema, tipologia, situació, imatges...) SI / **NO**

Esta embossat: No es detecta

Línies de vida

Instal·lada : SI / **NO**

Accessibles : SI / **NO**

Mètode d'Accés: No es detecta

Metres lineals: No es detecta

Numero d'Ancoratges: No es detecta

Tipus d'ancoratge: No es detecta

Accés coberta

Descripció accés: L' accés a la coberta es fa des de nivell de carrer.

